


改善箇所説明図

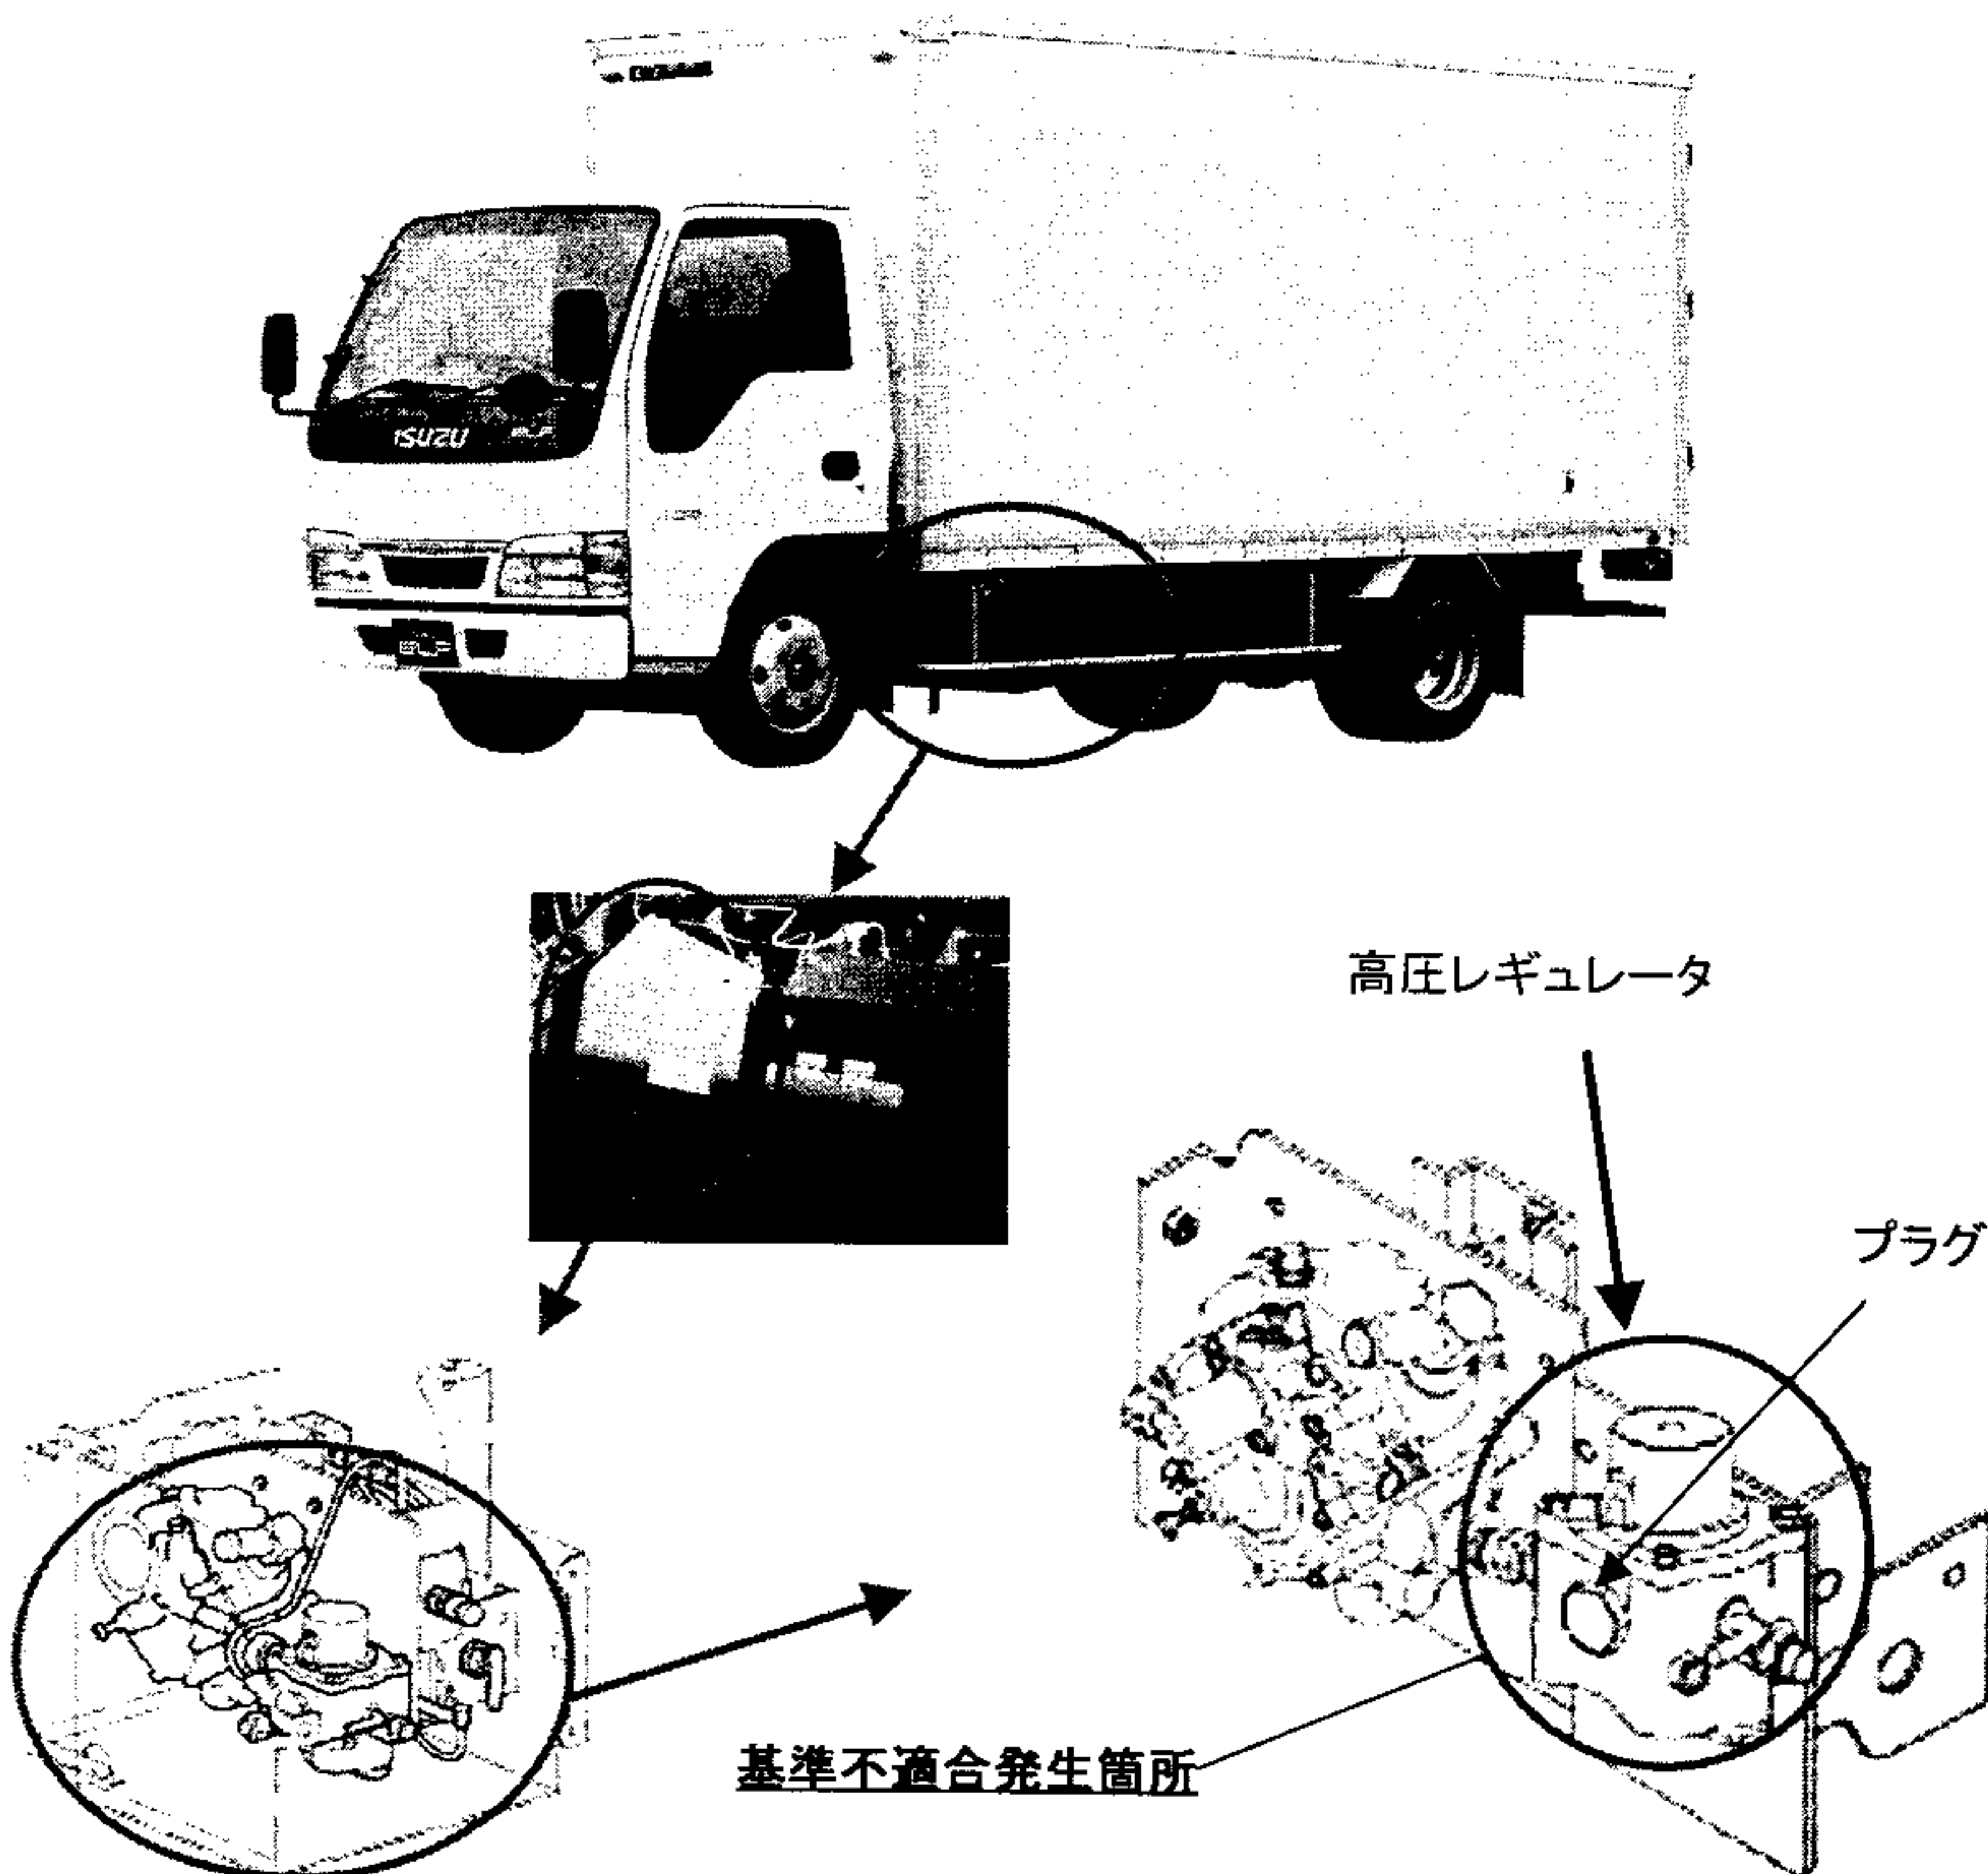

圧縮天然ガス自動車(CNG車)において、燃料を供給する高圧レギュレータのプラグの締付力が不足しているため、エンジンの始動時に発生するガス圧の衝撃により、当該プラグが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プラグに取付けられているオーリングが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、点検し、当該プラグを増し締めする。なお、燃料漏れのあるものは、オーリングを新品と交換する。

識別: 高圧レギュレータに黄色ペイントを塗布する。