



改善箇所説明図

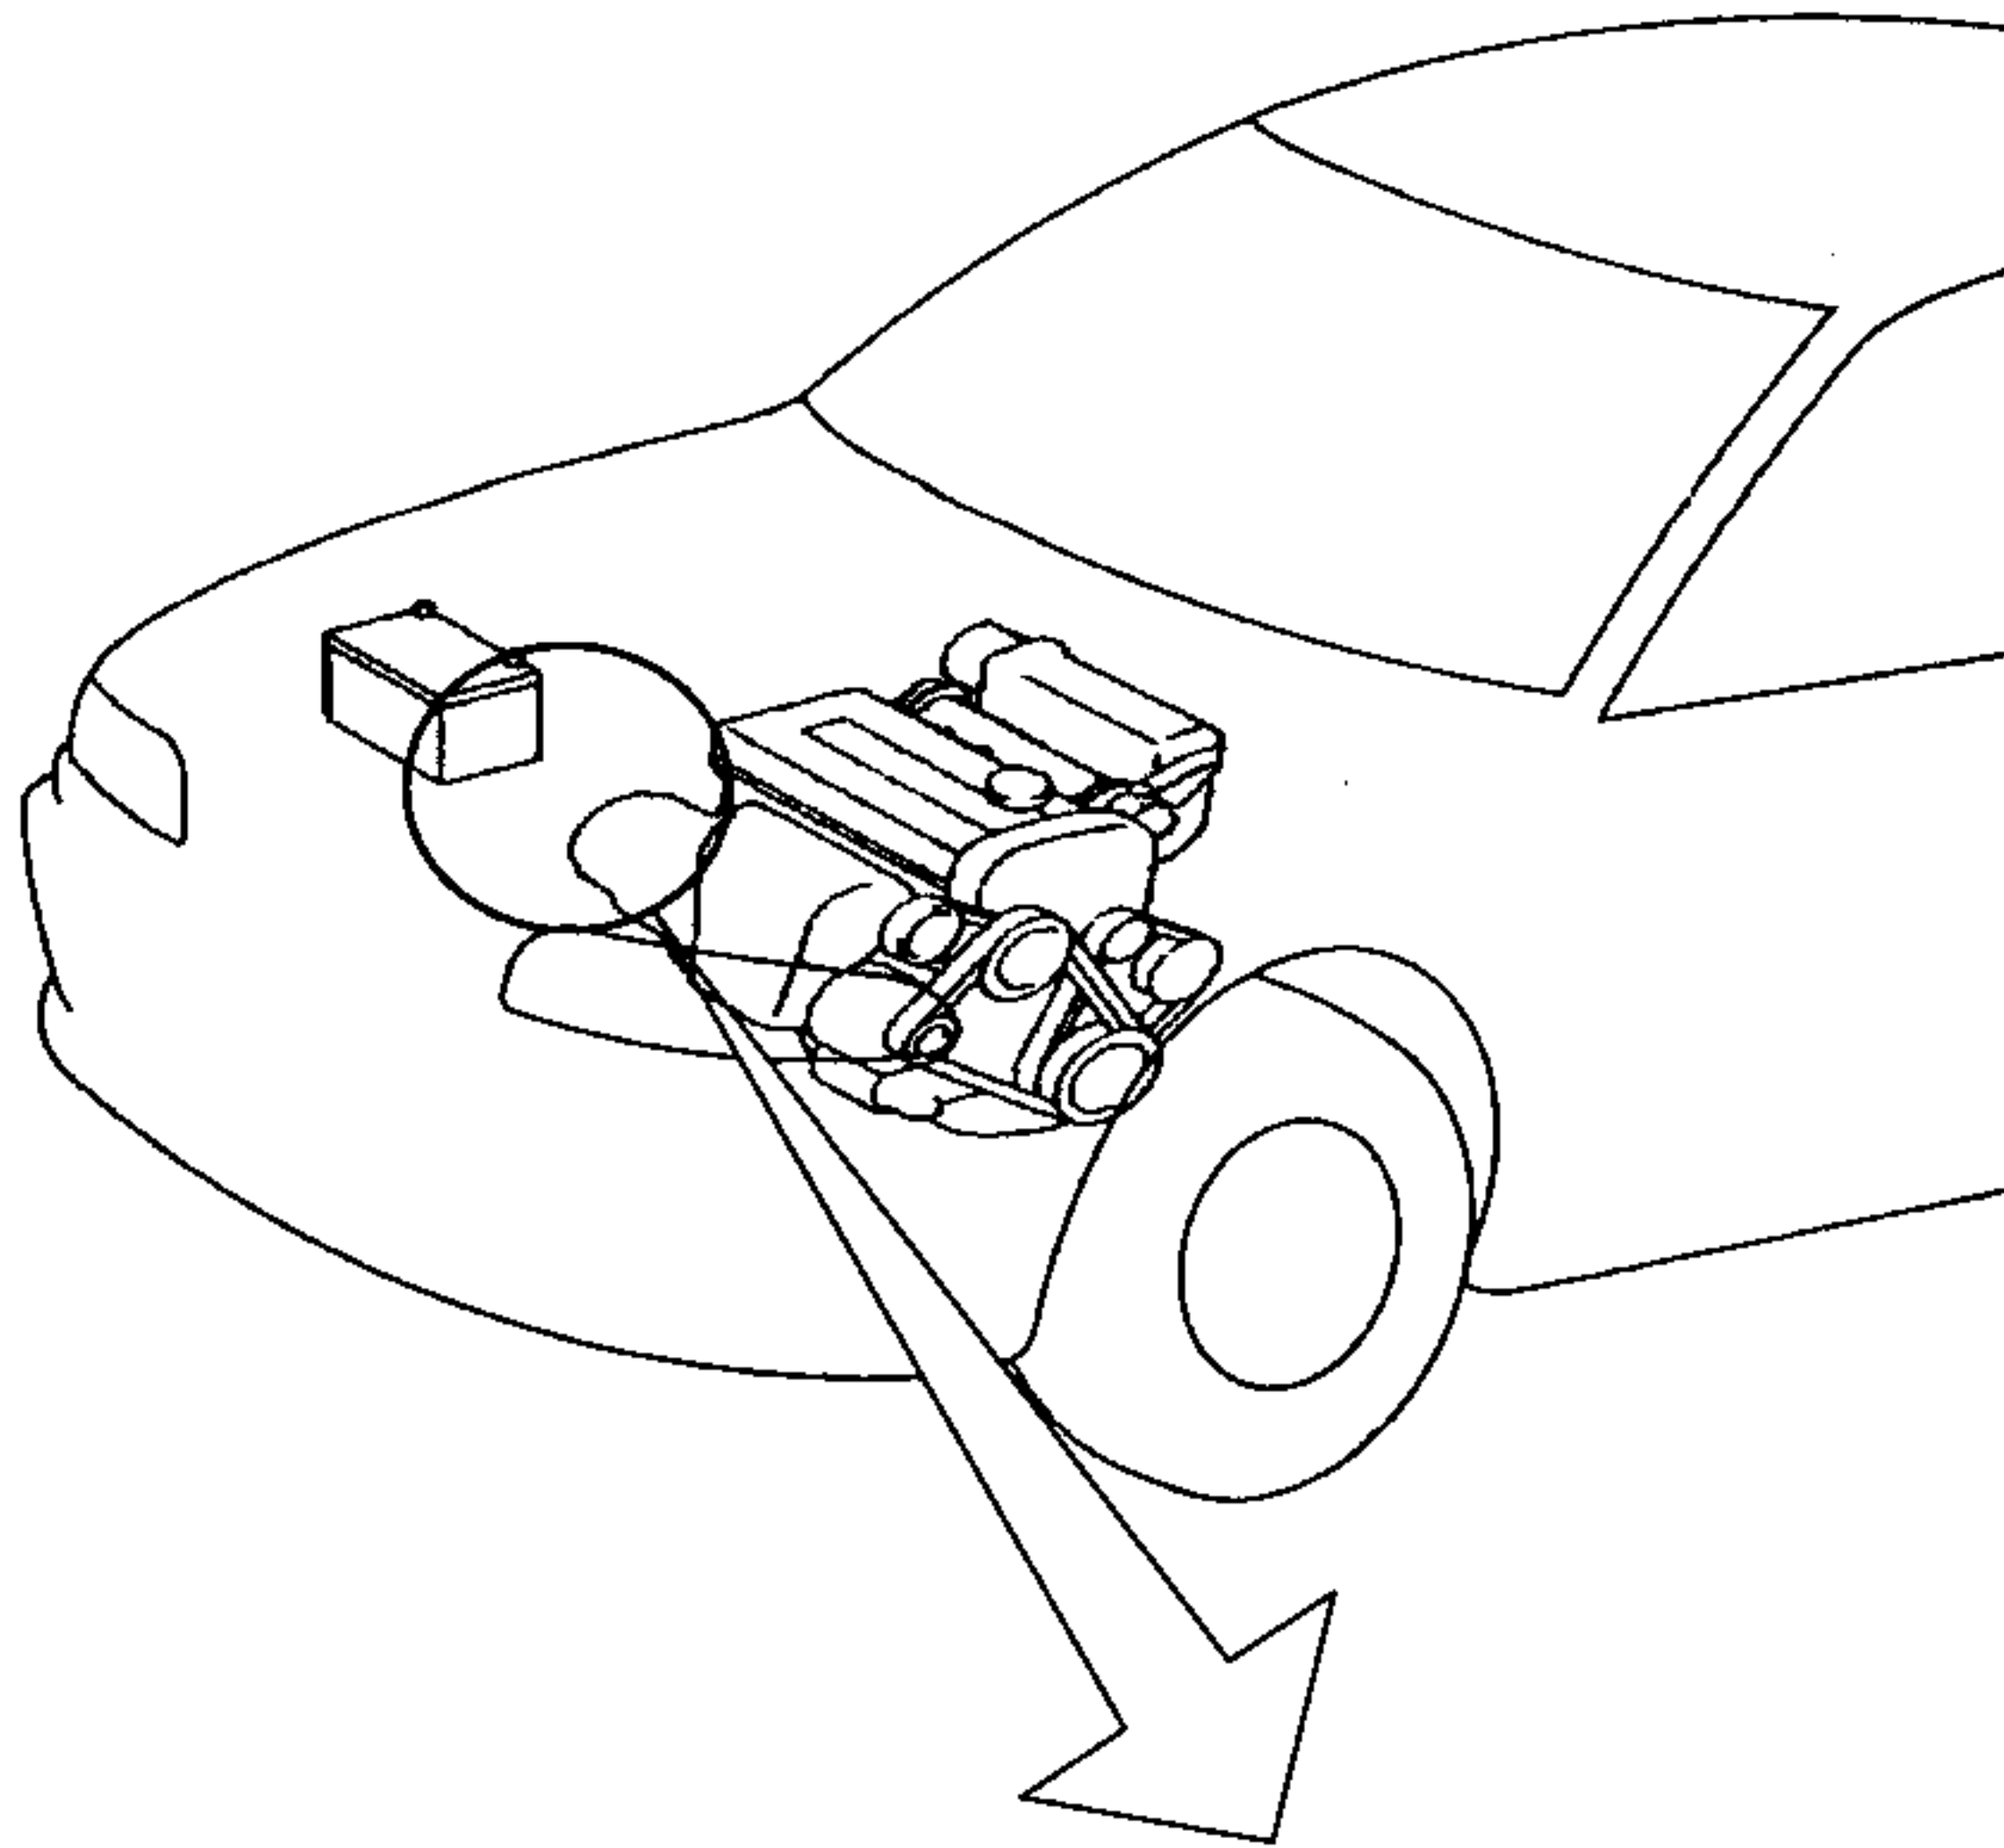

パッテリトレイ

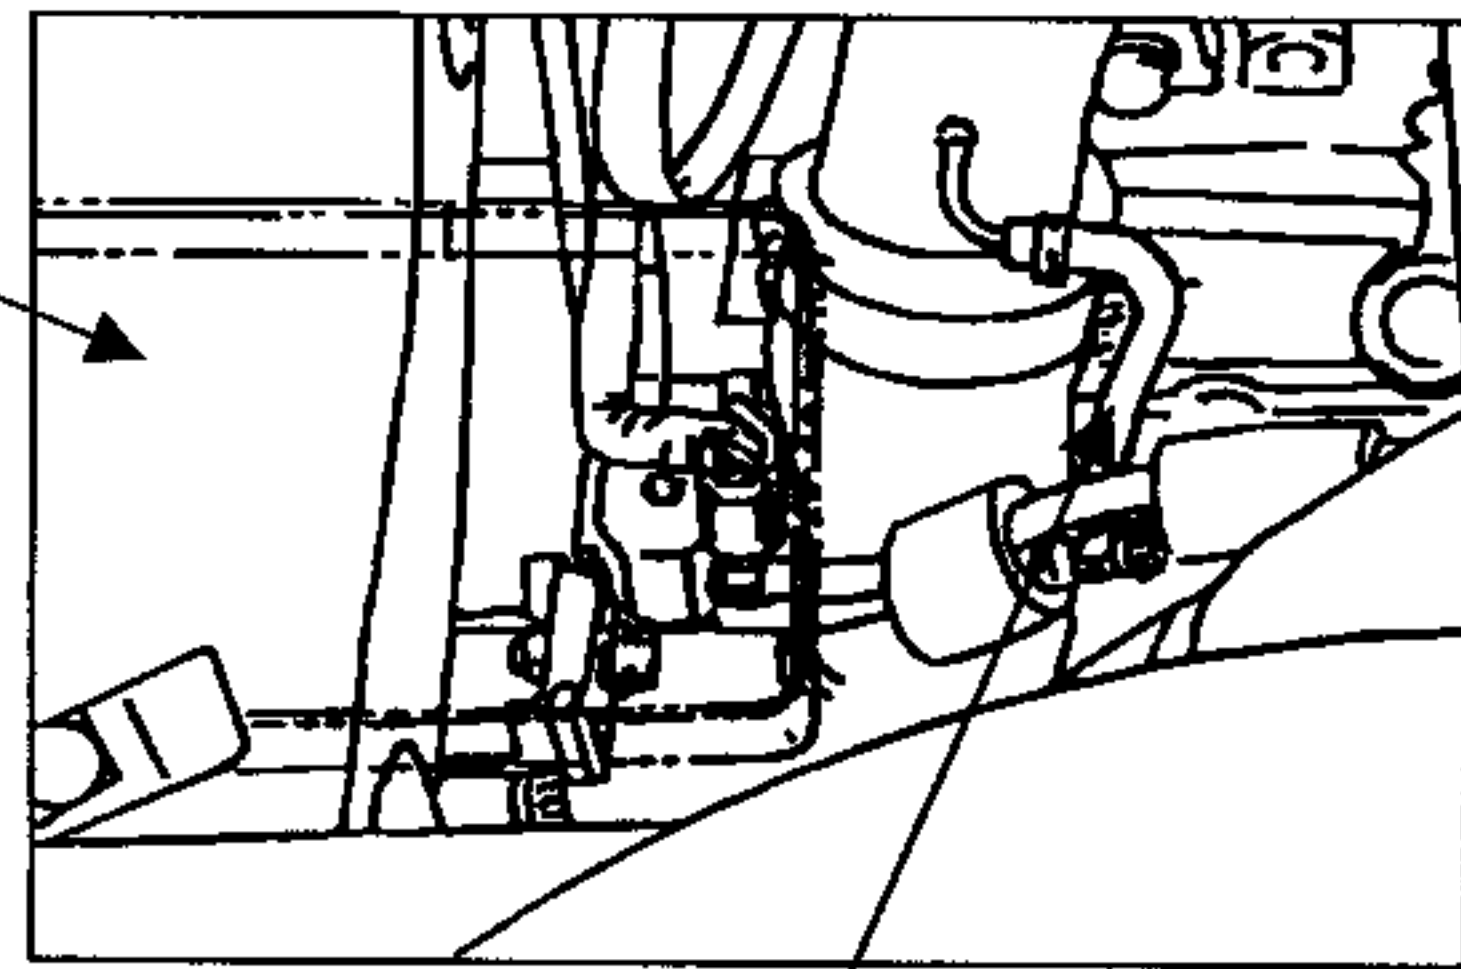

基準不適合発生箇所

ブーストホース

過給圧制御用ブーストホースの長さの設定が不適切なため、取付け時に当該ホースが折れ曲がり閉塞した場合、エンジン高回転時の過給圧を制御できなくなることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、過給圧が異常に上昇し、強いノッキングが発生して、最悪の場合、エンジンが破損し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブーストホースを対策品に交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジピン上部に白色または黄色ペイントを塗布する。