


改善箇所説明図②

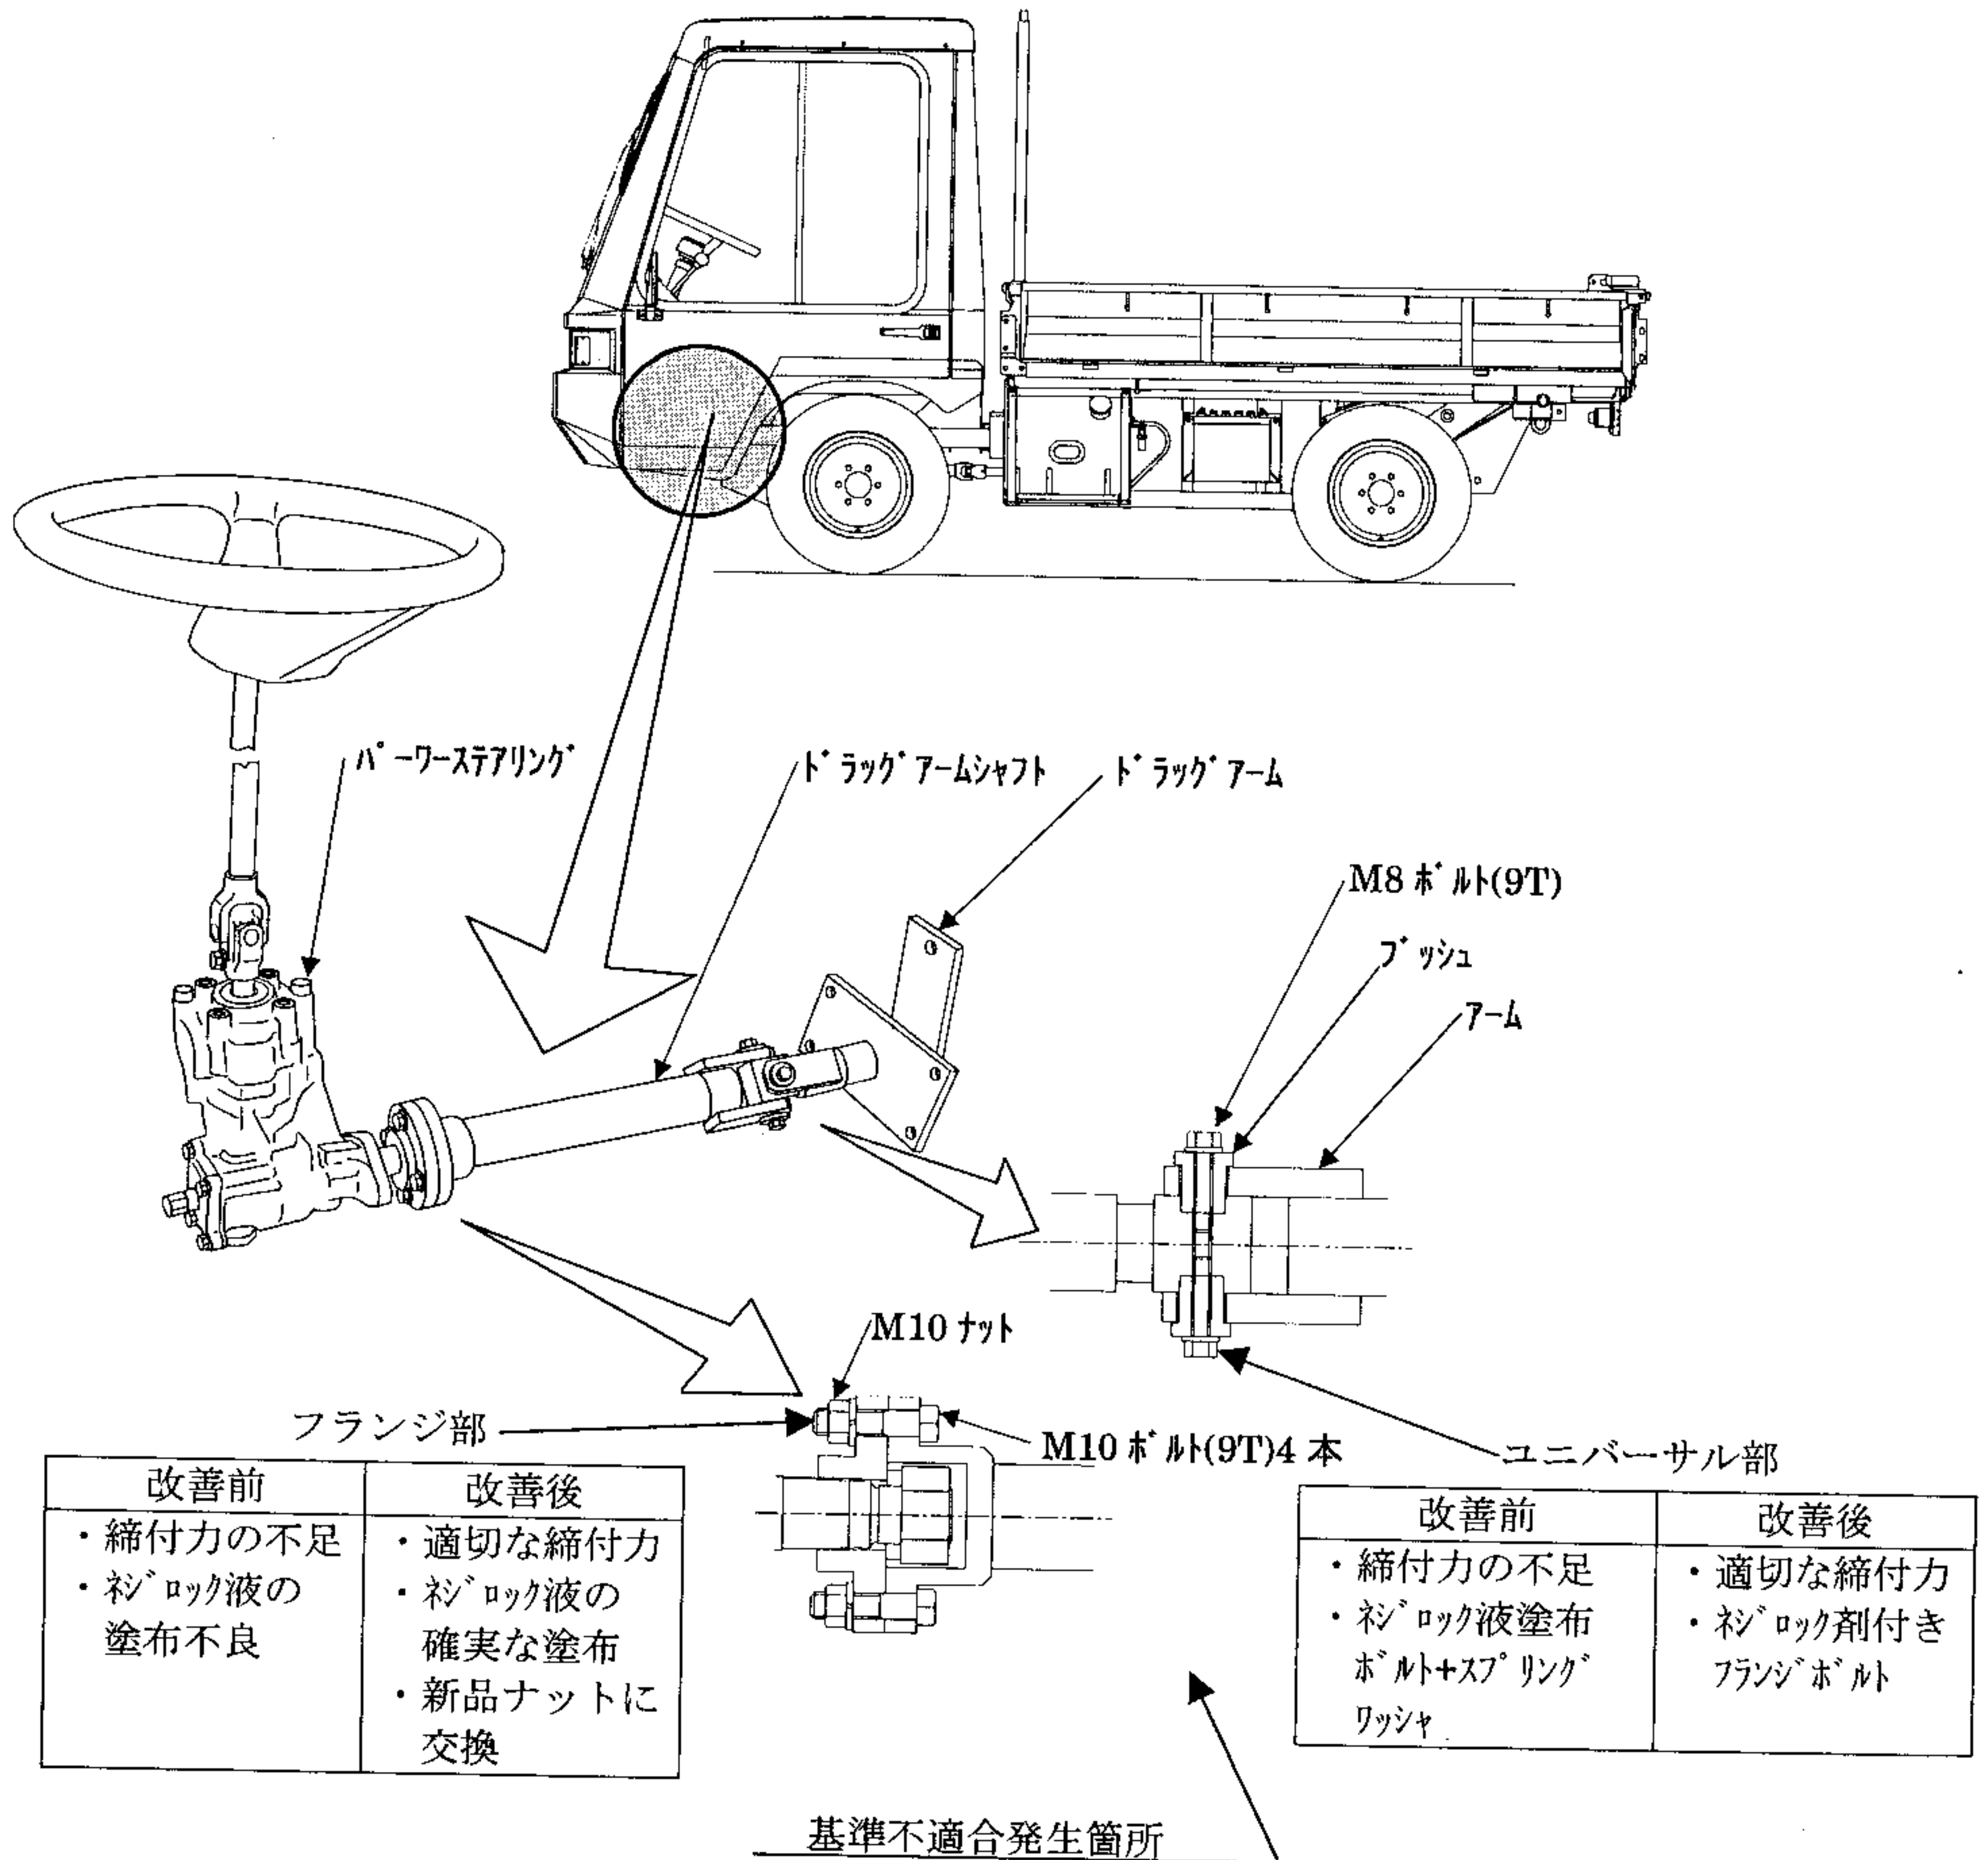

かじ取装置のドラッグアームシャフトの前と後の取付部のボルトの締付力の不足、及びネジロック液の塗布不良のものがあるため、取付部のボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、取付部のボルトが外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドラッグアームシャフトの取付部のナットを新品に交換してネジロック剤を再塗布、またはボルトを対策品と交換し、適切なトルクで締め付ける。

注； は、改善措置内容を示す。

識別；ドラッグアームシャフトの保持プレート右側に白色のシールを貼付する。