


改善箇所説明図

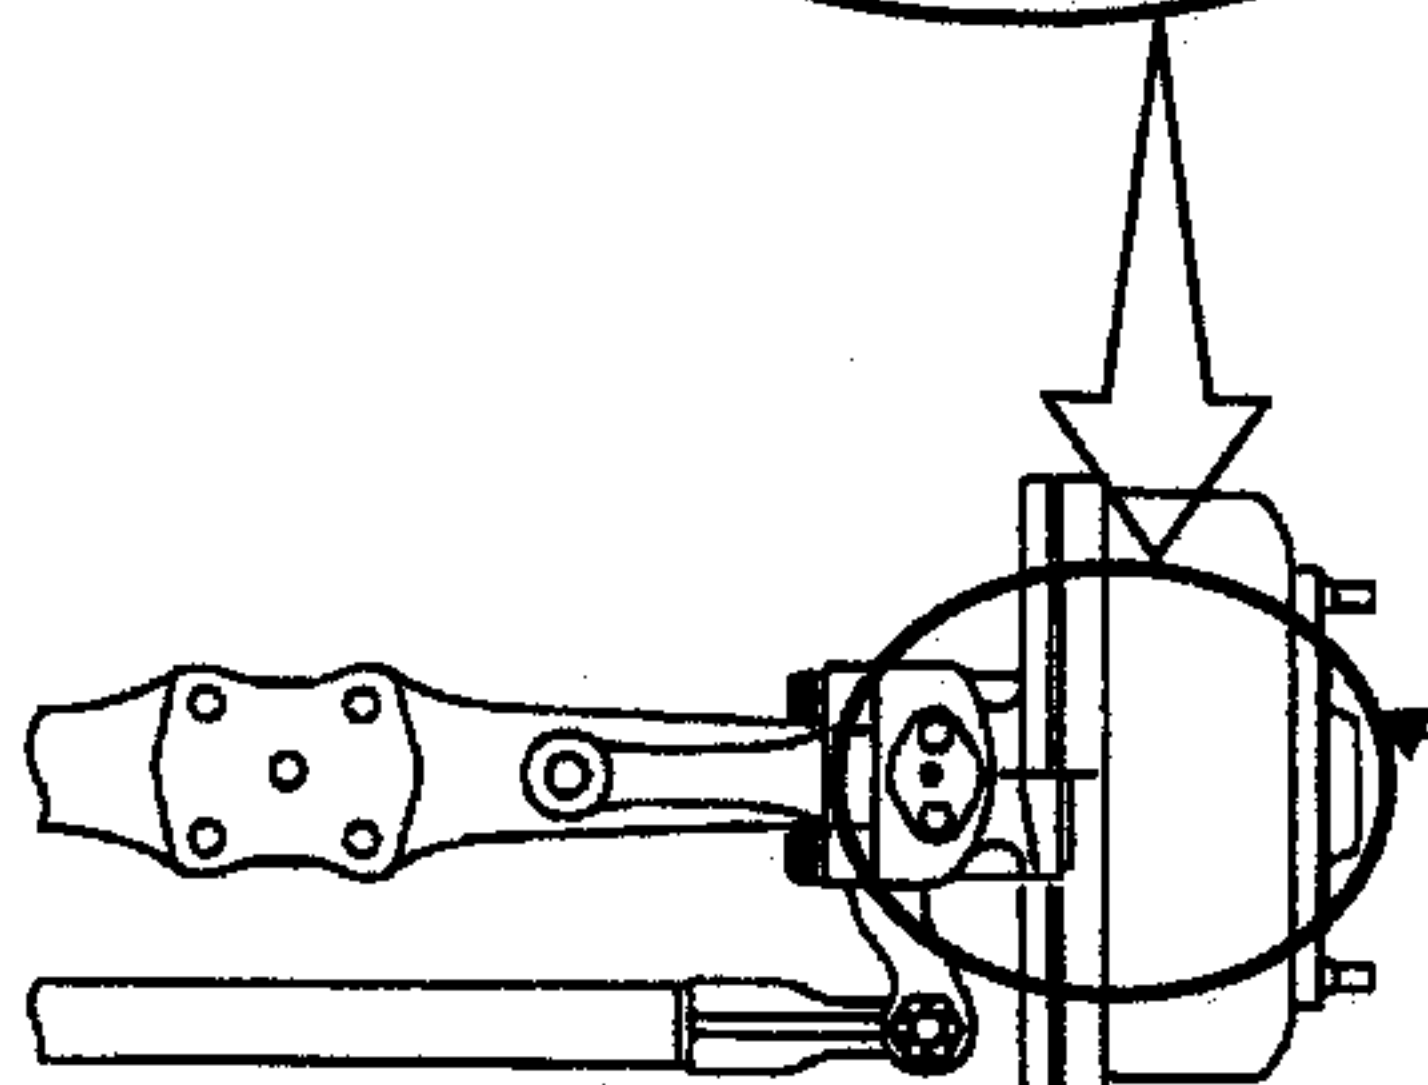


基準不適合発生箇所(左右)

フロントアクスルの外側ベアリングにおいて、インナー側のベアリングに仕様が異なるものを組み付けたものがある。そのため、整備作業等の際に異物が混入した状態で使用を続けると、ベアリングが損傷し、最悪の場合、ブレーキが加熱して発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、正規のベアリングに交換する。

- ① KL-CG48XWX、KL-CG55XWXは、フロントアクスルの前軸と後軸の2軸が対象。
- ② KL-CG48Aは、フロントアクスルの前軸の1軸が対象。

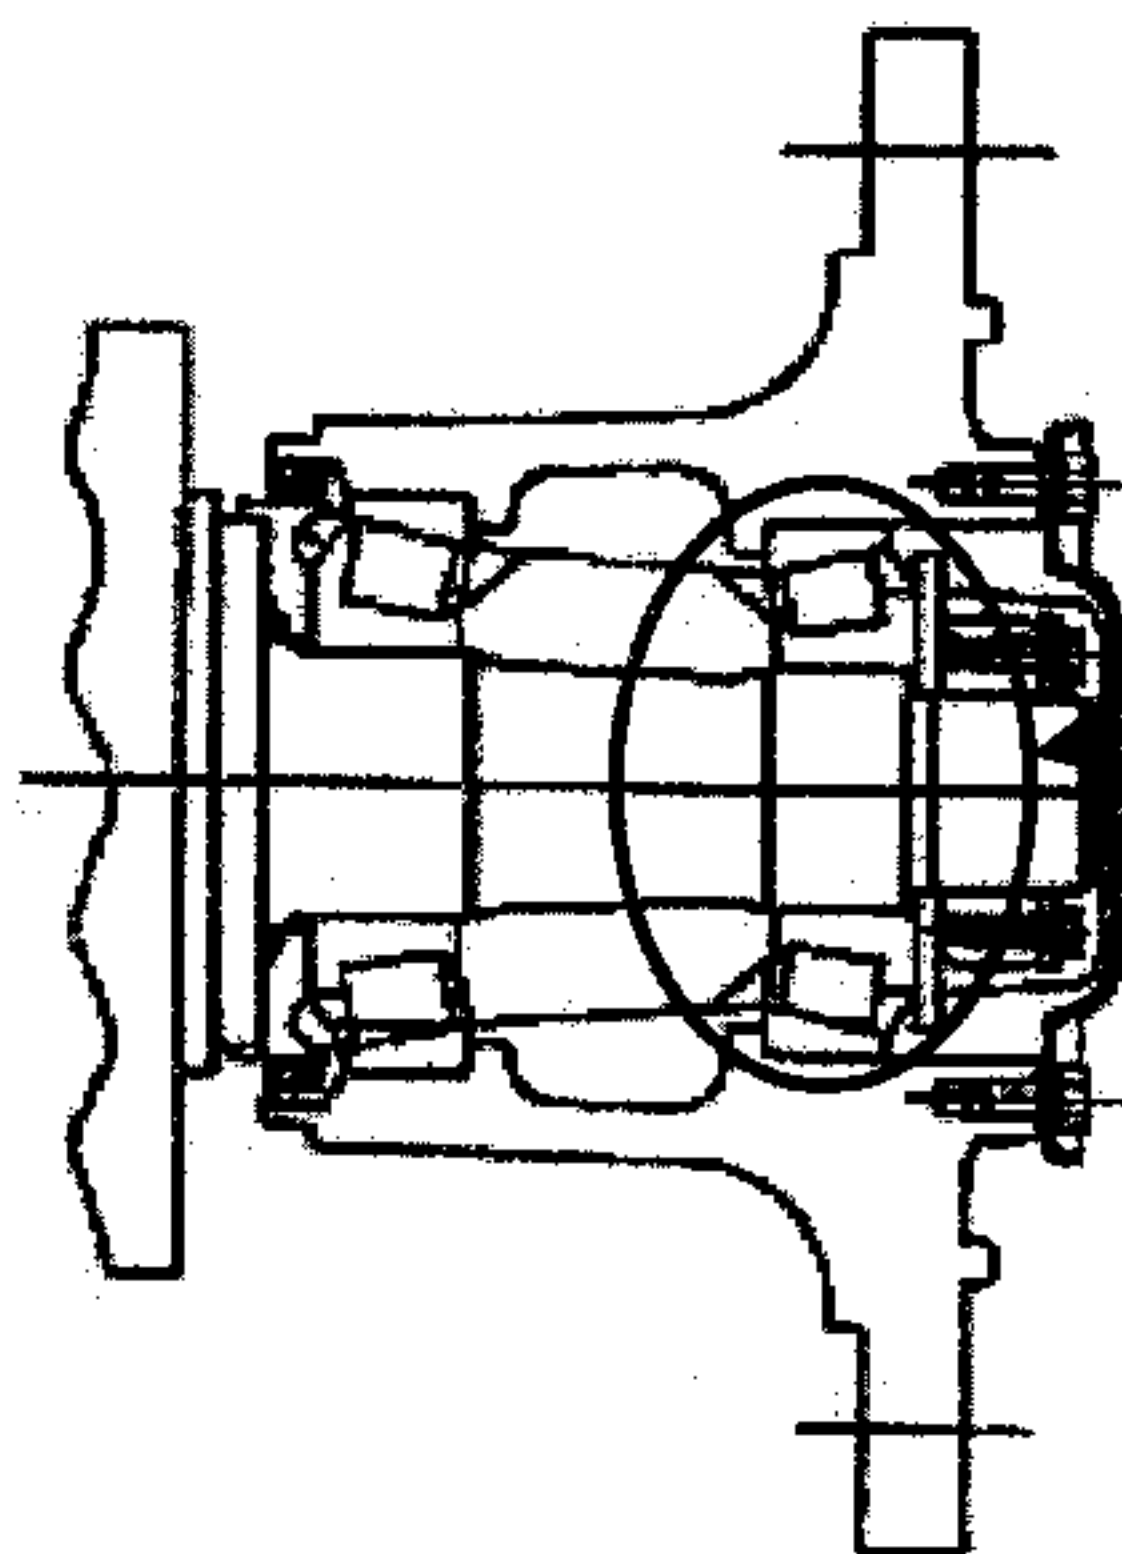

外側ベアリング Assy

・注: 内は交換部品を示す。