


改善箇所説明図

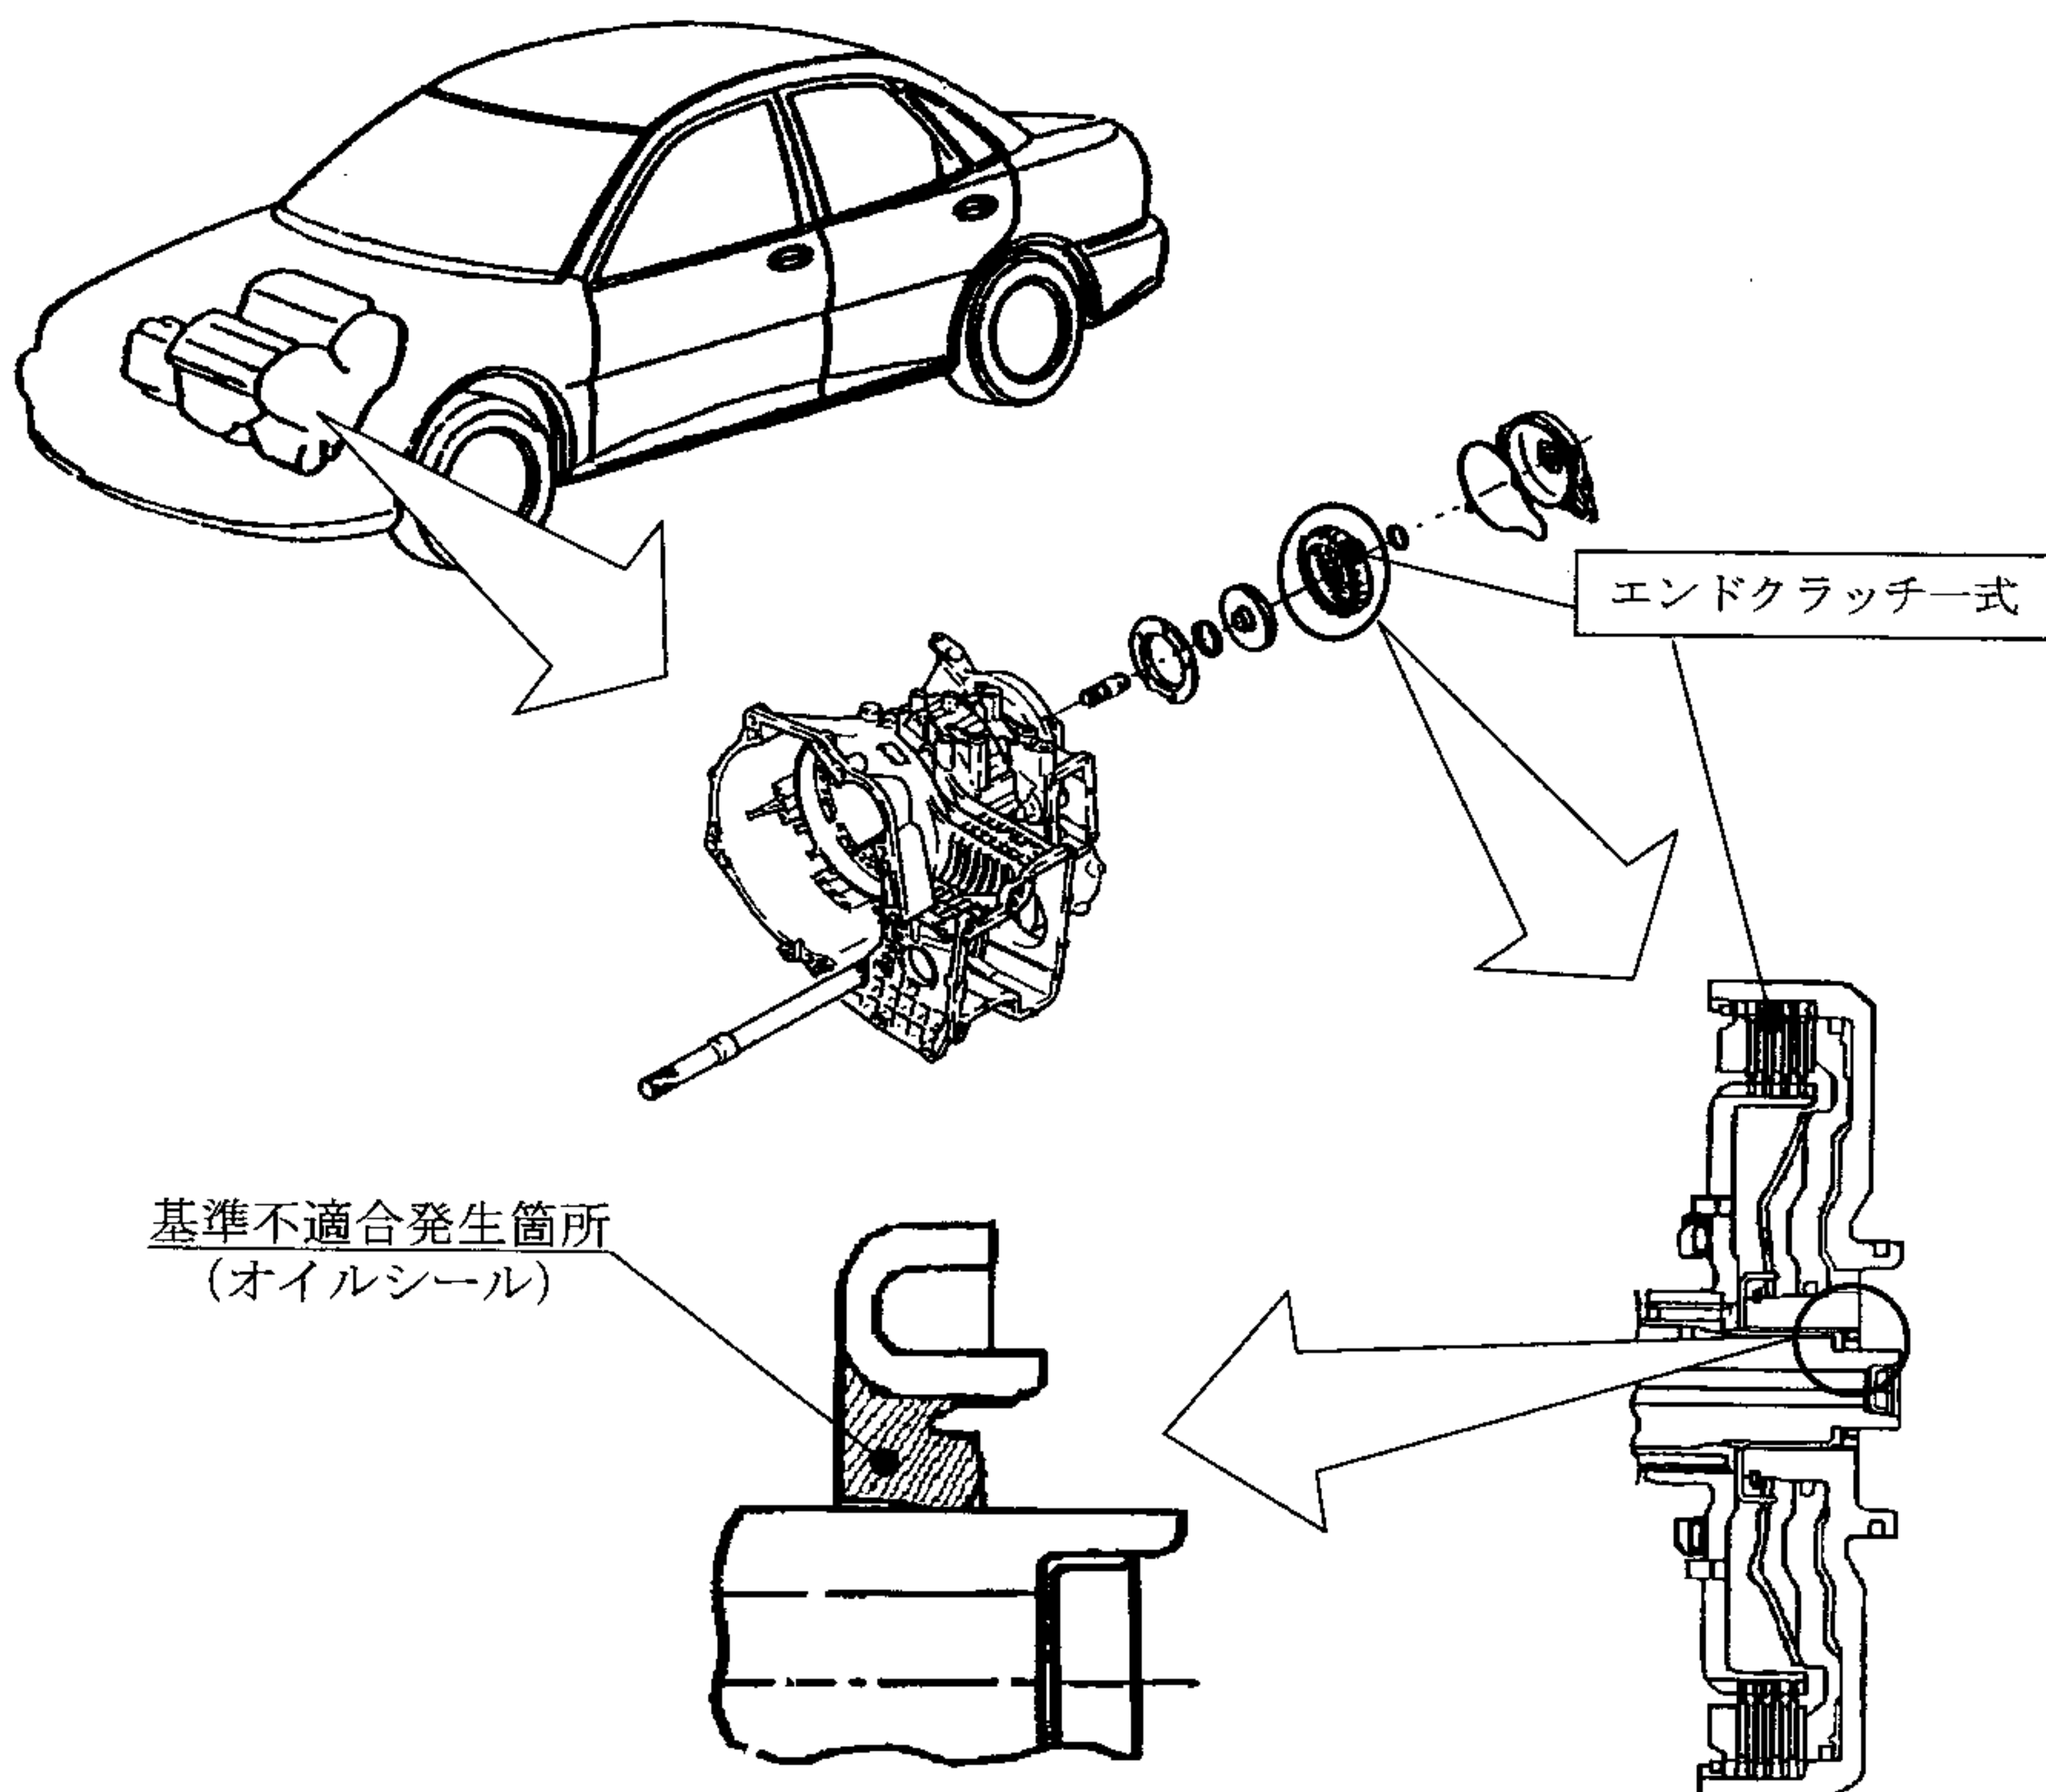

自動変速機の内部にある 4 速においてのみ作動するクラッチの油圧を保持しているゴム製オイルシールの強度に余裕がないものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該オイルシールに亀裂が発生し、油圧が低下することによりクラッチが滑る場合があり、アクセルペダルを踏んでも加速できなくなる。

改善の内容

全車両、エンドクラッチ一式を対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：自動変速機のエンドクラッチカバーに白色または黄色のペイントを塗布する。