


改善箇所説明図

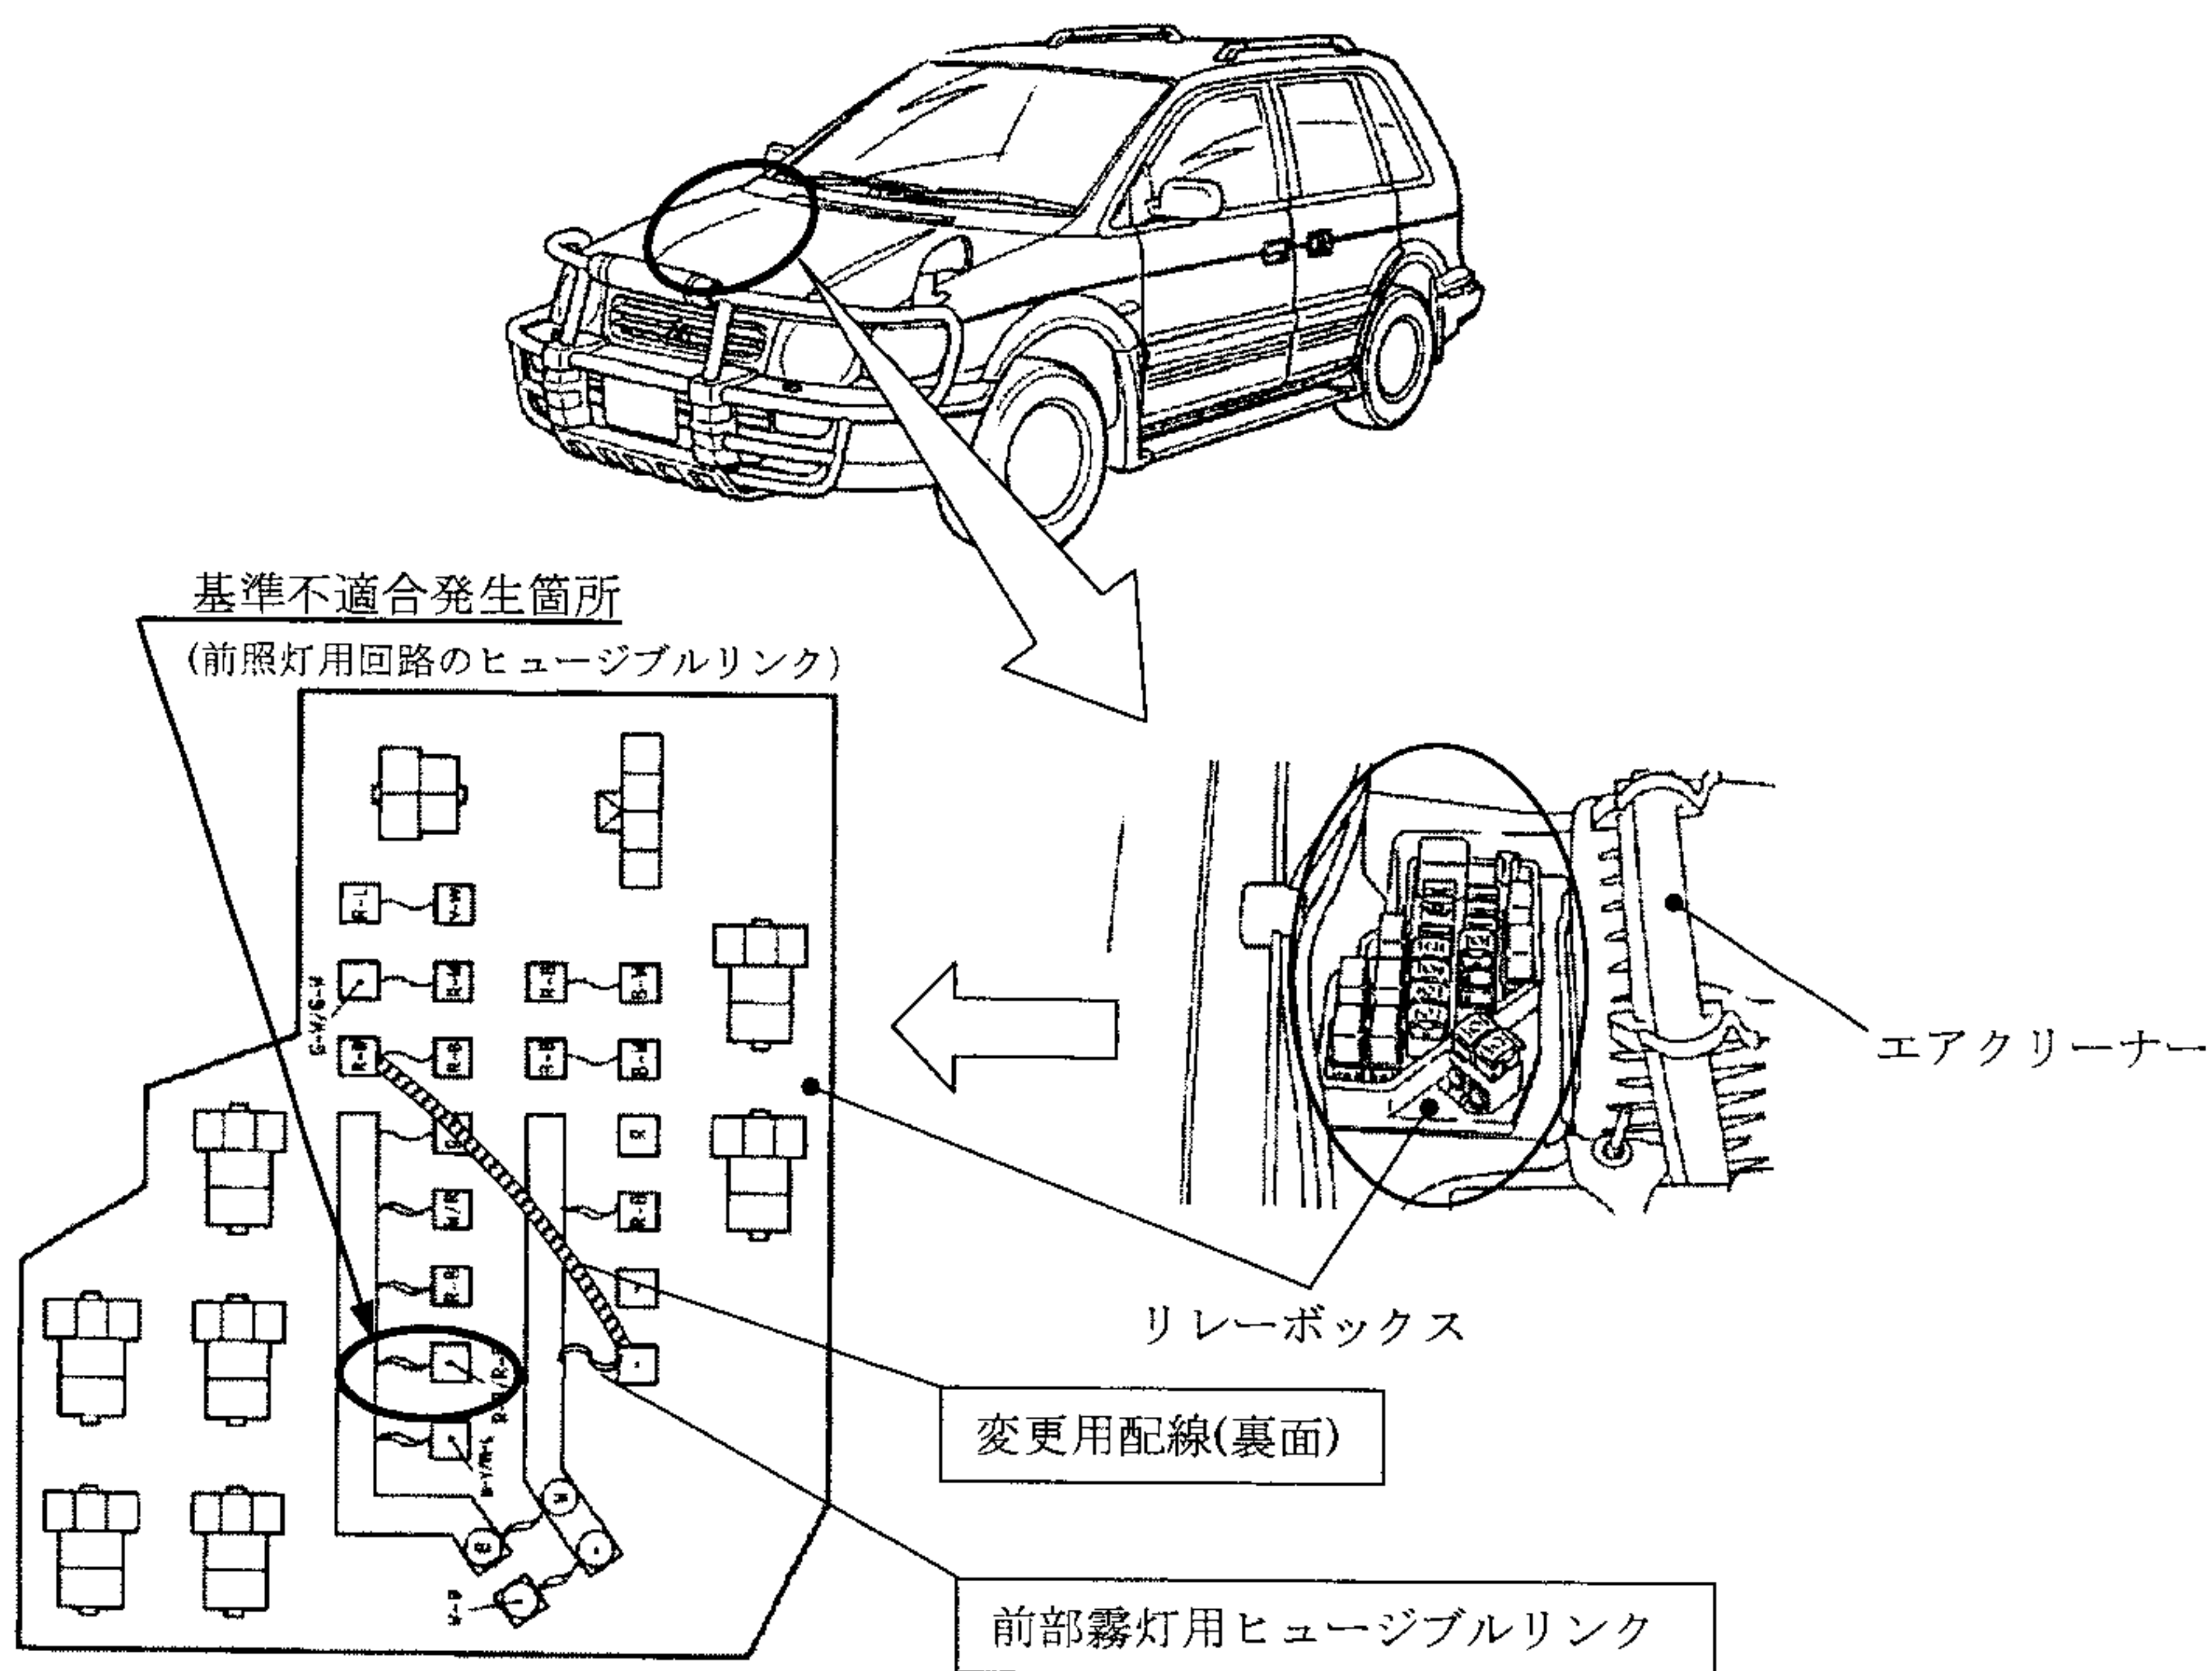

前部霧灯を装着した車両において、前照灯用回路が不適切なため、灯火器類をすべて点灯させると電流がヒューズブルリンクの容量を超えることがある。そのため、当該ヒューズブルリンクが溶断し、前照灯および尾灯などの灯火器類が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前部霧灯用回路を変更し、前部霧灯用ヒューズブルリンクを追加する。

注： 内は追加部品を示す。

識別：ヒューズブルリンクの有無にて容易に識別が可能であり、特別な識別は行わない。