


改善箇所説明図

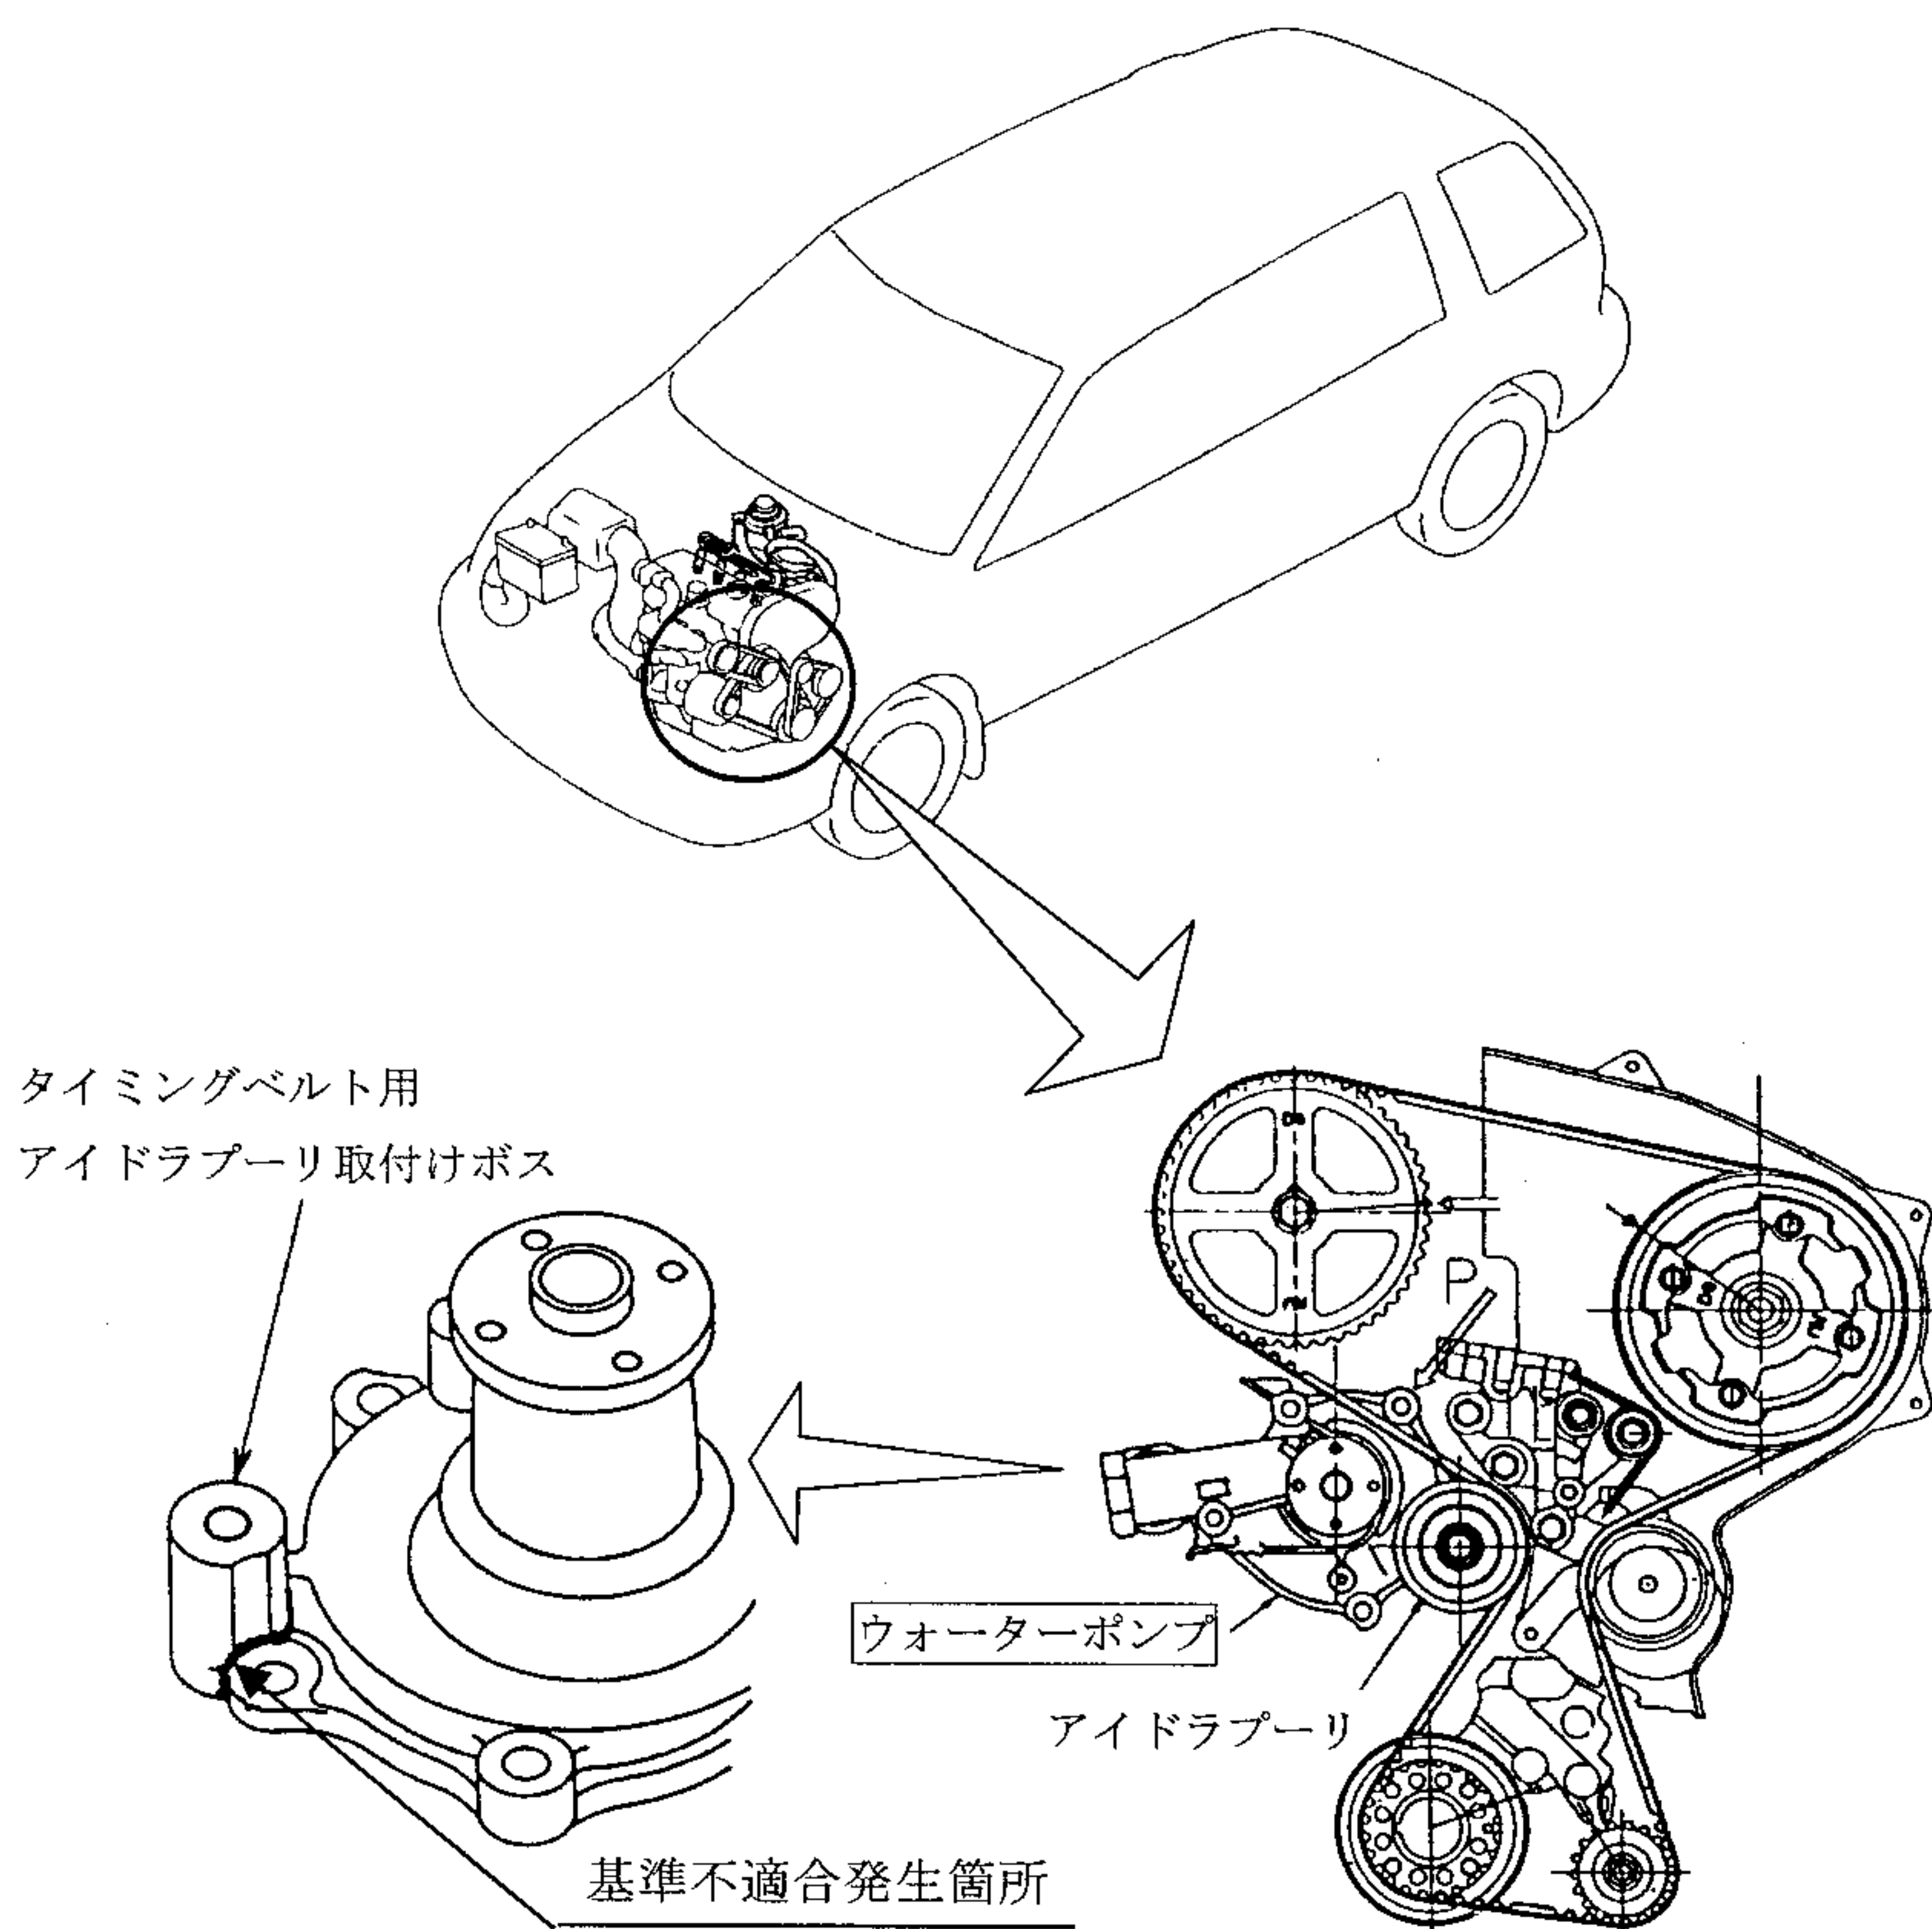

ウォーターポンプにおいて、タイミングベルト用アイドラプーリ取付け部の肉厚が薄いため、強度が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、取付け部が破損し、当該プーリが脱落し、タイミングベルトが外れバルブタイミングがずれ、原動機が損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、ウォーターポンプを点検し、未対策品が装着されている場合は、対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：エンジンサポートブラケットの車両前方側のスタッド頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。