


改善箇所説明図

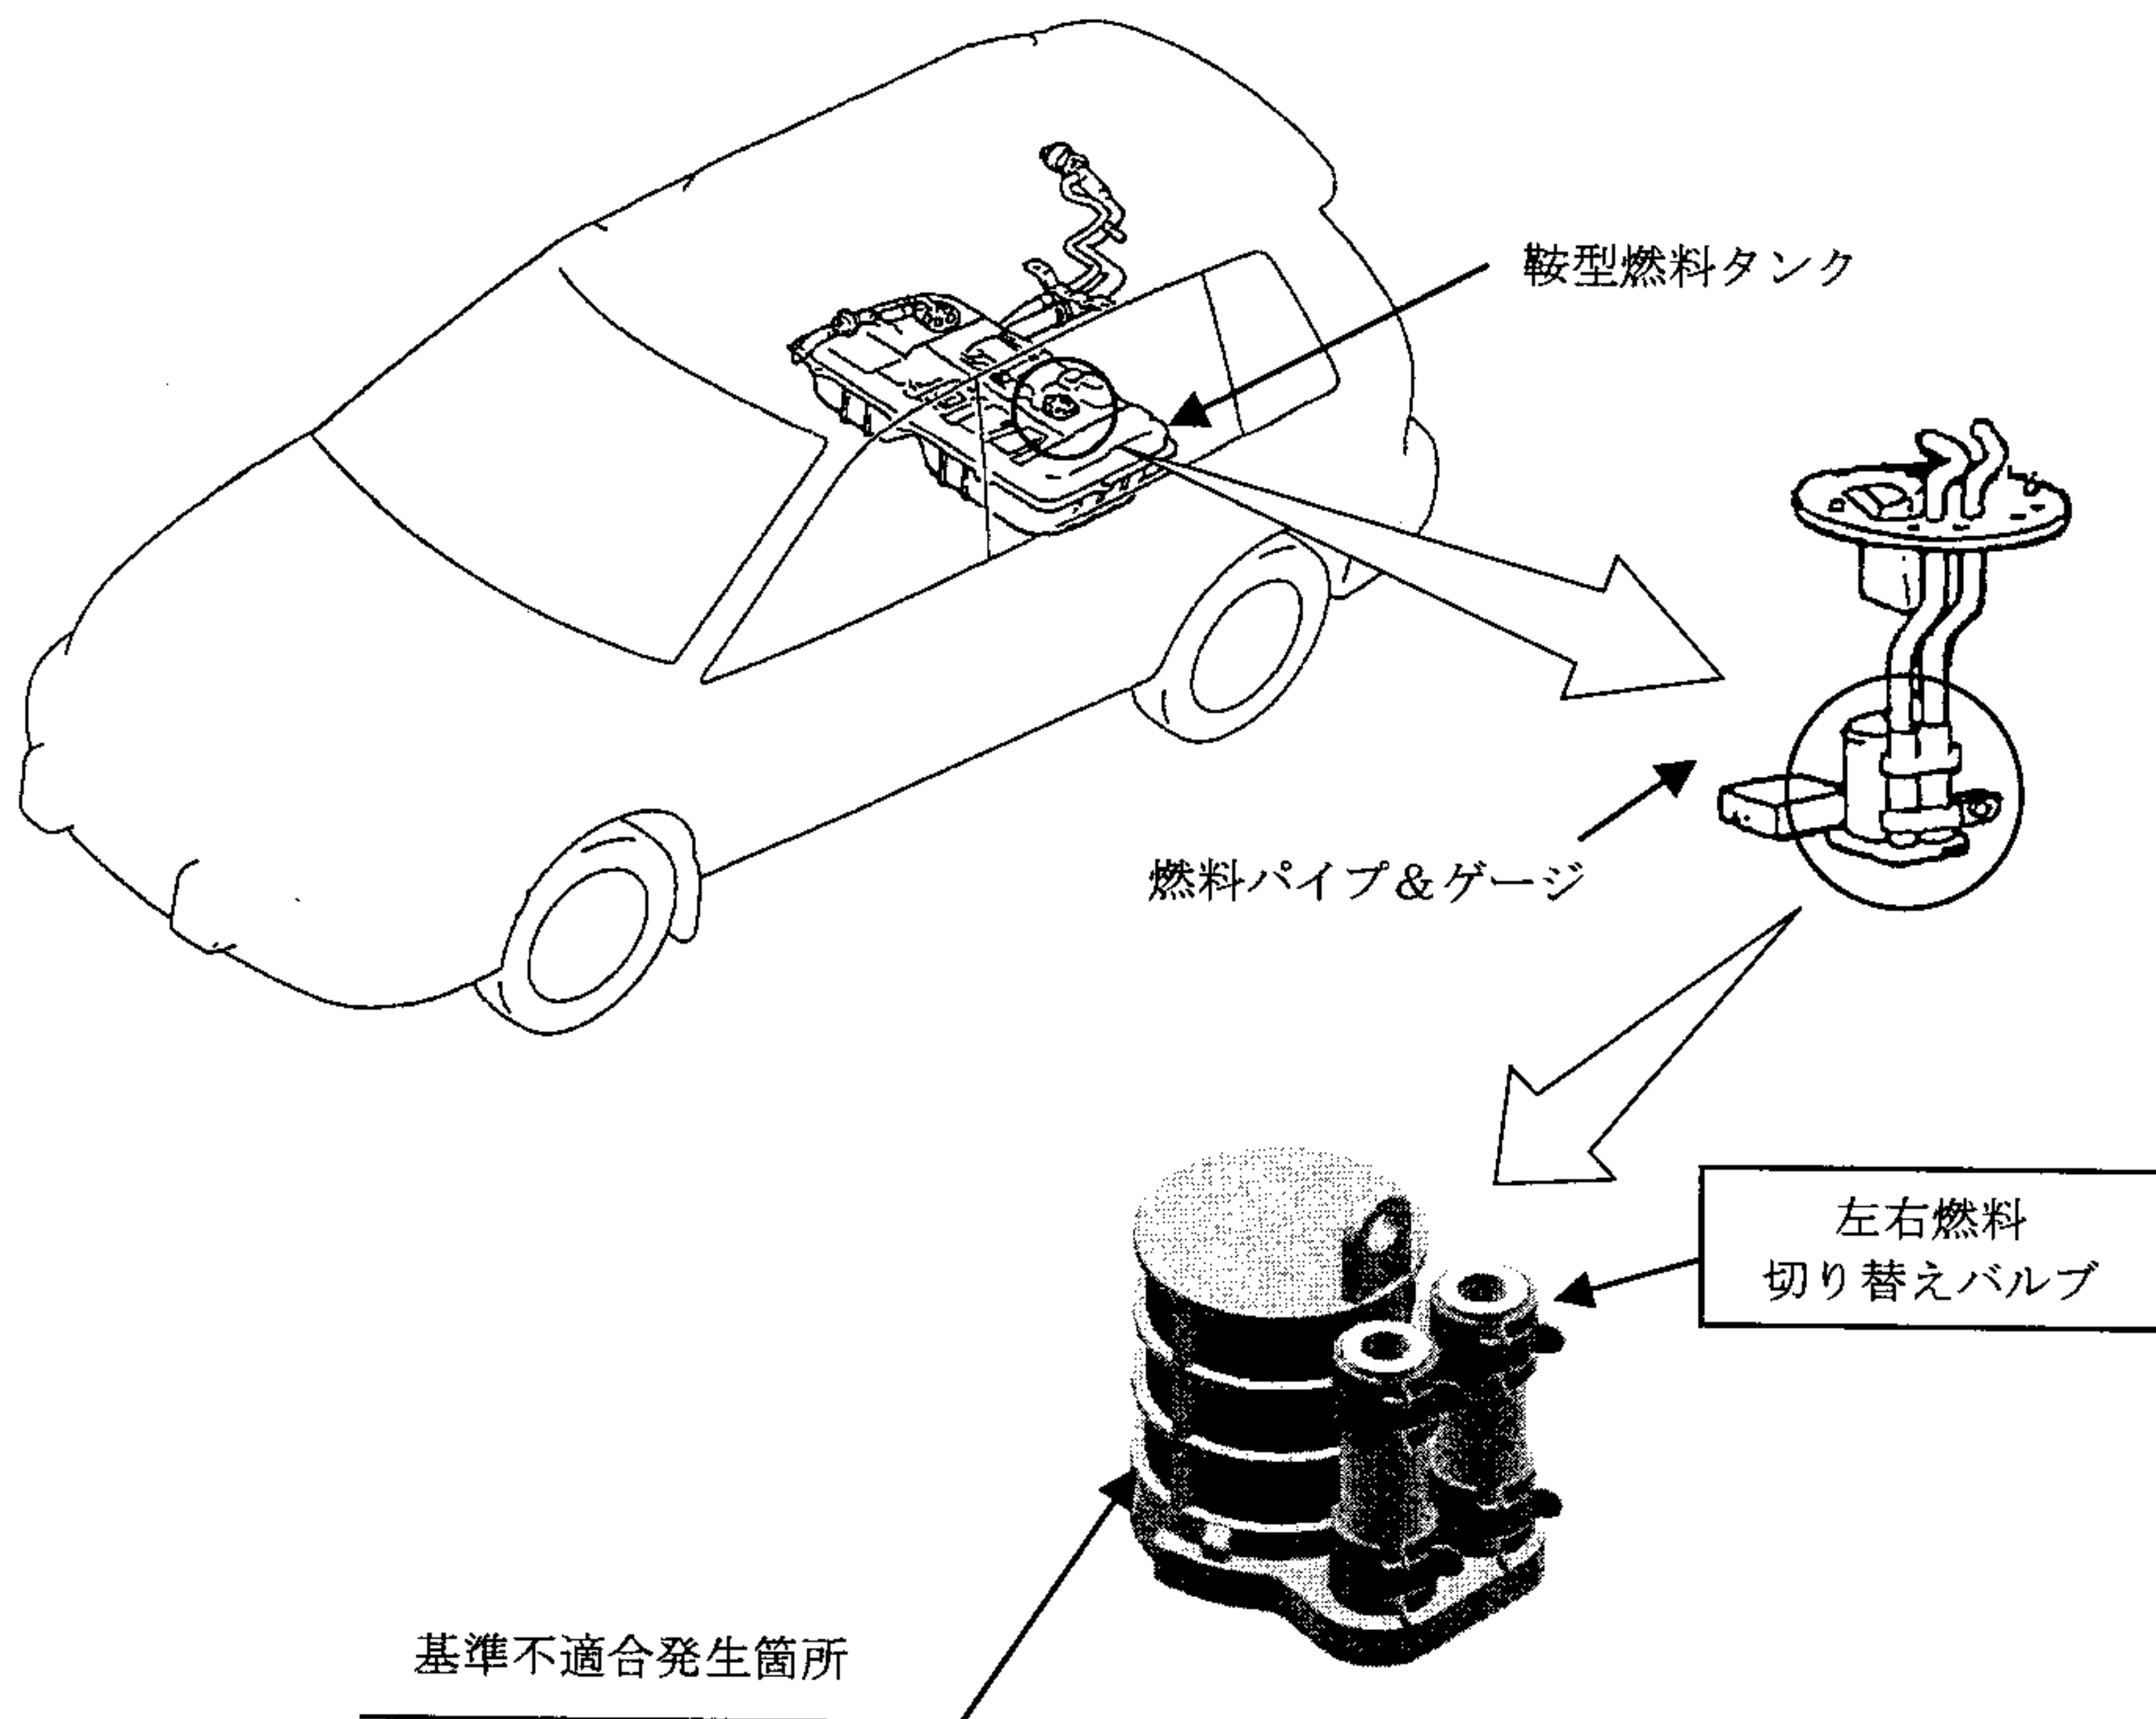

鞍型燃料タンク内の左右燃料切り替えバルブの構造が不適切なため、燃料残量が $1/4$ 以下での走行時、当該バルブが車体振動により共振し、シール不良となる場合がある。そのため、燃料系統にエアが混入しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中エンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バルブを対策品と交換する。

(対策品の供給に時間を要することから、全使用者に不具合内容の周知及び使用上の注意喚起を行い、後日、改善作業を実施する)

注： 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのローワーヒンジピン上部に白色または黄色のペイントを塗布する。