


① 改善箇所説明図

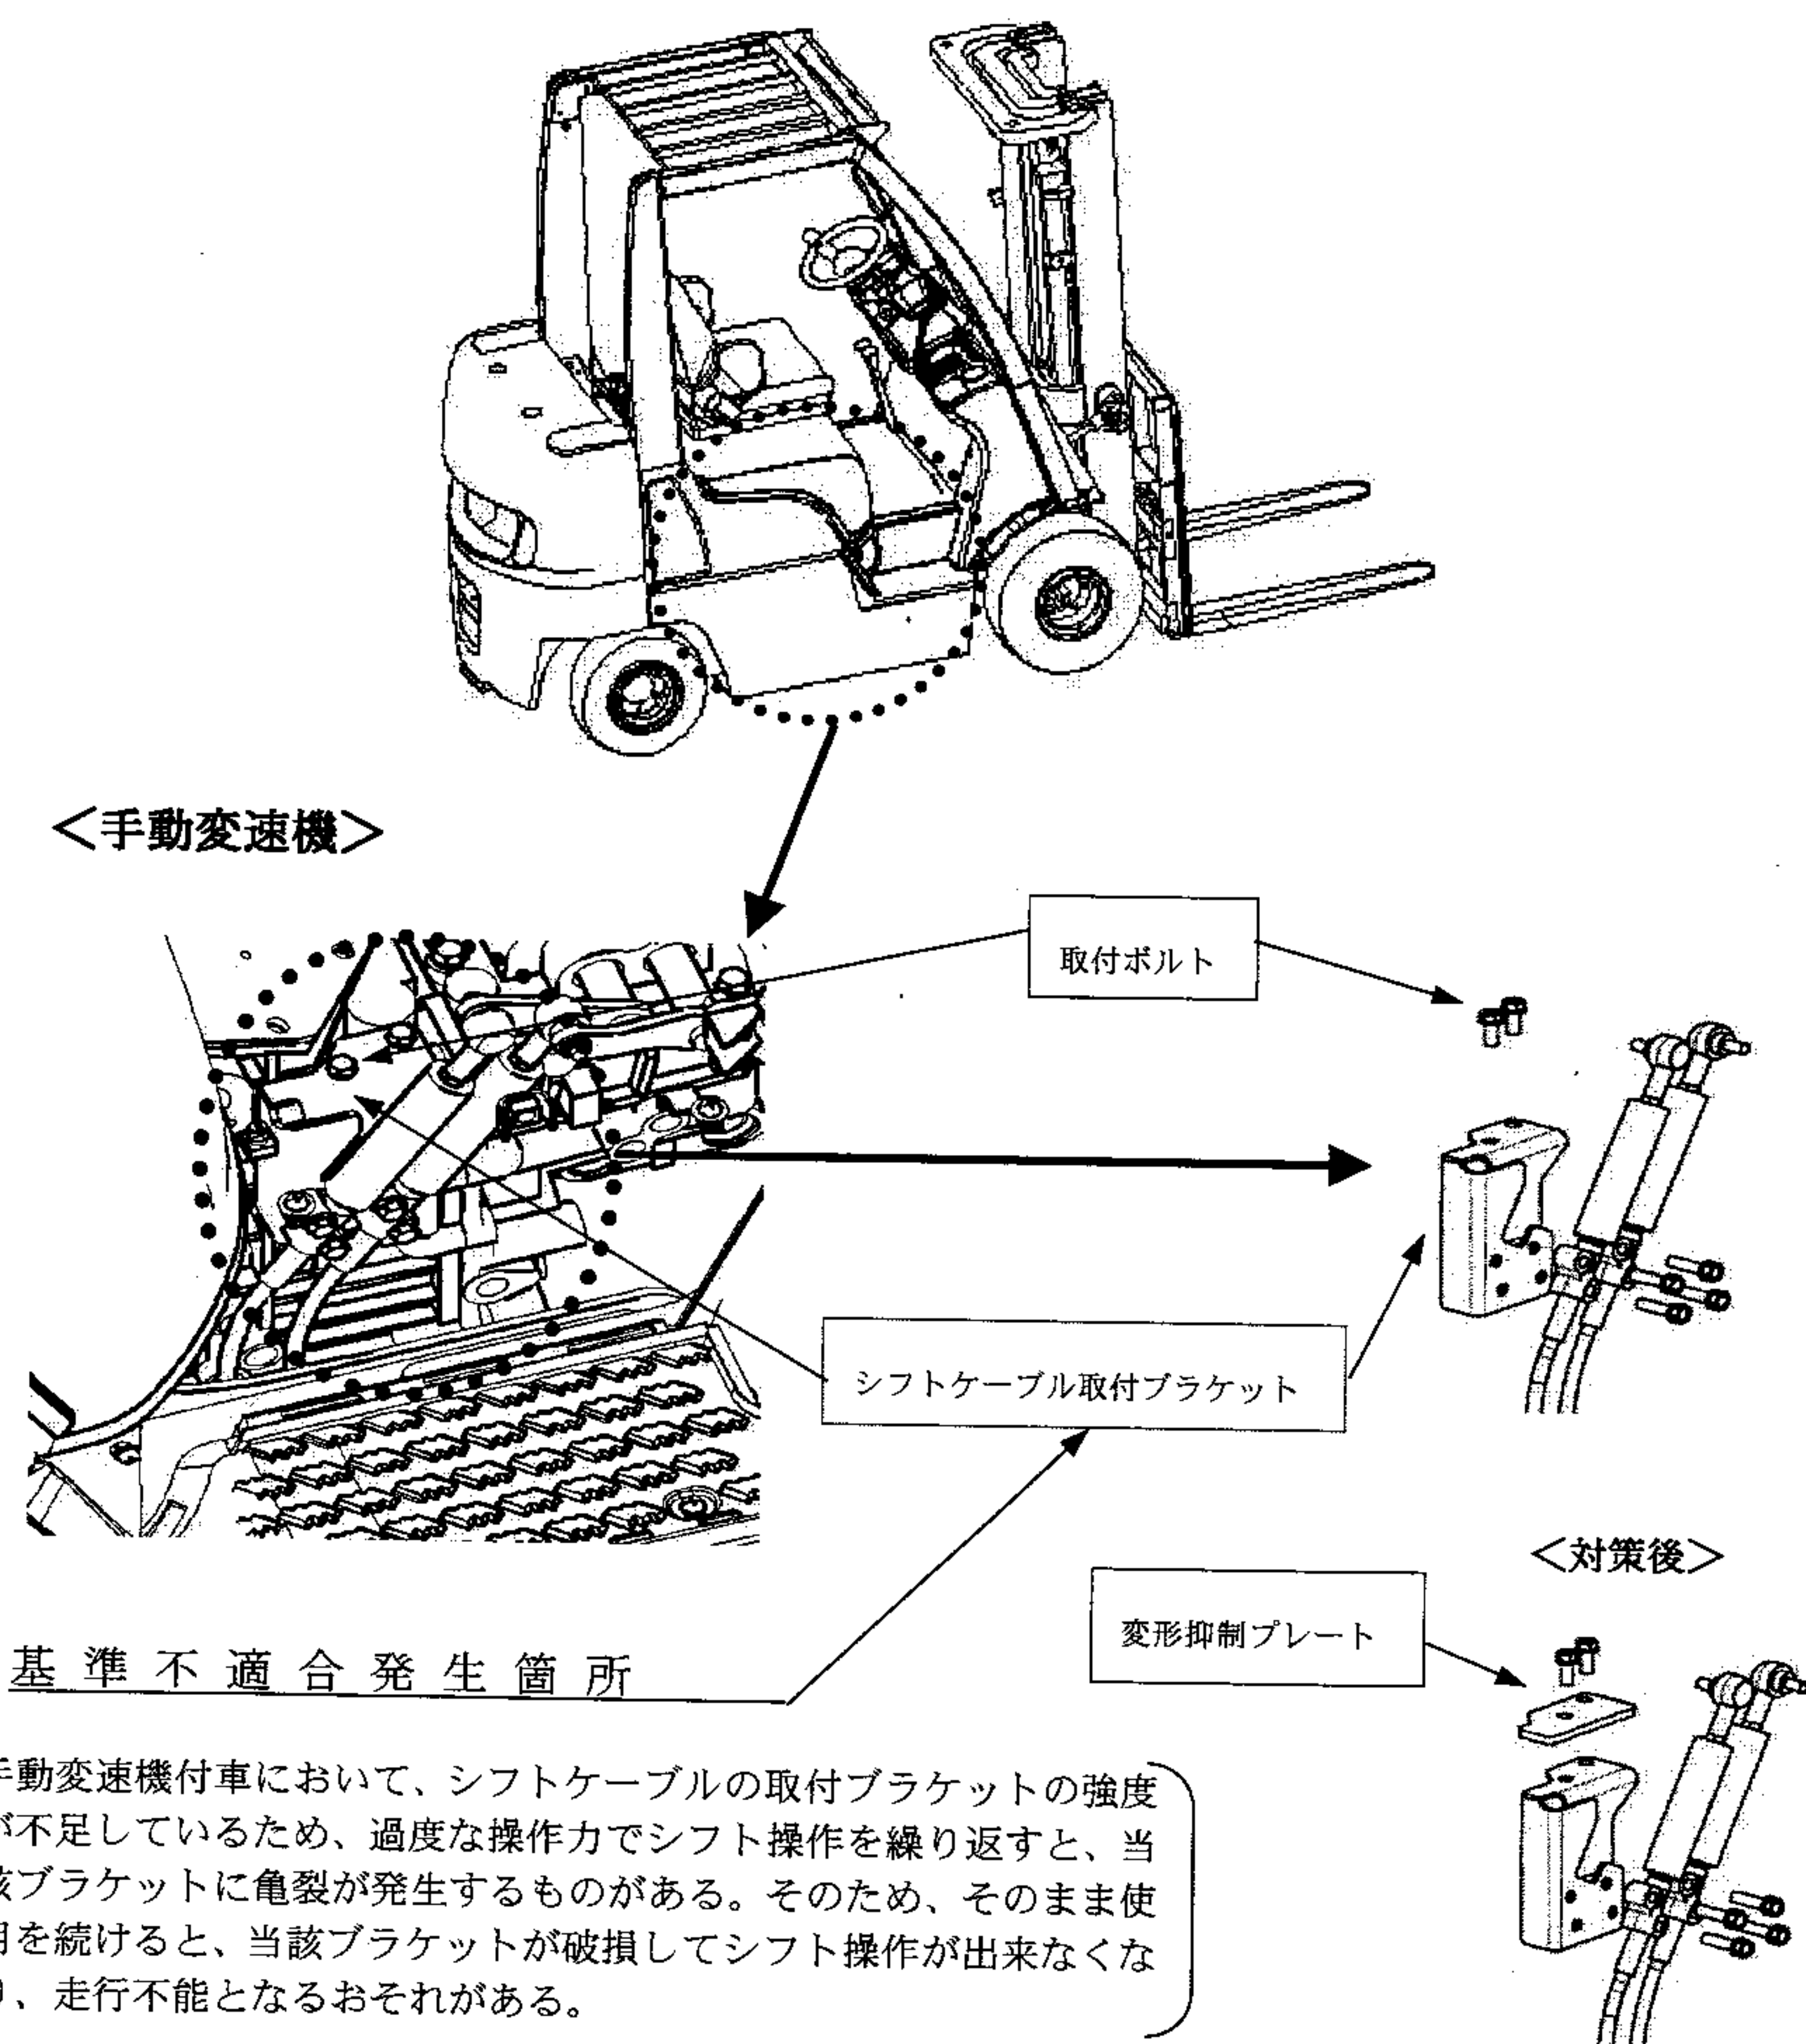

手動変速機付車において、シフトケーブルの取付ブラケットの強度が不足しているため、過度な操作力でシフト操作を繰り返すと、当該ブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが破損してシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、シフトケーブル取付ブラケット上部に変形抑制プレートを追加する。また、ブラケットを点検し、変形しているものは新品に交換する。

識別

変形抑制プレートに、白ペイントを塗布する。

注： は、追加部品、及び 交換部品を示す。