


② 改善箇所説明図

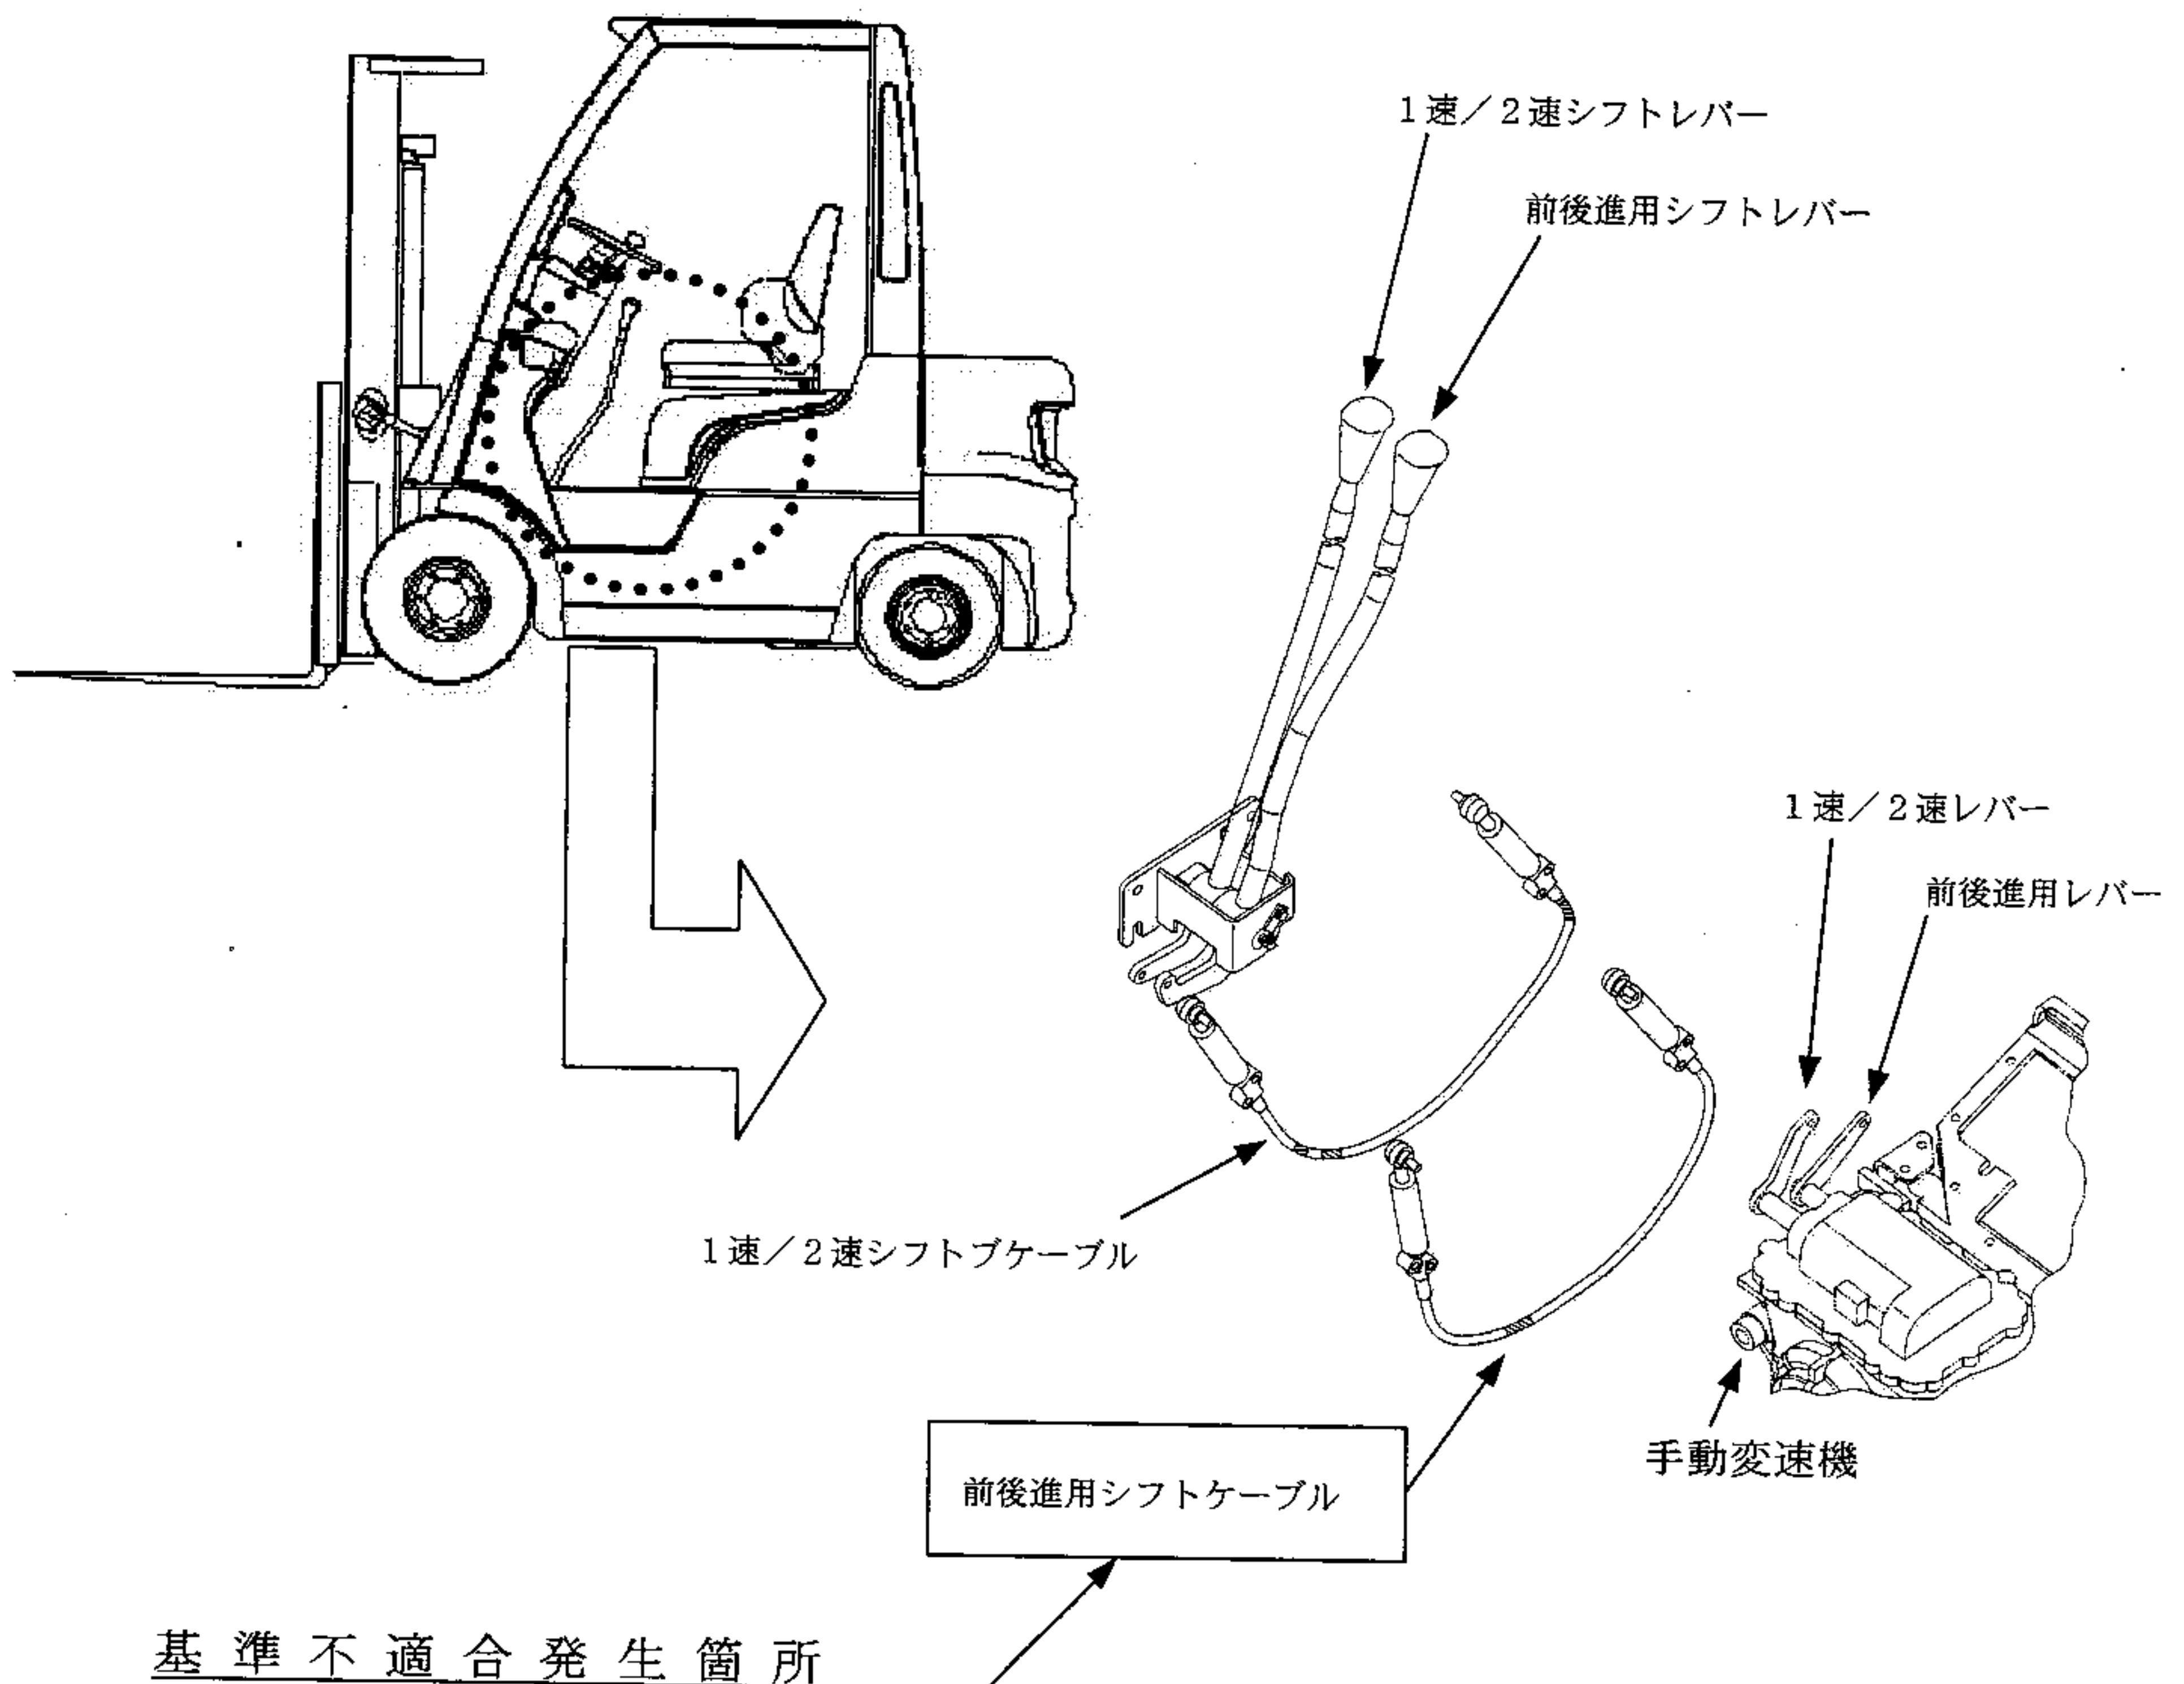

手動変速機付車において、前後進用シフトケーブルの長さが不適切なため、当該ケーブルの一部に大きな曲げが加わり、シフト操作を繰り返すと、ケーブルが折損することがある。そのため、シフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、前後進用シフトケーブルを対策品に交換する。

識別

前後進用シフトケーブルの手動変速機側先端に、白ペイントを塗布する。

注： は、交換部品を示す。