


改善箇所説明図

基準不適合箇所

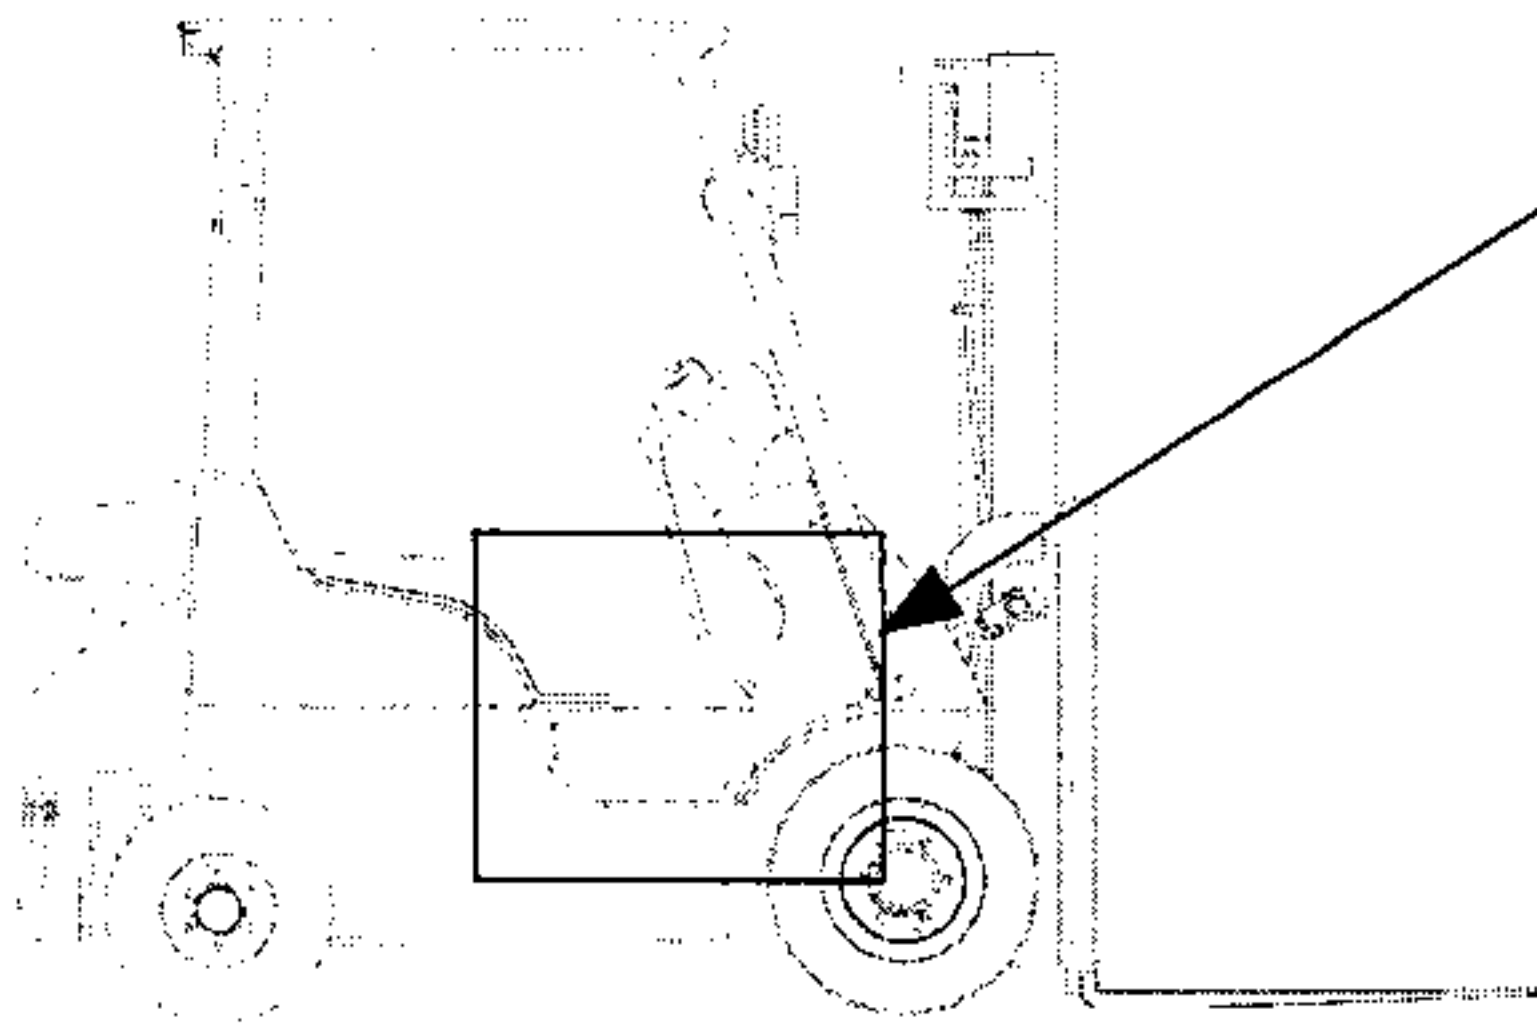




手動変速機付車において、シフトケーブルの取付ブラケットの強度が不足しているため、過度な操作力でシフト操作を繰り返すと、当該ブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが破損してシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。



対策前

ケーブル取付側ブラケット

取付ボルト

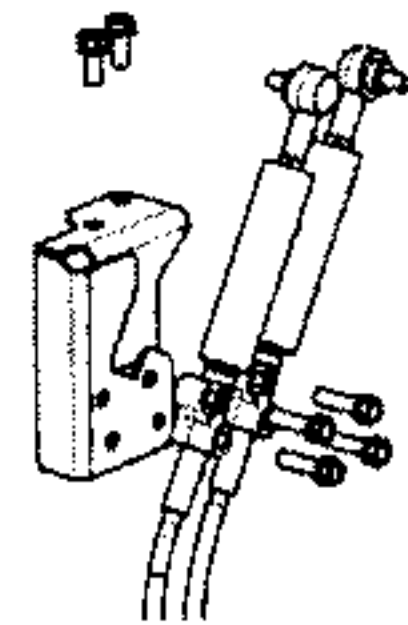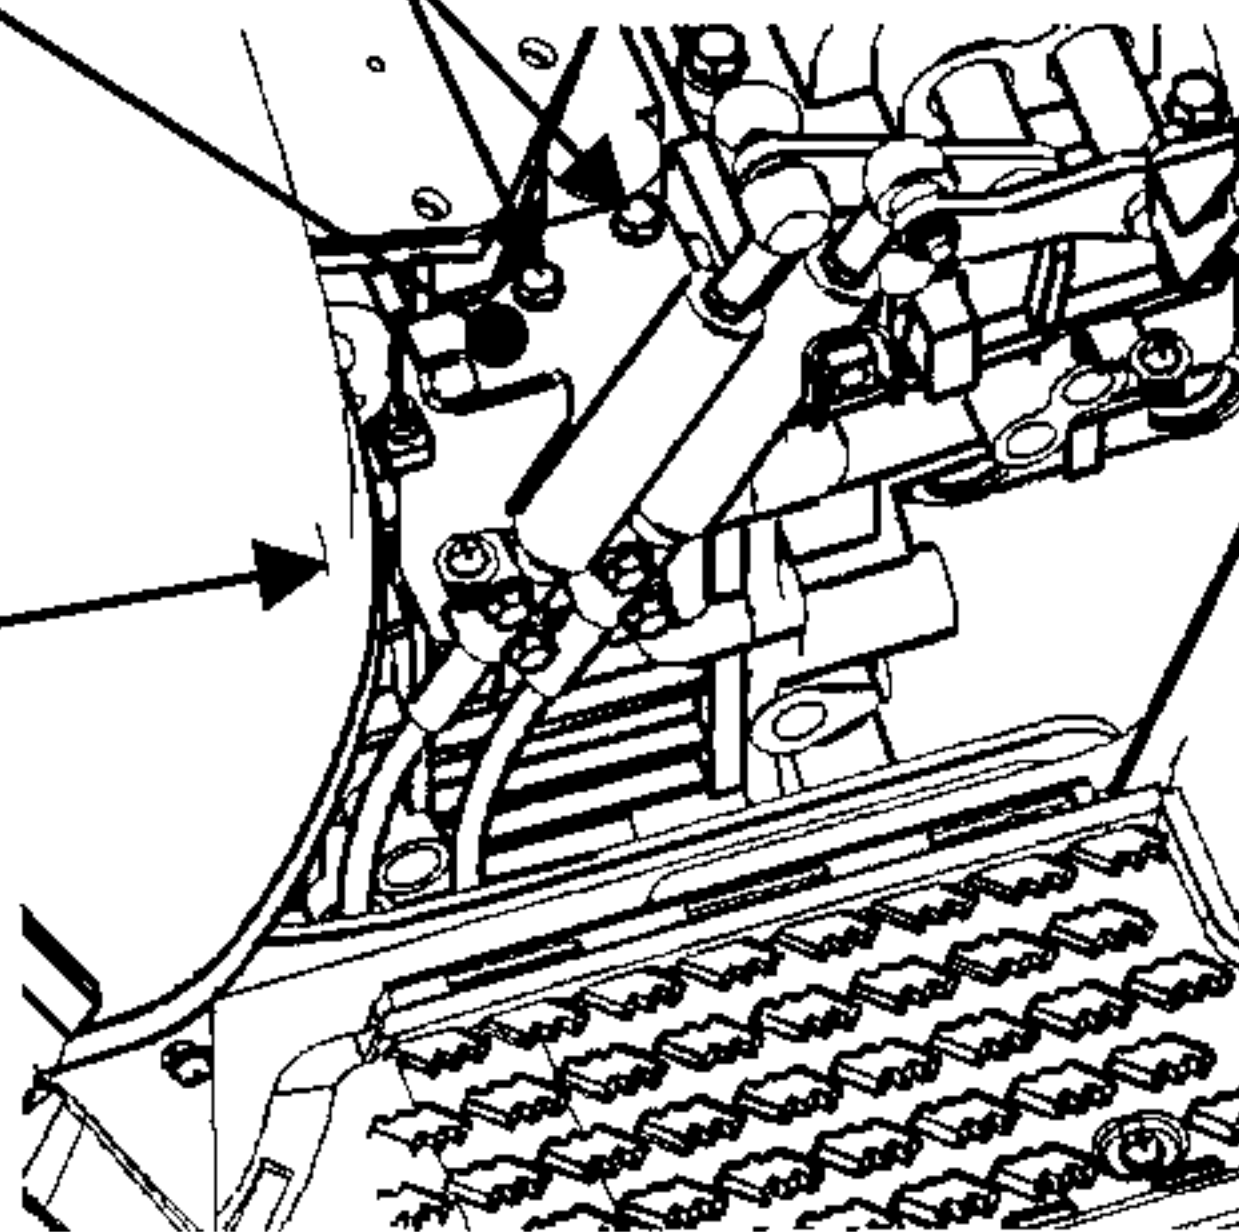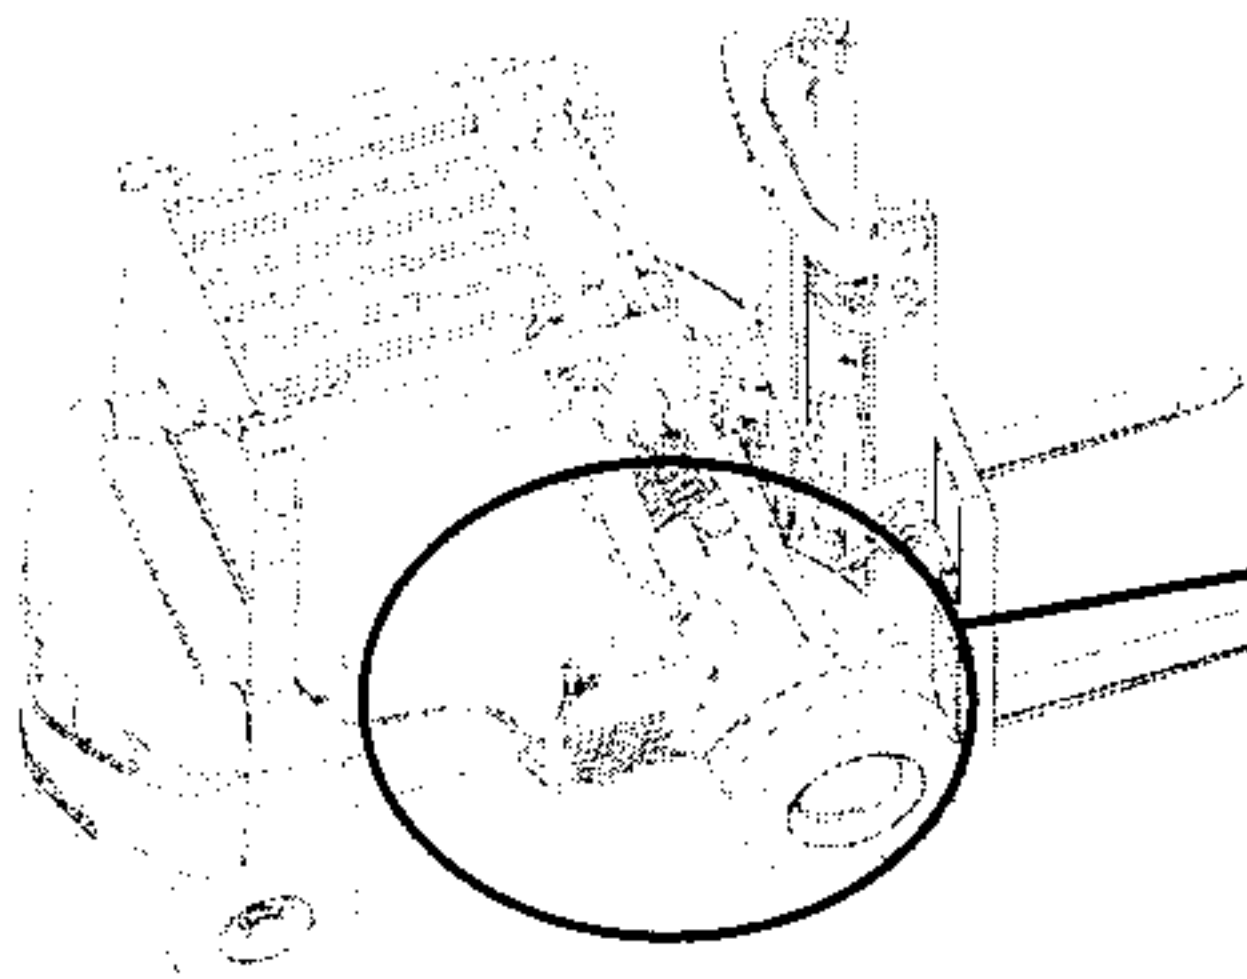

対策後

注: は追加部品及び交換部品を示す。

改善内容

全車両、シフトケーブル取付ブラケット上部に変形抑制プレートを追加する。また、ブラケットを点検し、変形しているものは新品に交換する。

取付ボルト

変形抑制プレート

