
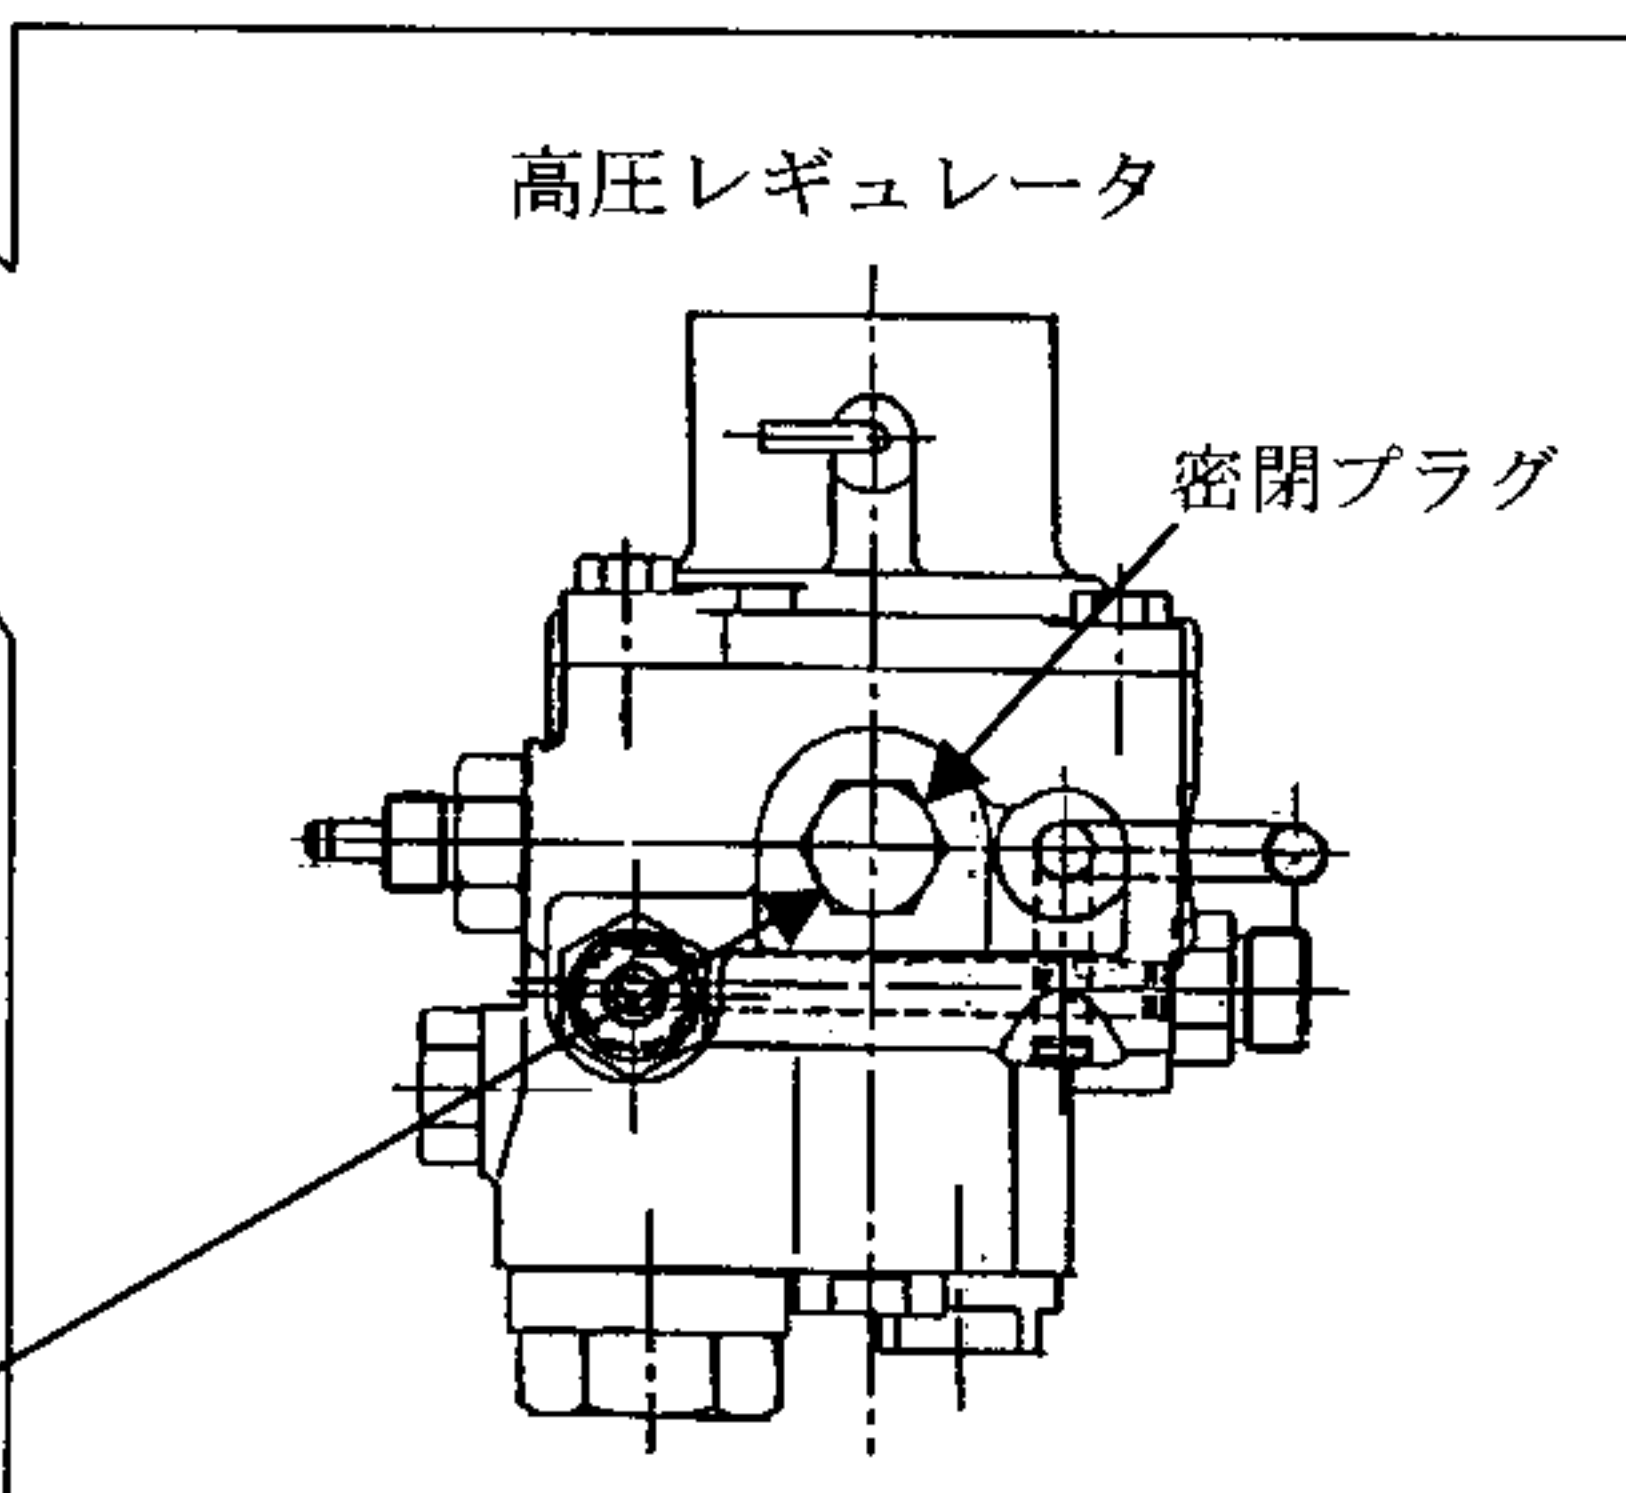


改善箇所説明図

トヨタ カローラ

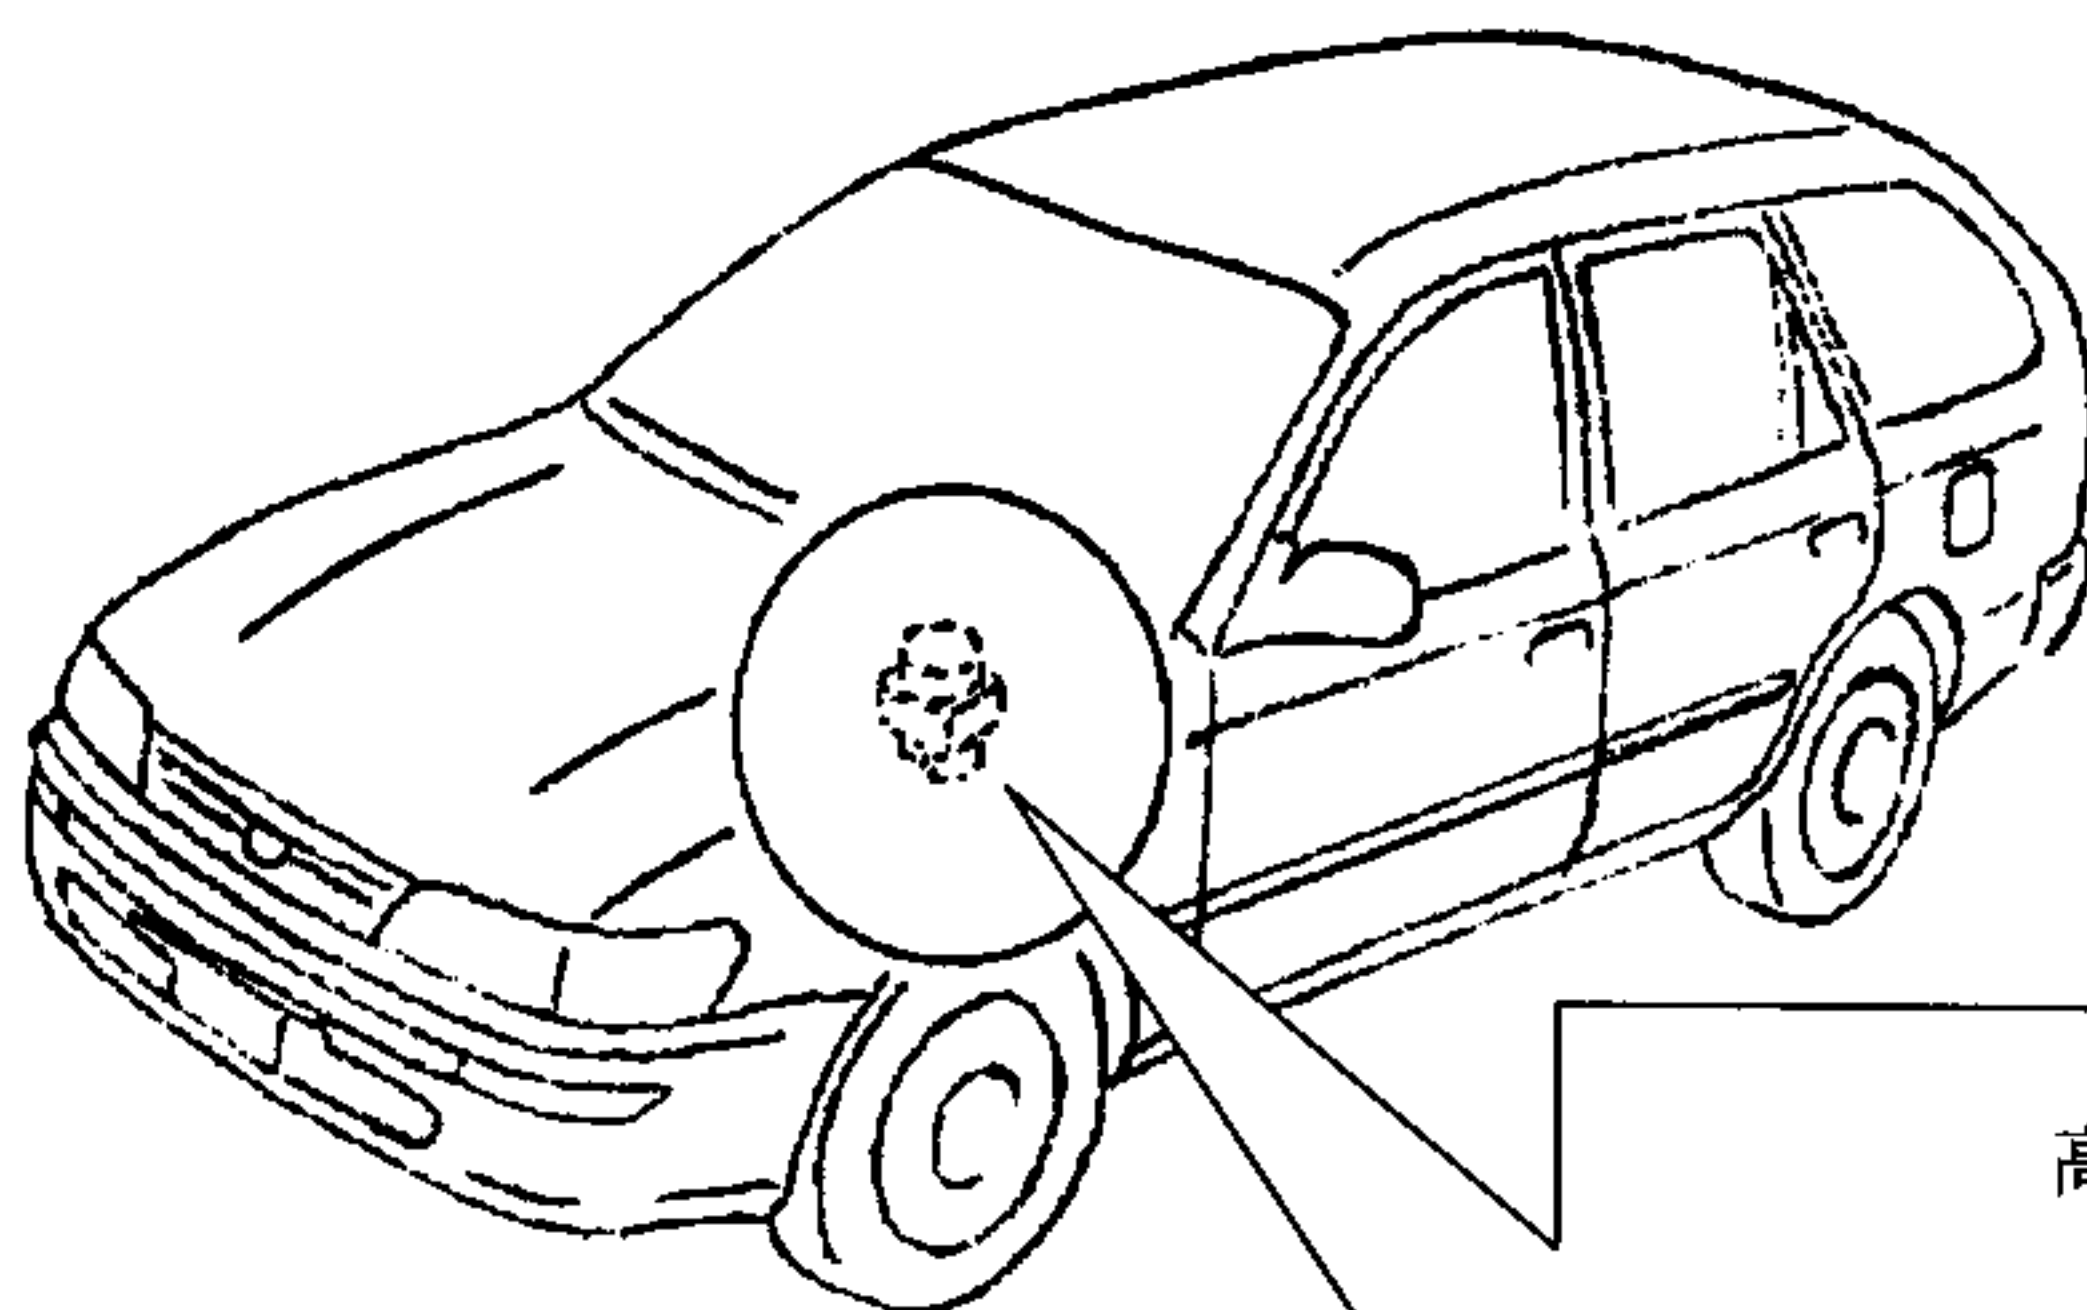

基準不適合発生箇所

圧縮天然ガス自動車において、燃料を供給する高圧レギュレータの密閉プラグ締付け力が不足しているため、エンジン始動時の当該密閉プラグに掛かる圧力変動により、密閉プラグが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、密閉プラグに取付けられているオーリングが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該密閉プラグを増し締めする。なお、燃料漏れのあるもの及び緩みのあるものは、オーリングを新品と交換する。

識別 : 当該密閉プラグに黄色ペイントを塗布する。