
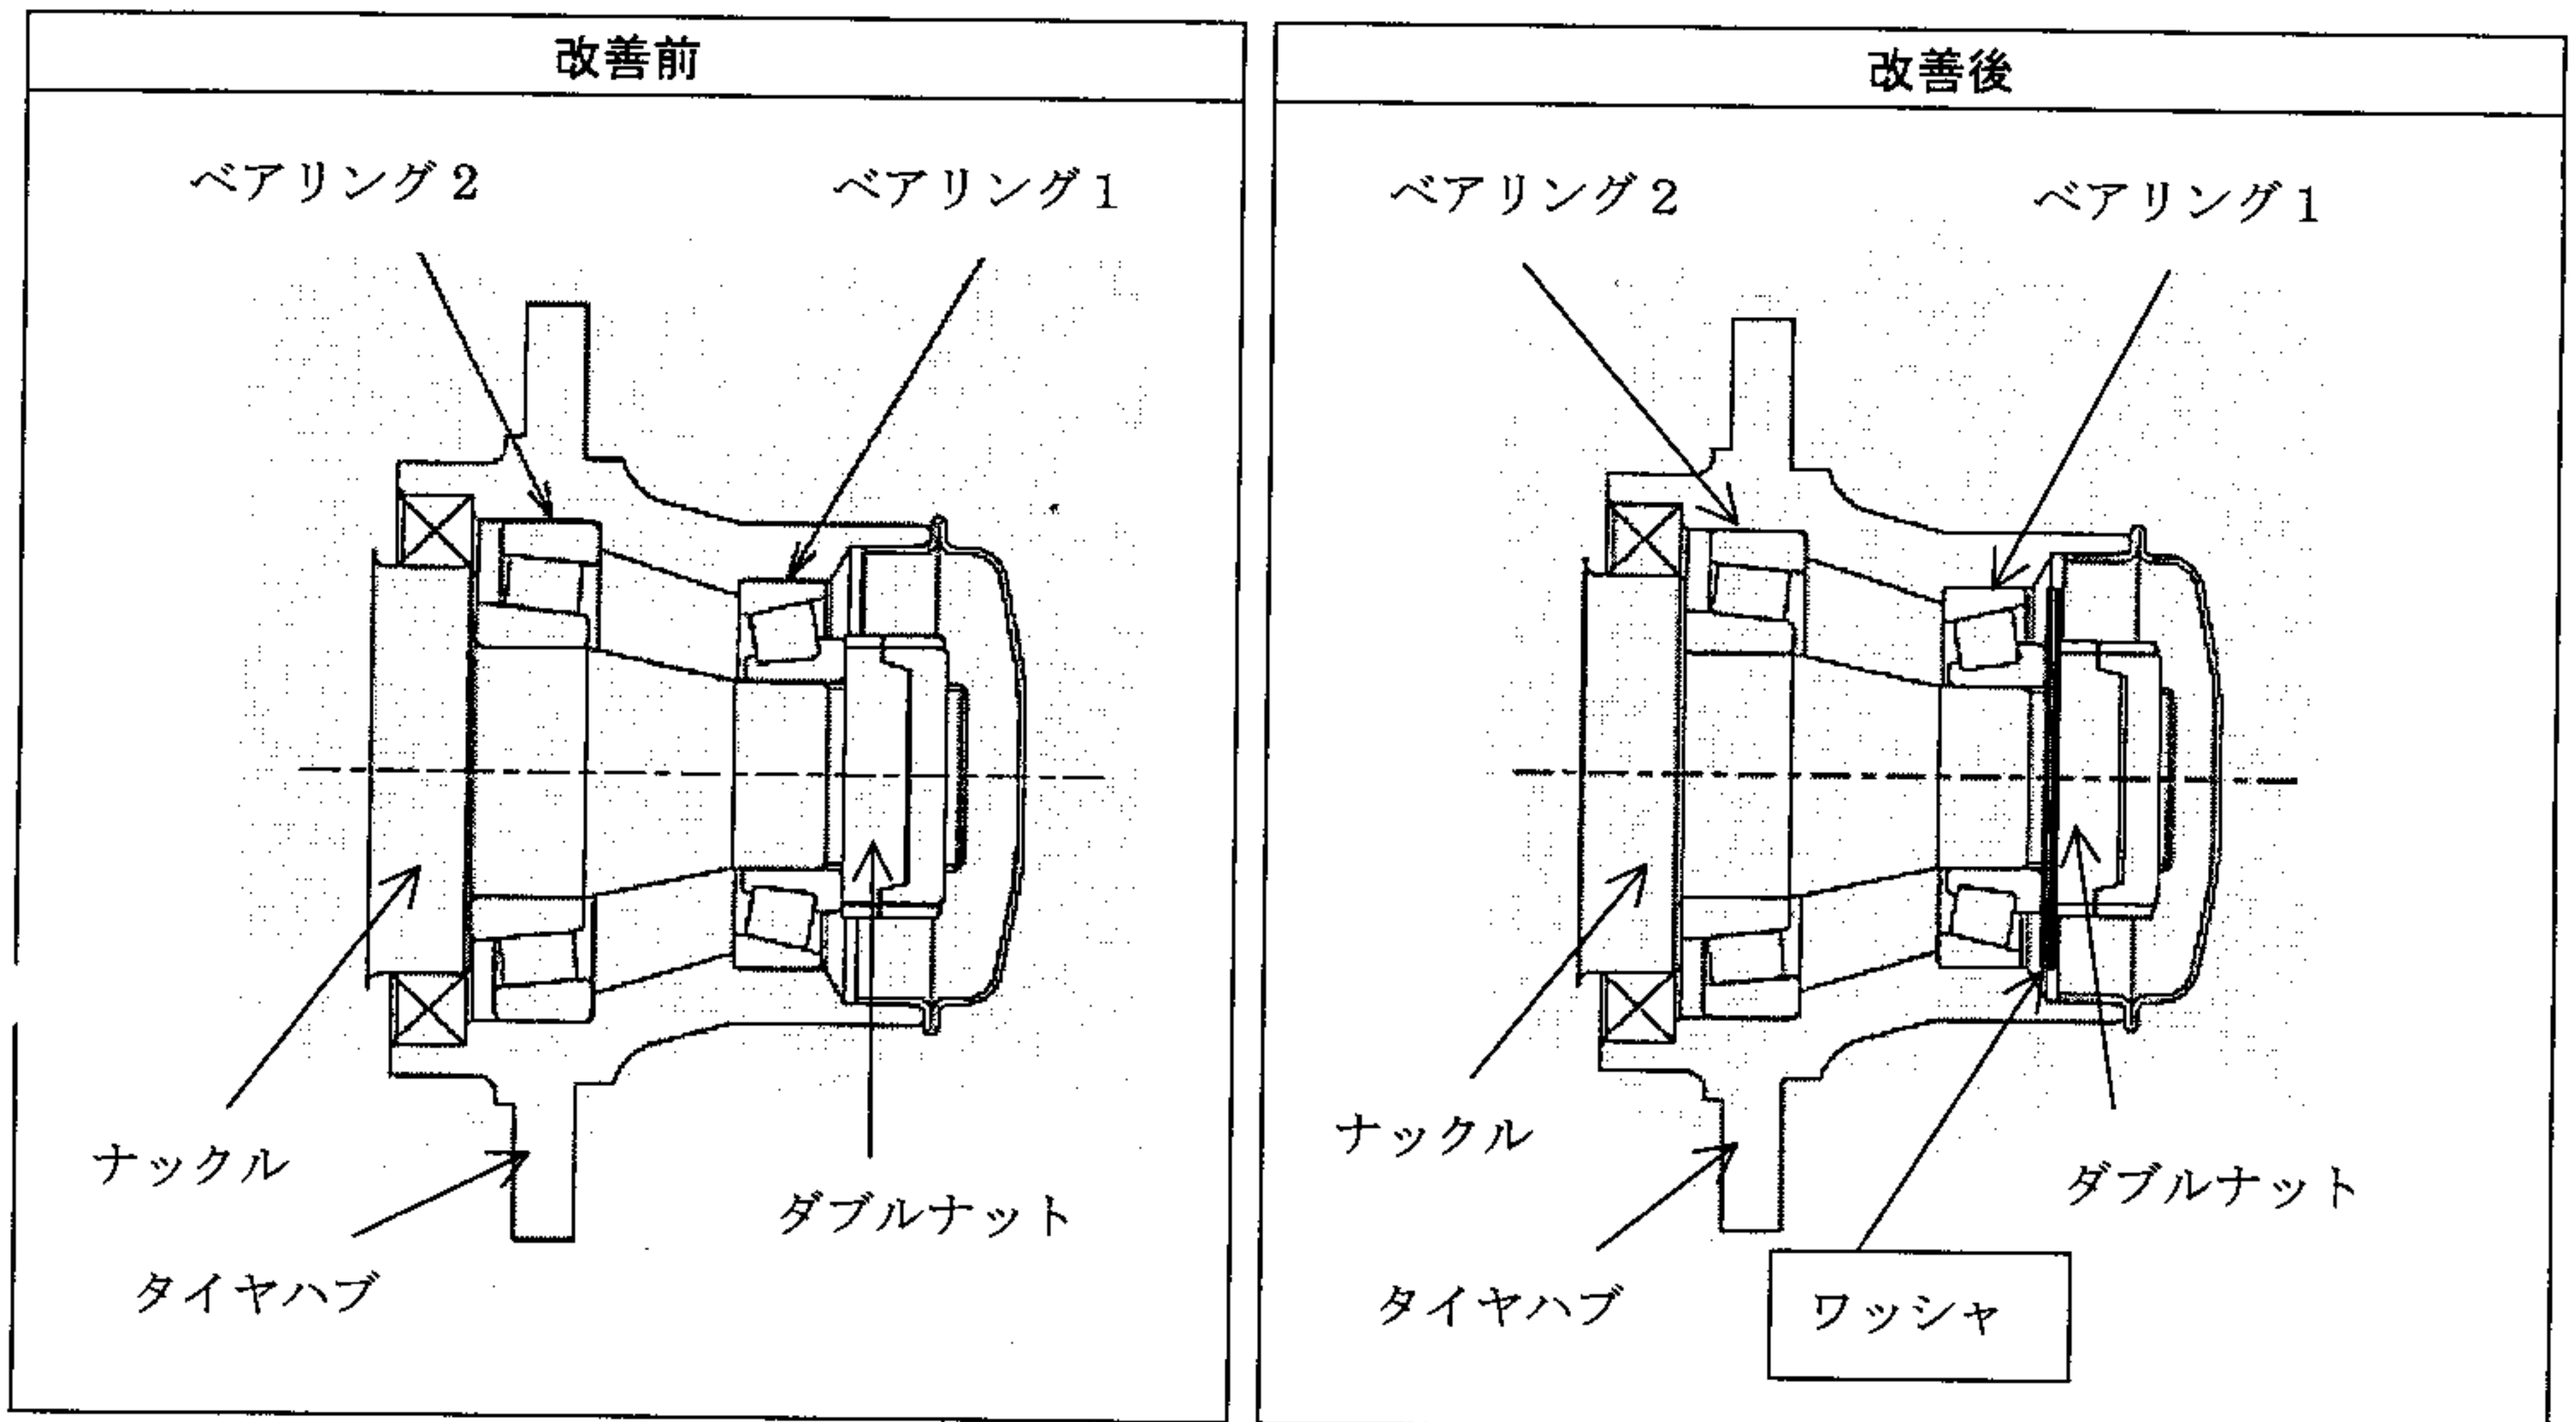


改善箇所説明図

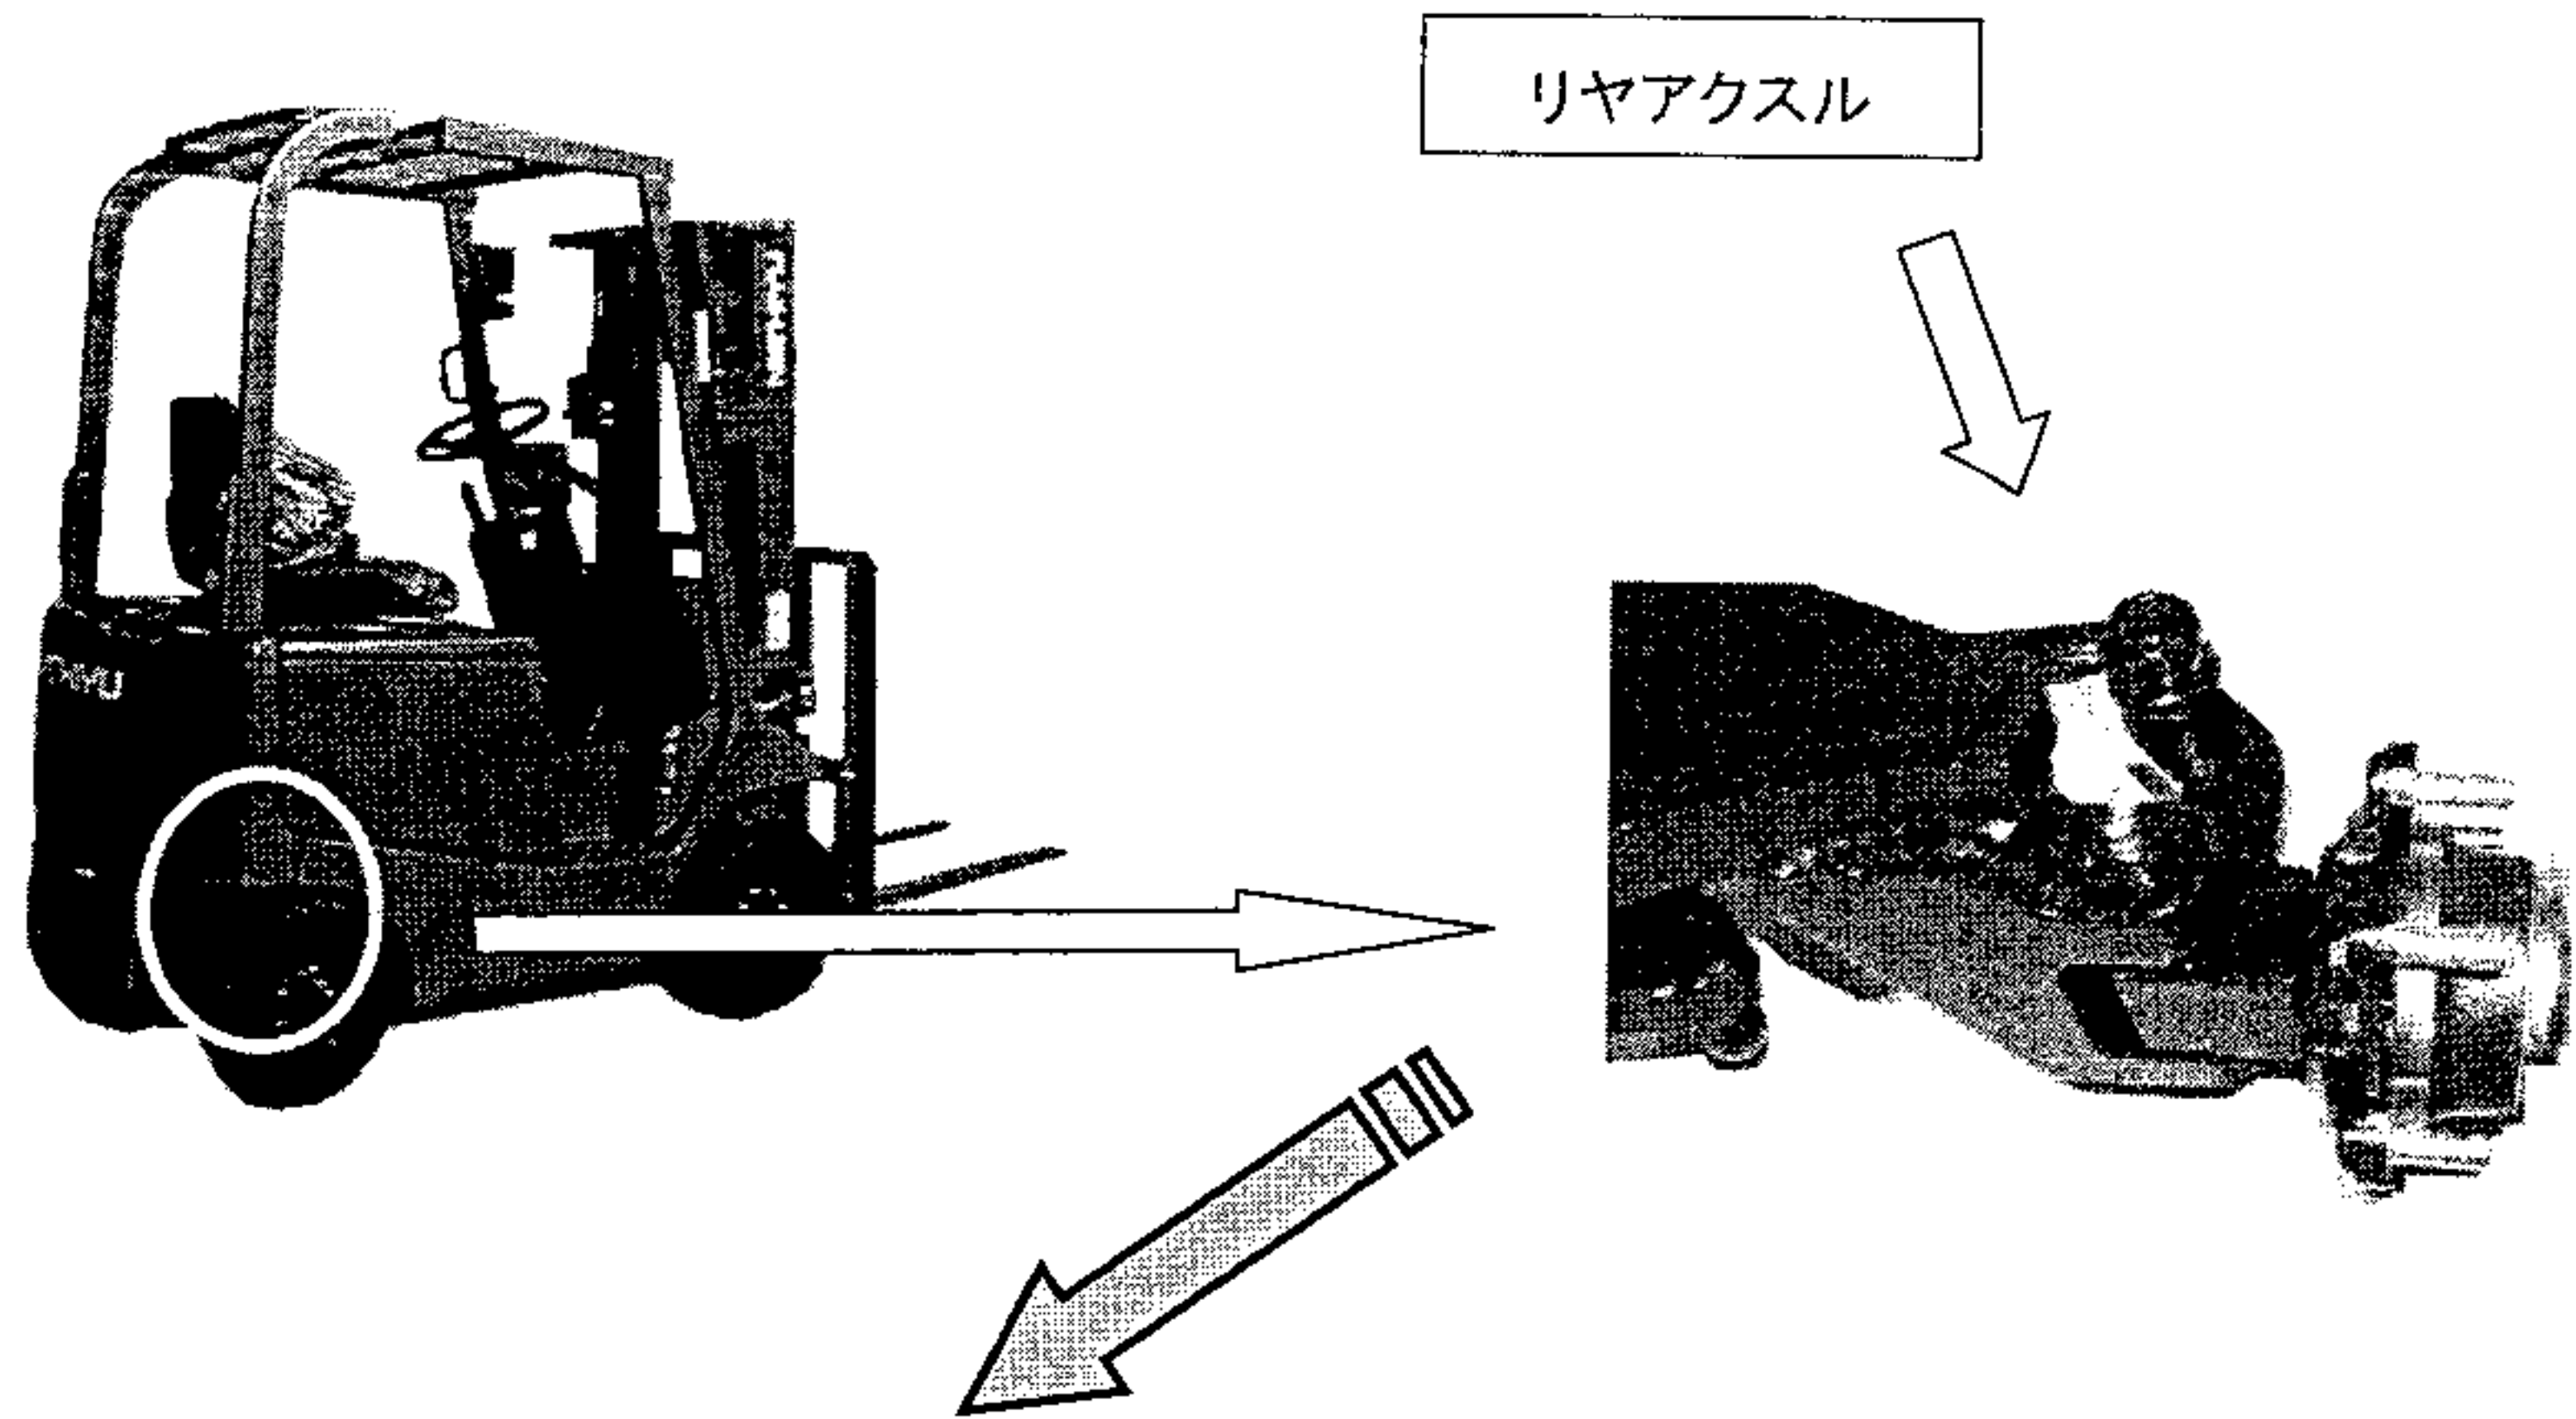

基準不適合発生箇所

リヤアクスルのベアリング締付構造が不適切なため、ベアリングの締め付け力がバラツキ、不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ベアリングにガタが生じ、最悪の場合、操縦できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ベアリングの締め付け力が均一になるようにダブルナットの締付面にワッシャを挿入し、規定トルクで締め付ける。なお、全車両、点検し、ベアリングにガタが生じている場合は、ベアリングを新品と交換する。

注： は追加部品を示す。

識別：白色のペイントをナックル軸端面に塗布する。