


改善箇所説明図

〔リフト車〕

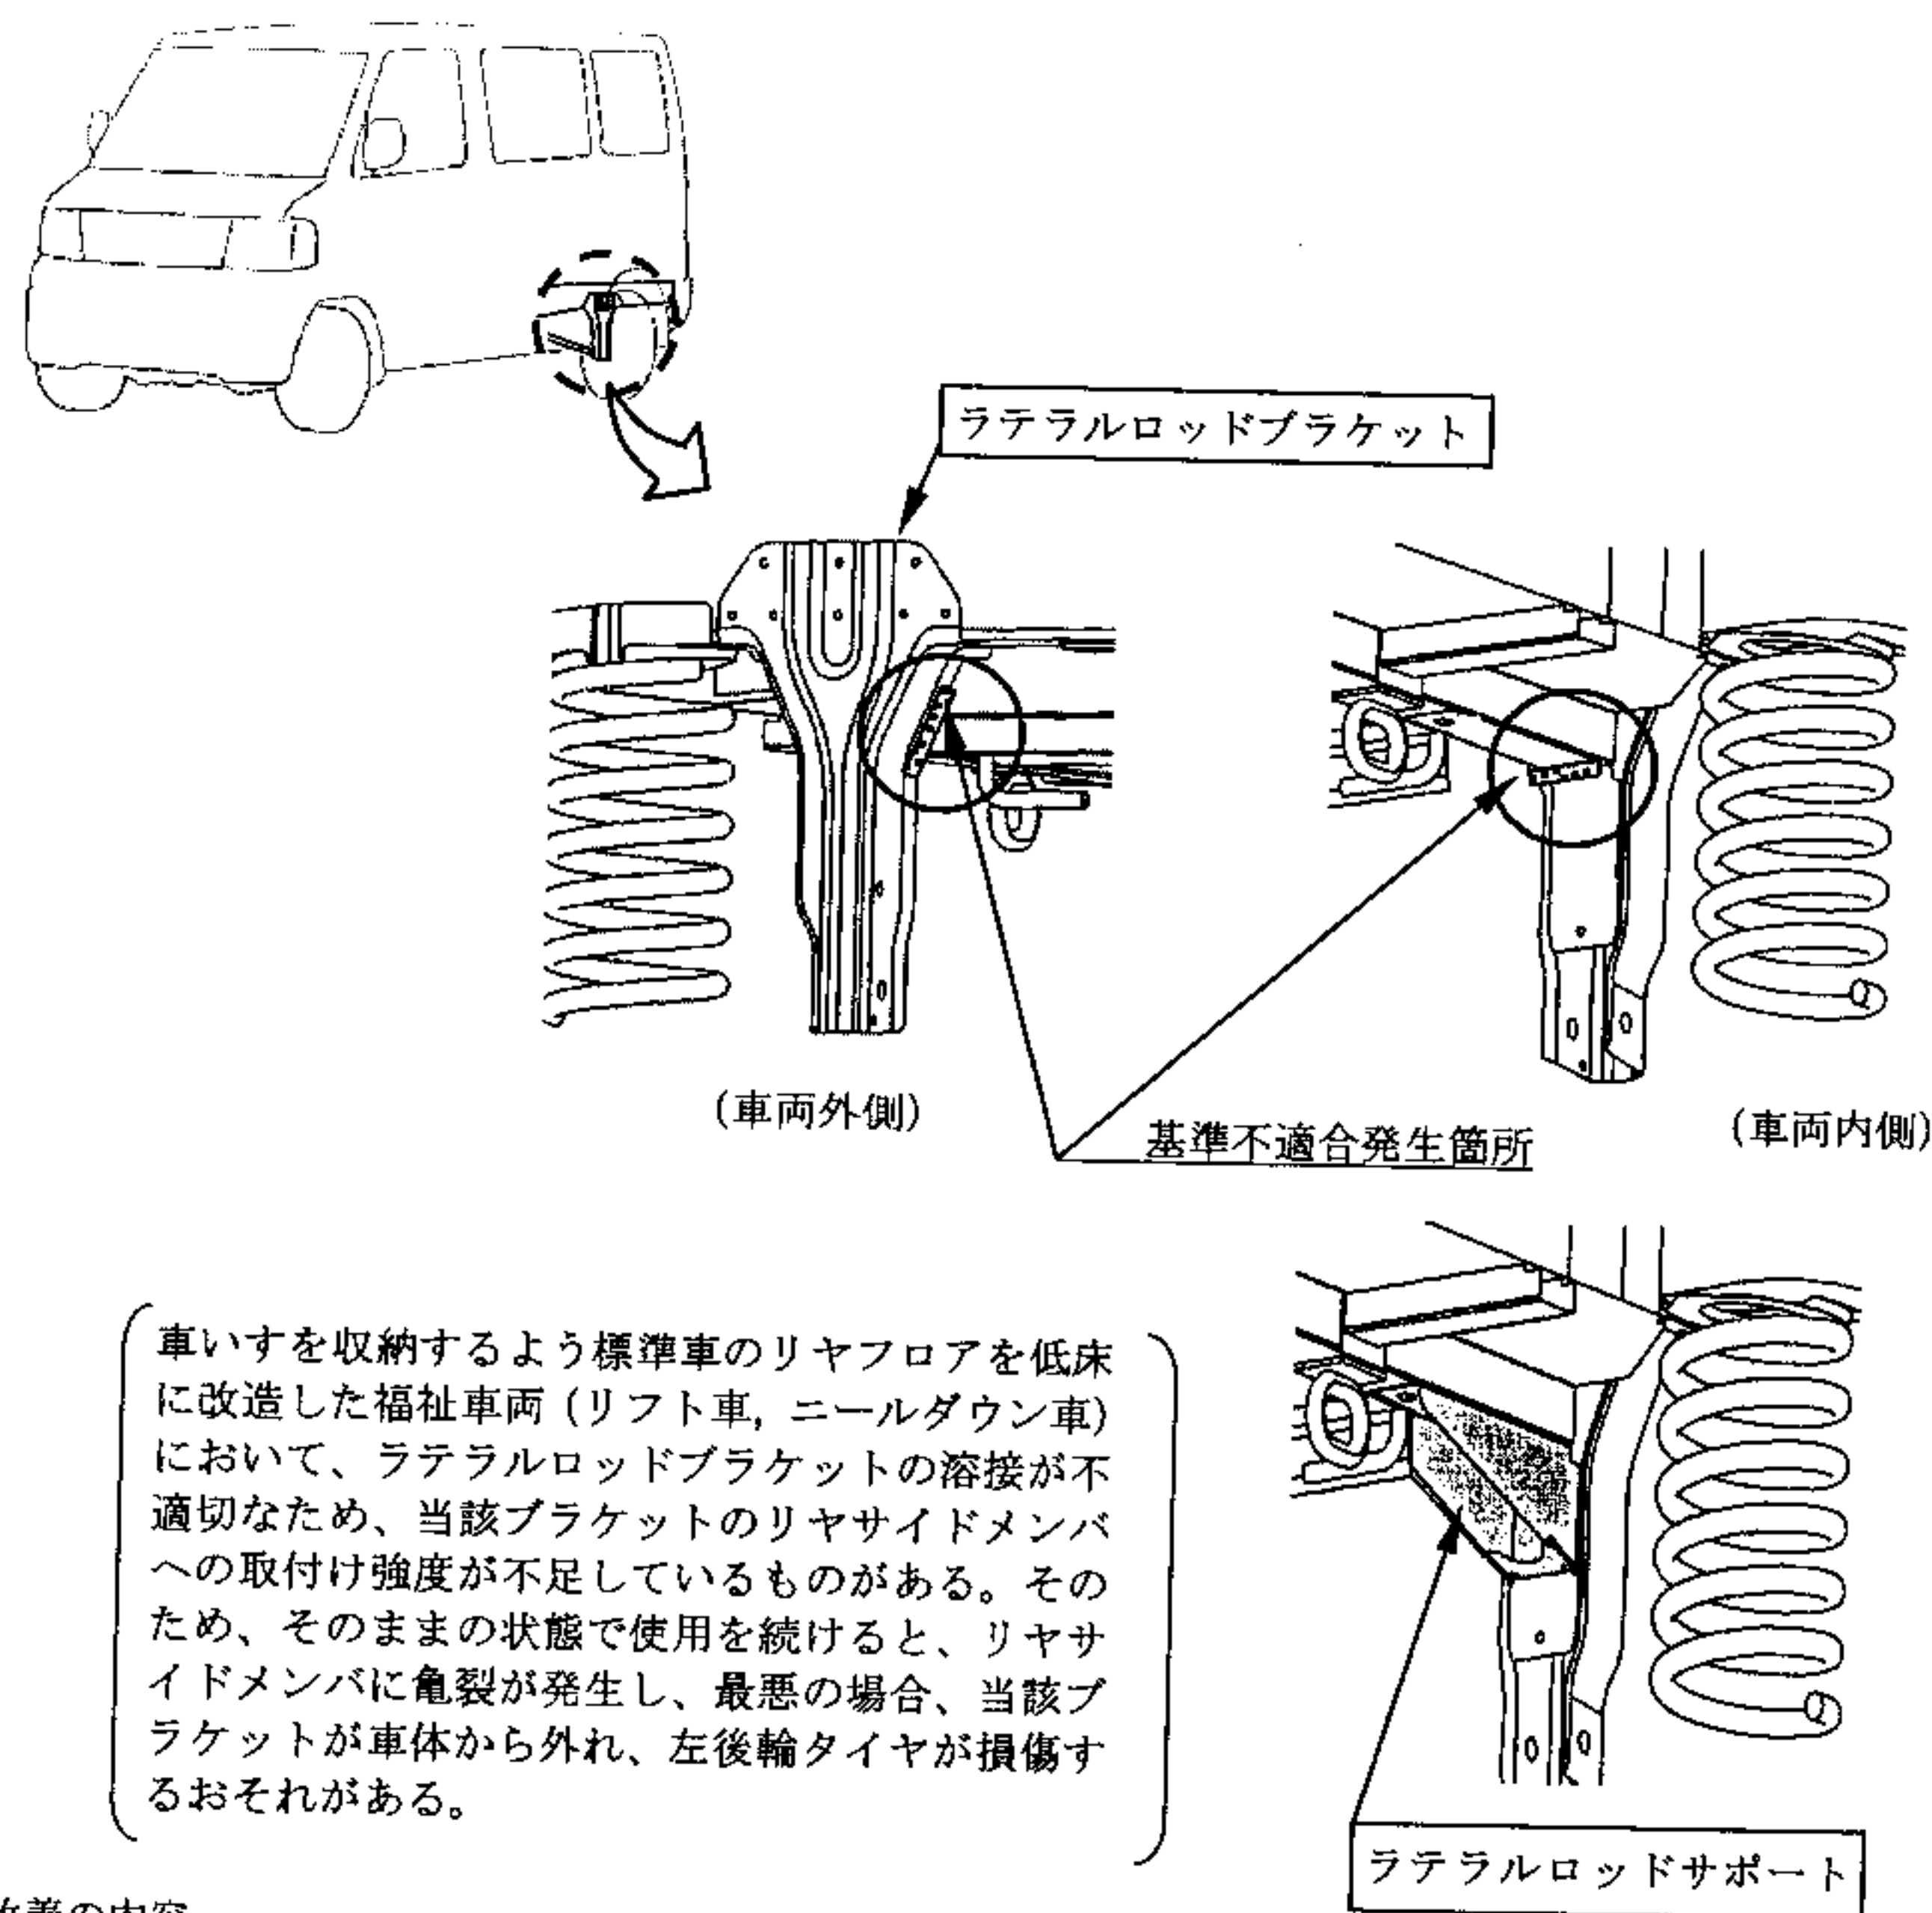

改善の内容

- ・ラテラルロッドサポートが装着されていない場合

全車両、ラテラルロッドブラケットの溶接状態を点検し、溶接不備のものはラテラルロッドブラケットを新品に交換すると共にリヤサイドメンバに亀裂のあるものは補修する。また、全車両、ラテラルロッドサポートを追加する。

- ・ラテラルロッドサポートが装着されている場合


全車両、ラテラルロッドブラケットおよびラテラルロッドサポートの溶接状態を点検し、溶接不備のものはラテラルロッドブラケットおよびラテラルロッドサポートを新品に交換すると共にリヤサイドメンバに亀裂のあるものは補修する。

注： 内は交換または追加部品を示す。

識別：助手席側スライドドアのストライカ下側取付けボルト頭部に白色又は黄色のペイントを塗布する。

改善箇所説明図

〔ニールダウン車〕

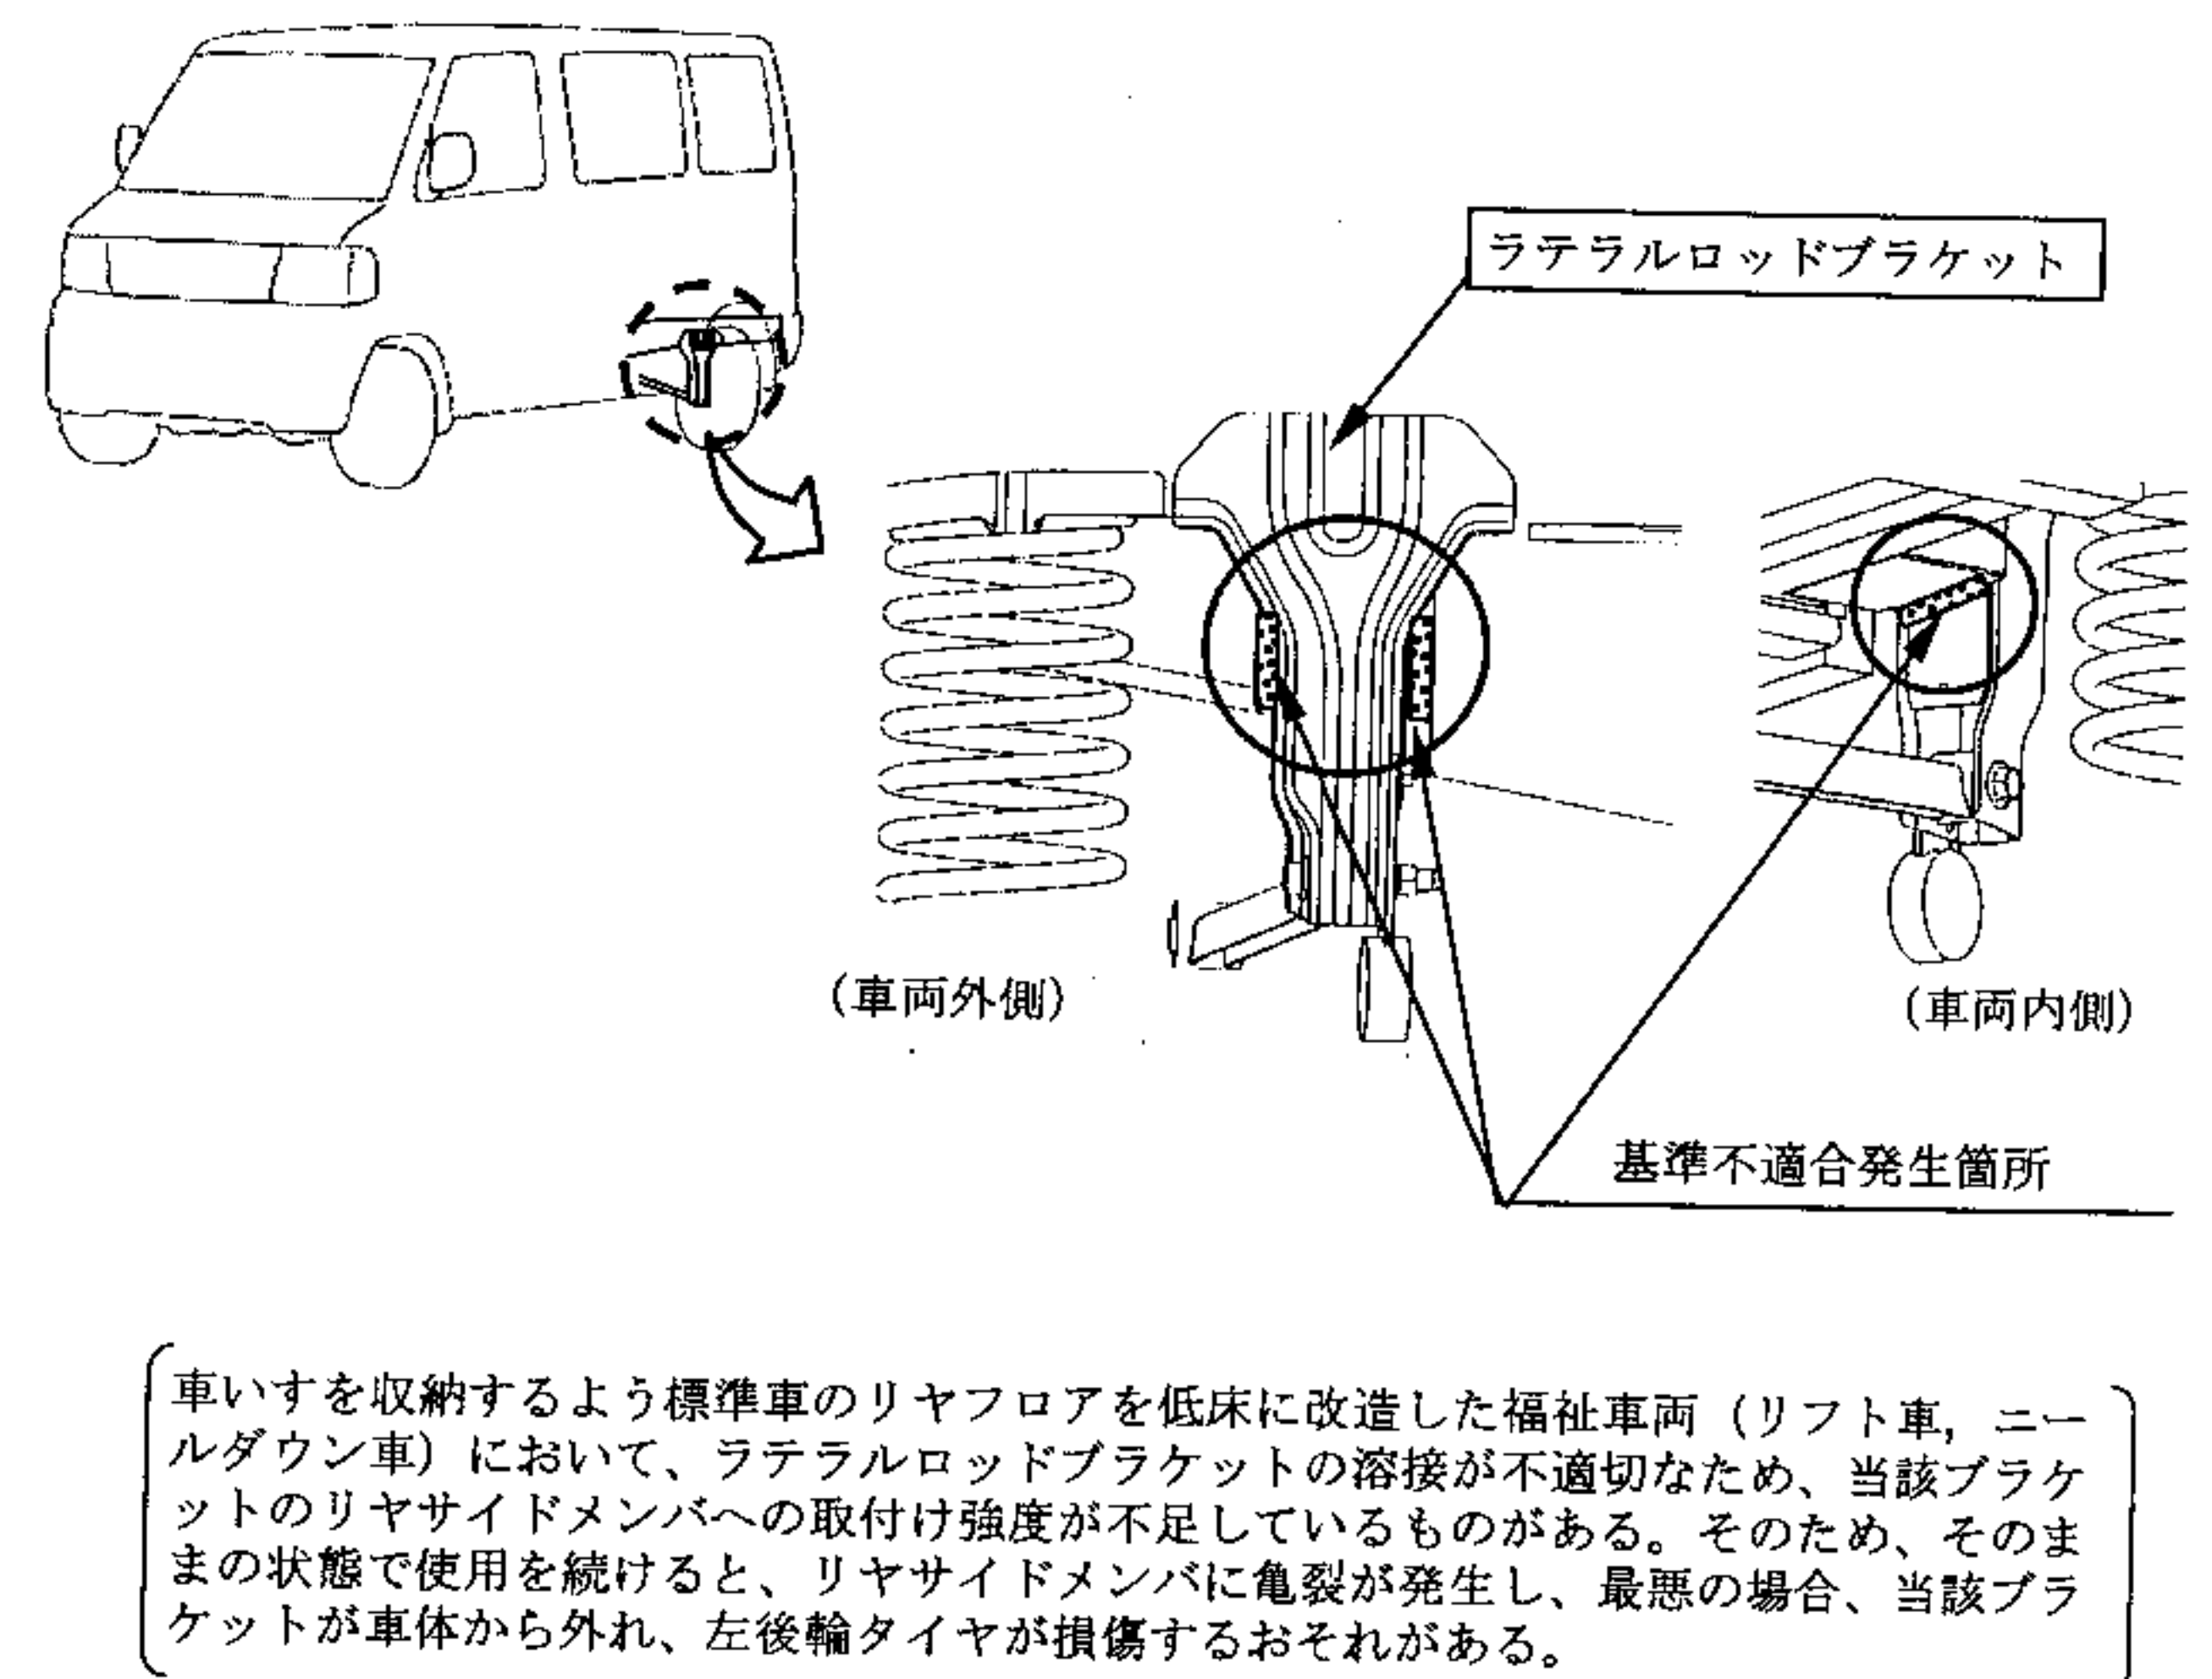

改善の内容

全車両、ラテラルロッドブラケットの溶接状態を点検し、溶接不備のものはラテラルロッドブラケットを新品に交換すると共にリヤサイドメンバに亀裂のあるものは補修する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：助手席側スライドドアのストライカ下側取付けボルト頭部に白色又は黄色のペイントを塗布する。