


改善箇所説明図

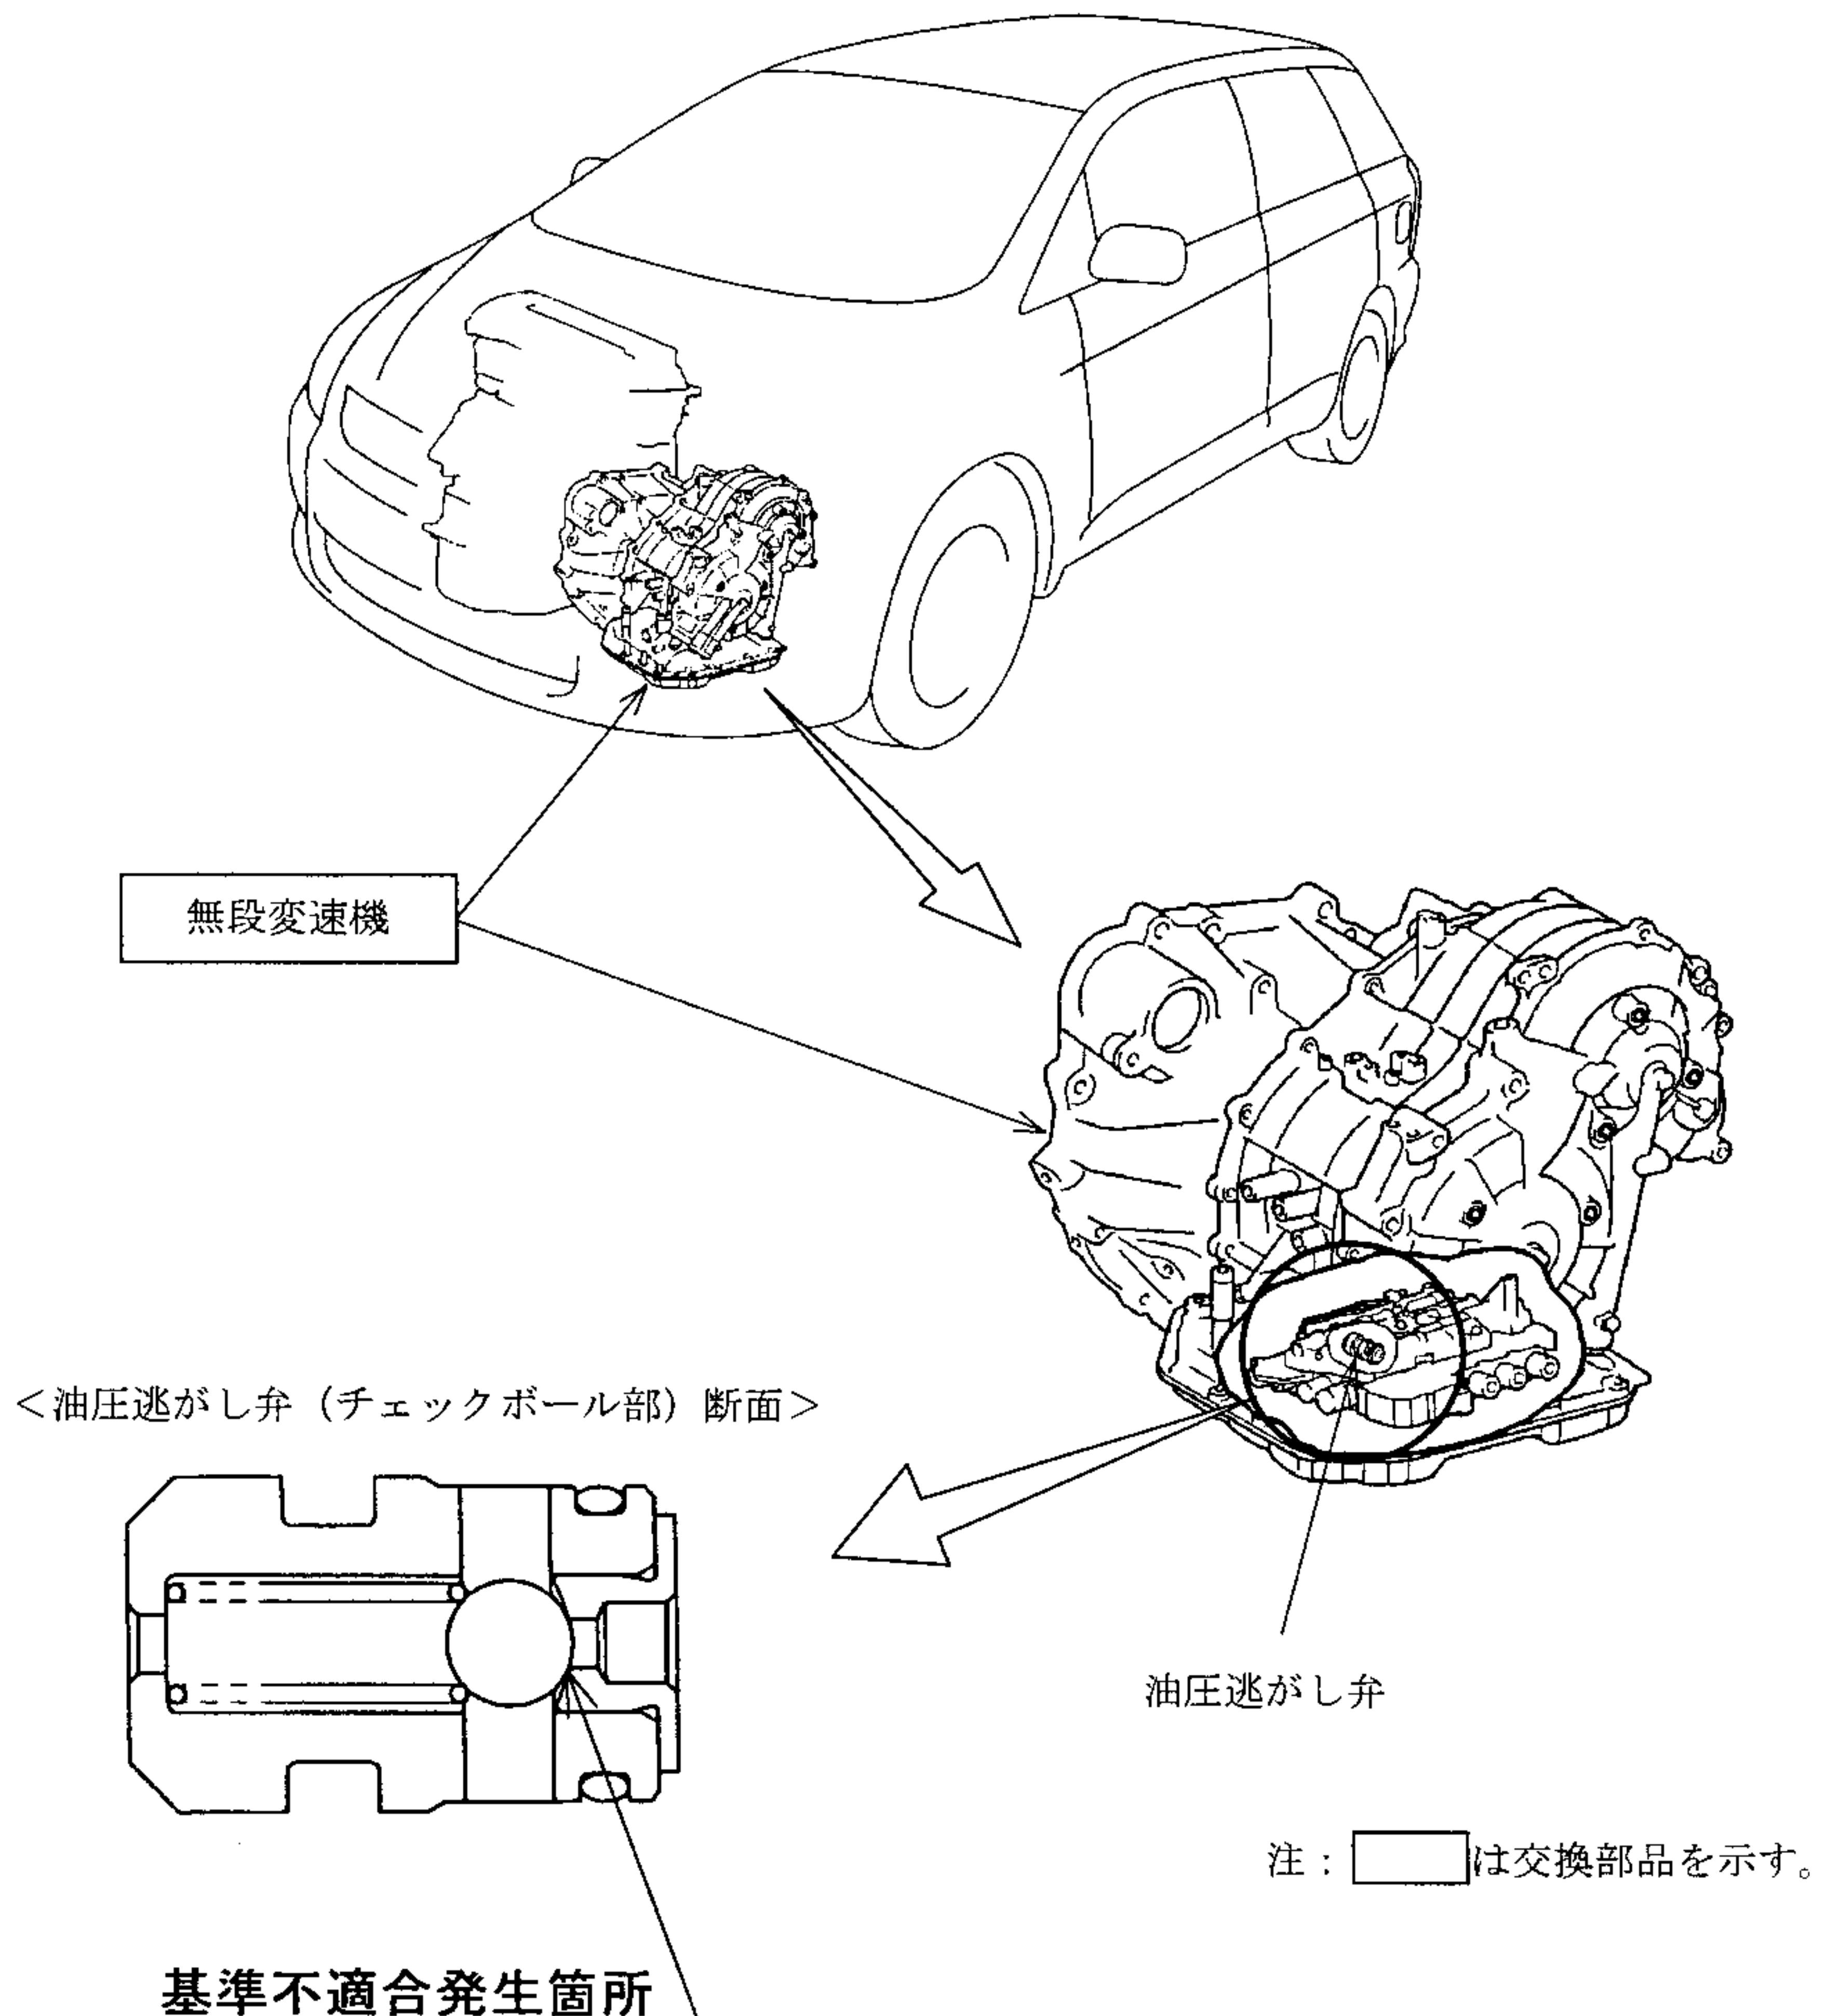

無段変速機の内蔵にある変速制御用の油圧逃がし弁に加工が不適切なものがあるため、当該逃がし弁が開いたままとなり、油圧が上がらなくなることがある。そのため、駆動力の伝達が不十分となり、異音や振動が生じ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機を良品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前側）に黄色ペイントを塗布する。