


改善箇所説明図

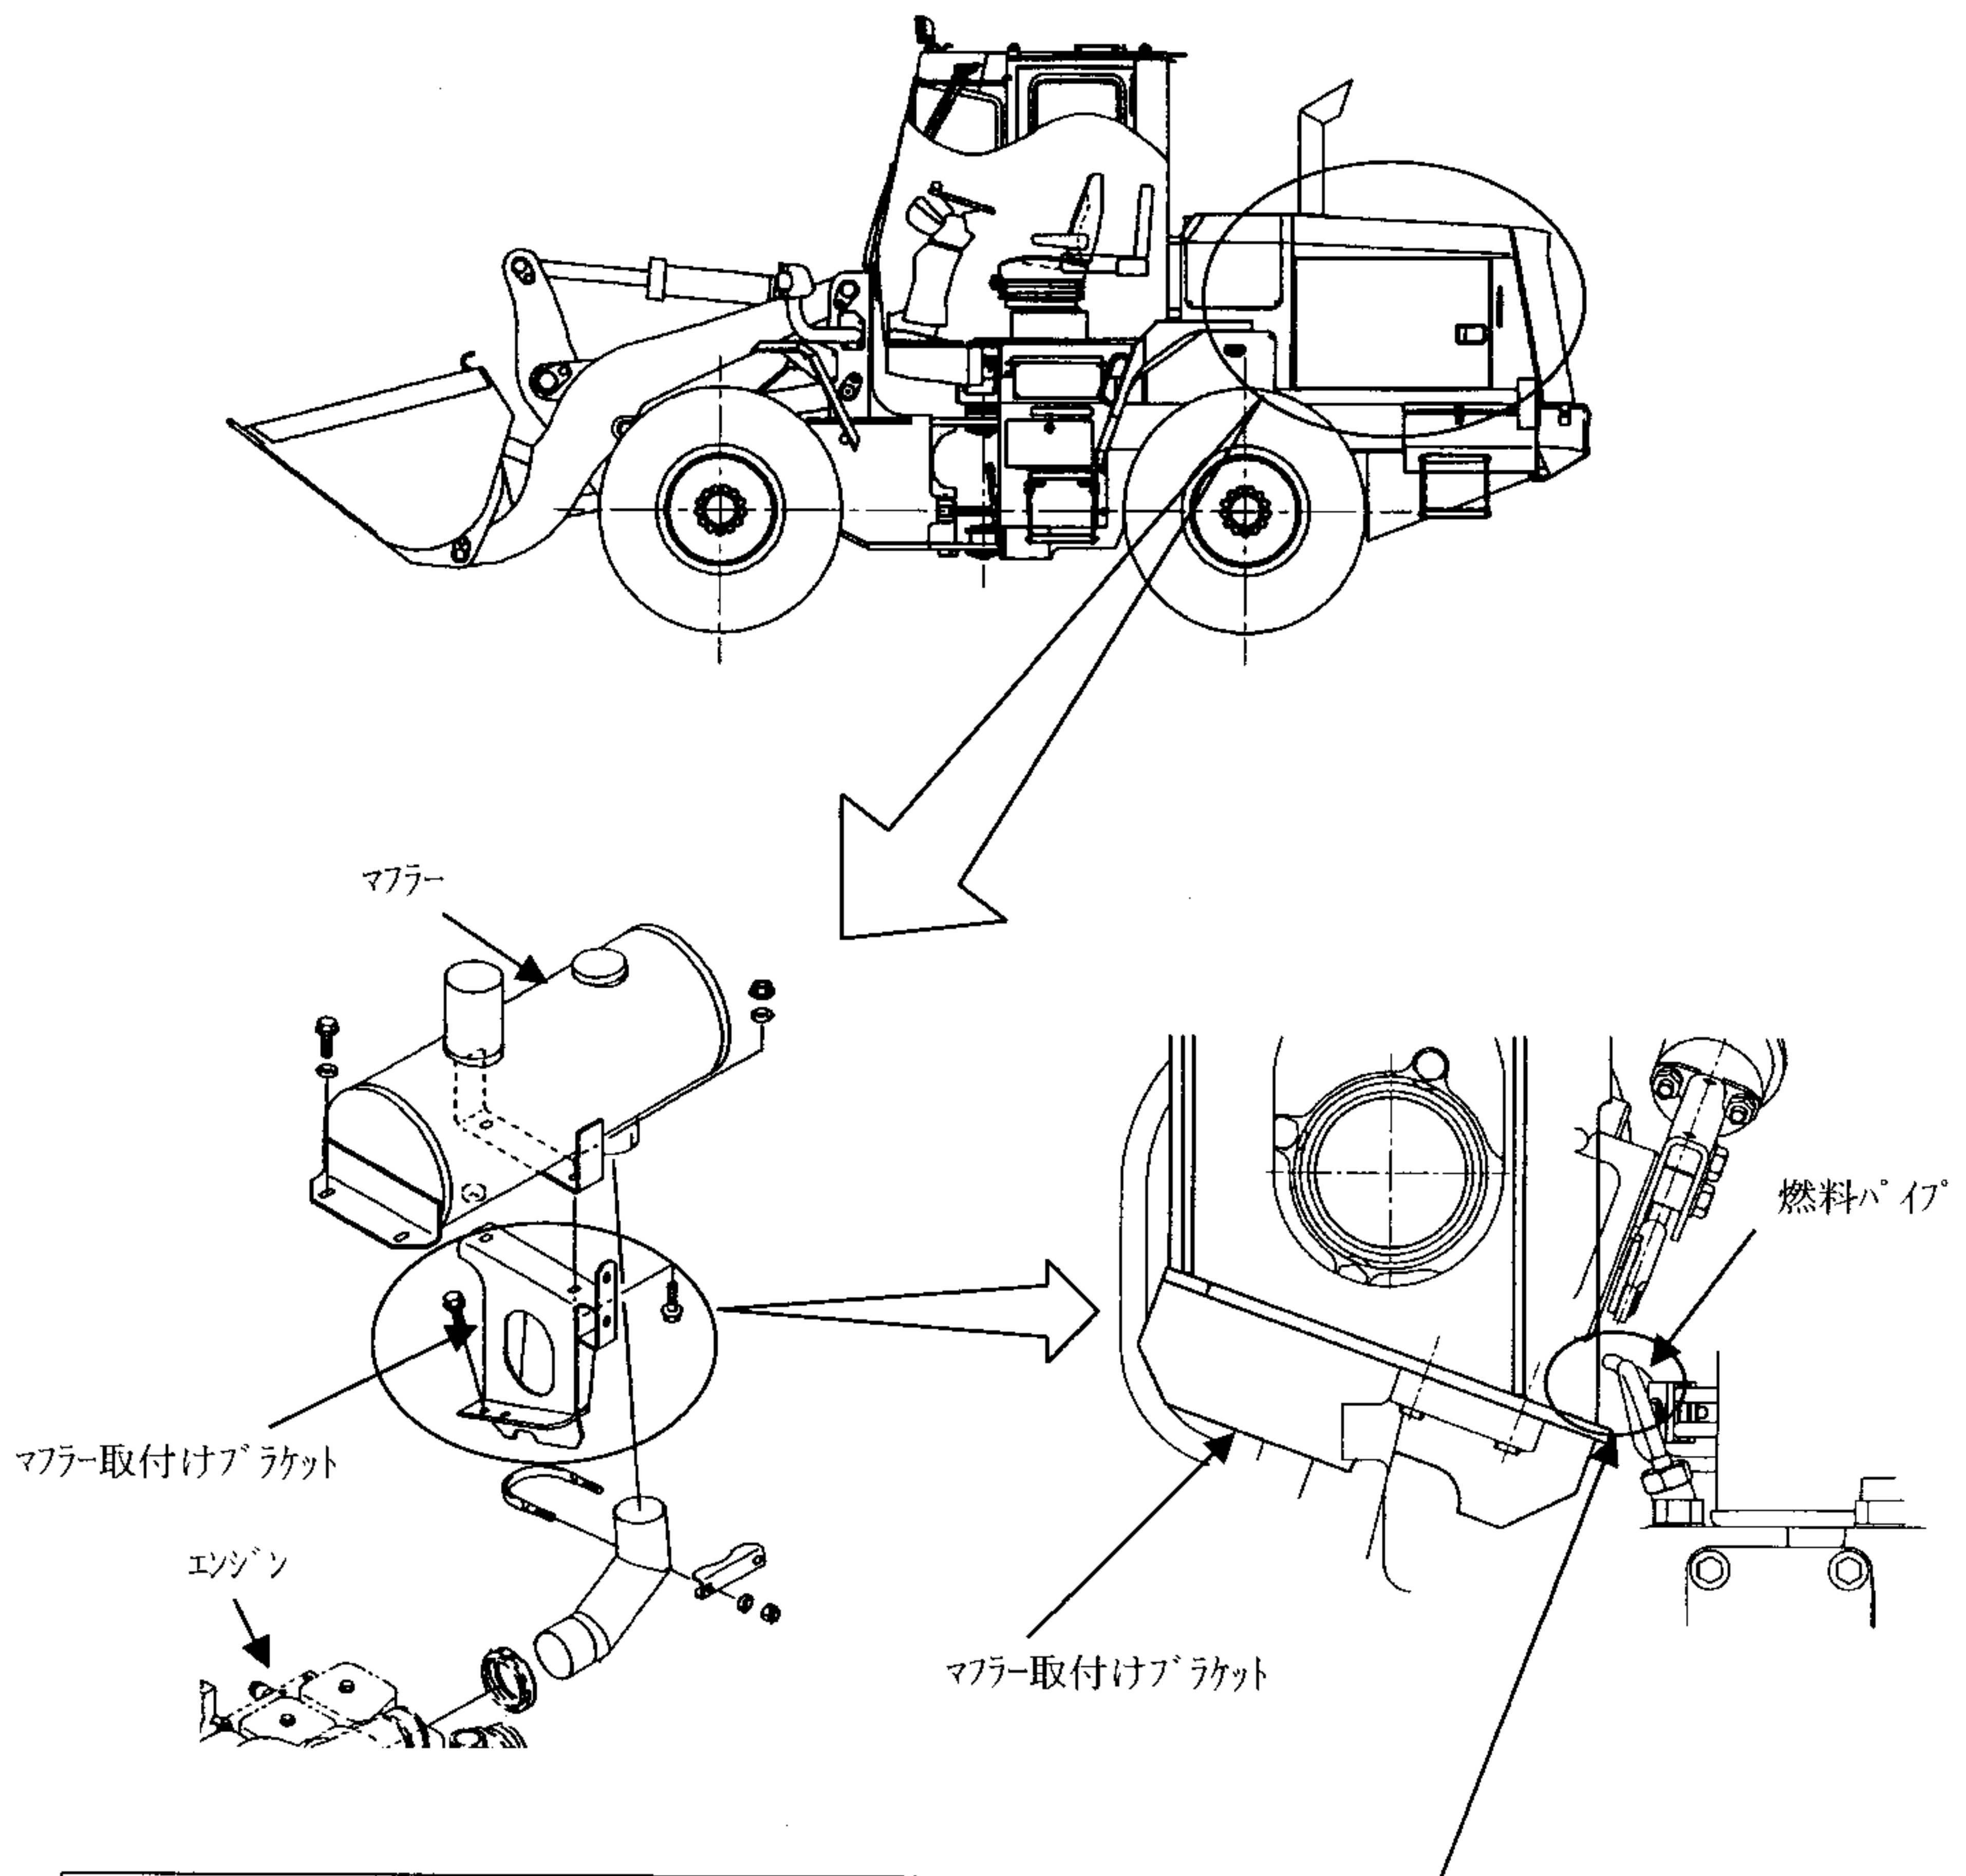

改善内容

全車両、燃料パイプを点検し、損傷しているものは新品のパイプに交換して、マフラー取付けブラケットを対策品と交換する。

識別: ブラケット(黒色)に黄色ペイントで印を入れる。

不具合発生箇所

マフラー取付けブラケットの形状が不適切なため、当該ブラケットがエンジンの燃料パイプと接触しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両の振動等によりパイプが損傷して、最悪の場合、燃料が洩れて、火災に至る恐れがある。