

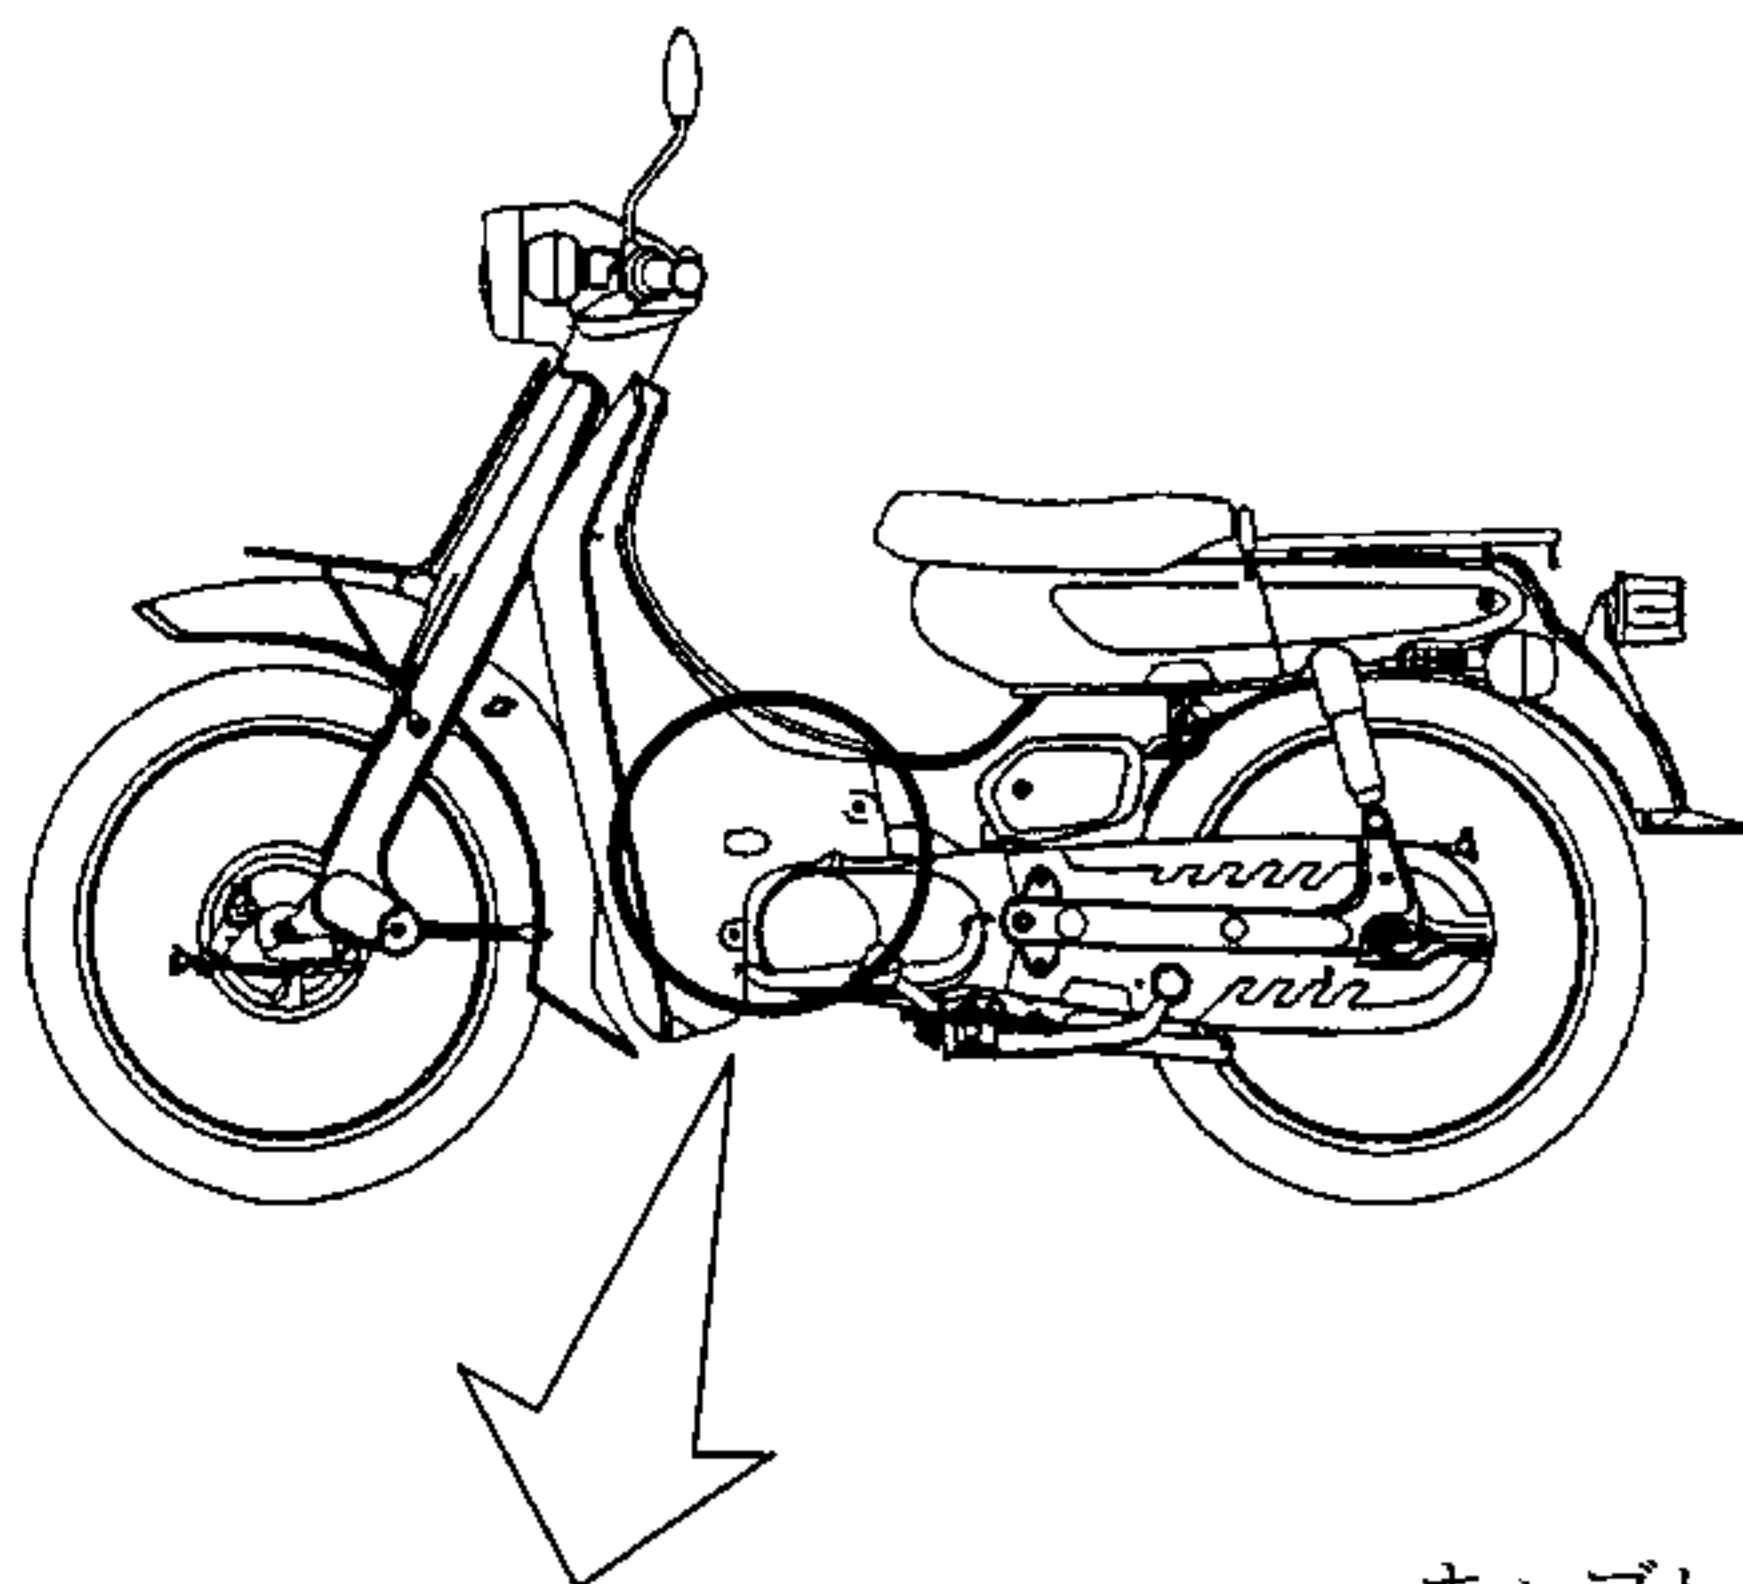



改善箇所説明図

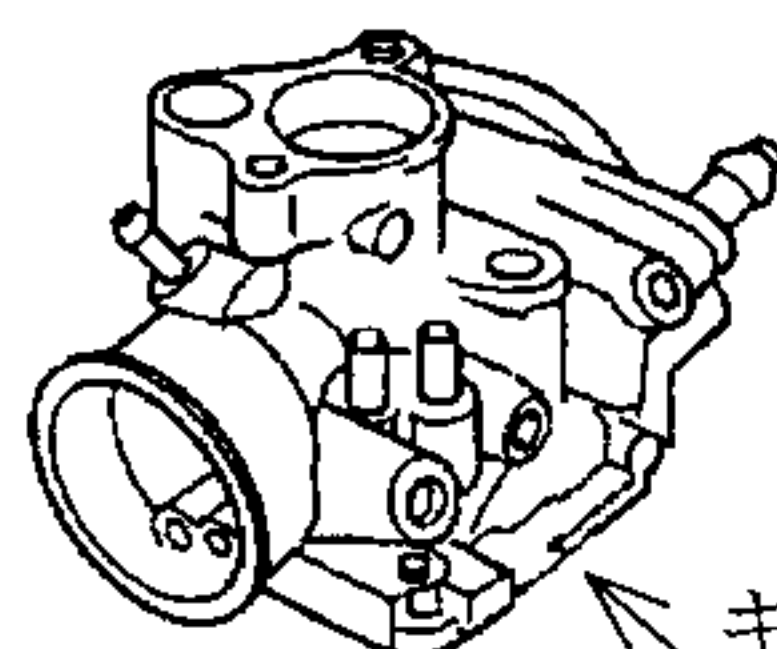

キャブレター(分解図)

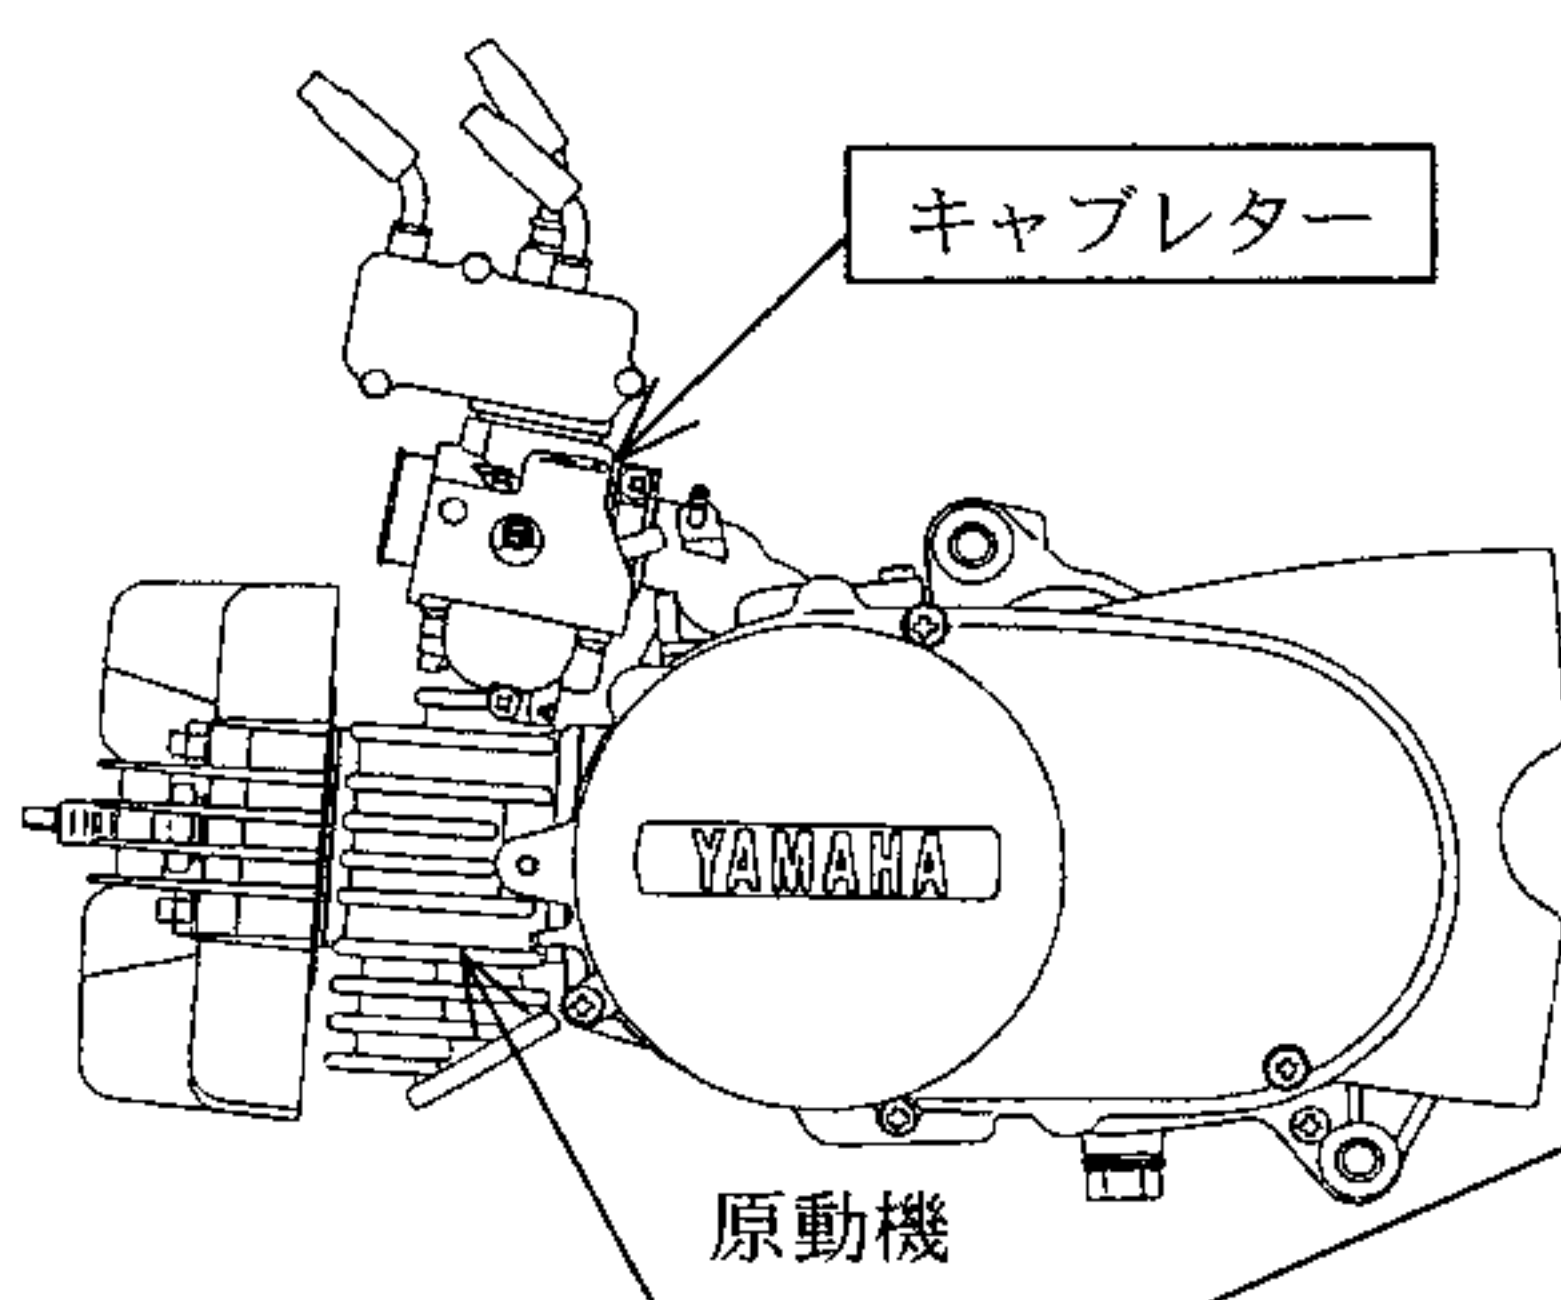

キャブレター本体

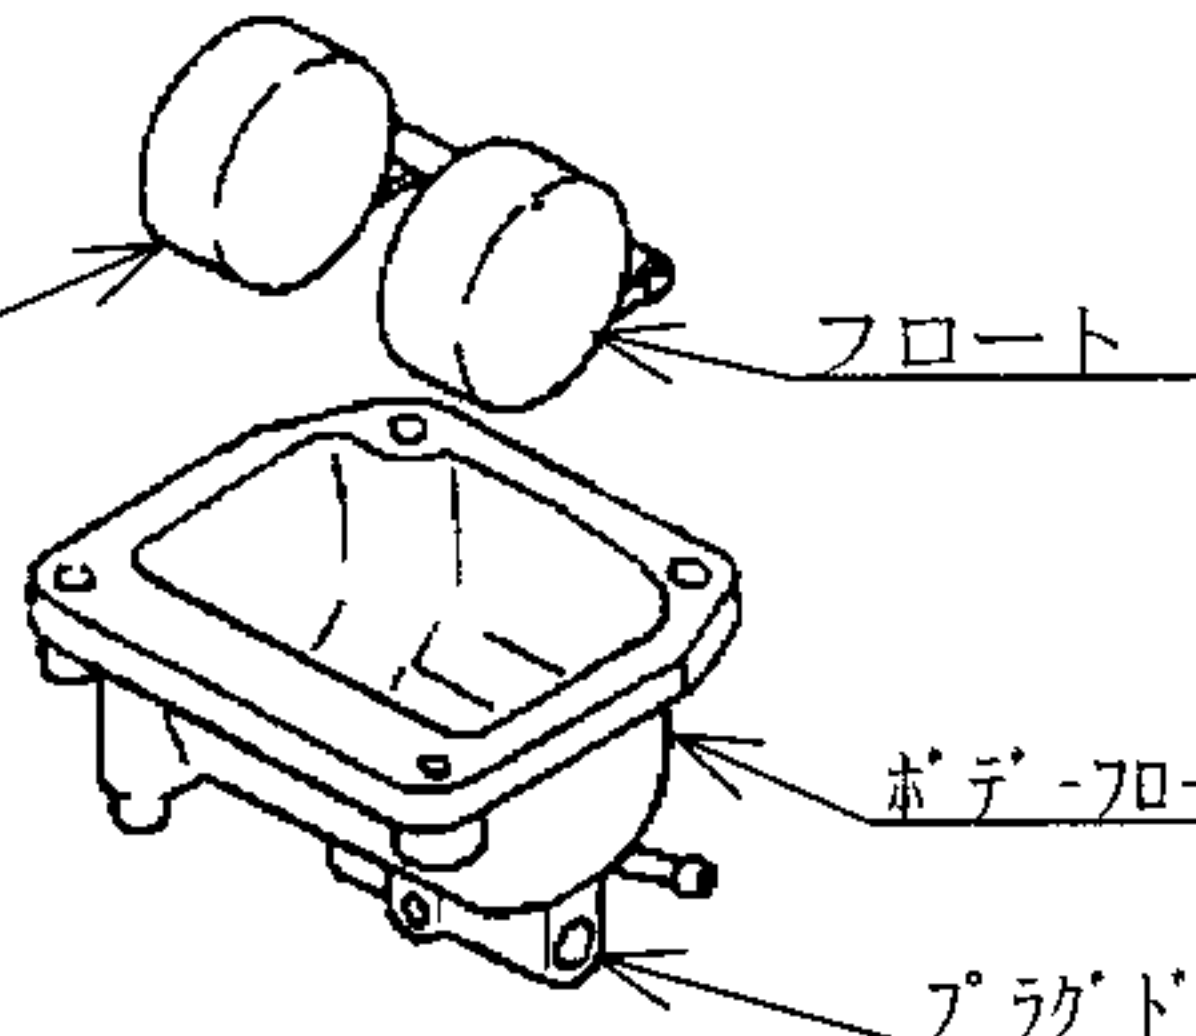

基準不適合発生箇所

キャブレターの燃料流入量調整作業が不適切なため、サイドスタンドをかけ駐車する等、キャブレターが左側に傾くと、キャブレター内のフロートがキャブレター本体と接触するものがある。そのため、燃料タンクからの燃料流入量を制御できなくなり、キャブレターから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、キャブレターを良品と交換する。

識別：キャブレターのボデーフロートチャンバのプラグドレン上部に青ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。