



改善箇所説明図

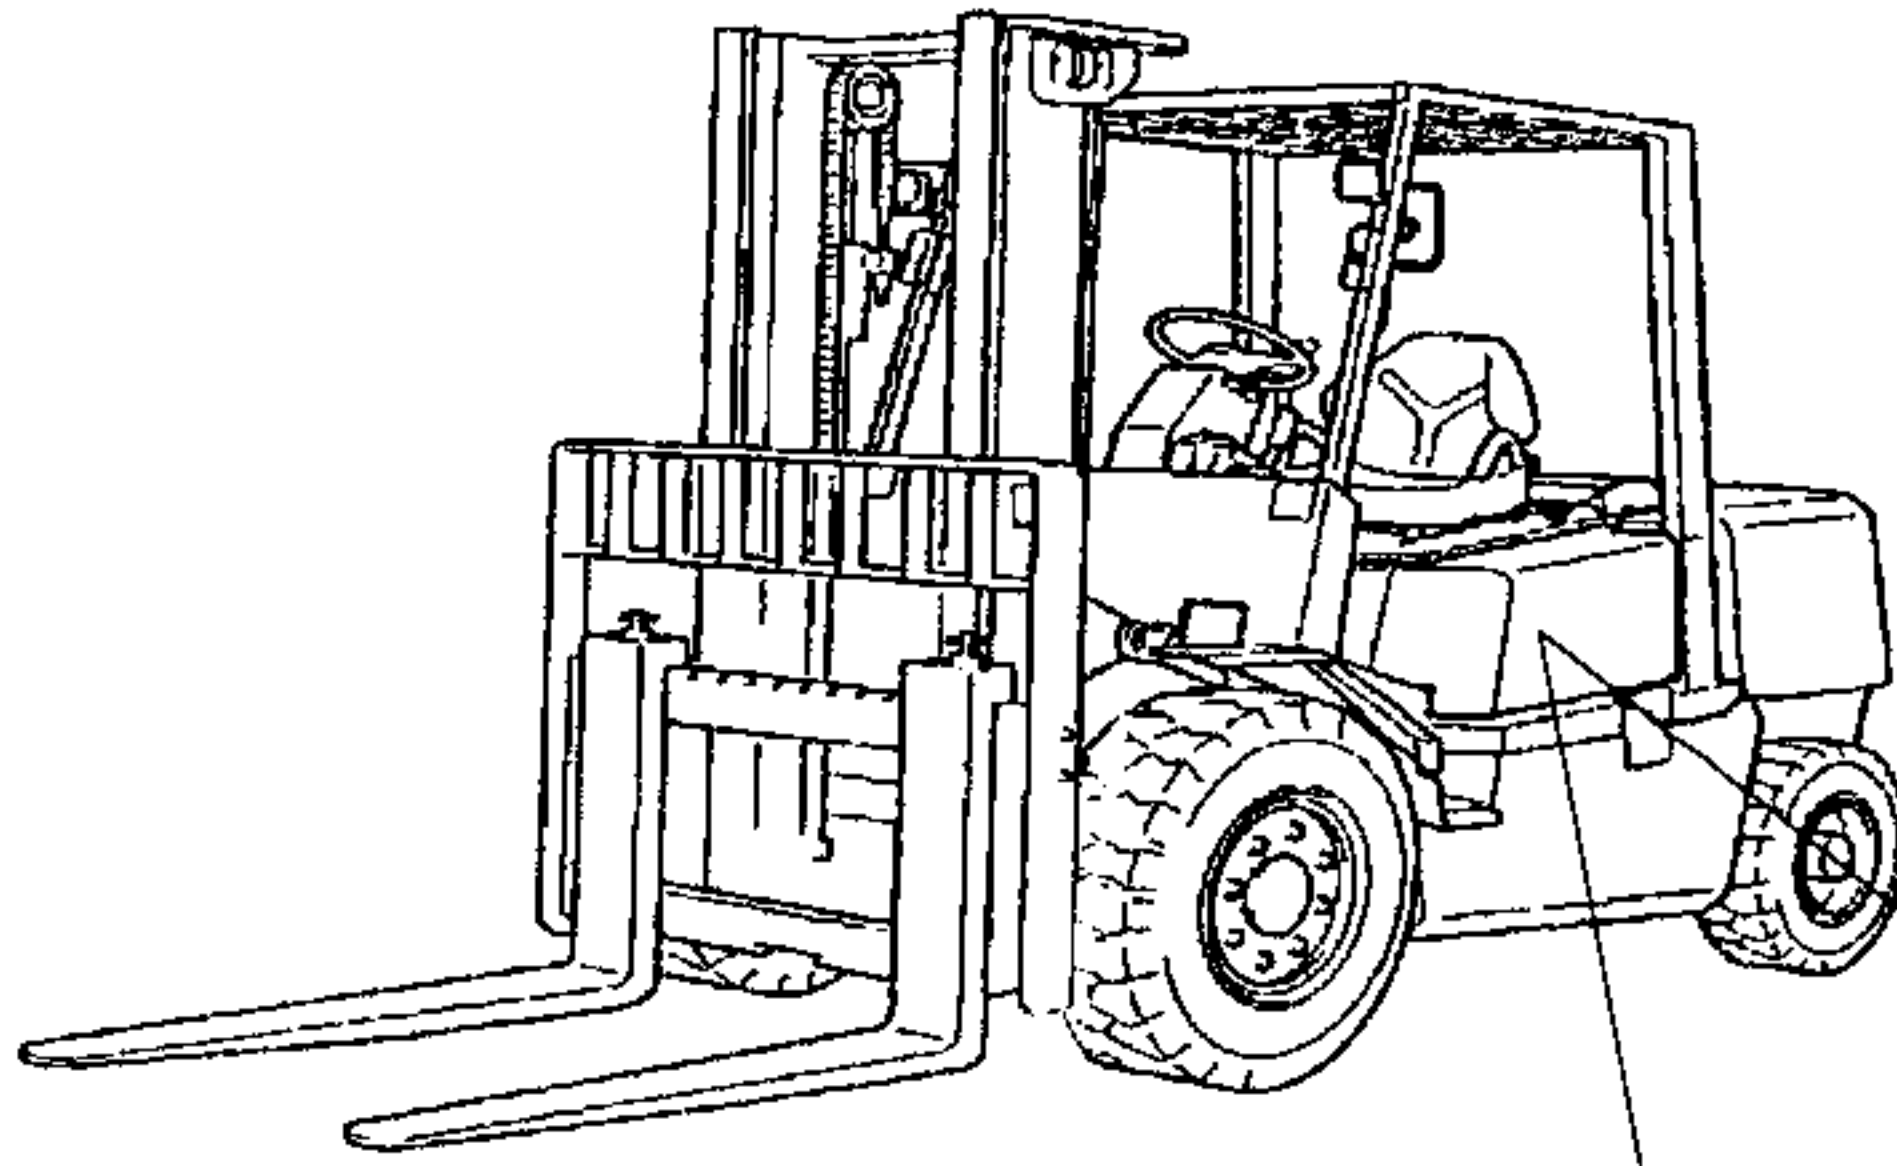

基準不適合箇所

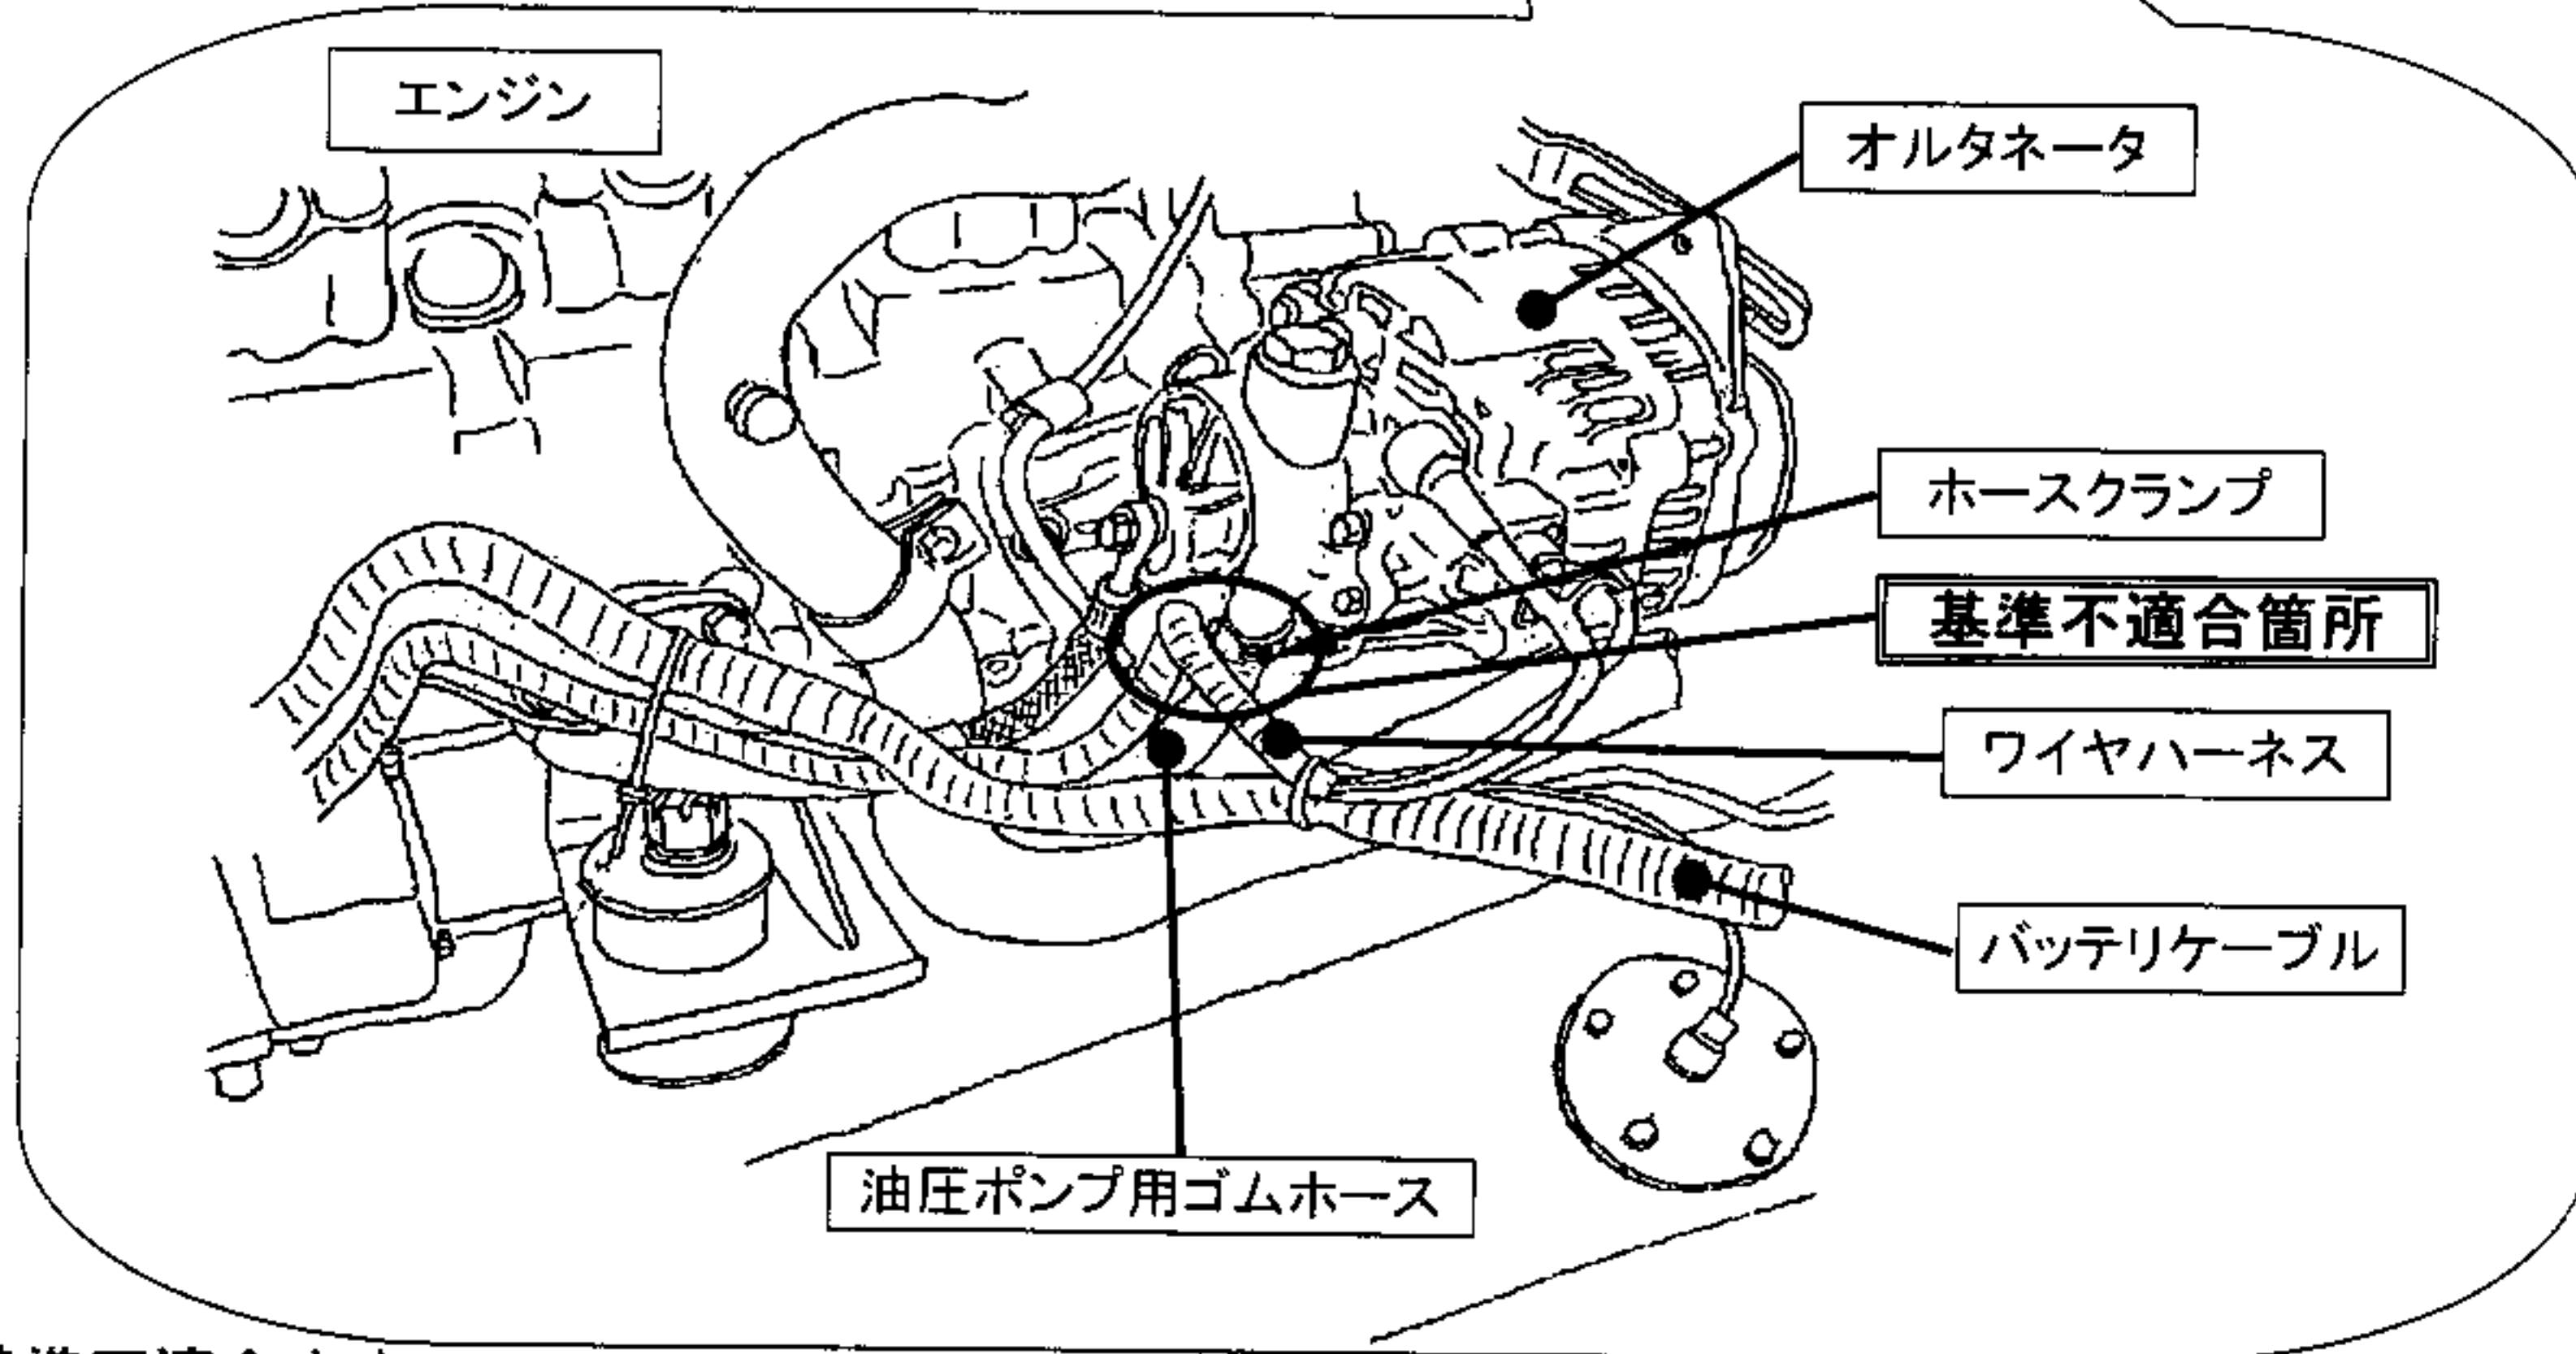


基準不適合内容

エンジン用ワイヤハーネスの取り回しが不適切なため、当該ワイヤハーネスとオルタネータ油圧ポンプ用ゴムホースの金属クランプが干渉することがある。そのため、当該ワイヤハーネスの被覆が損傷(素線剥き出し)し、金属クランプとの間でアークが発生して、ゴムホースに付着した油分を含んだダストが発火し、焼損・火災に至るおそれがある。

改善内容

- ①. 全車輛点検を行い、ワイヤハーネスの取り回しの変更とホースクランプの取付け方向を是正する。
- ②. ワイヤハーネスの取り回し是正後、ハーネスガード(コルゲートチューブ)を追加する。
- ③. 必要に応じてワイヤハーネスの修理若しくは、新品への交換を行う。

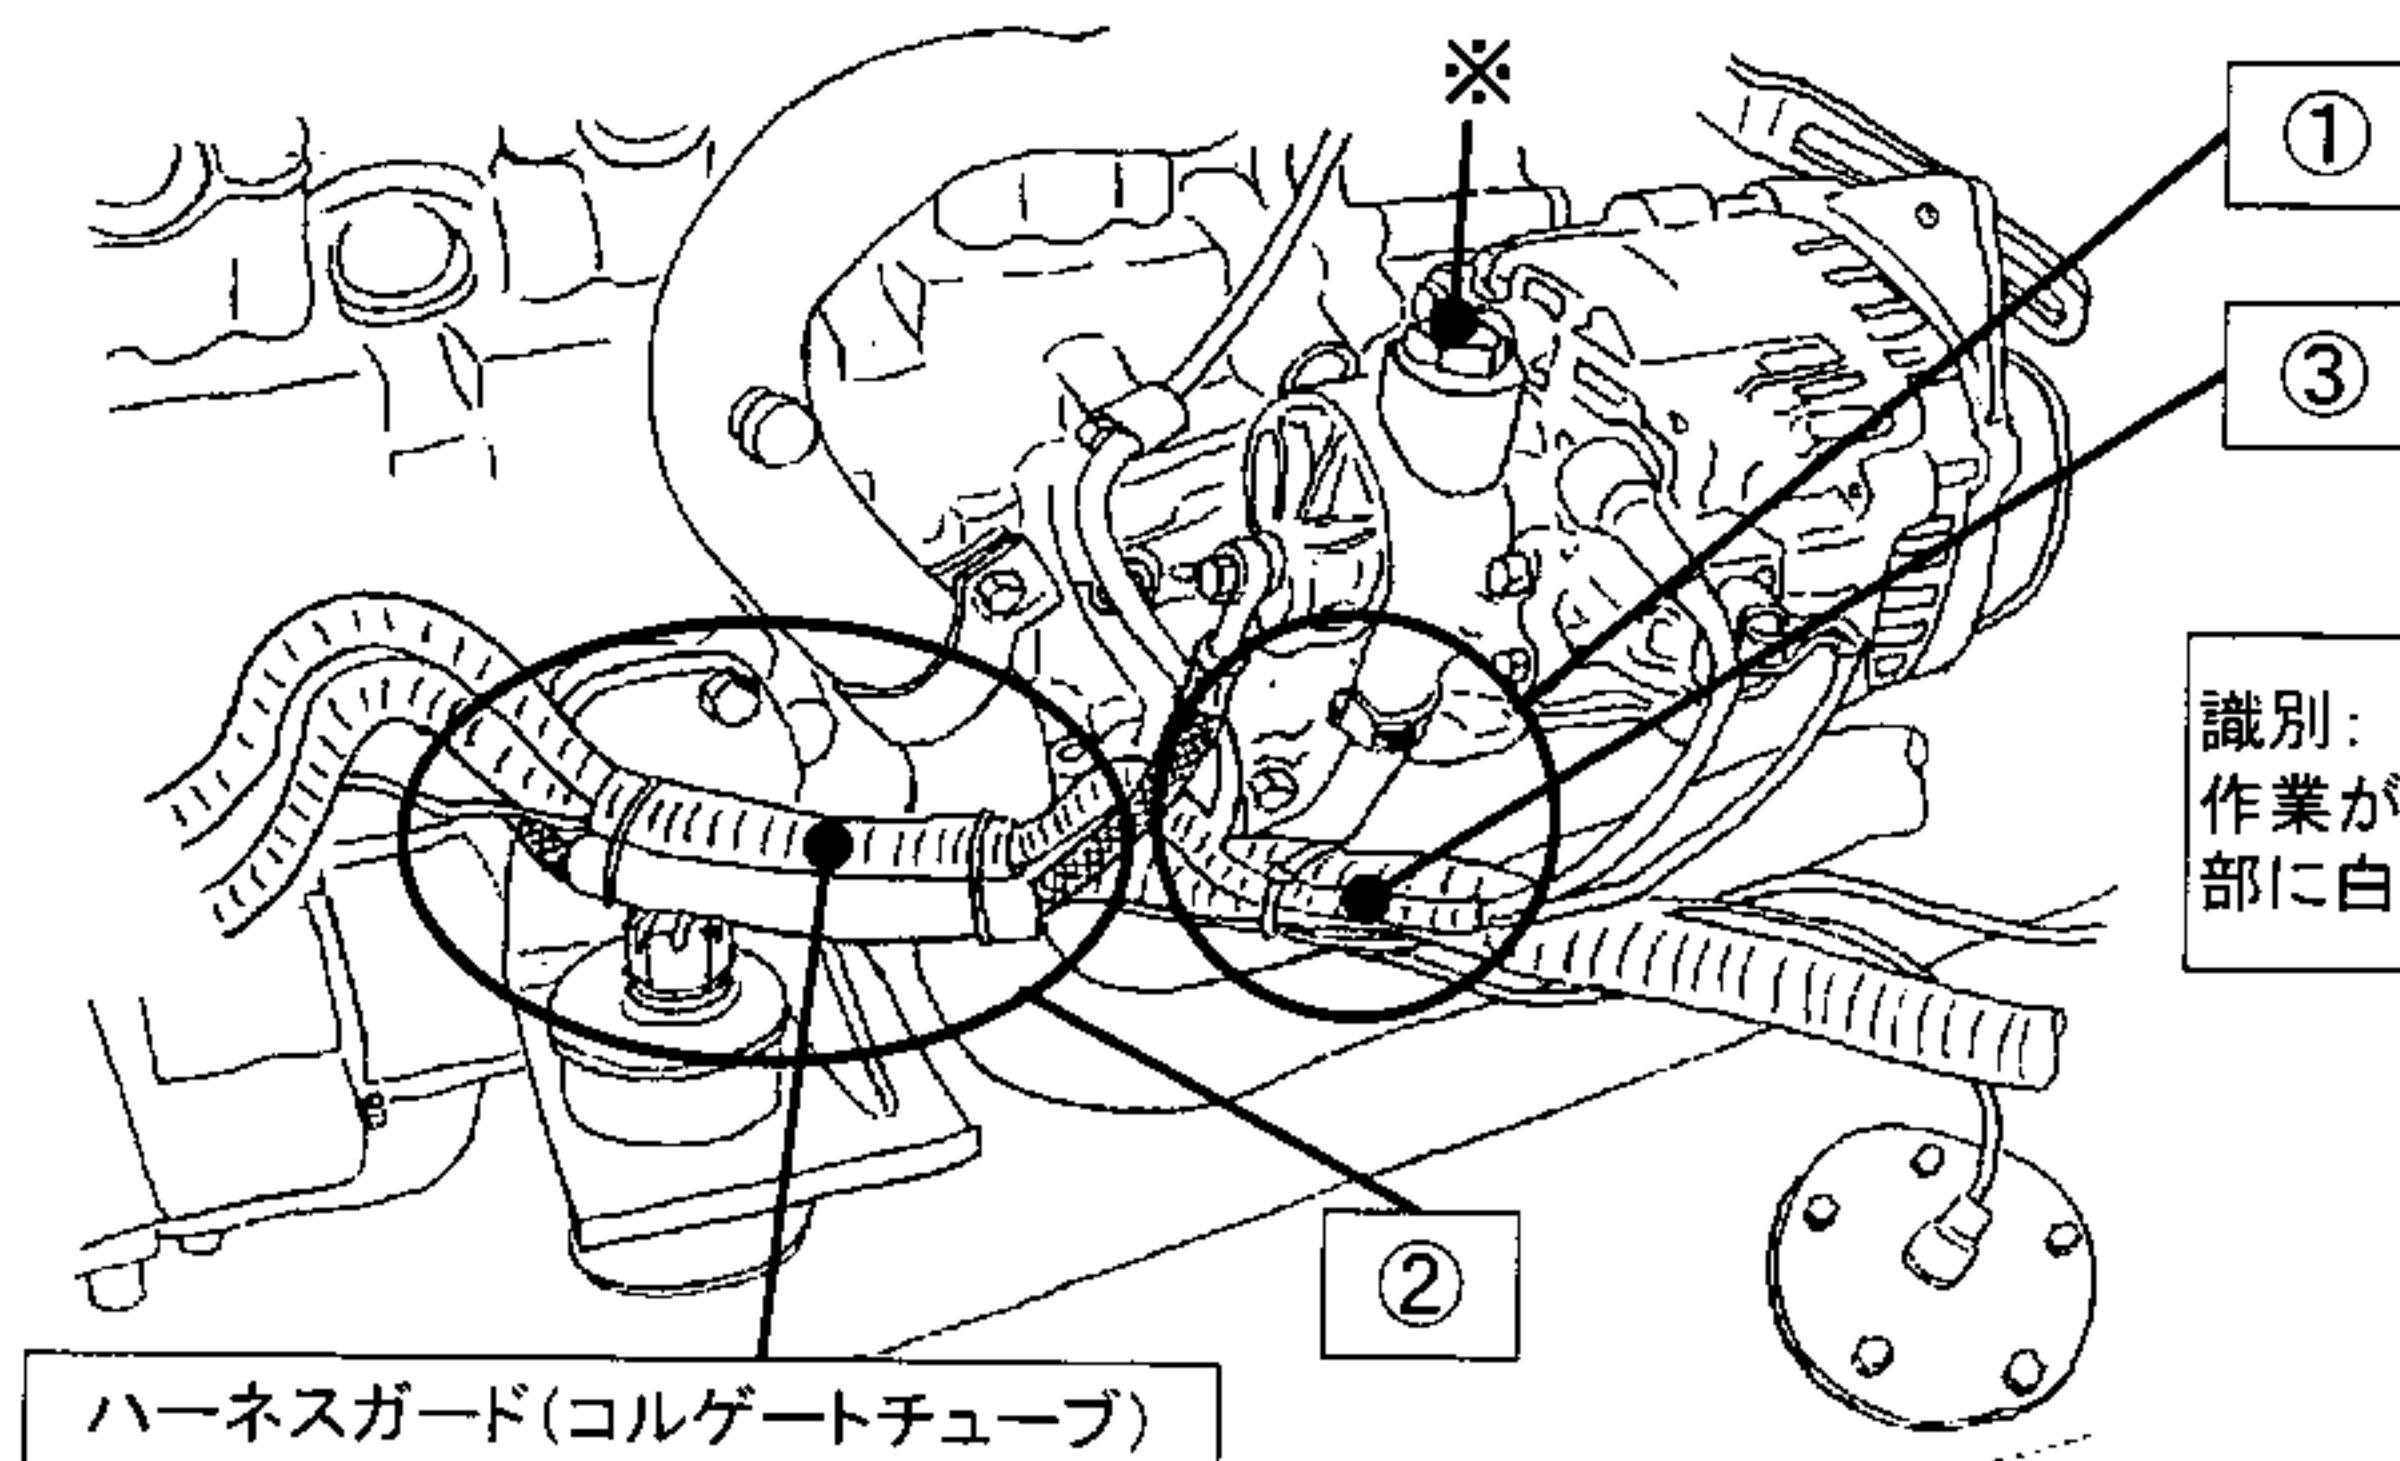

識別:
作業が終了したら、オルタネータ※部に白ペンキでマーキングする。