


改善箇所説明図

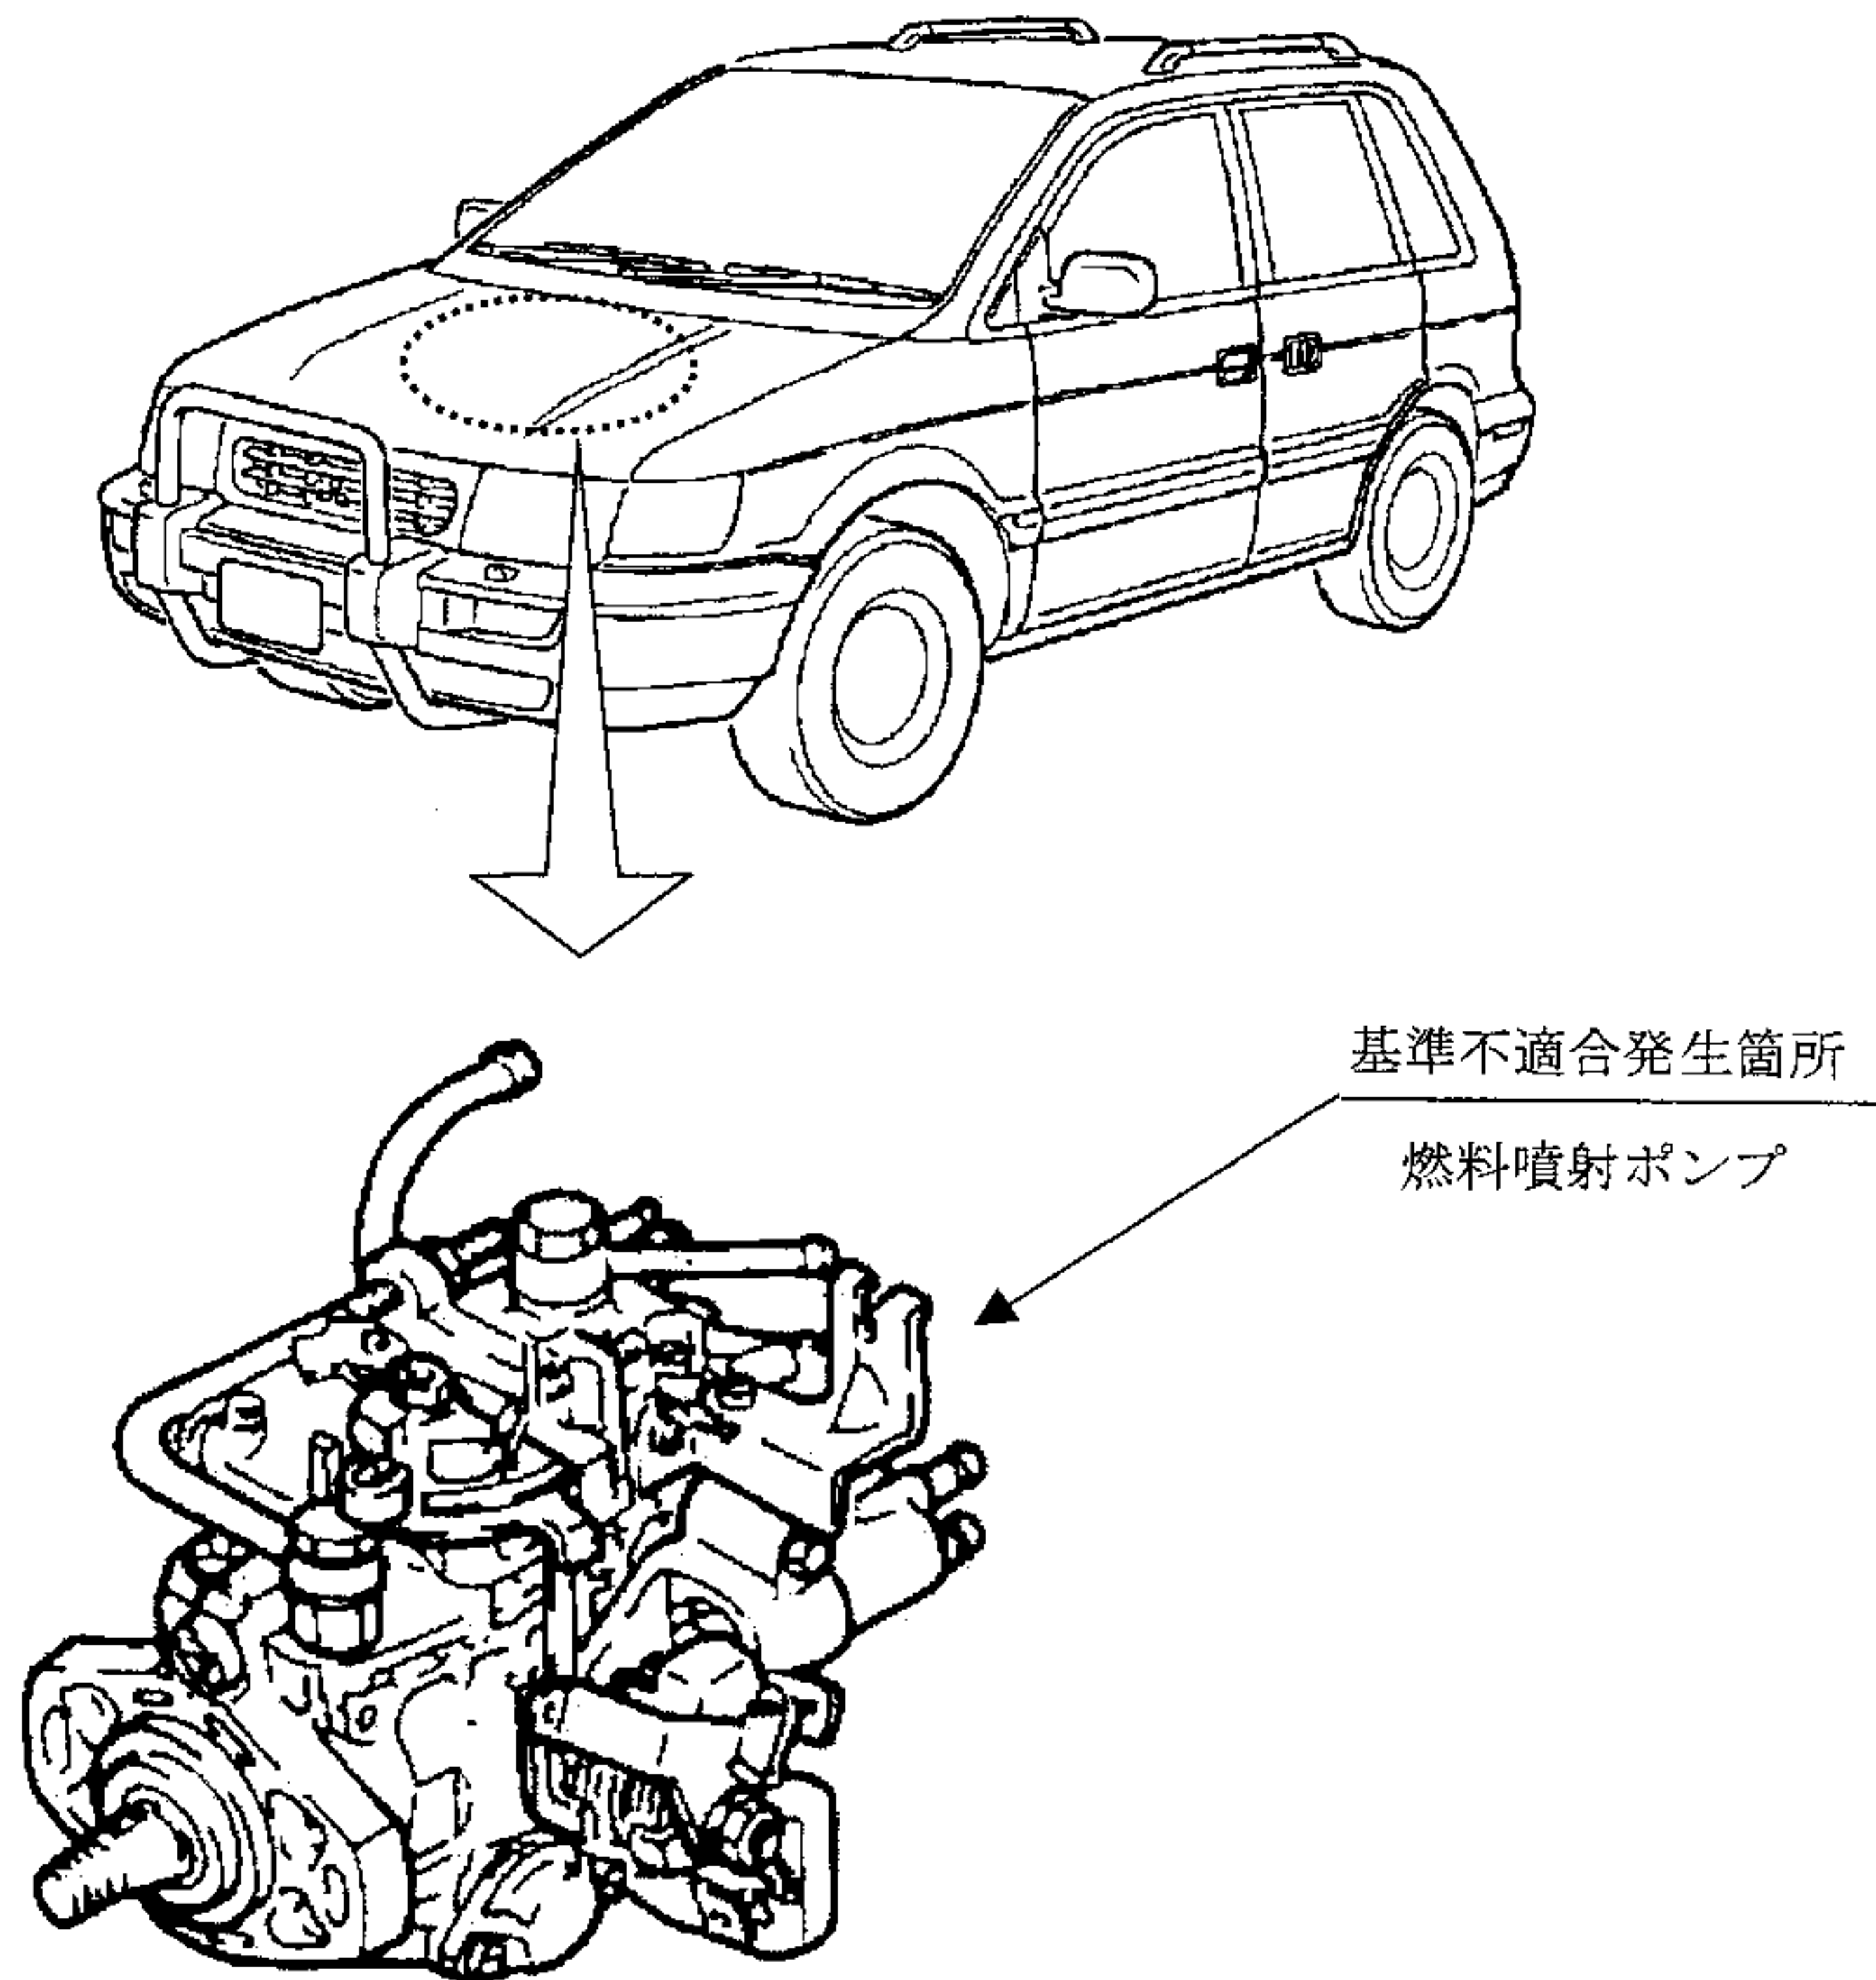

燃料噴射装置における燃料噴射時期の設定が不適切なため、登坂等の高負荷運転で燃料噴射時期が遅れ、燃焼不良となる場合がある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、出力不足により走行中エンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料噴射装置を点検し、未対策品が装着されているものは、燃料噴射時期を適正な設定値に変更する。

識別：タイマカバーに白色または黄色のペイントを塗布する。