


改善箇所説明図

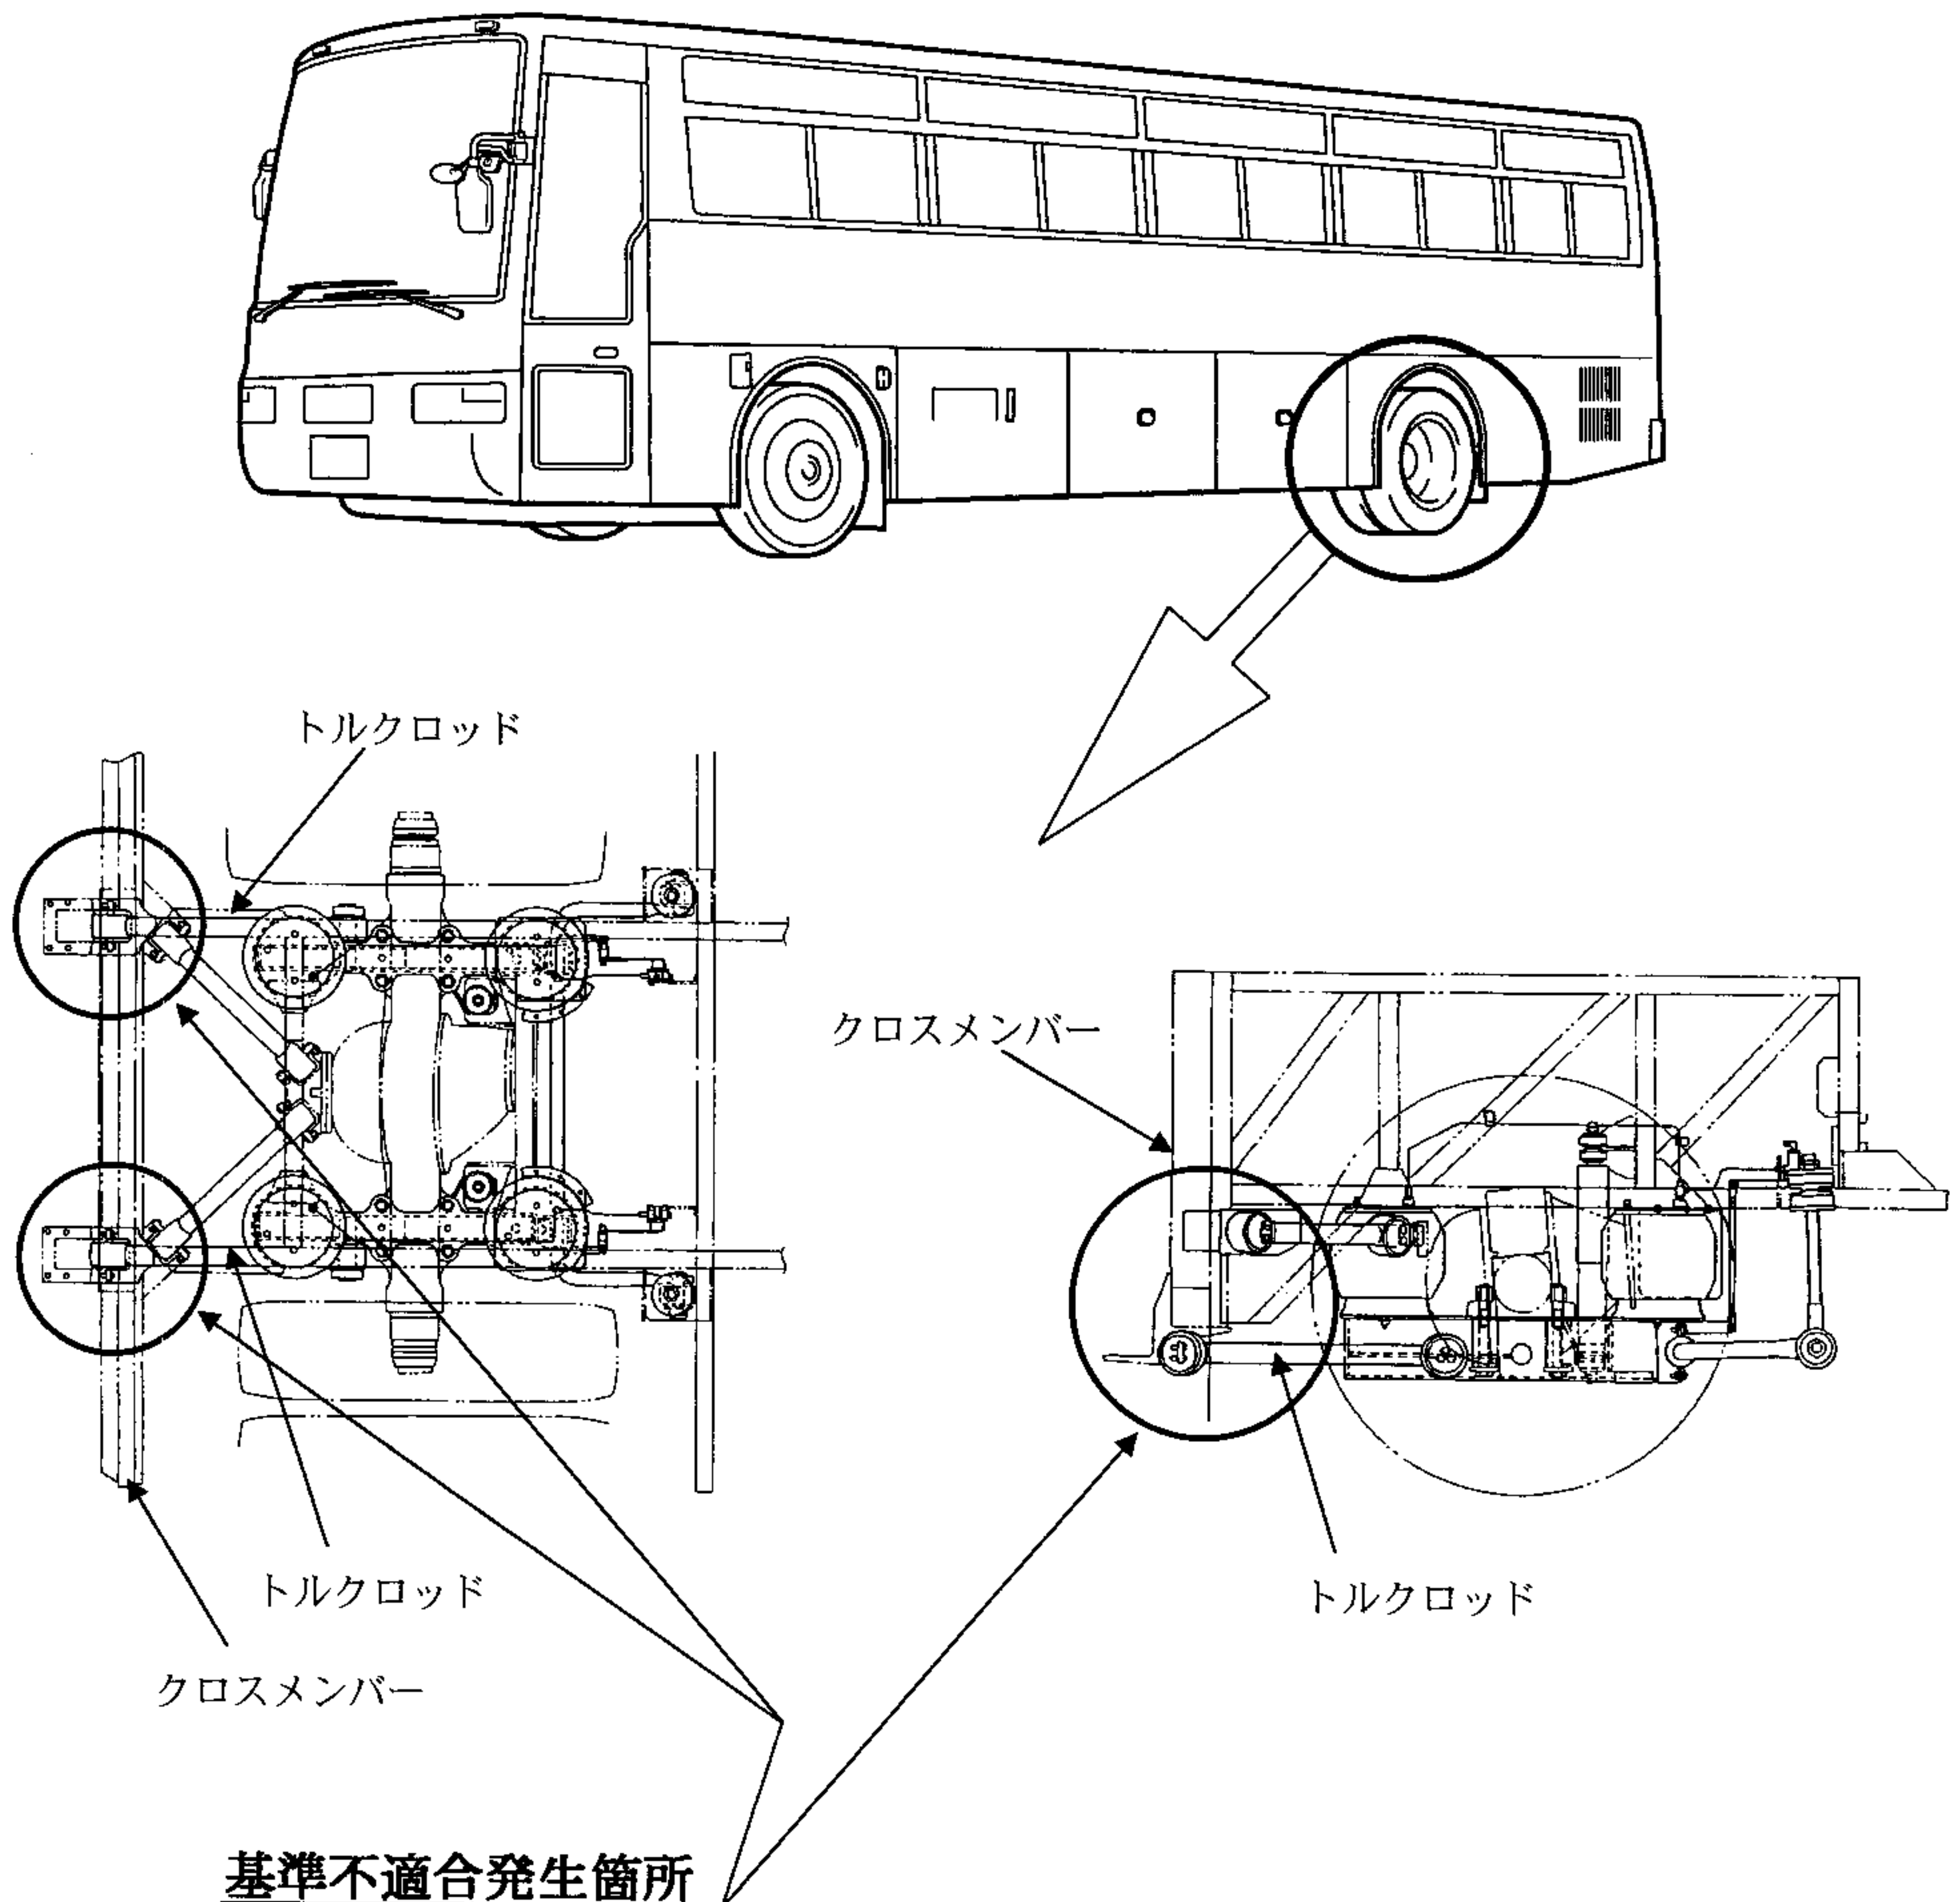

基準不適合発生箇所

後車軸を固定するトルクロッドの車枠側取り付け部の部材（クロスメンバー）の防錆処理に不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、融雪剤等により錆が発生・進行するため、クロスメンバーの強度が低下し、最悪の場合、クロスメンバーが折損して、トルクロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、腐食状況を点検して防錆処理を行う。
又、錆の発生が著しいものは補強を追加して防錆処理を行なう。

識別：ネームプレートの上側の右ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。