



改善箇所説明図

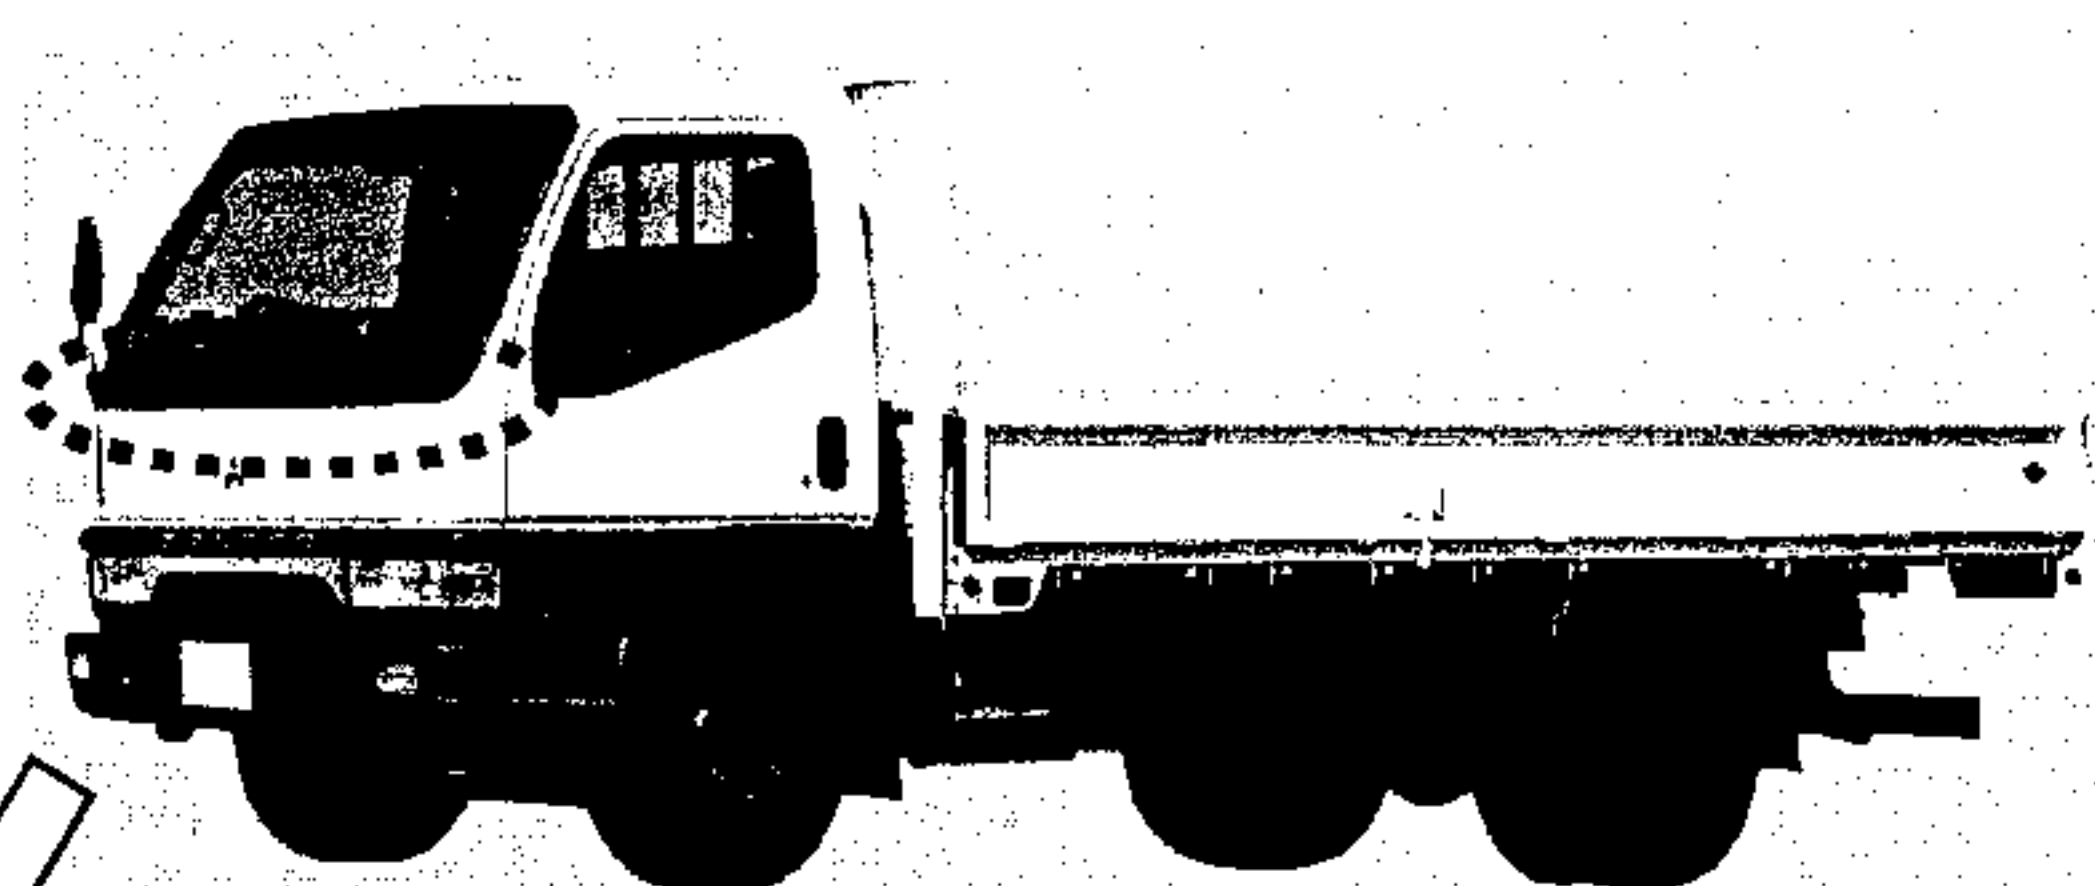

キャブ内助手席側から車両前方中央付近を見る

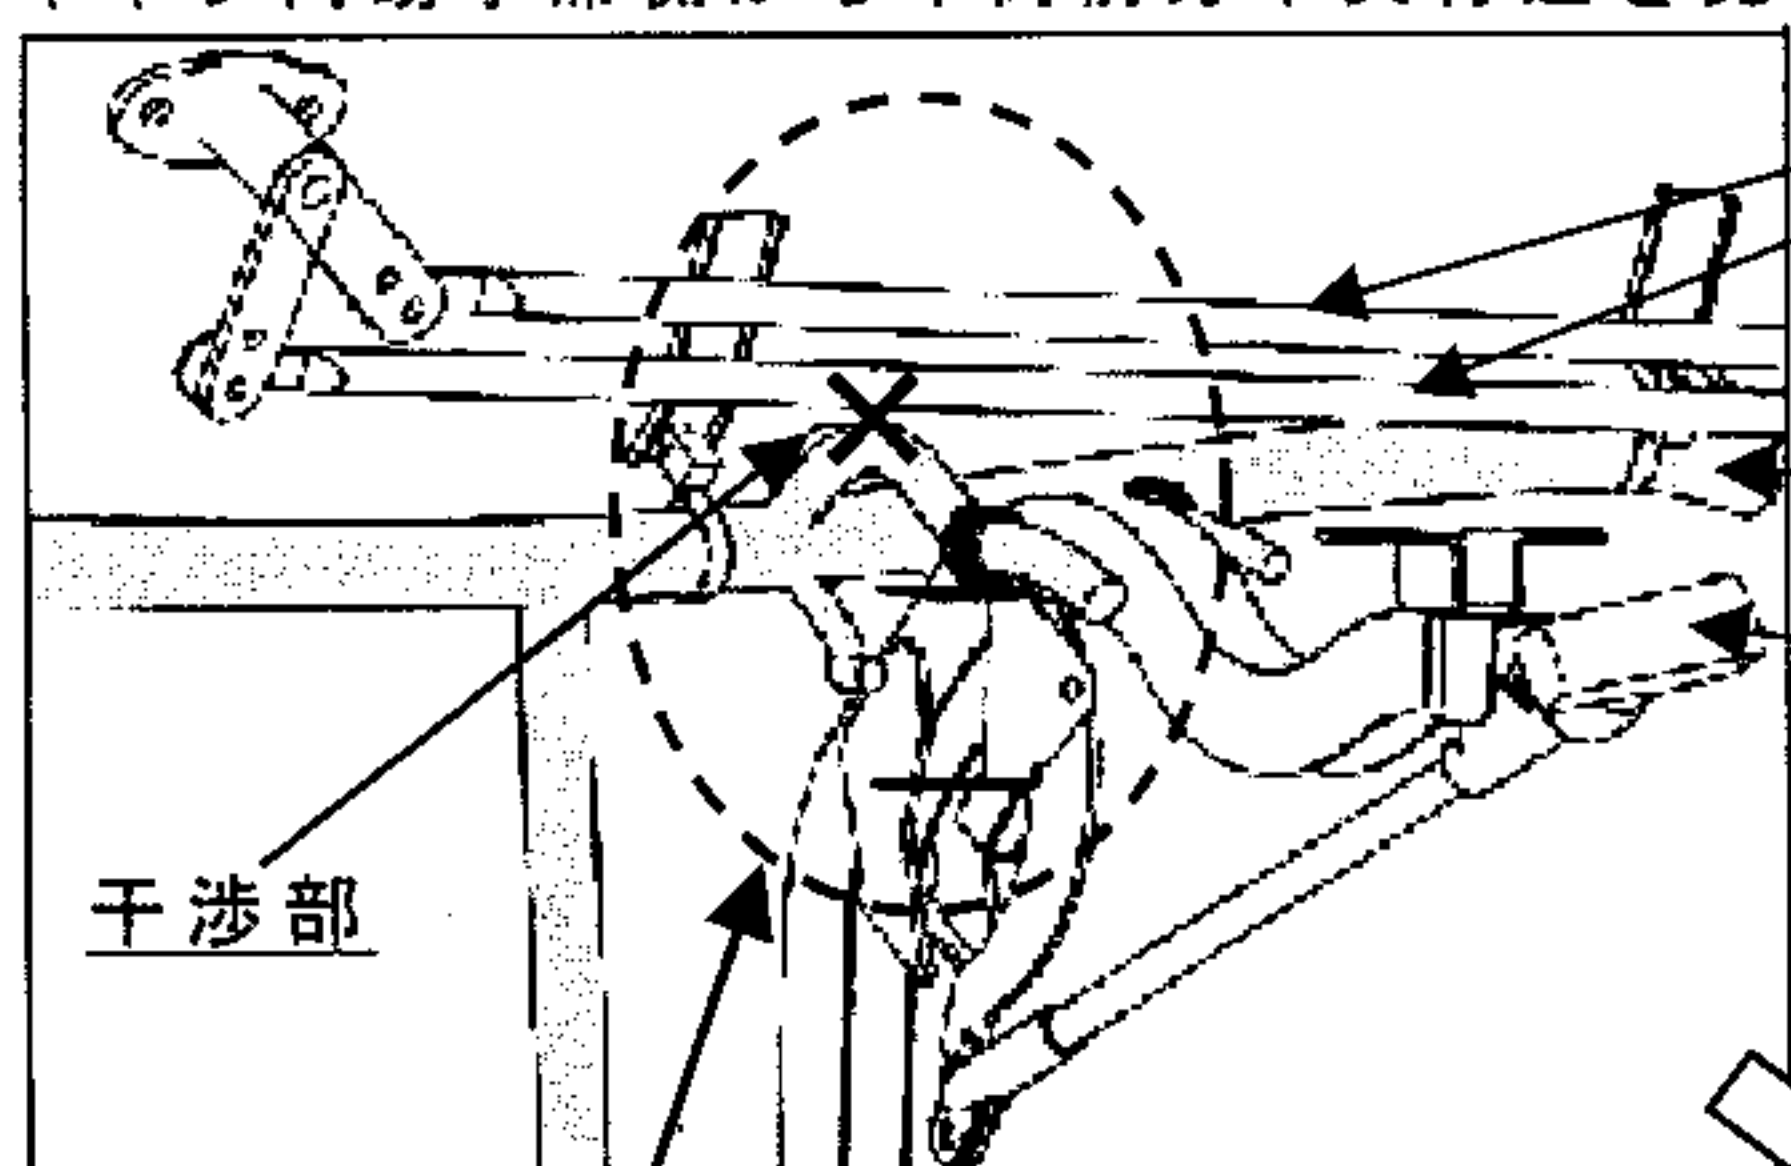

ワイパーリンク
(作動時上下に移動)


ボディハーネス

パーキングブレーキレバー

干渉部

バンドクリップ追加

基準不適合箇所

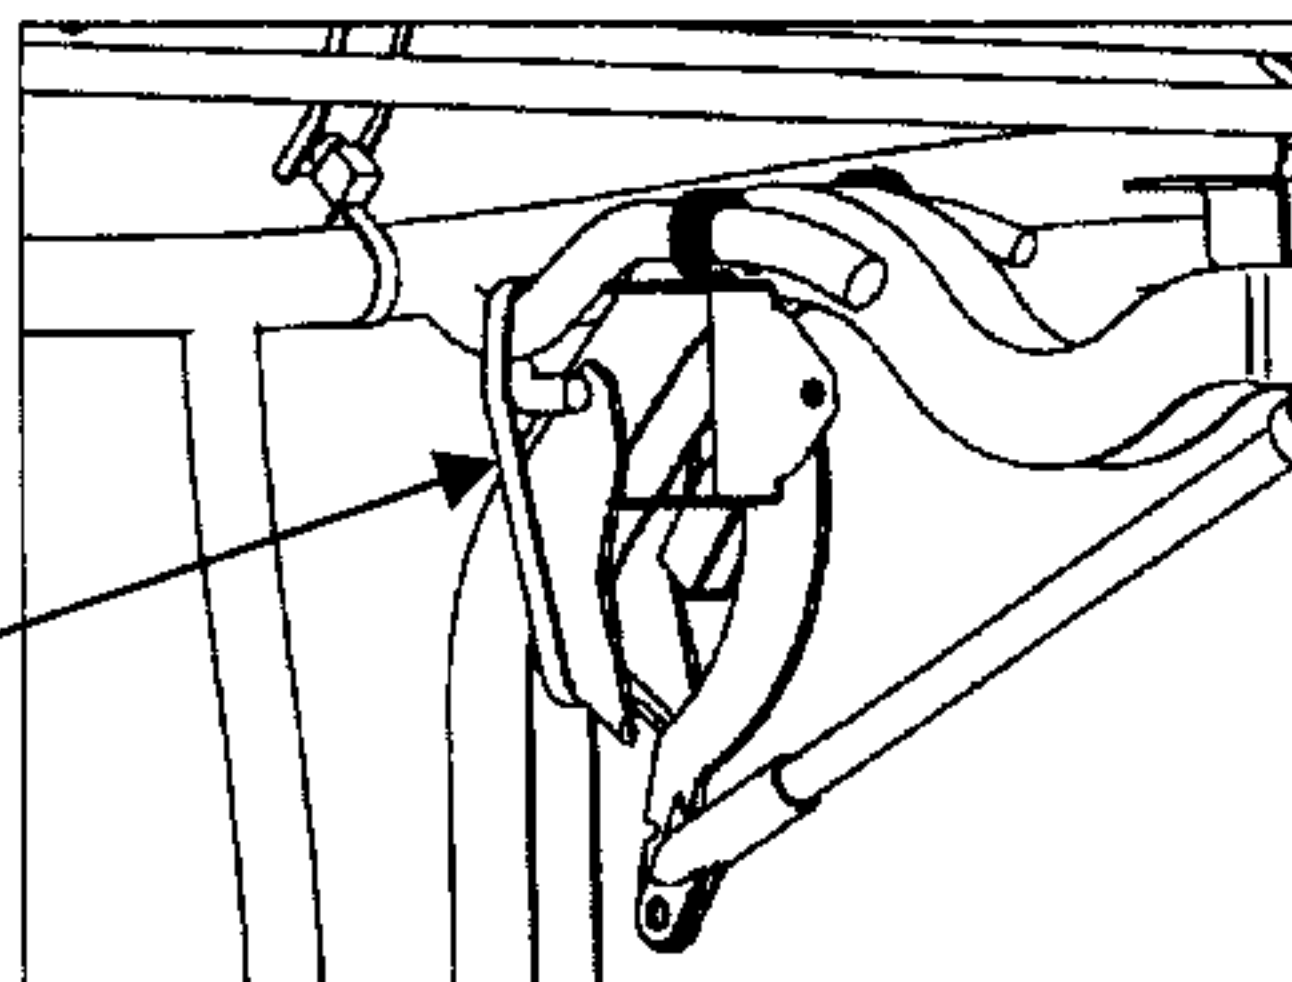

インストルメントパネル内部の電気配線の取りまわしが不適切なため、ワイパー作動時にワイパーリンクと当該配線が干渉するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が損傷し、最悪の場合、ウォーニングランプが誤点灯する、又はスタータが誤作動し焼損して、エンジンが始動出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バンドクリップ追加し隙間を確保する。なおハーネスが損傷している場合は補修処置を行う。

注：□は、追加部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストライカ付近に「LT-10」の文字が記載された白色シールを貼付ける。