


改善箇所説明図

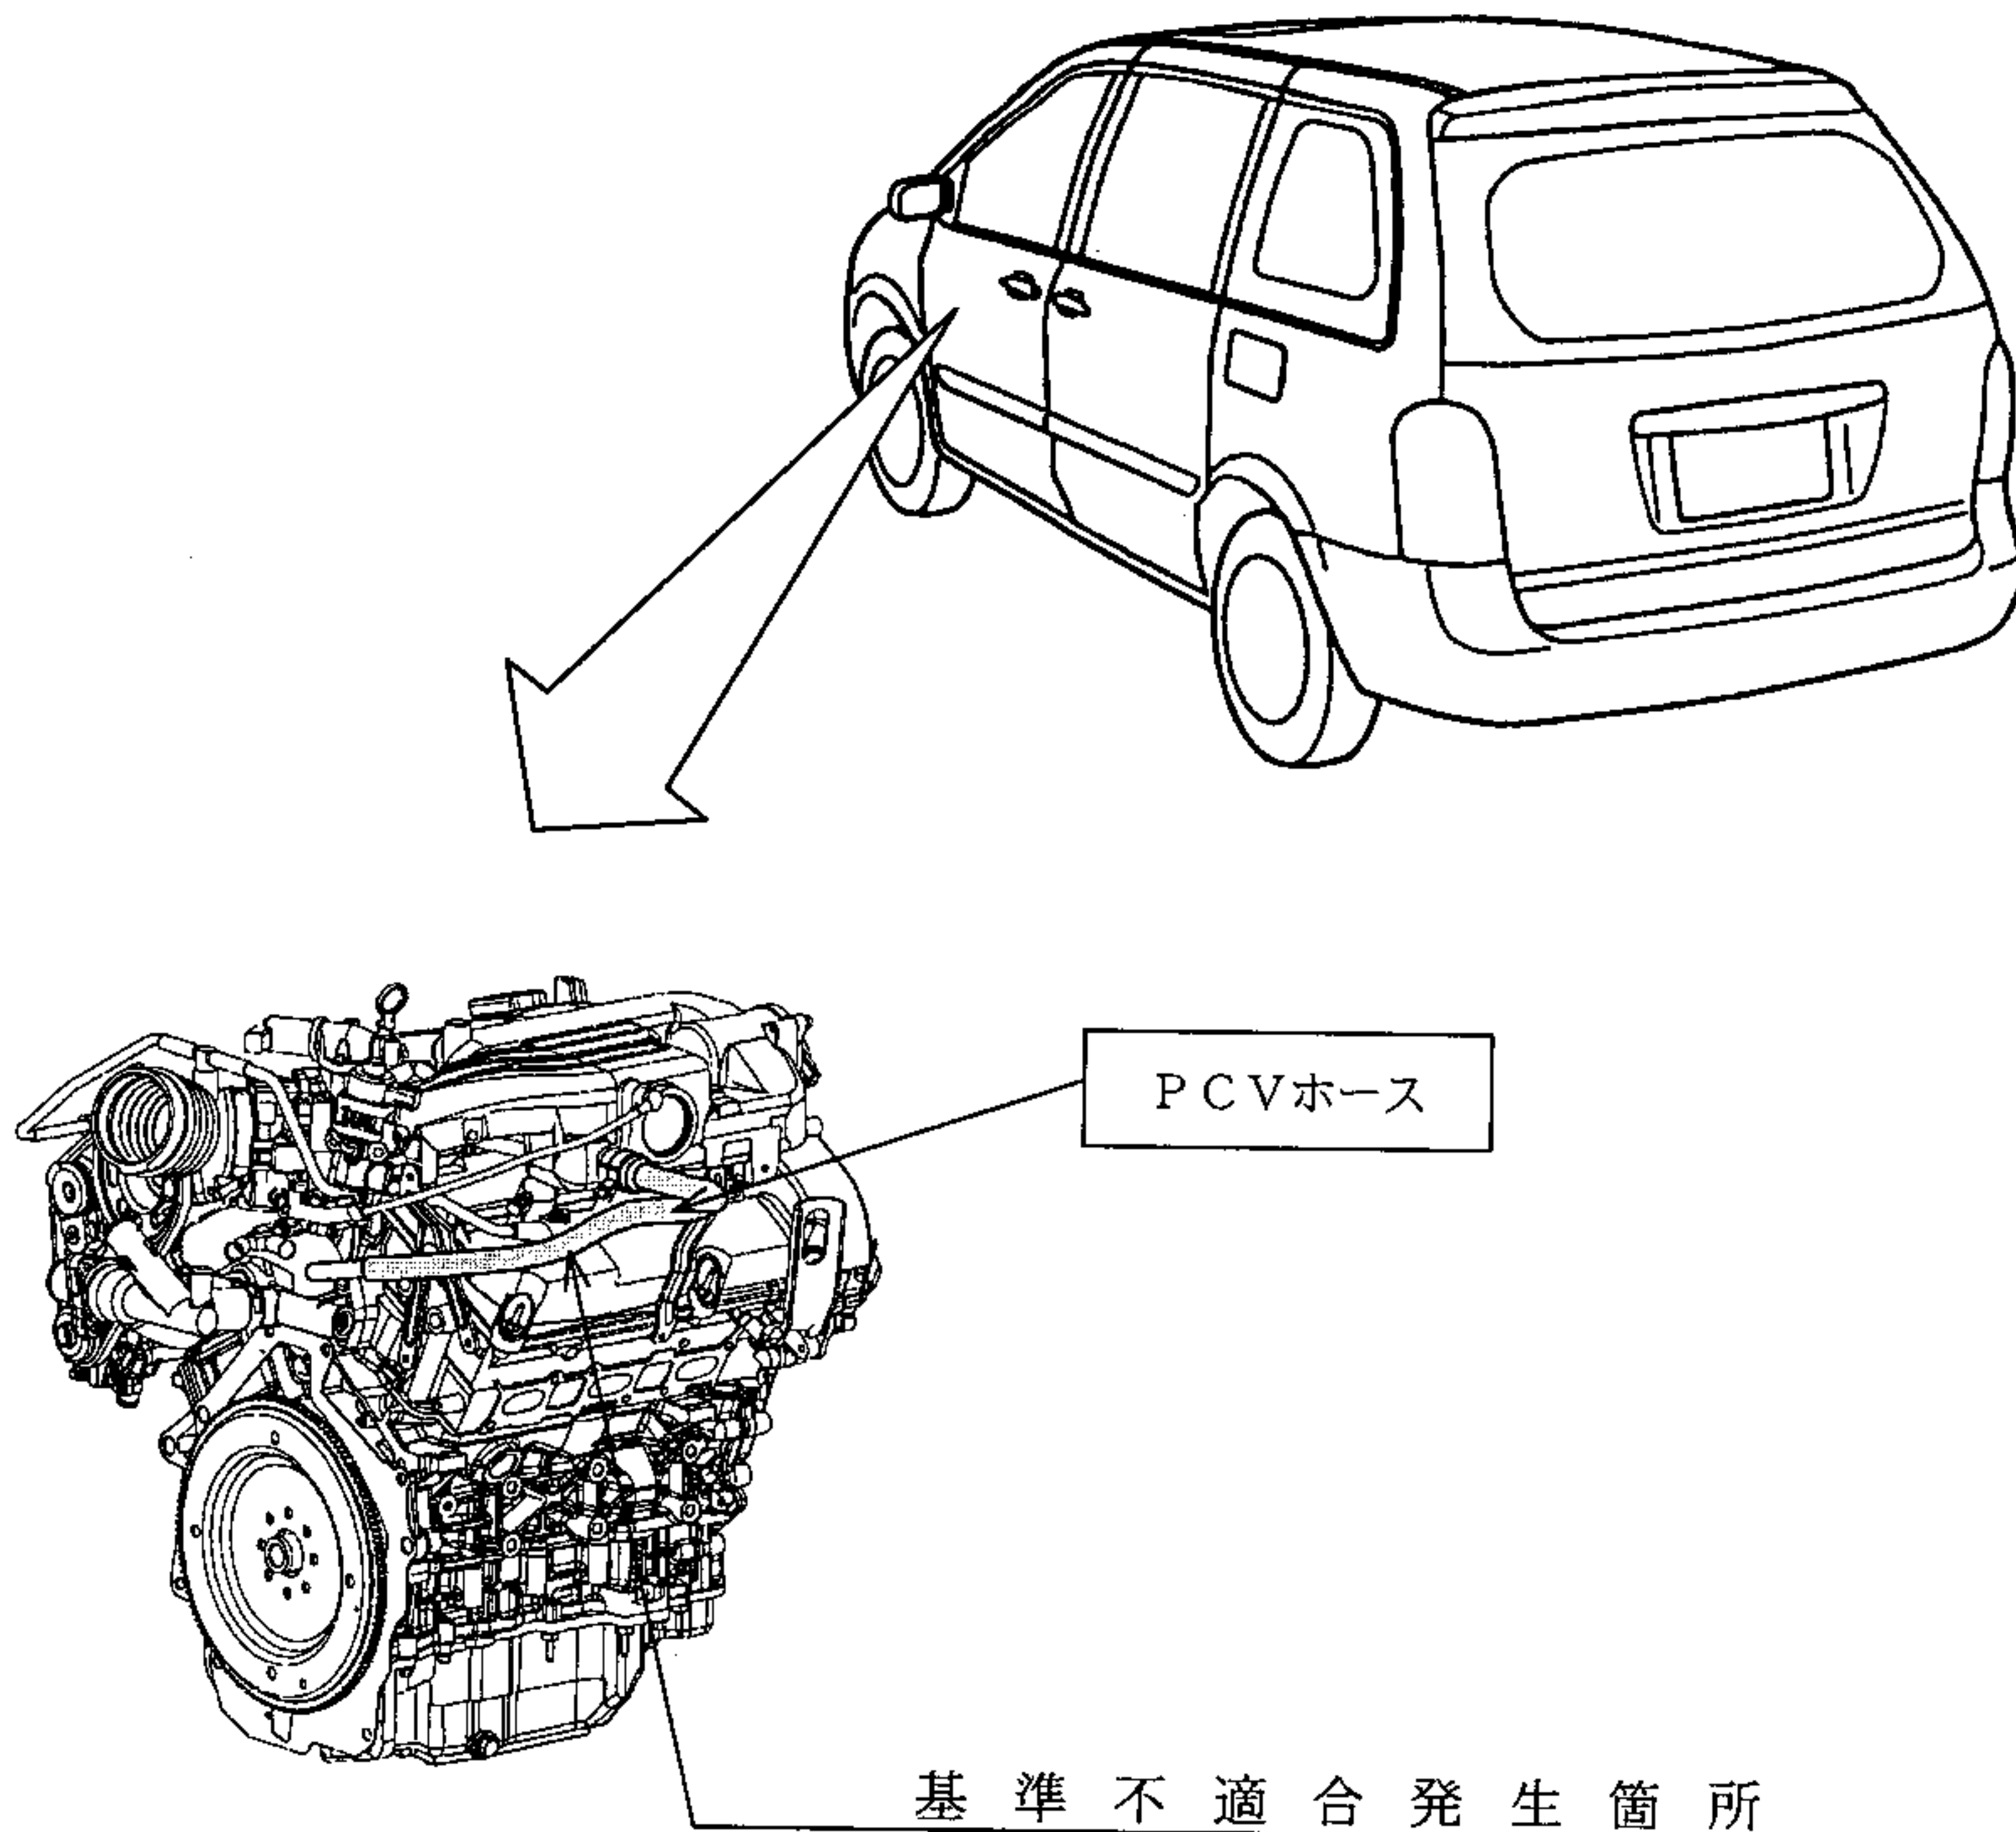

ブローバイガスを吸気管に導くPCVホースの形状が不適切なため、エンジンの負圧変動により当該ホースが伸縮する。そのため、そのまま使用を続けると、ブローバイガスまたはオゾンの影響で発生する微細な亀裂が進行し、当該ホースが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、PCVホースを対策品と交換する。

識別：ベンチレーション・ホースに黄色ペイントを塗布する。

注) ☐ は交換部品を示す。