


改善箇所説明図 ②

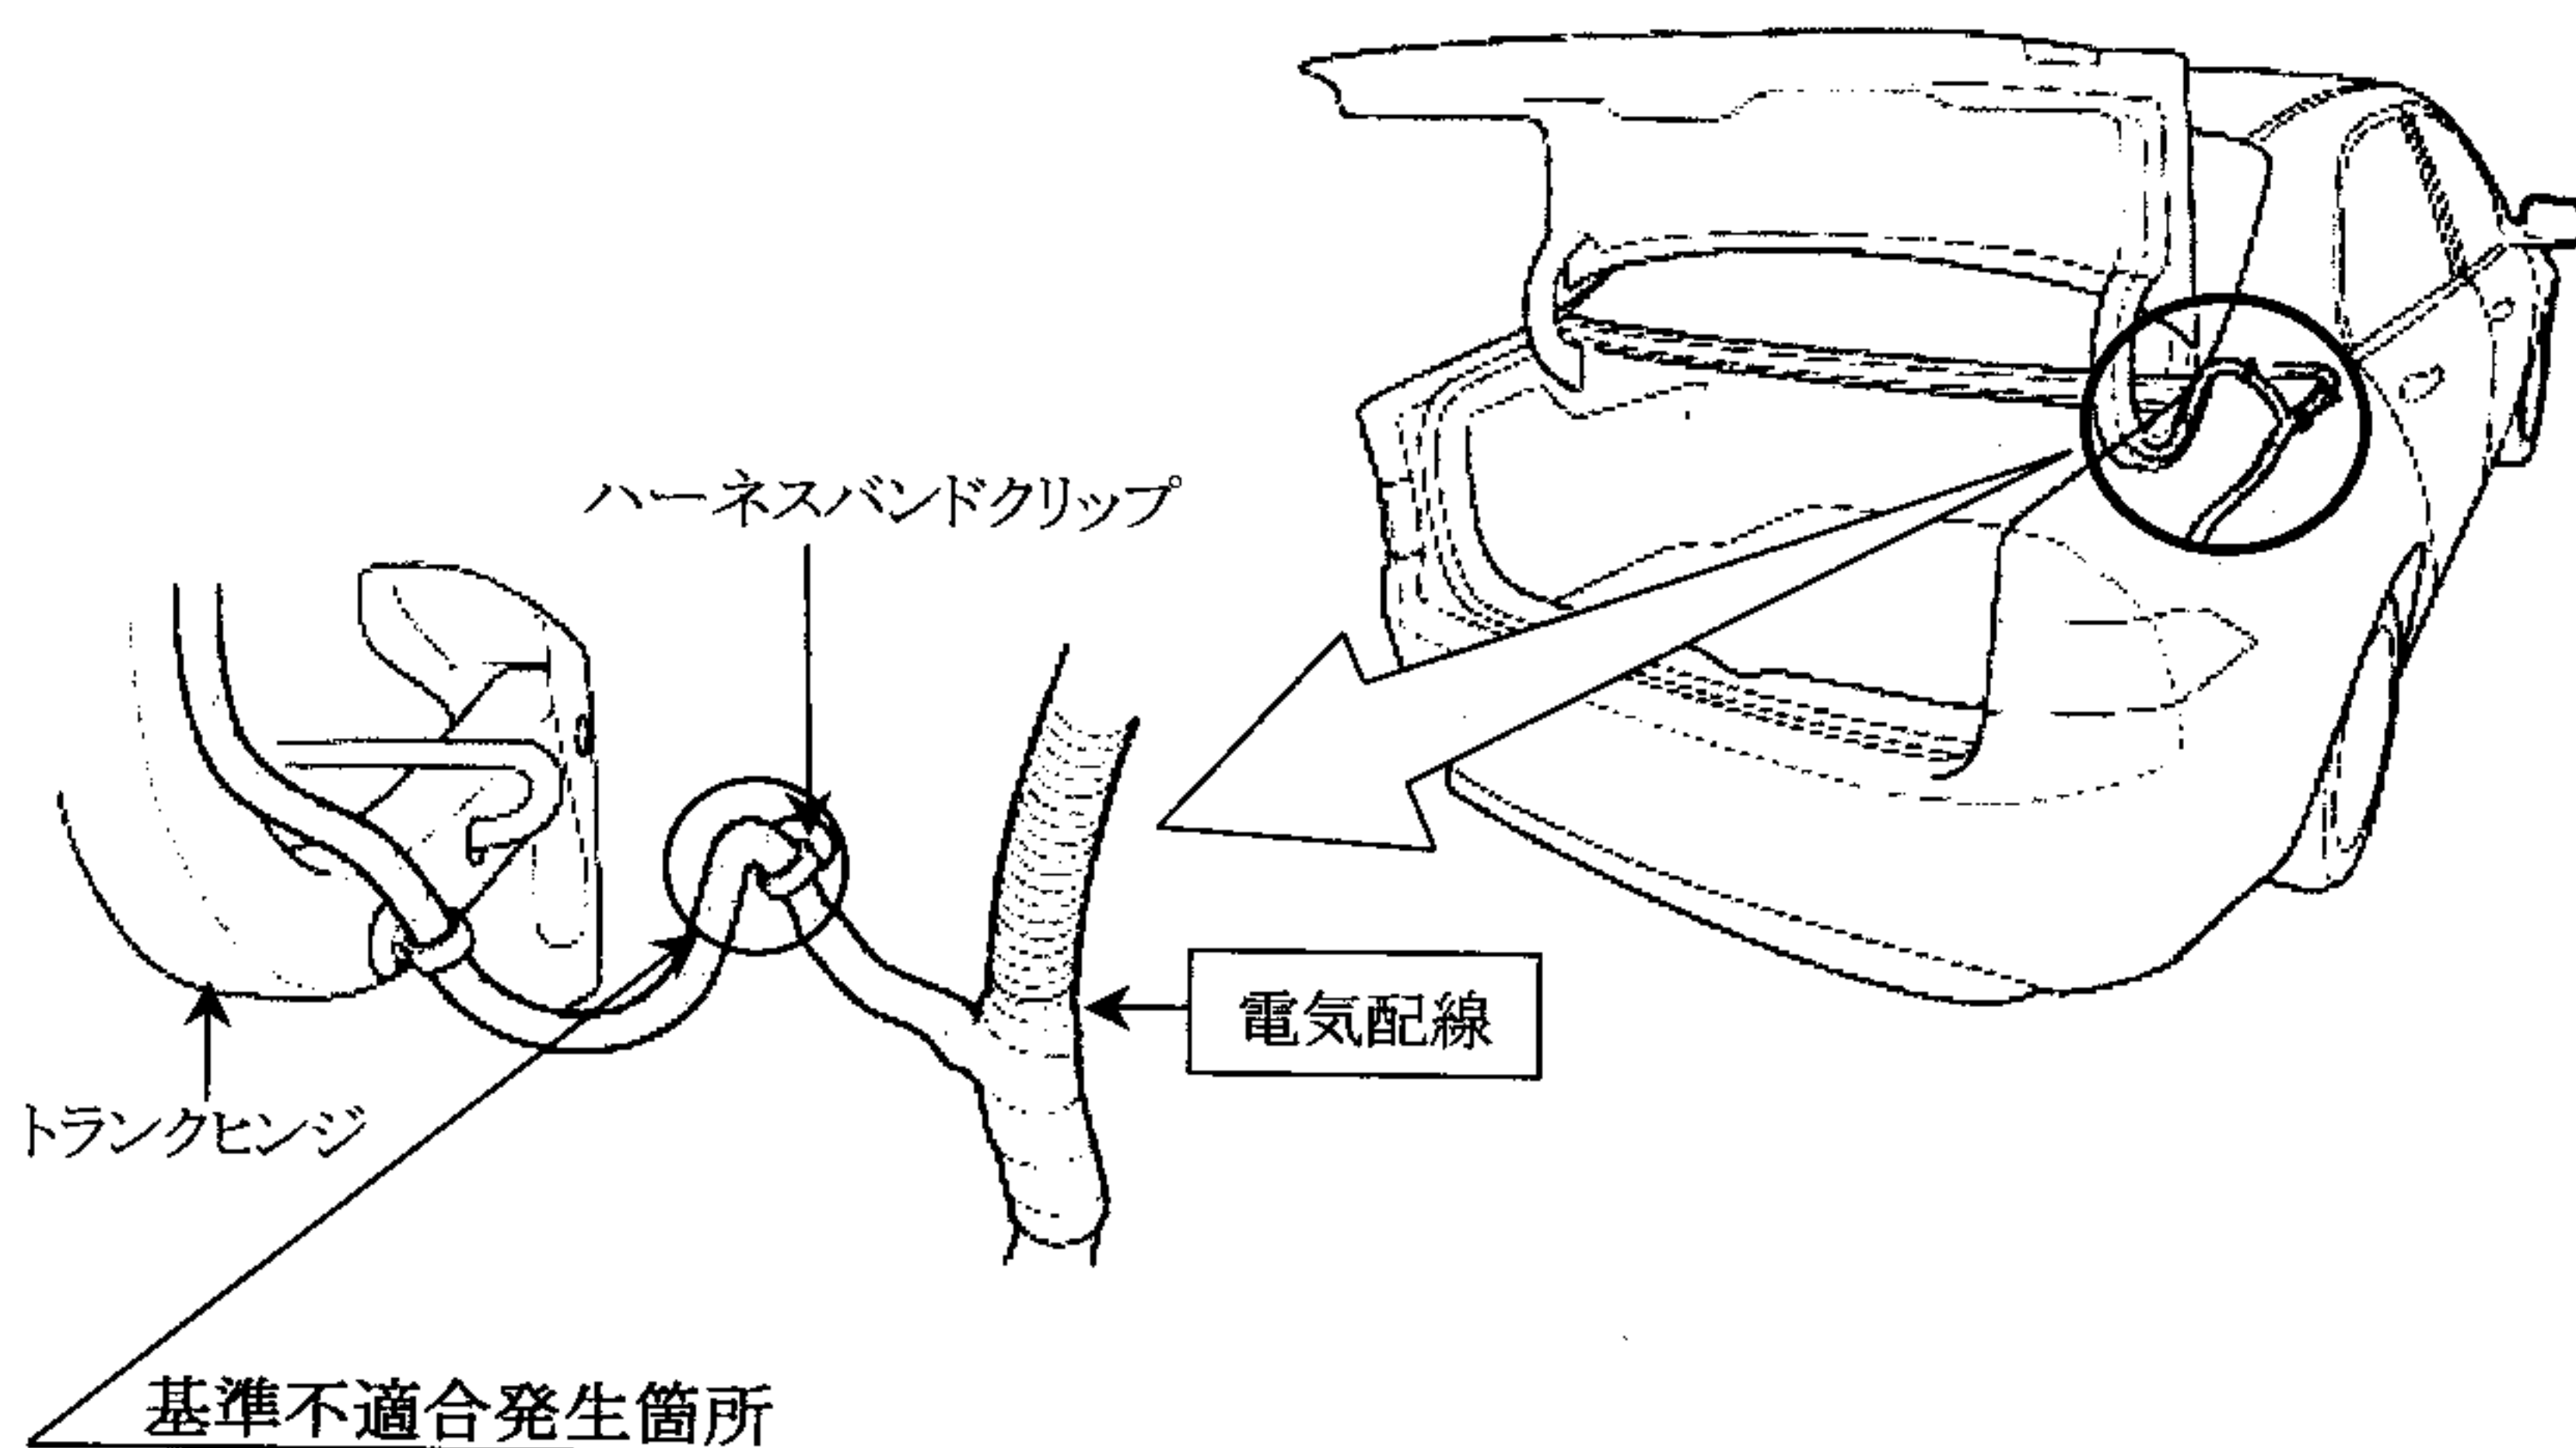

トランク内に取付けている電気配線の保護方法が不適切なため、電気配線を車体へ留めるハーネスバンドクリップ部で屈曲が強くなり、トランクリッド開閉の繰り返しにより電気配線の保護テーピングが損傷するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の芯線が断線し、番号灯や後退灯、および尾灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線のハーネスバンドクリップ部の保護テーピング状態を点検し、テーピングに損傷があるものは当該電気配線を対策品と交換する。また、配線に損傷がないものは樹脂製の保護チューブを追加する。

改善前	改善後
電気配線 (テーピング)	保護チューブ (追加) 電気配線

注： は交換部品及び、追加部品を示す。

識別：トランク内、トーションバー取付けブラケットに黄色ペイントを塗布する。