
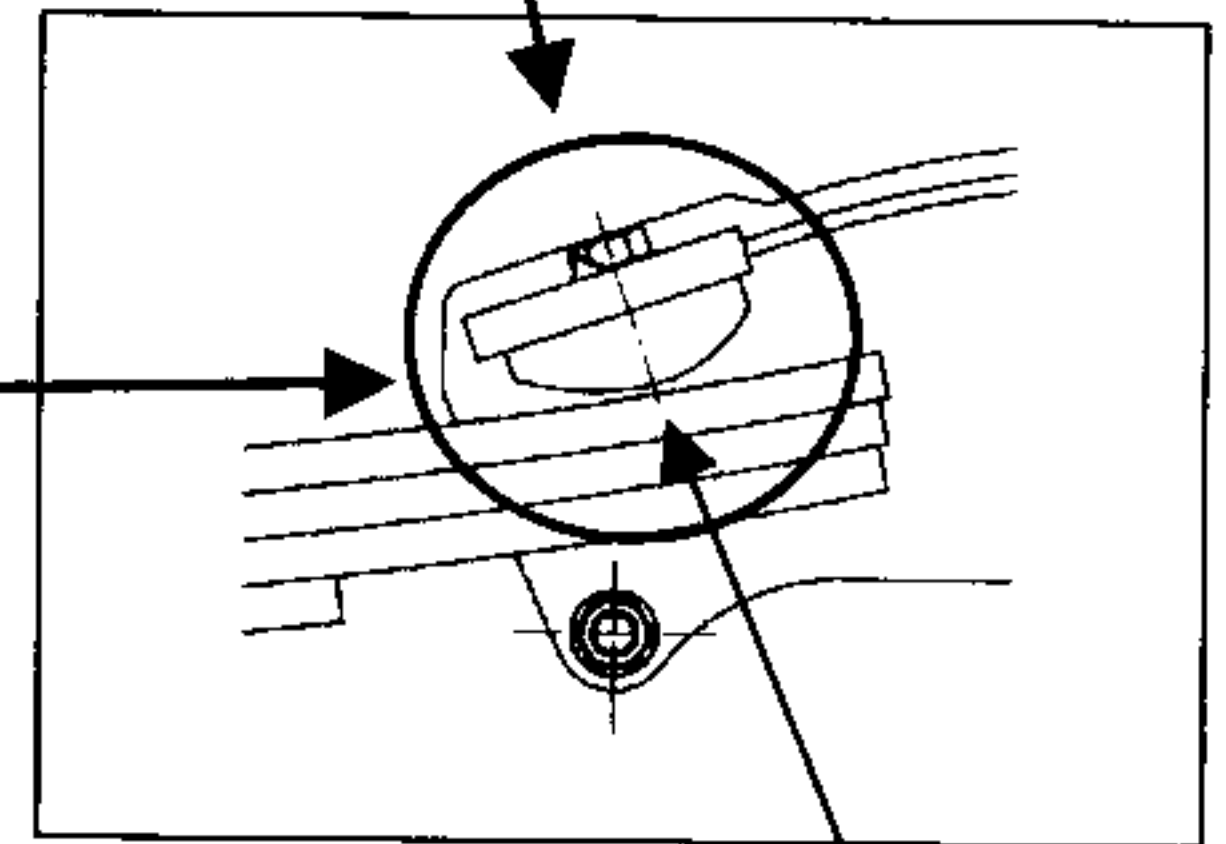
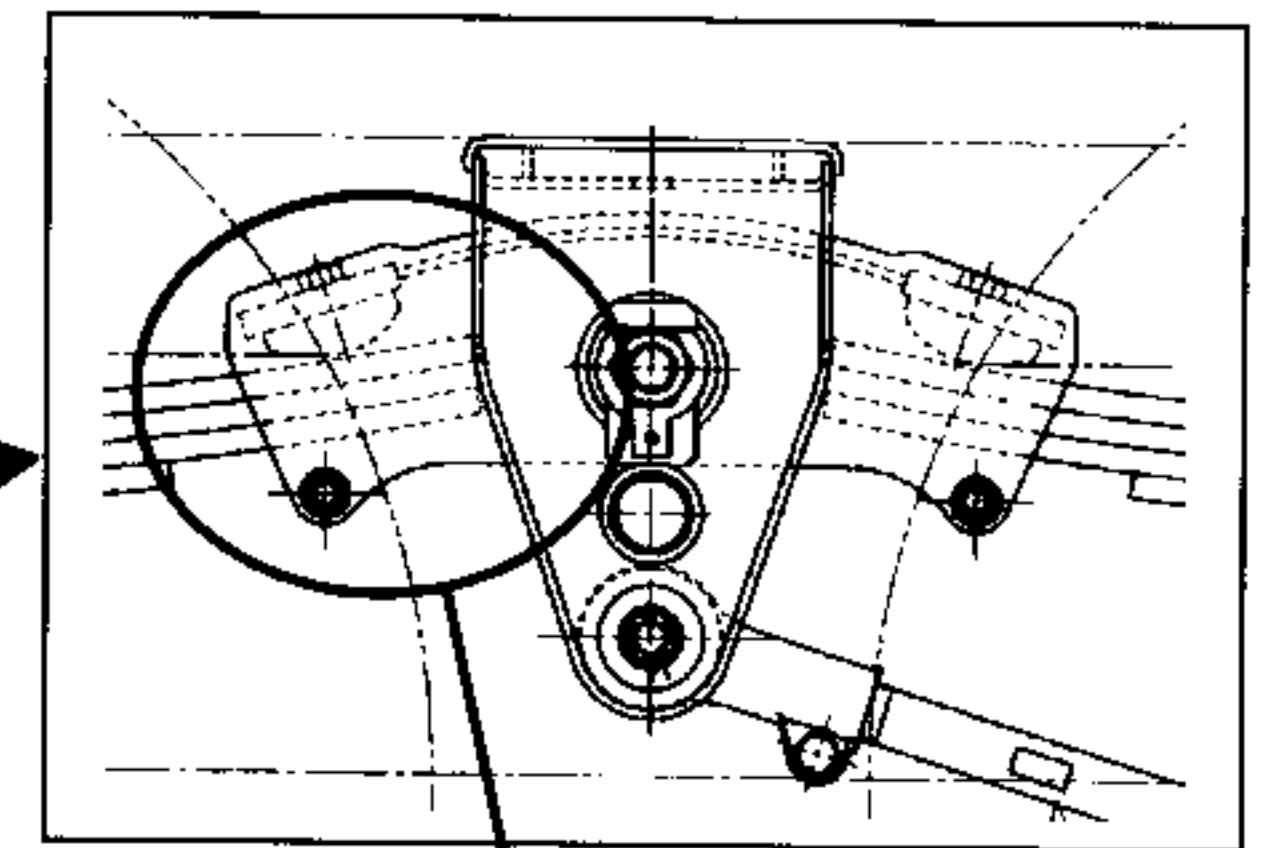
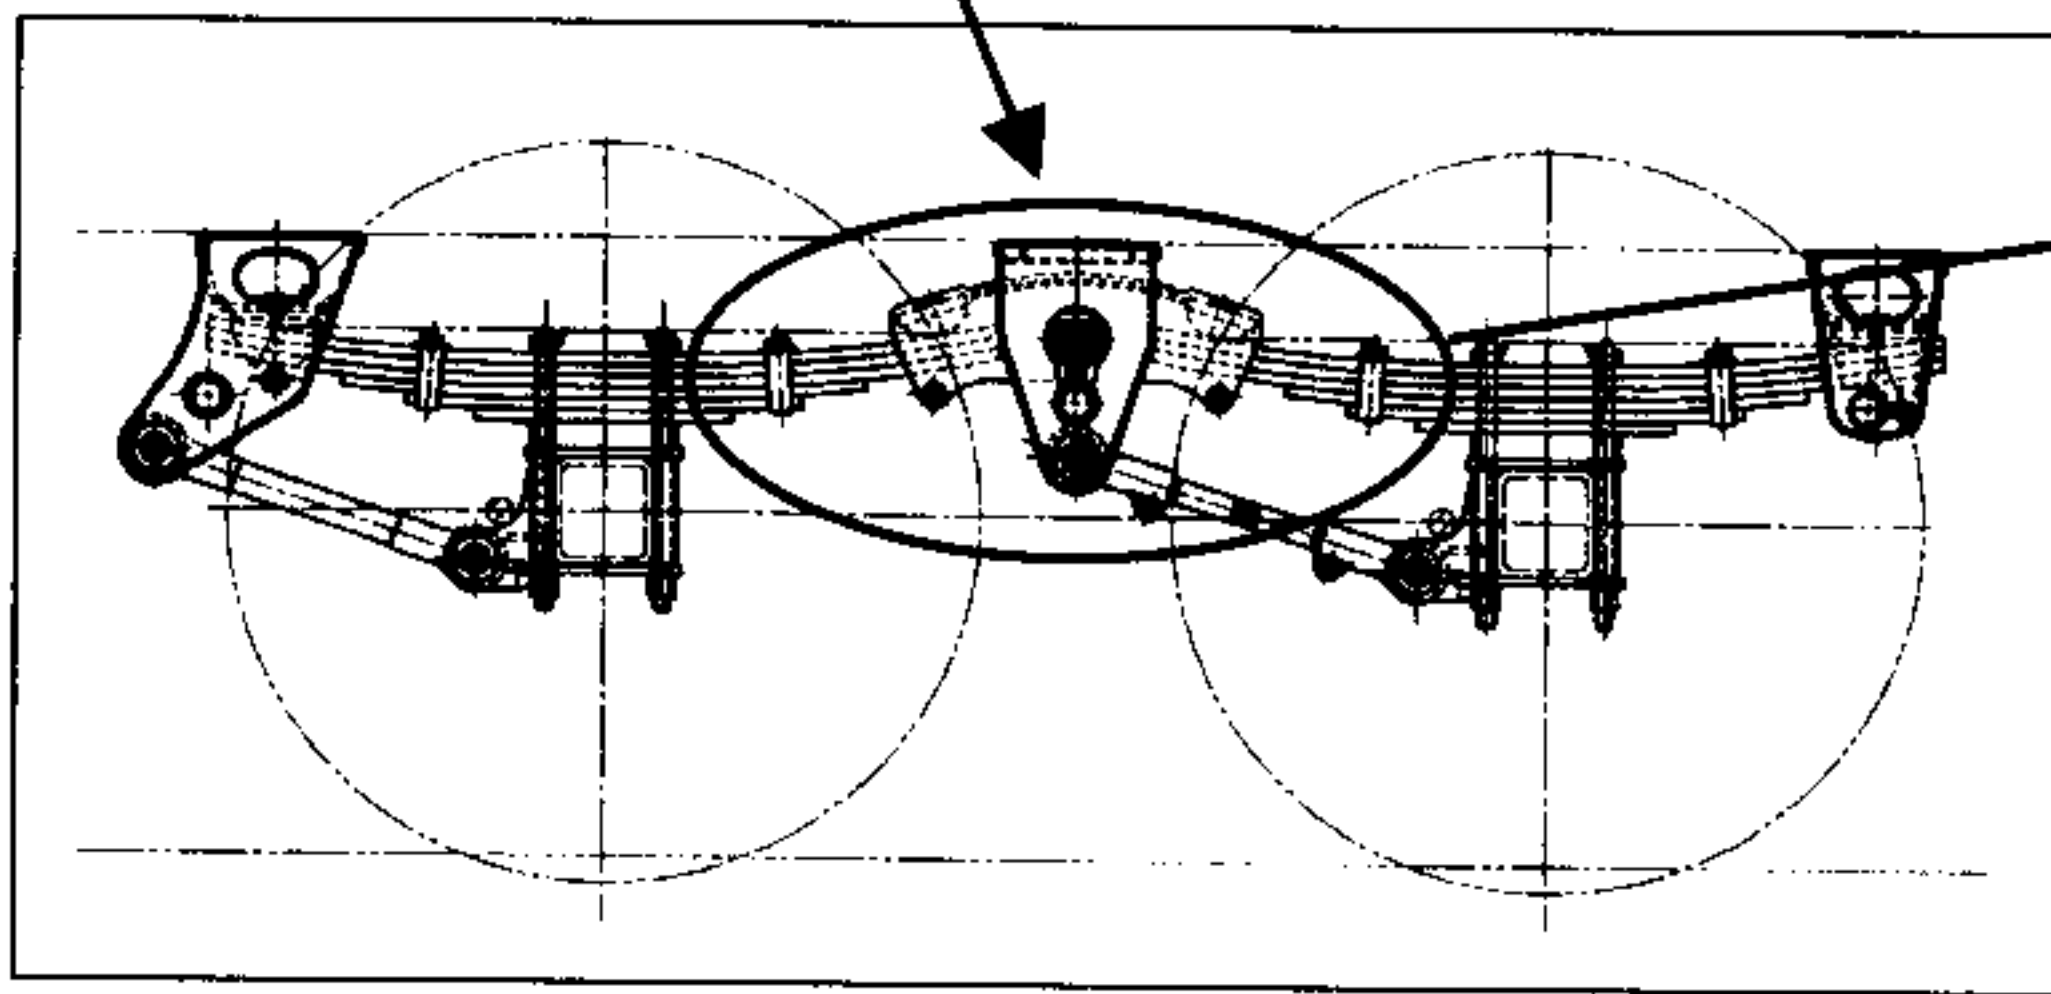


改善箇所説明図

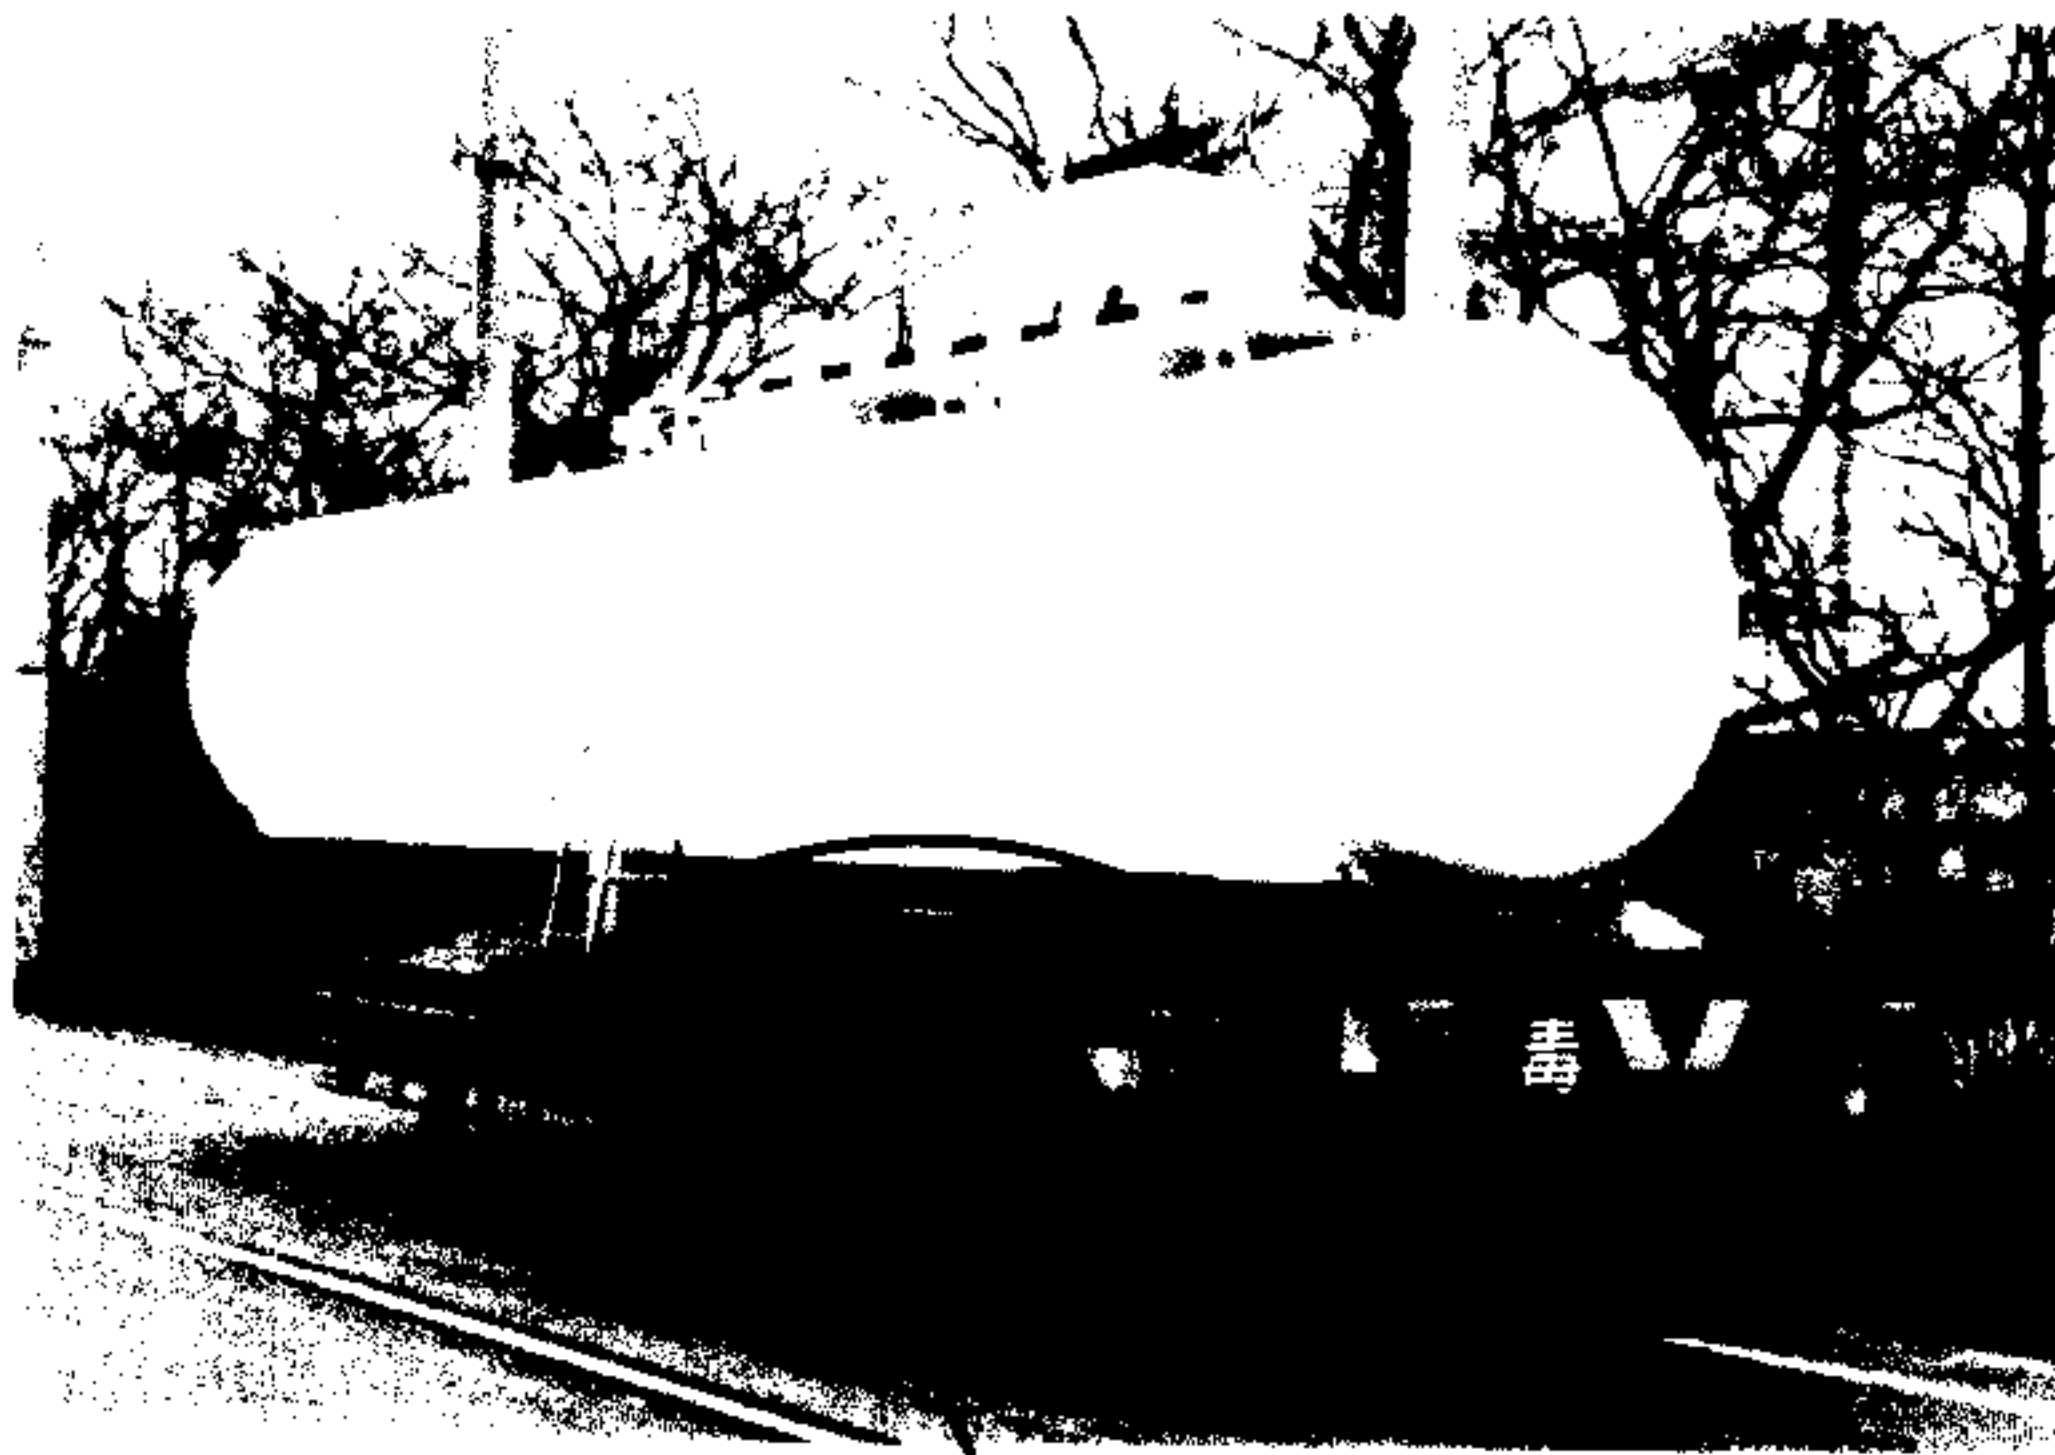


摺動板

基準不適合発生箇所


サスペンションに取付けられた摺動板の座面の形状が不適切なため、走行中に受けるリーフスプリングからの力により、当該摺動板を取付けているボルトが折損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該摺動板が脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、摺動板を対策品と交換する。なお、対策品の検証に時間を要することから、暫定措置として、座面を平面に加工した摺動板と交換する。

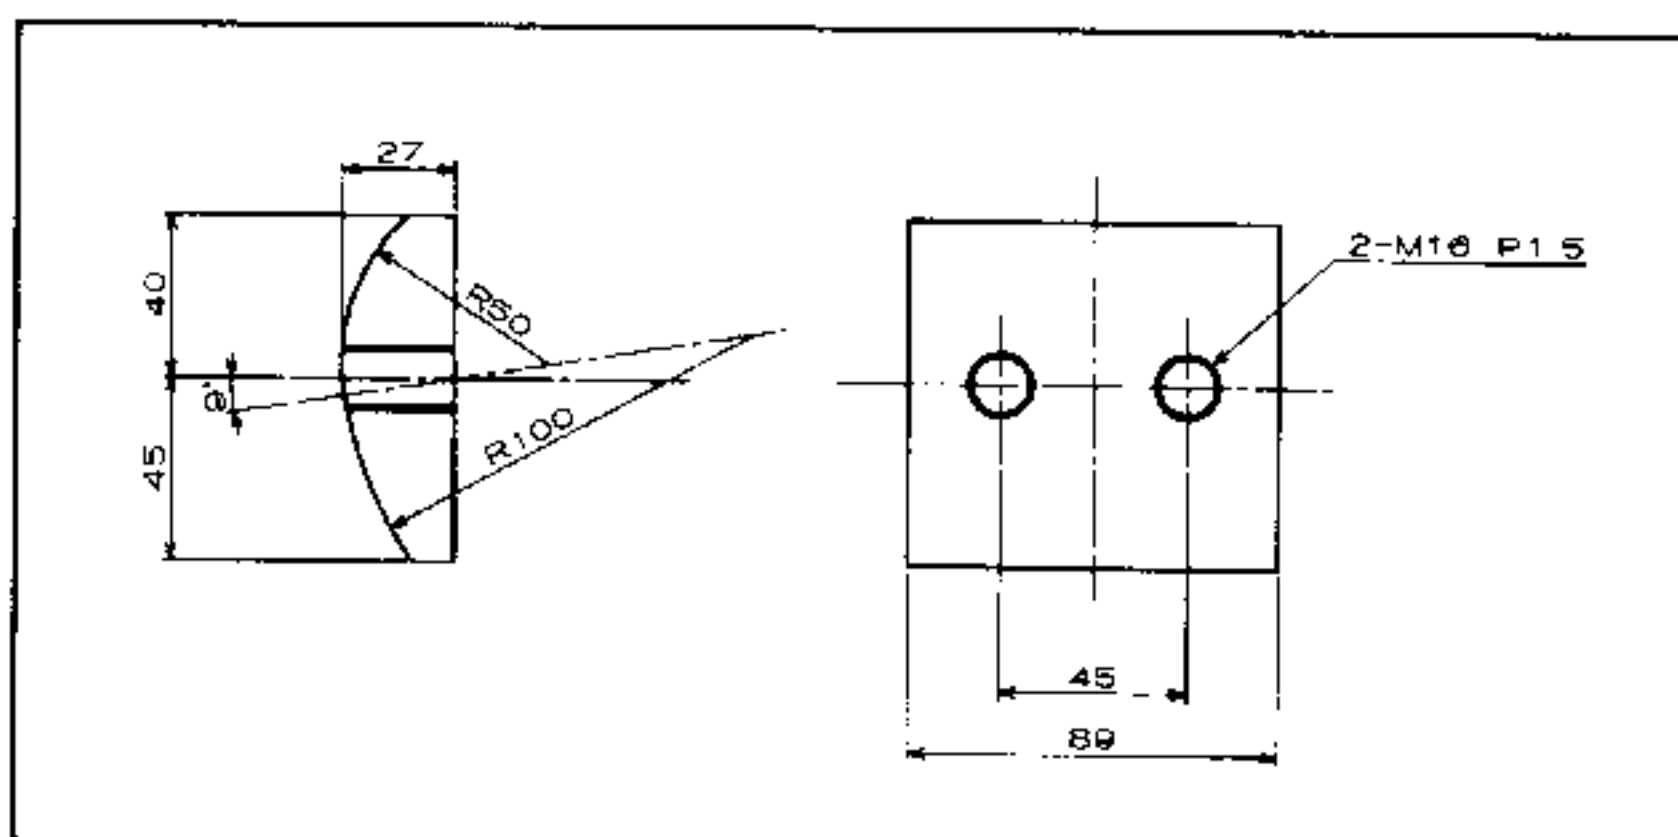

改善前

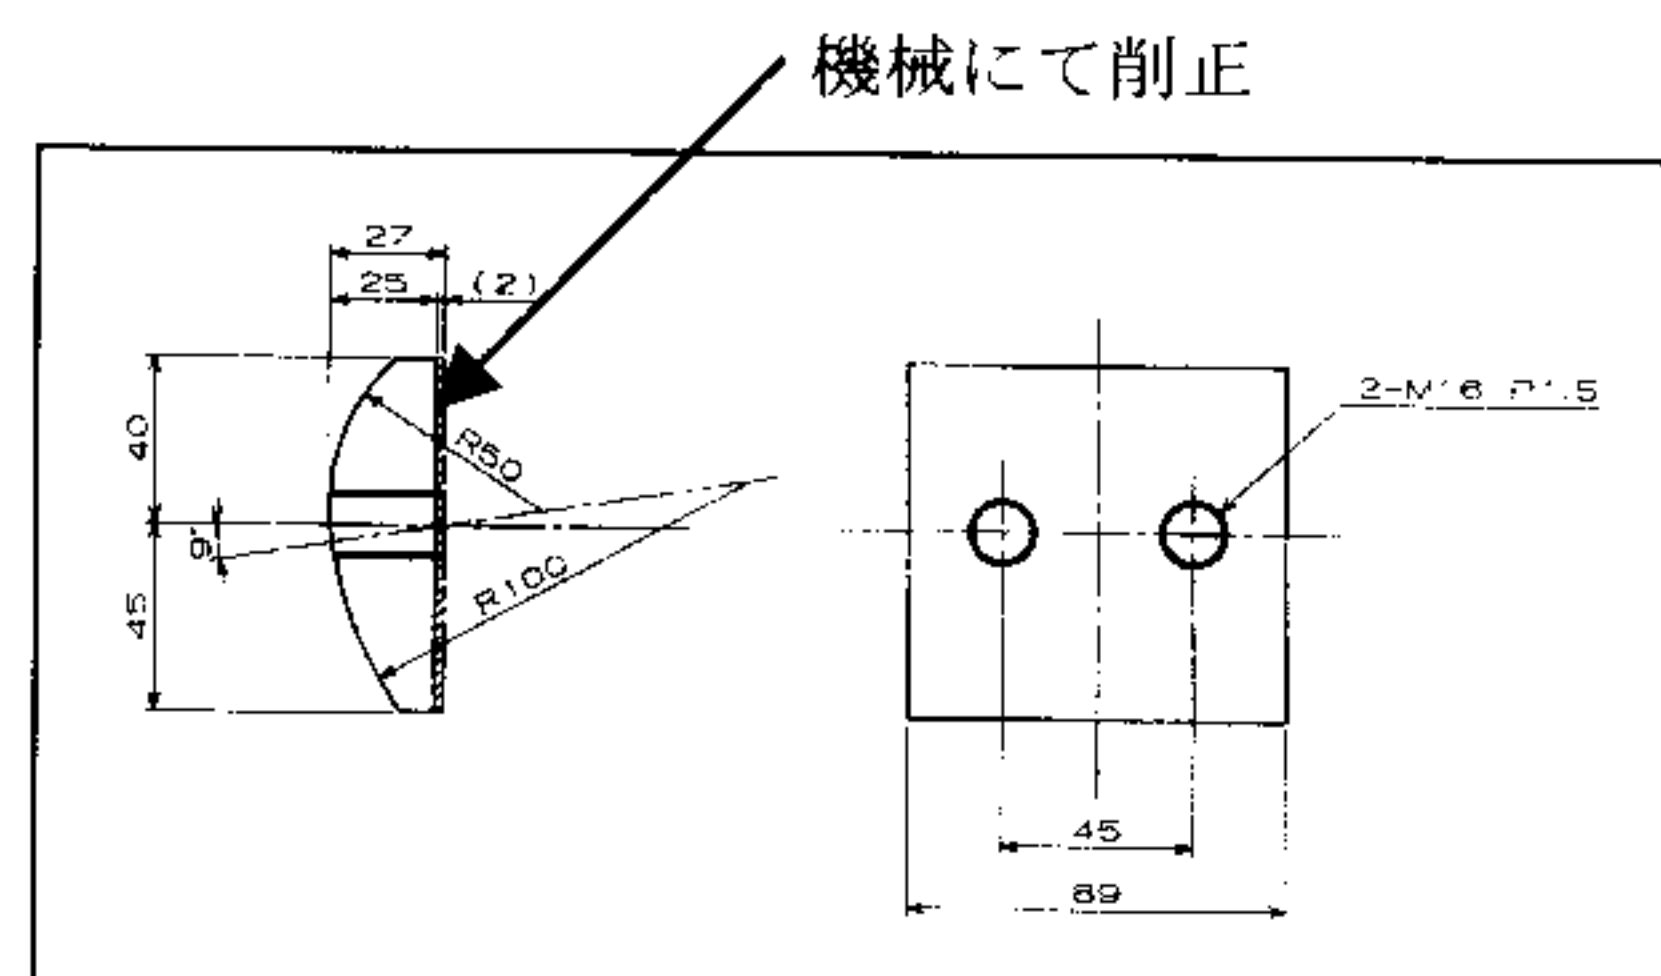

改善後