


改善箇所説明図

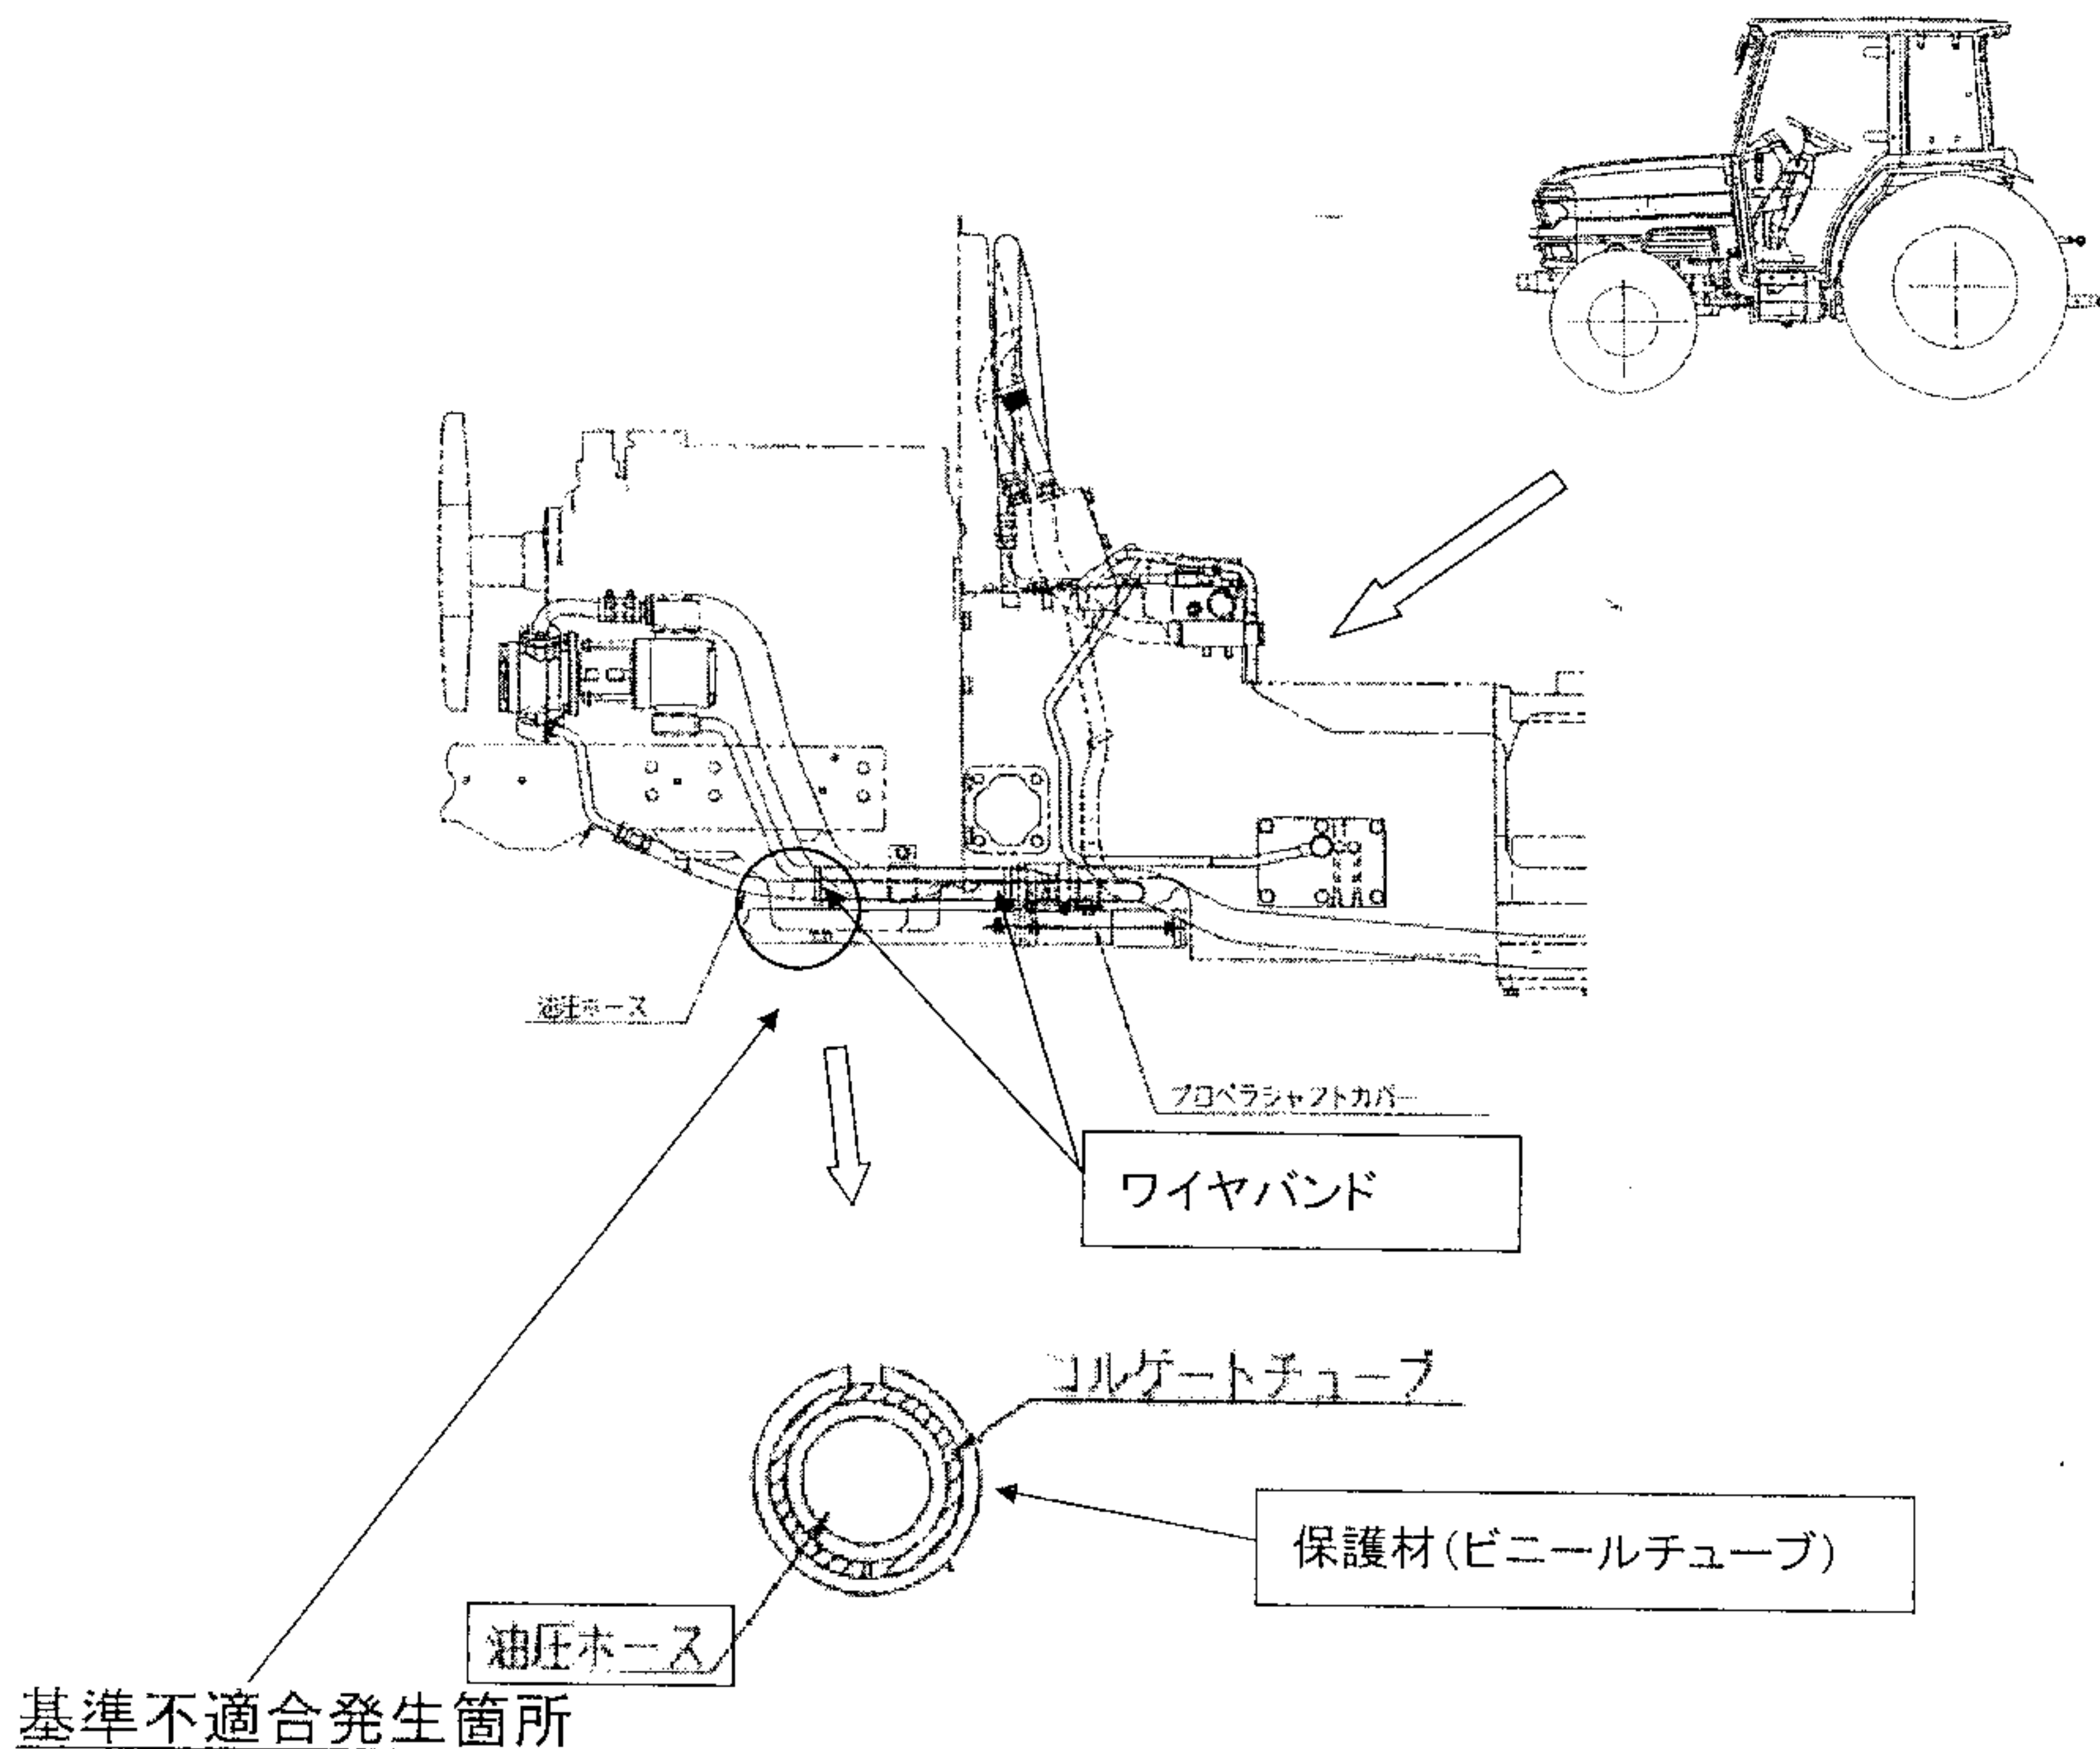

パワステアリングユニットへの油圧供給ホースの固定が不適切なため、走行中の振動等により、当該ホースが車体と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースが擦れて穴が開きオイルが洩れ、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ホースに保護材とワイヤバンドを追加する。 注： ☐ は交換または追加部品を示す。
なお、ホースが損傷しているものは新品と交換する。

識別方法

追加部品にて識別する。