


改善箇所説明図

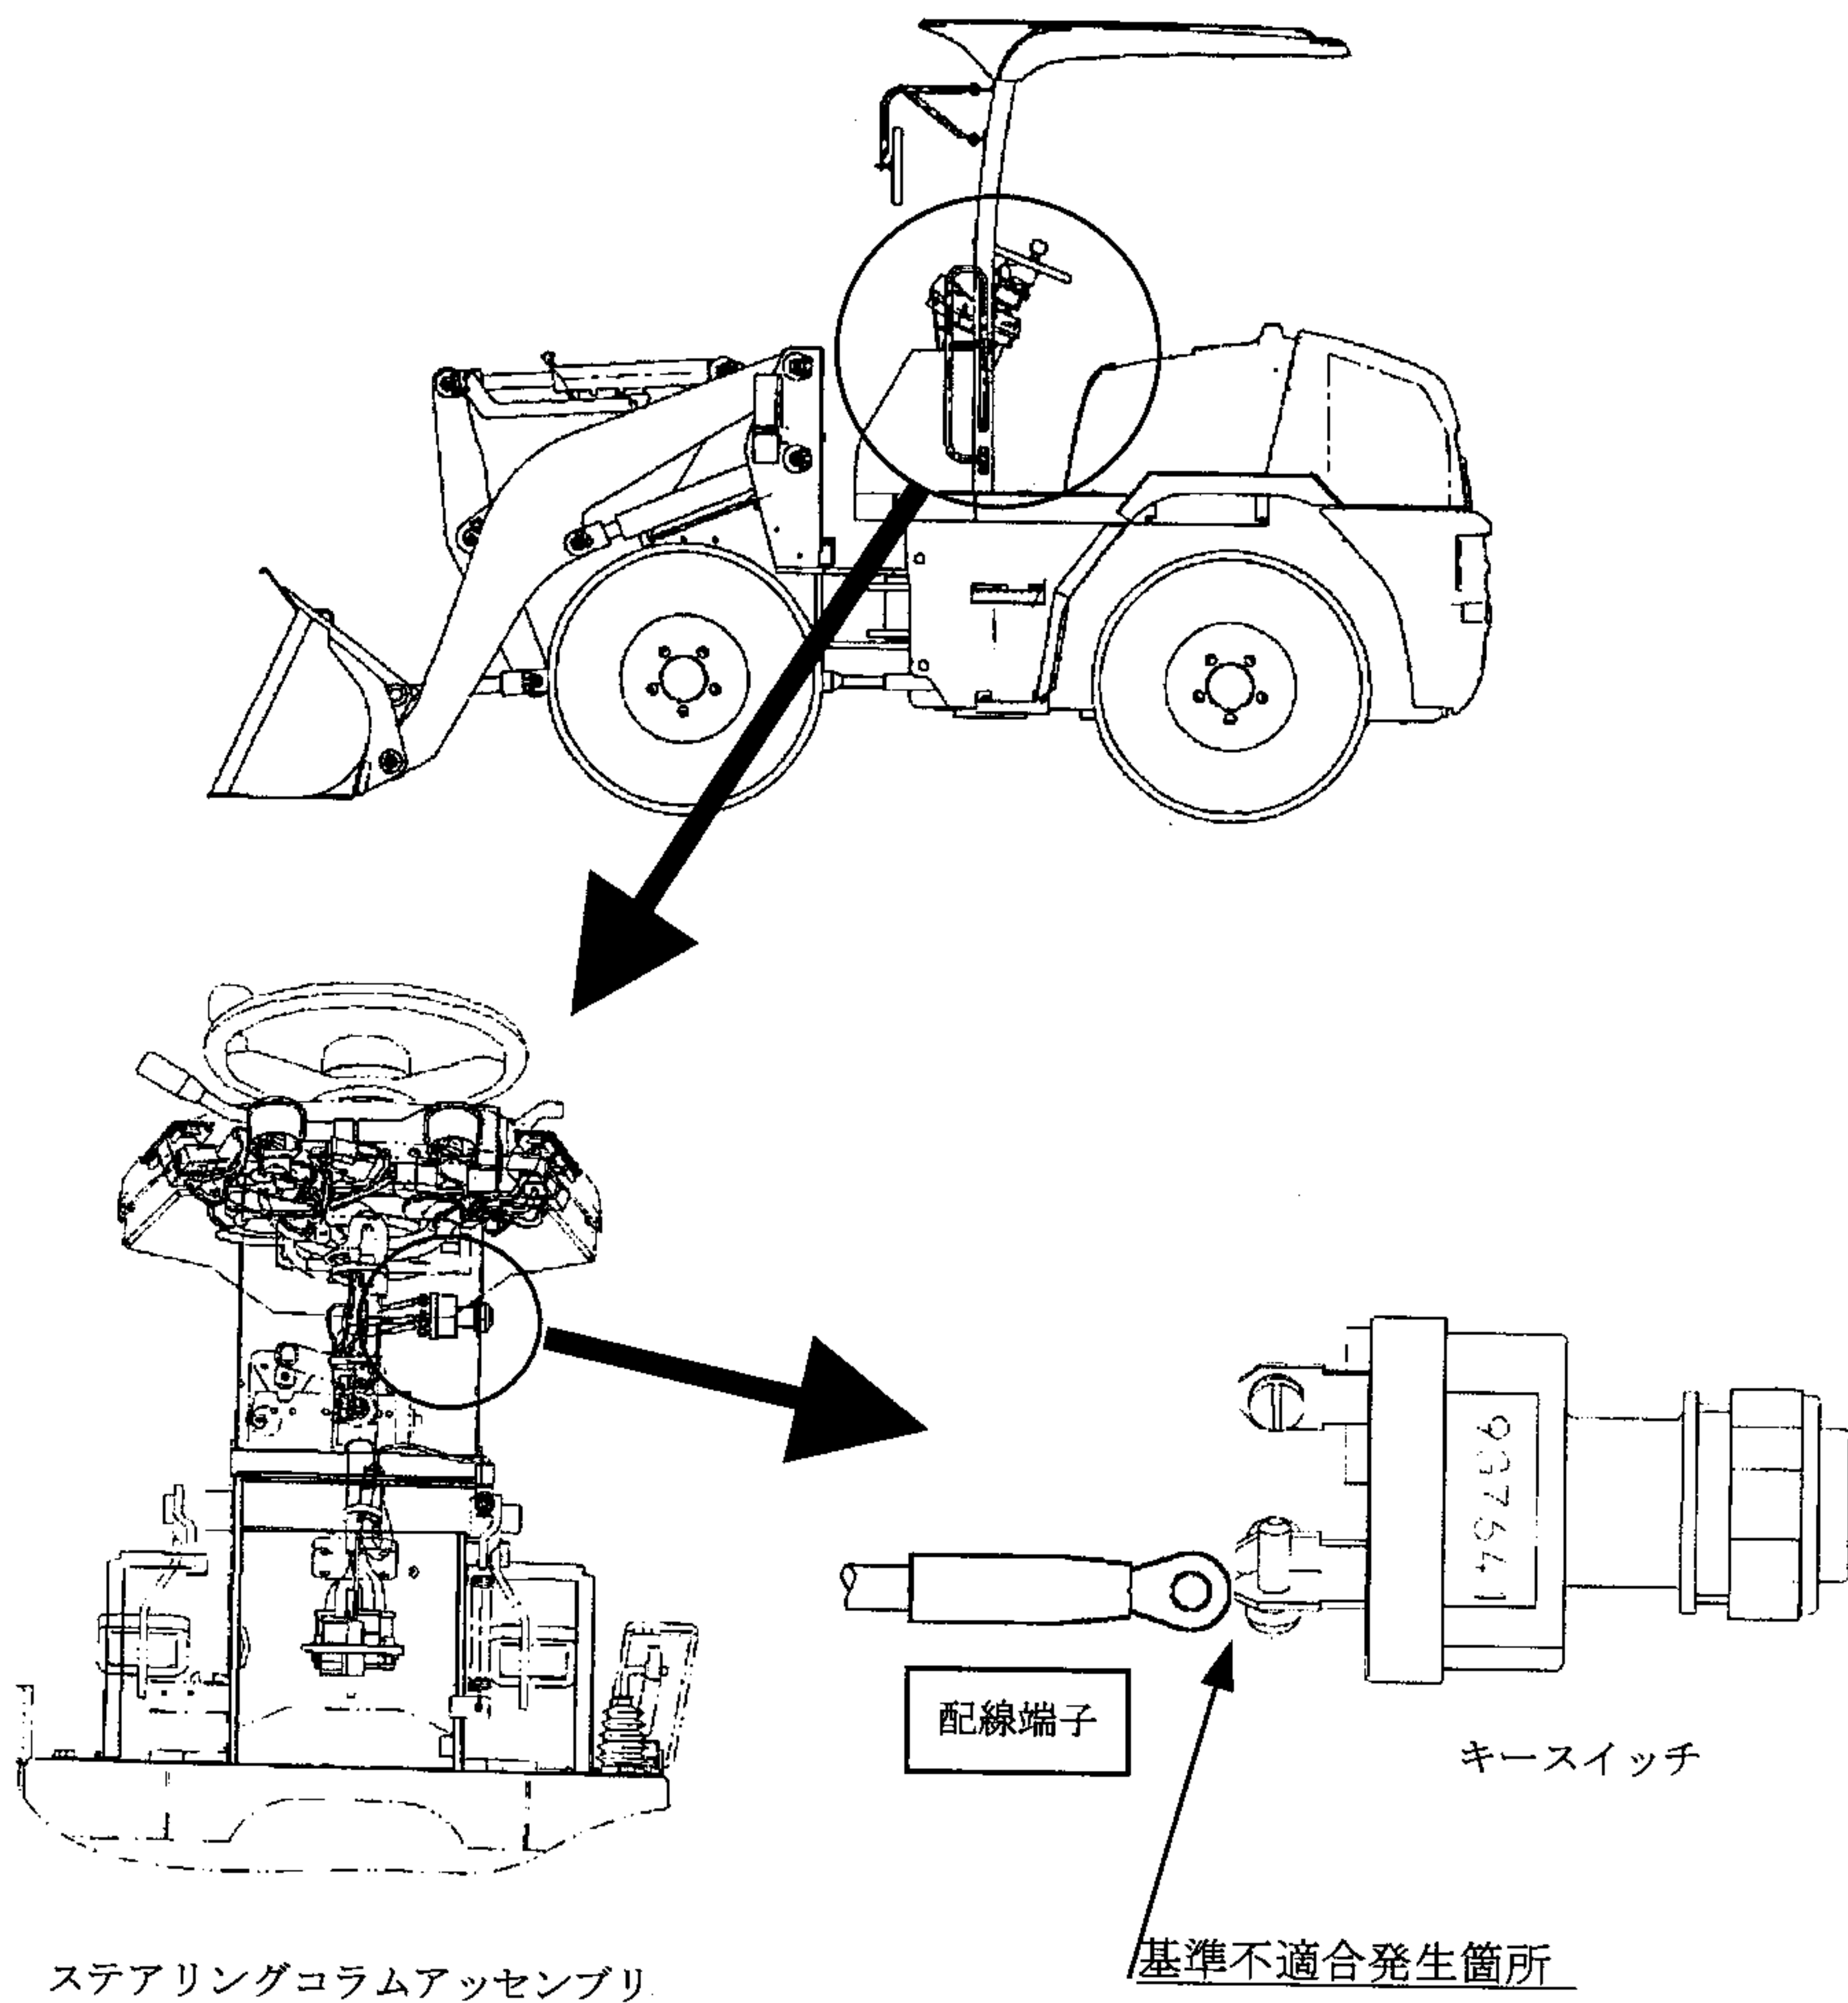

改善措置の内容

全車両、配線端子を対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

エンジン始動用のキースイッチの配線端子穴径が、キースイッチに固定するためのボルト・ワッシャの径に比べて大きい場合、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトがゆるみ導通不良となり、最悪の場合、エンジン始動不能又は突然エンジンが停止するおそれがある。

識別：対策済み車両には、キースイッチ下部に白ペンキを塗布する。