


改善箇所説明図

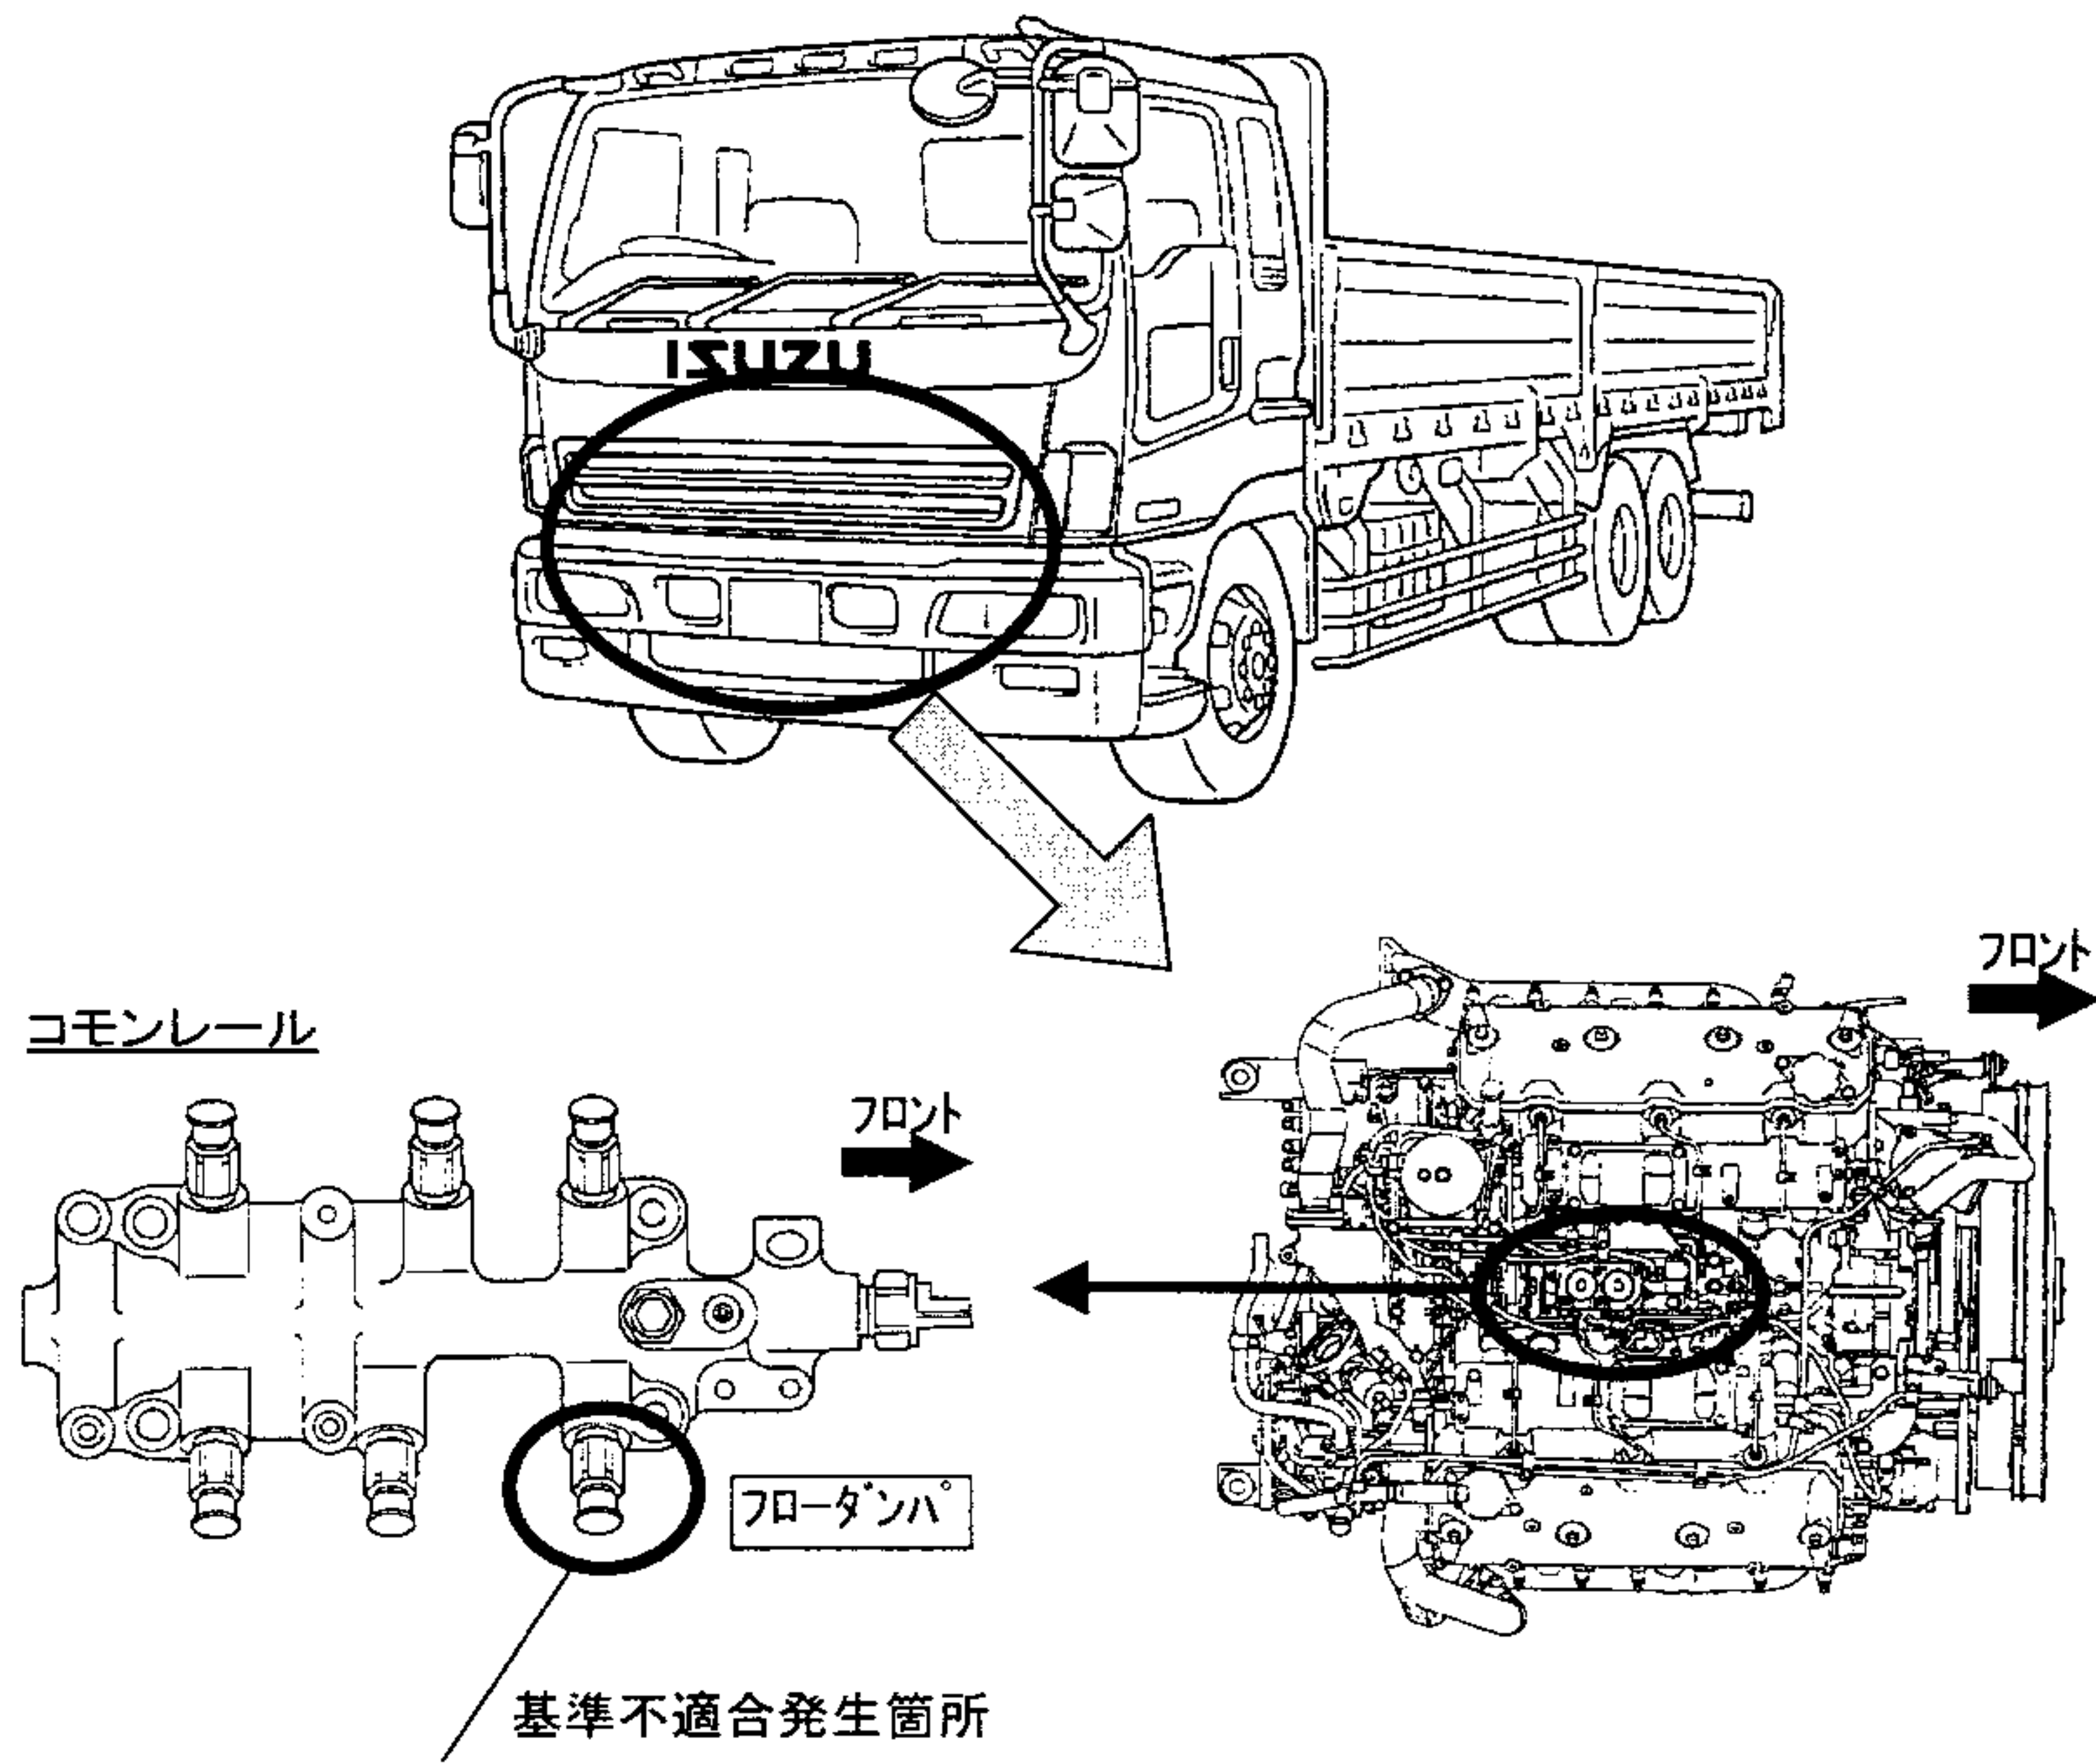

コモンレール式燃料噴射装置において、フローダンパ(流量を制限する部品)の強度が不足しているため、燃料噴射時の燃料圧力の繰り返しにより、フローダンパの噴射パイプ取付け部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容: 全車両、フローダンパを対策品と交換する。なお、燃料噴射パイプも対策品のフローダンパに対応したものと交換する。

識別: エンジンヘッドカバー部銘板右側に白色ペイントを塗布する。

☐ は、交換部品を示す。