
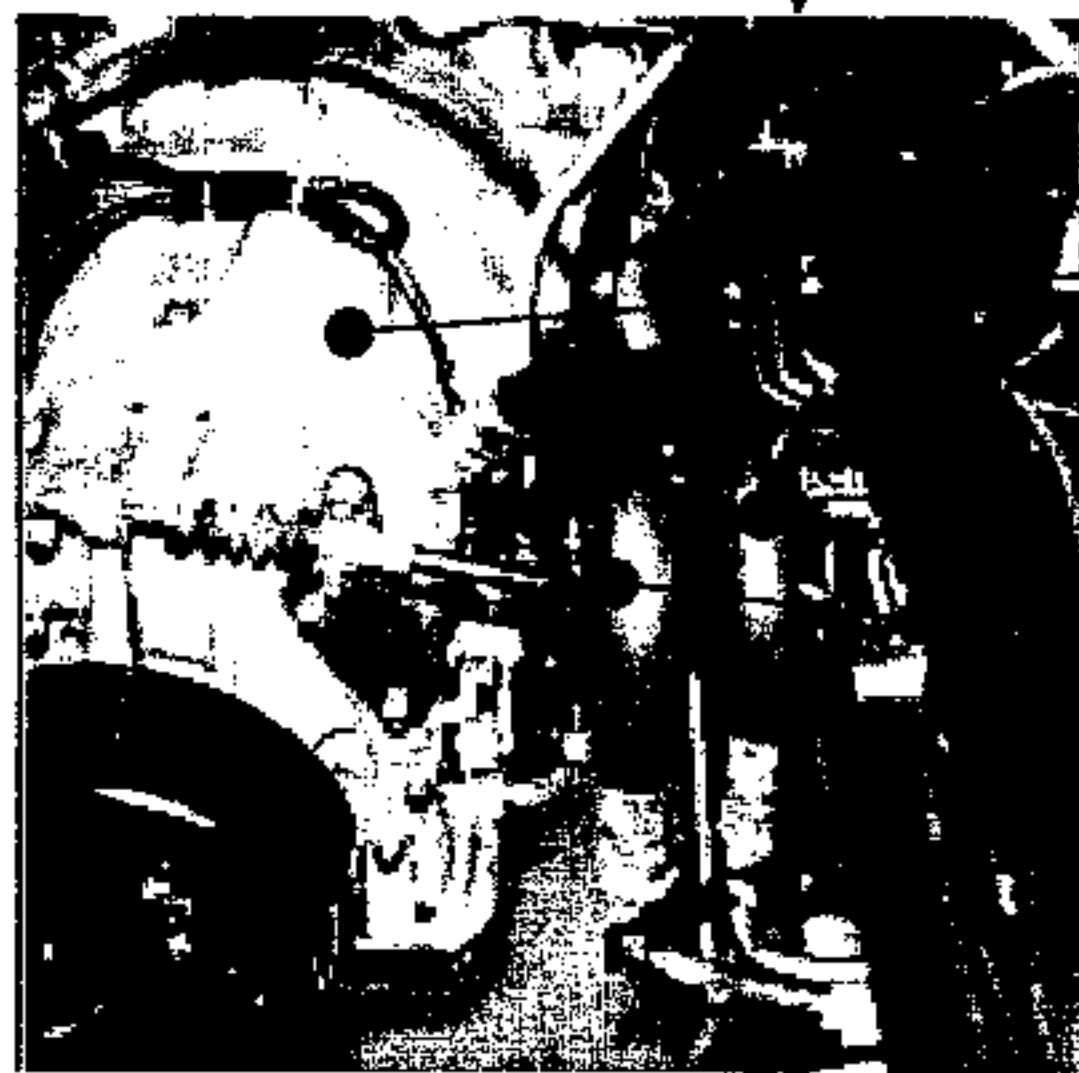


改善箇所説明図①

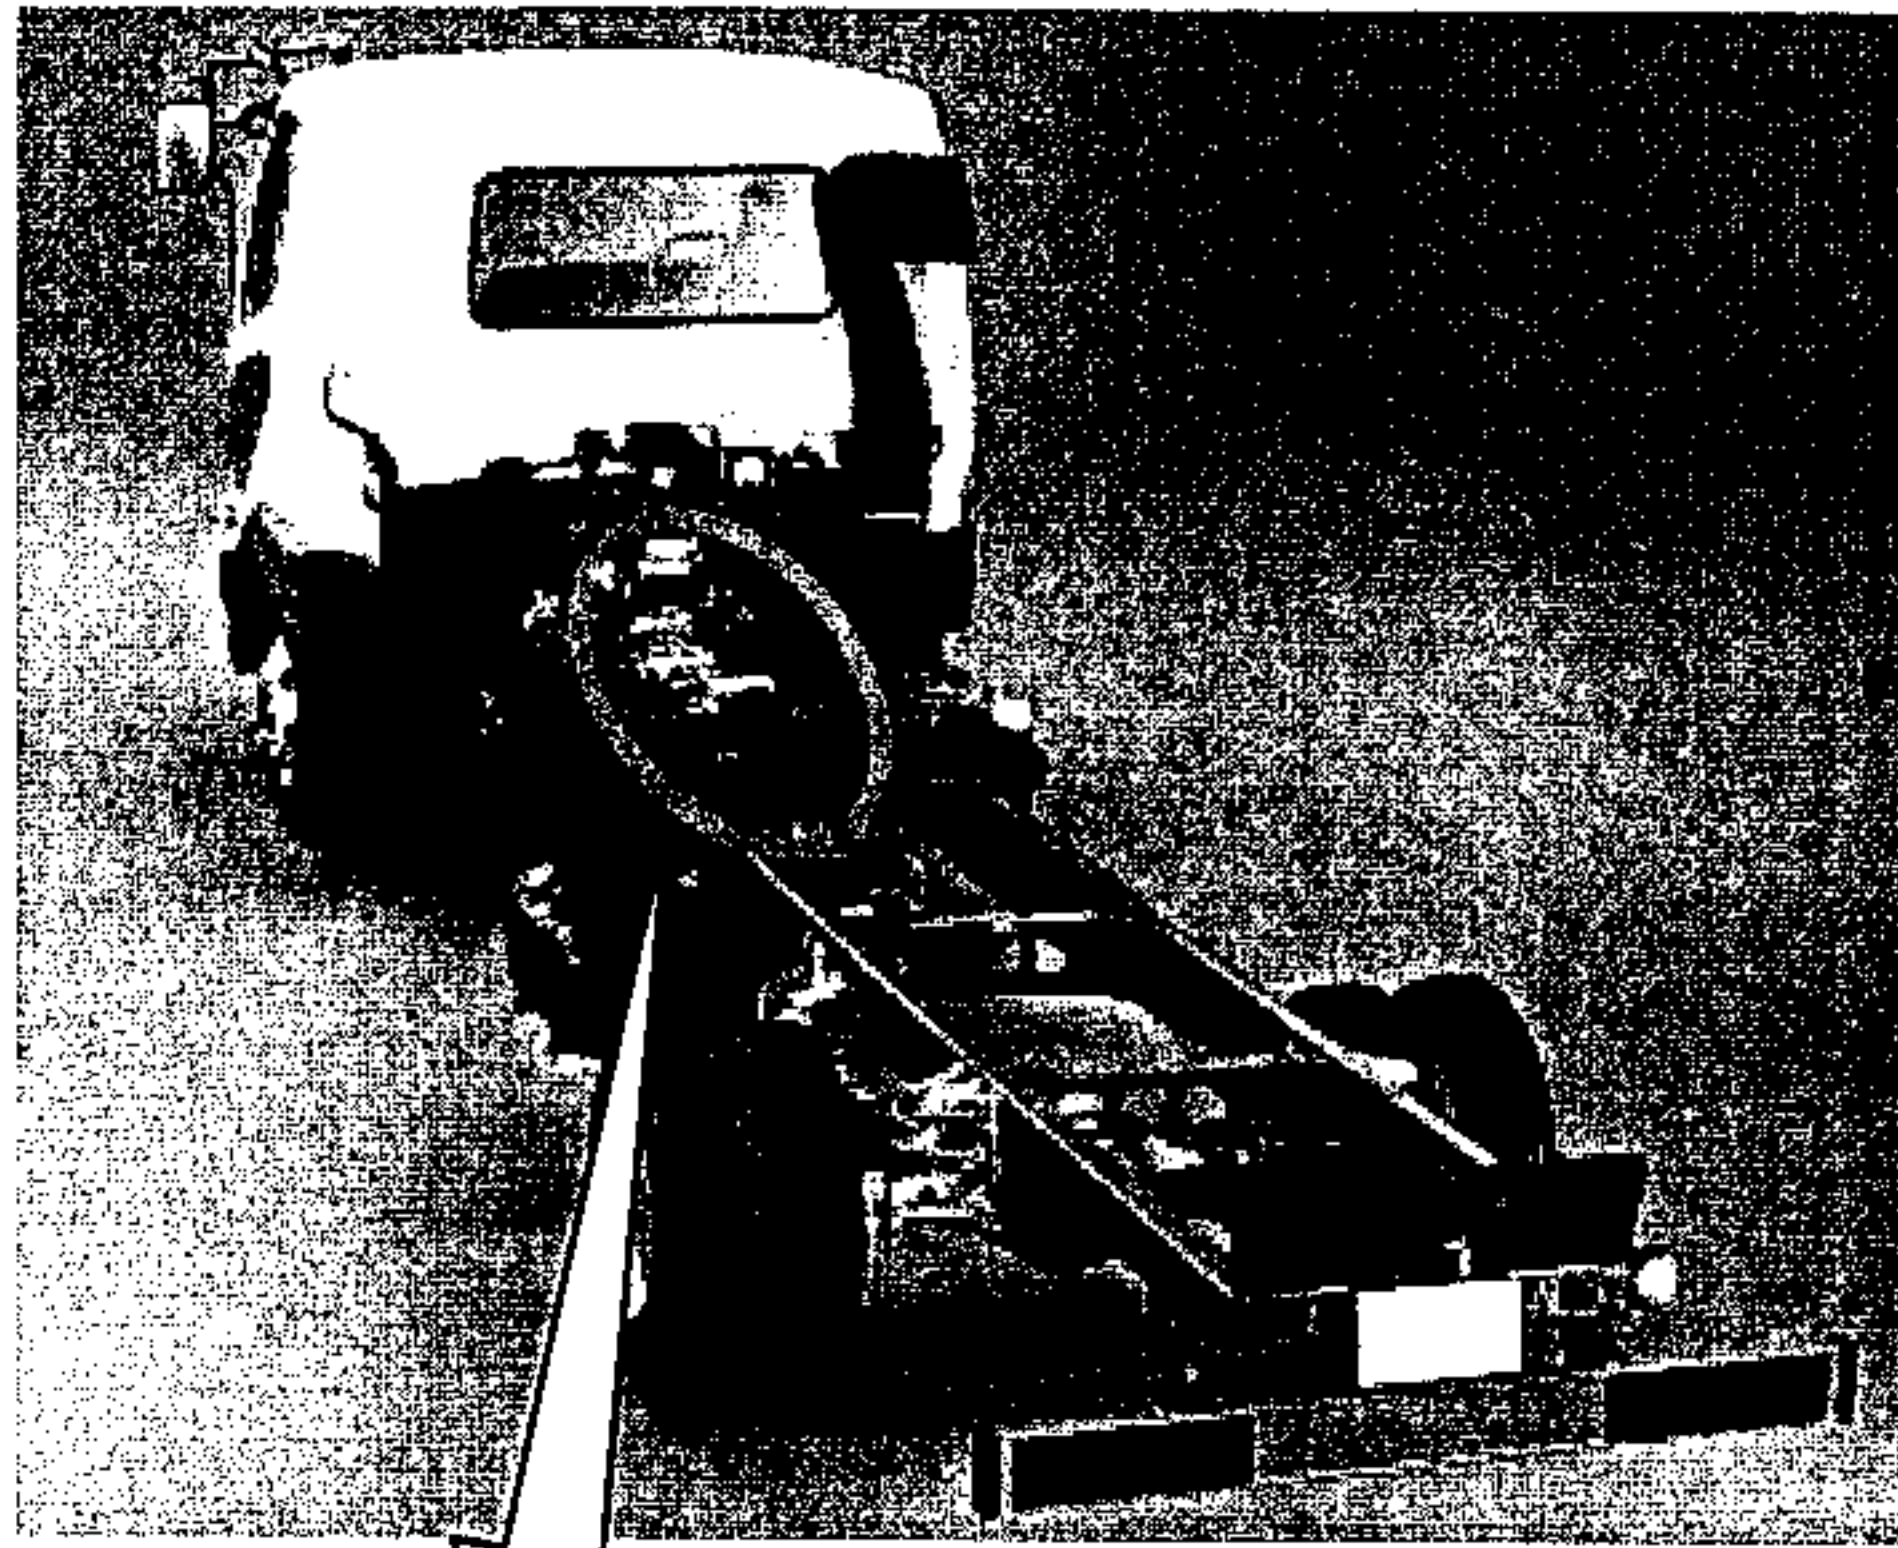

自動変速機

オイルホース 基準不適合箇所

自動変速機作動油冷却回路中のオイルホースの耐熱性が不足しているため、登坂時等で変速機作動油温が過度に上昇した場合、当該ホースが劣化損傷してオイル漏れが発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルホースを対策品に交換する。

なお、対策品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として当該オイルホースを点検し、異常が認められる場合は新品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT-06」の文字が記載されたシールを貼付ける。

暫定対策：青色 恒久対策：白黄色