


改善箇所説明図

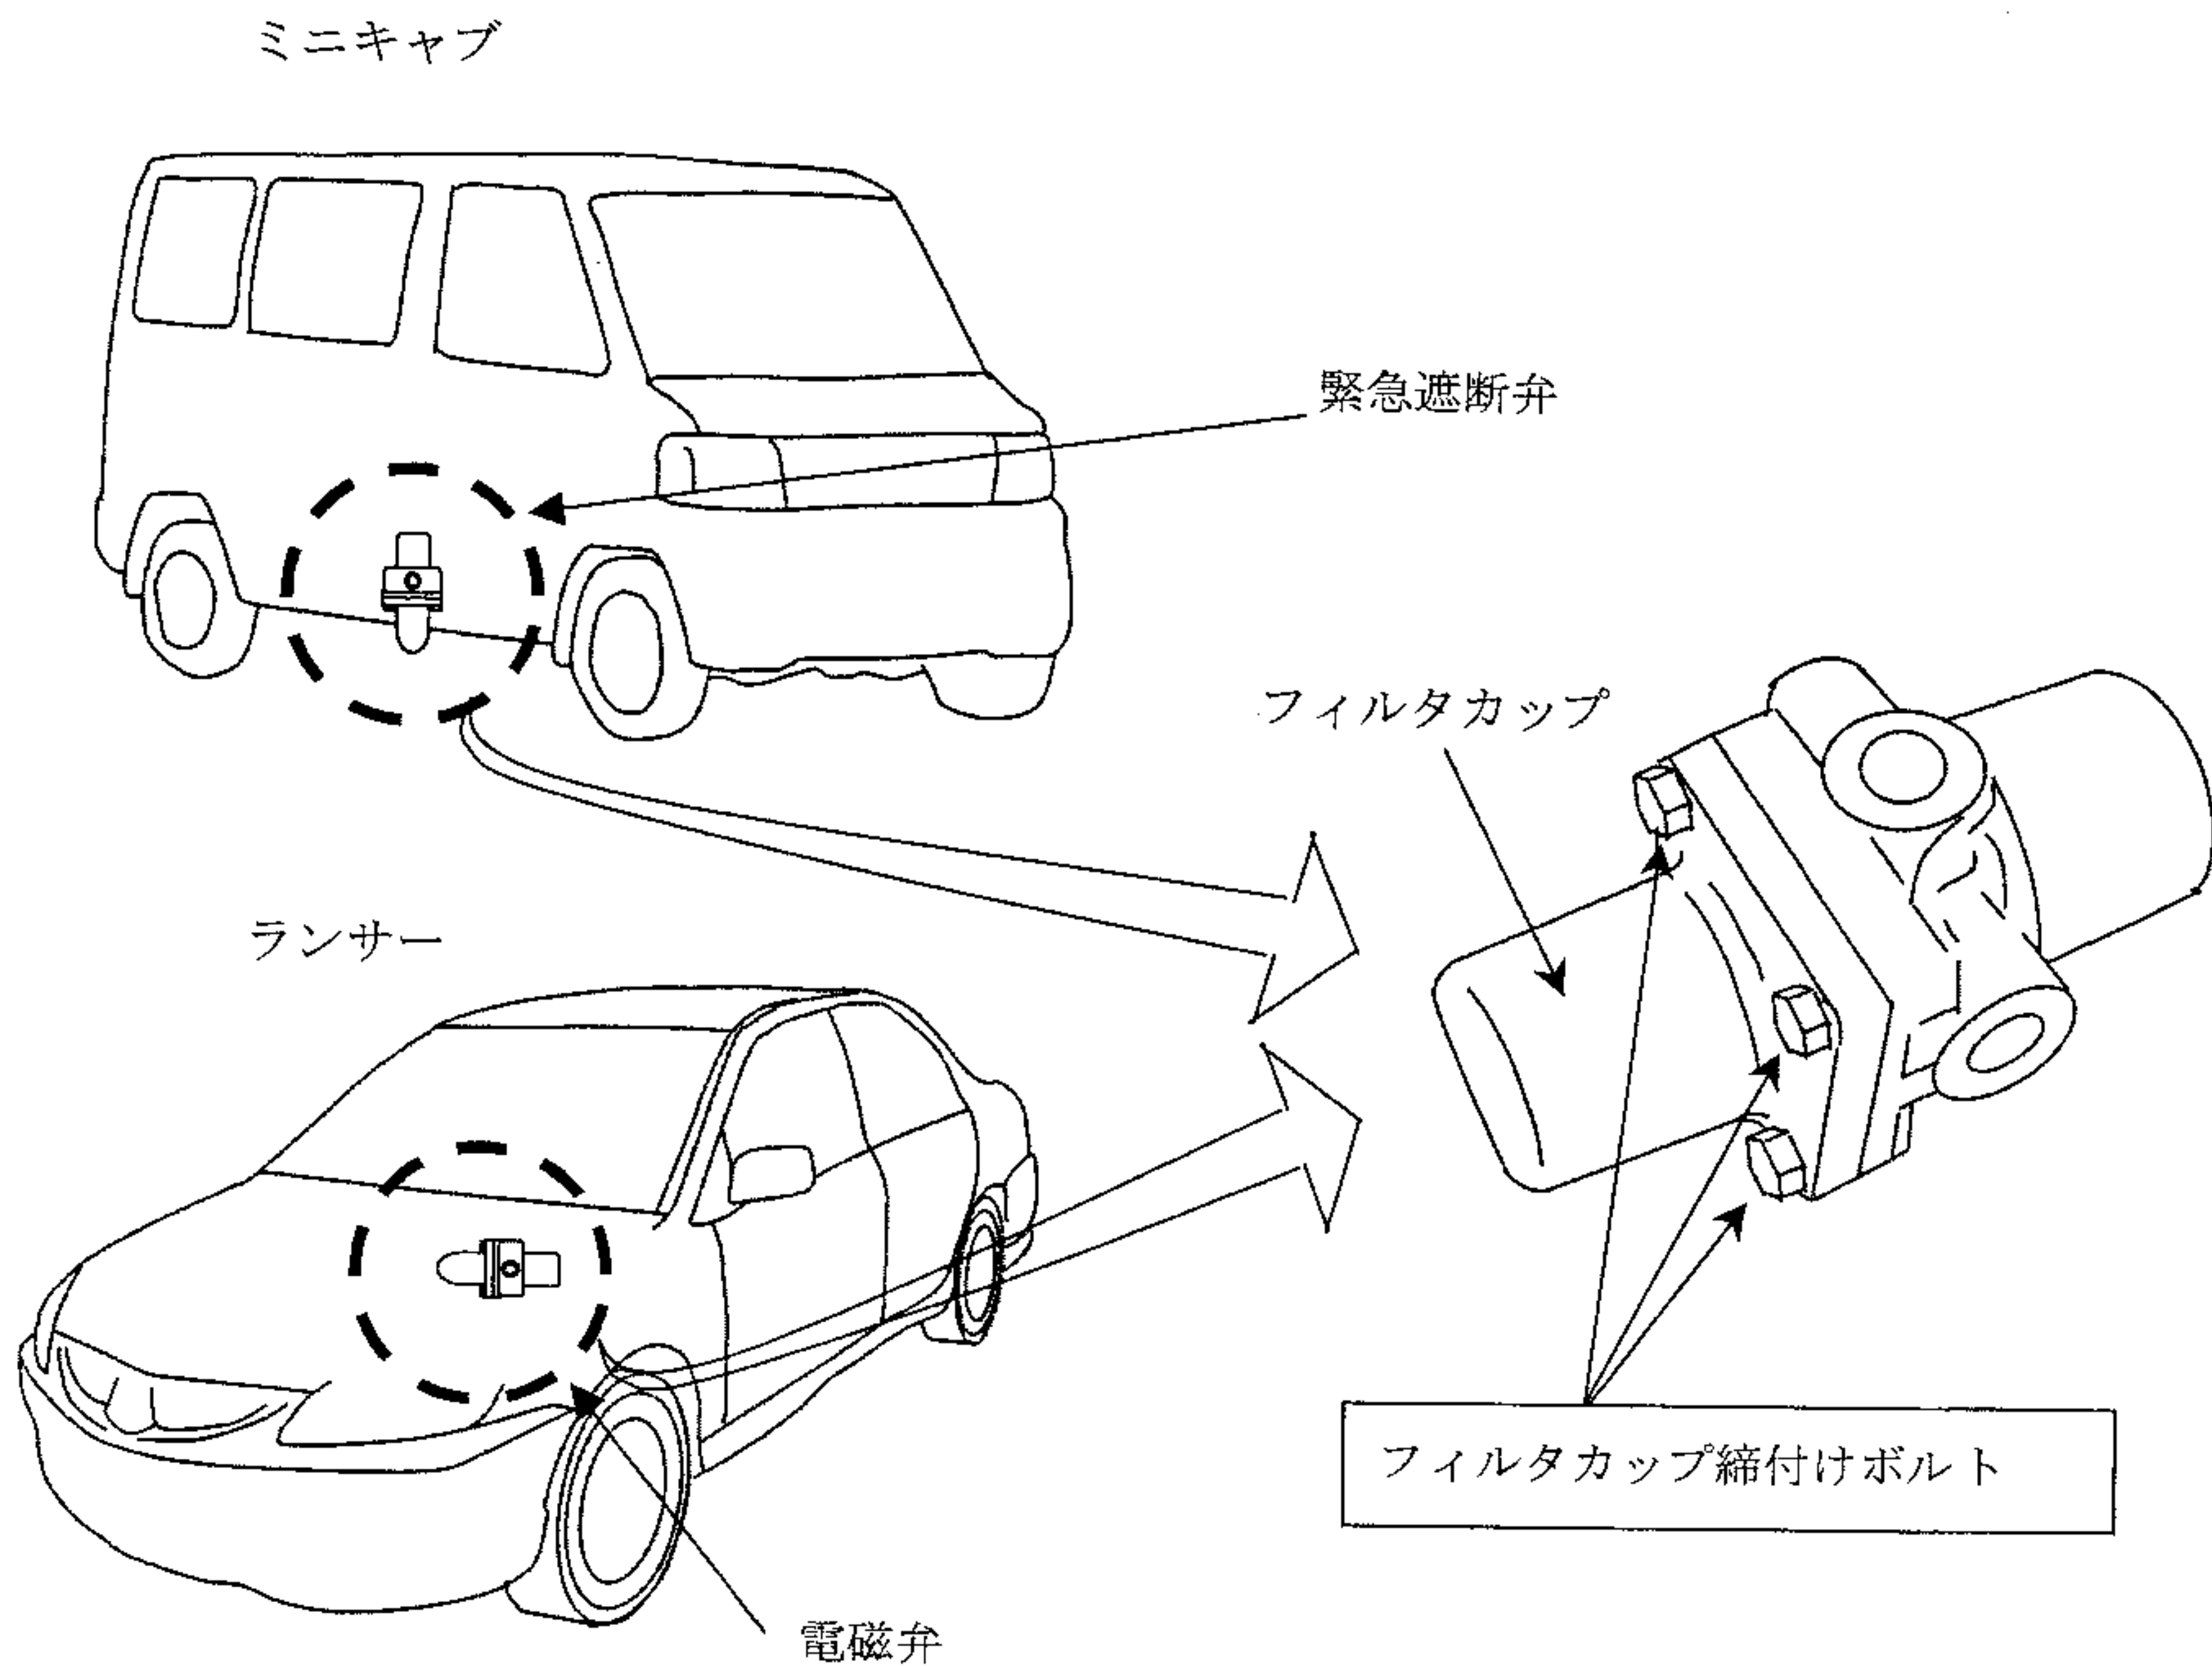

ガソリン燃料装置を液化石油ガス仕様に改造した車両において、燃料ラインに装着された電磁弁または緊急遮断弁のフィルタカップ締付けボルトの材料及び形状が不適切なため、規定締付けトルクに対する強度が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが破断してガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、フィルタカップ締付けボルトを正規品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：ボルトの頭に白色または黄色のペイントを塗布する。