


改善箇所説明図

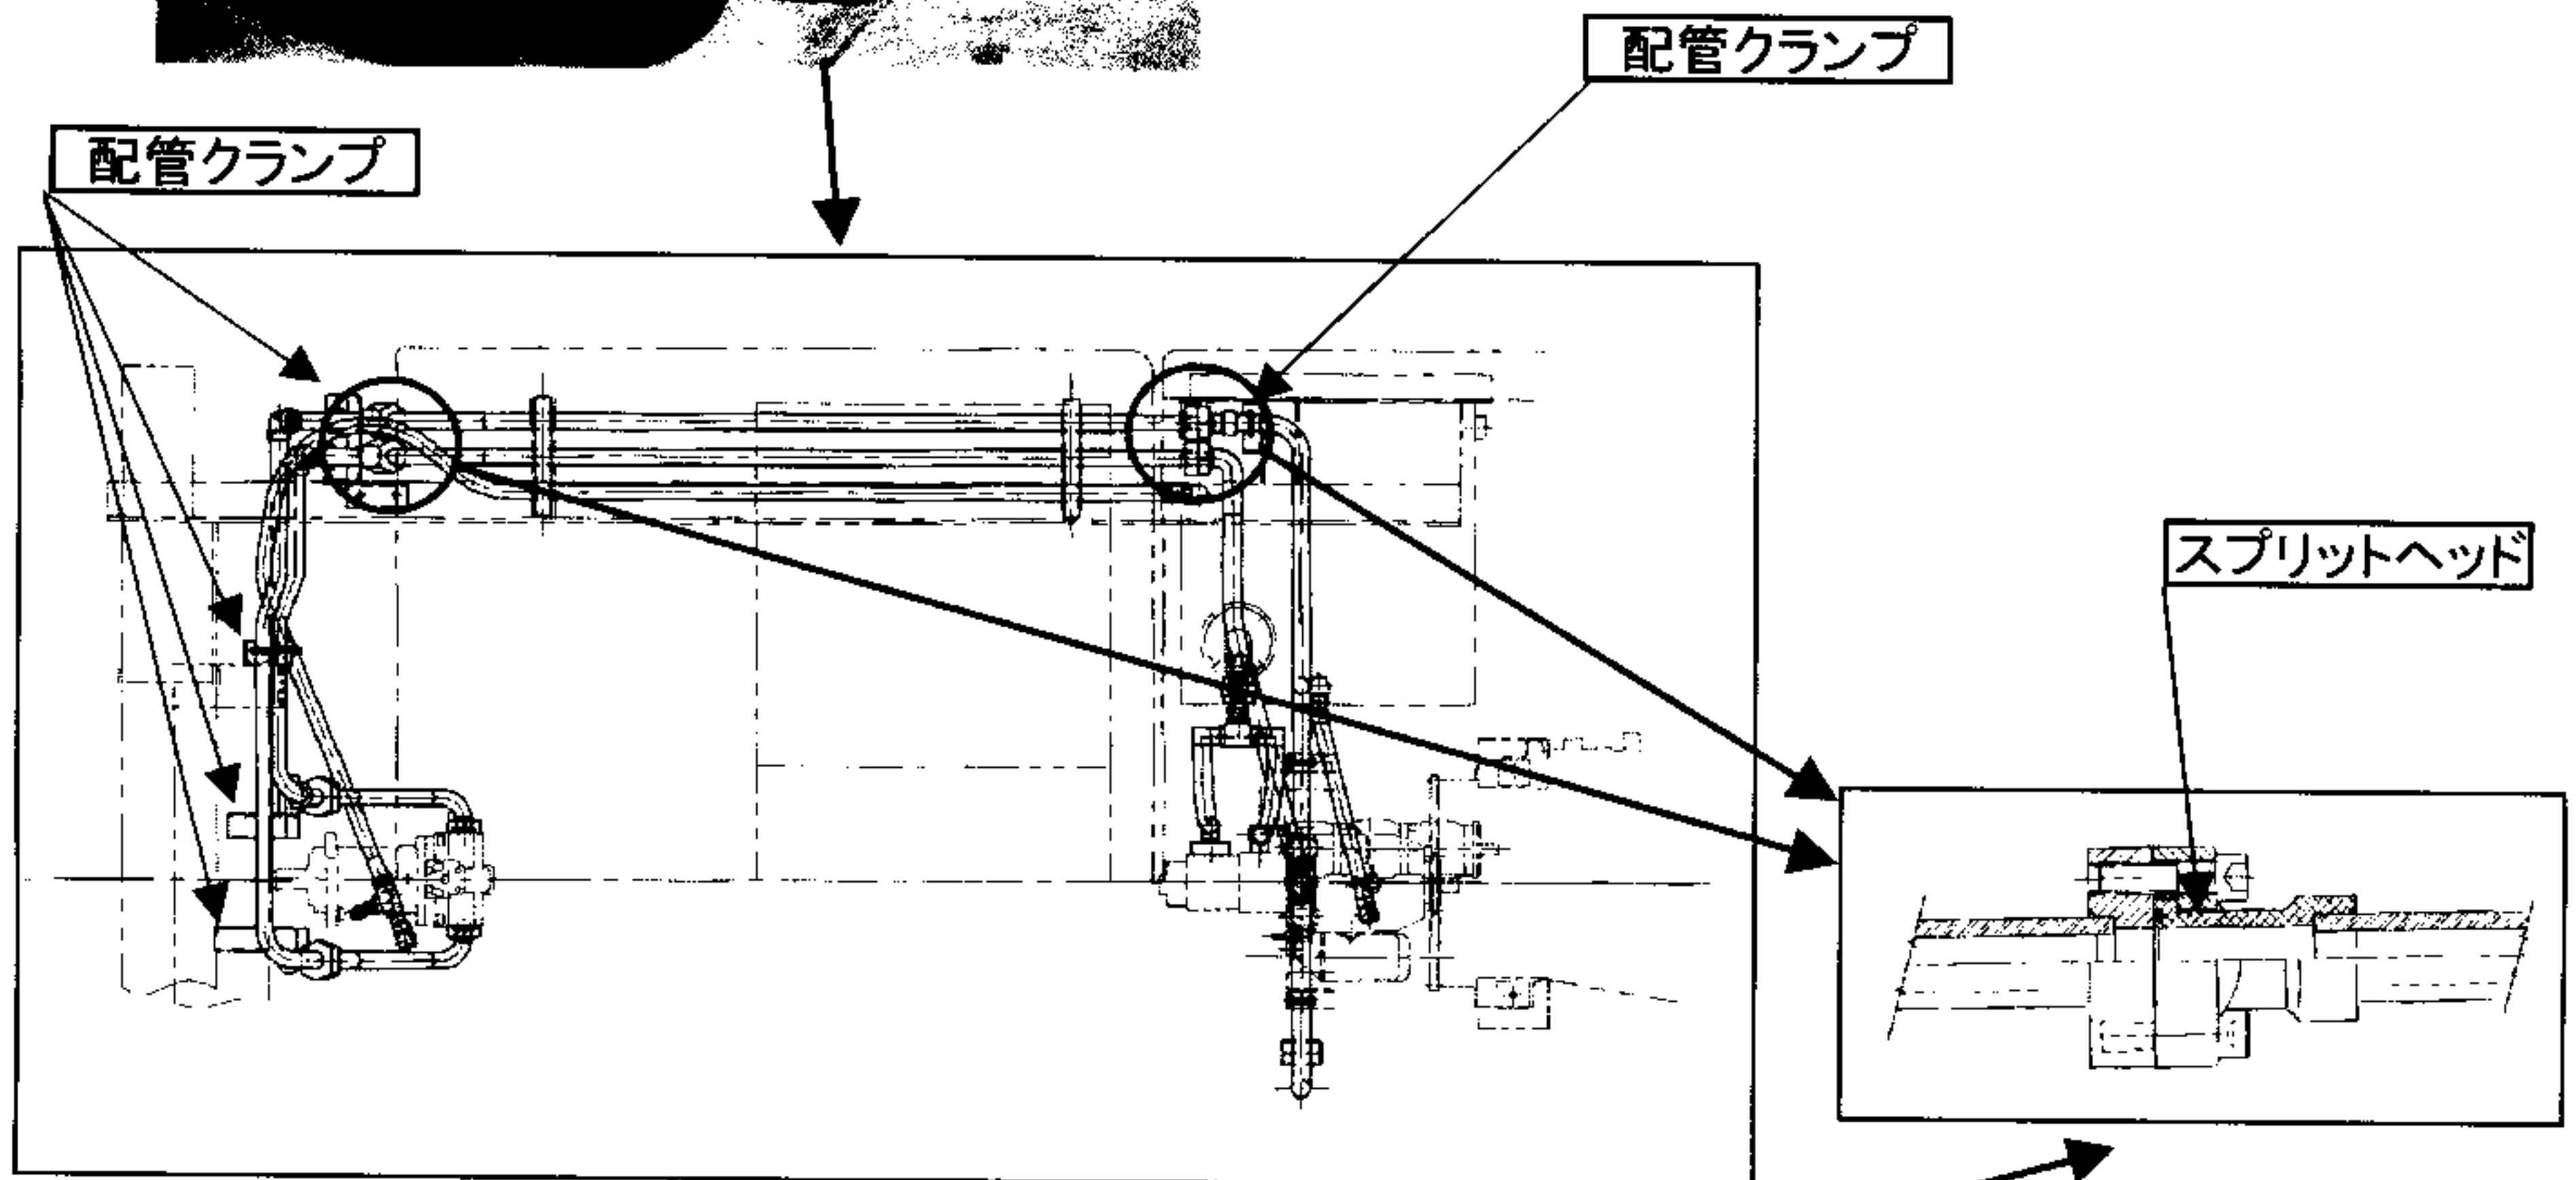

四輪ブラシ式路面清掃車の走行駆動系油圧配管
(車両内部の配管を上から見たレイアウトを示す)

基準不適合発生箇所

走行駆動系油圧配管の配管継手部に使用しているスプリットフランジ継手スプリットヘッドの強度が不足しているため、当該スプリットヘッドに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して作動油がもれ、走行不能に至る恐れがある。

改善の内容

全車両、スプリットヘッド付配管を対策品に交換する。
また、車種に応じて配管クランプ及び警報装置を追加する。
なお、対策品の検証に時間を要することから、暫定措置として、スプリットヘッド付油圧配管を点検し、亀裂が発生しているものは、当該配管を新品と交換する。

