



改善箇所説明図

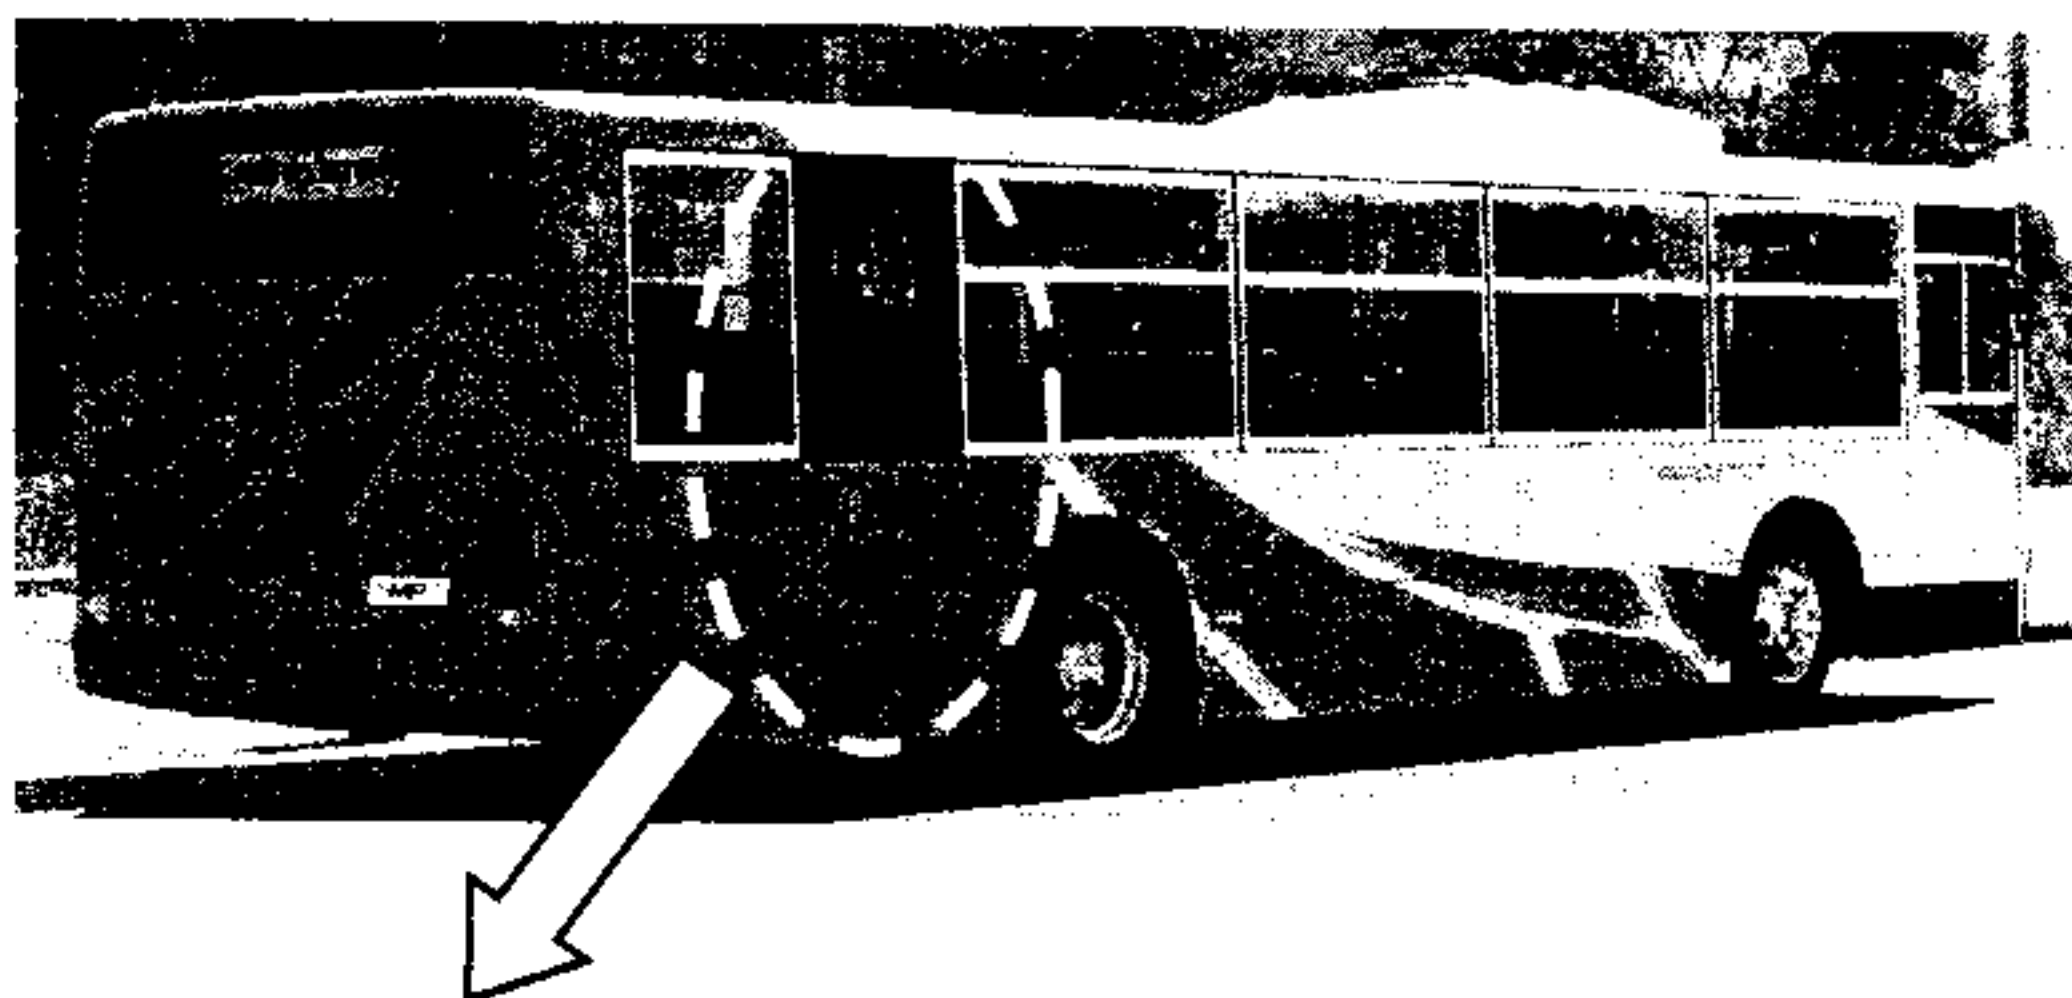

室内非常口横座席を車両左後方向から見る

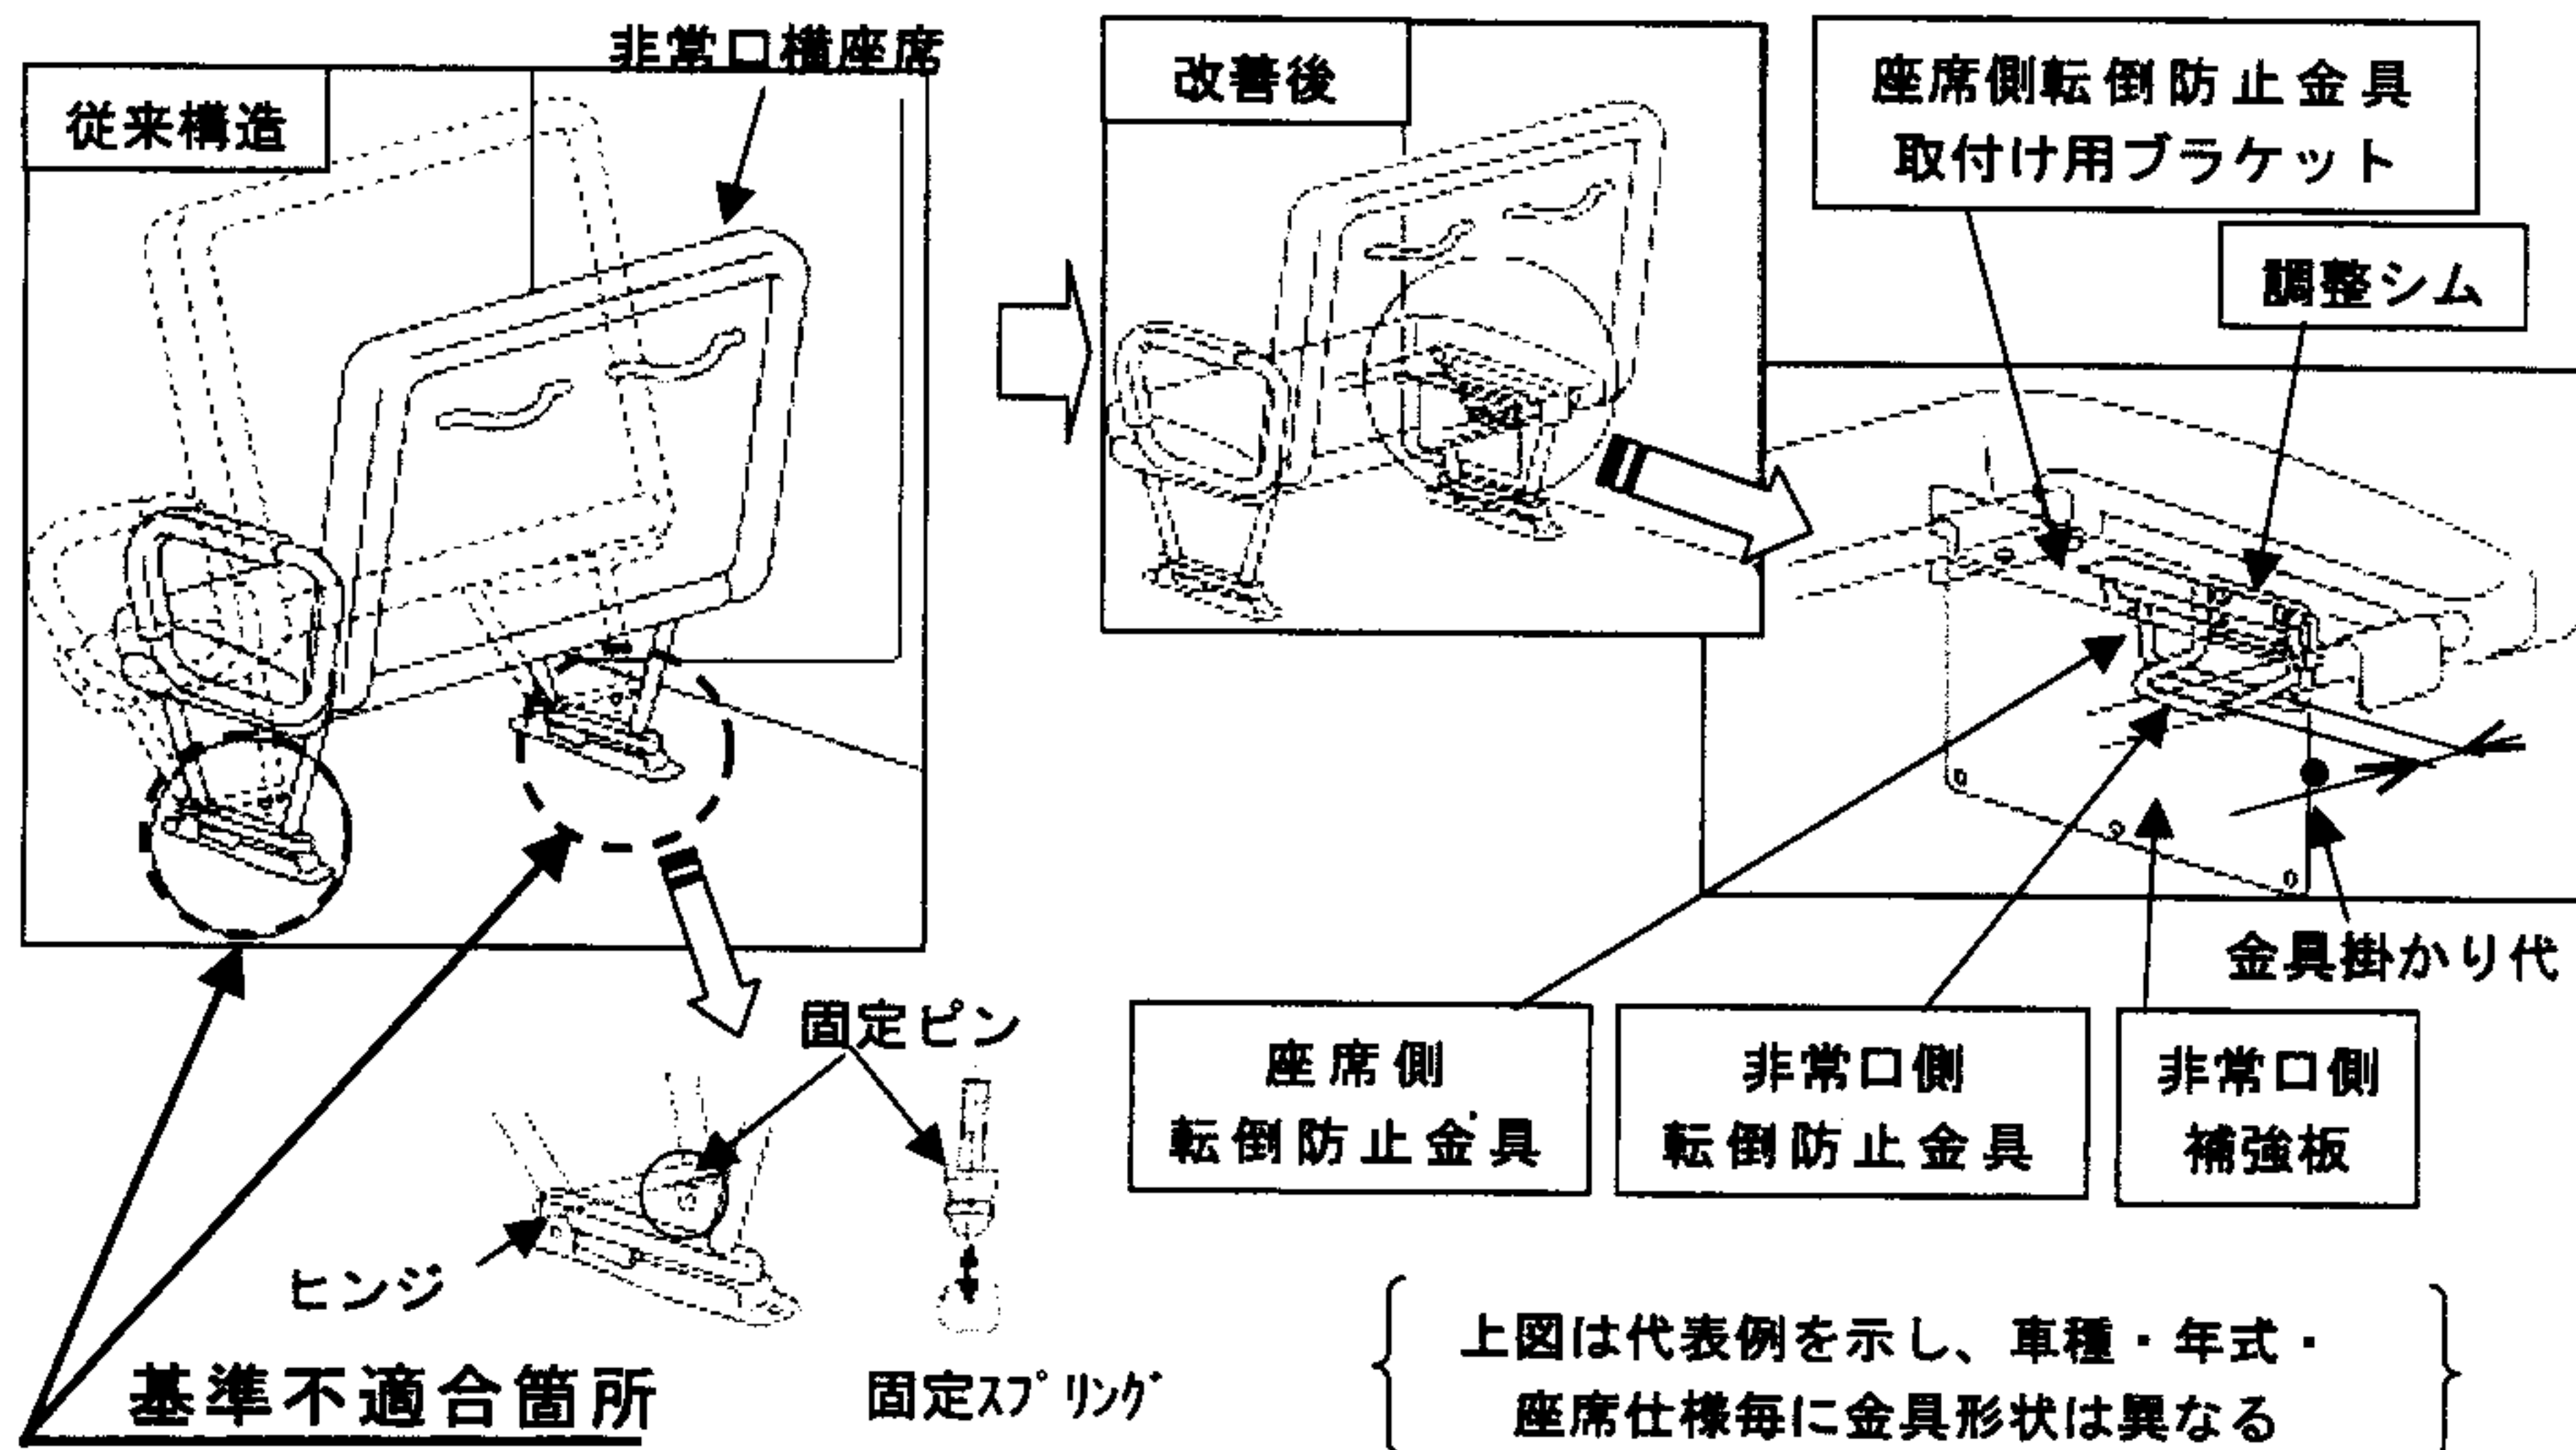

バスの非常口横の前転倒式座席において、座席を固定するピンの保持力が弱い、また、転倒防止金具の取付けバラツキにより掛かり代が不足しているものがある。
そのため、急ブレーキにより乗客が後方より当該座席に倒れかかるとヒンジの固定が外れ、最悪の場合、座席が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、非常口横の座席を点検し、対象となる座席において、転倒防止金具がない車両は、転倒防止金具を追加する、

また、転倒防止金具がある車両は、転倒防止金具の掛かり代を点検し、掛かり代が不足している場合、シムを追加して、掛かり代を適正化する。

注：□は、追加部品を示します。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-04」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。