


改善箇所説明図

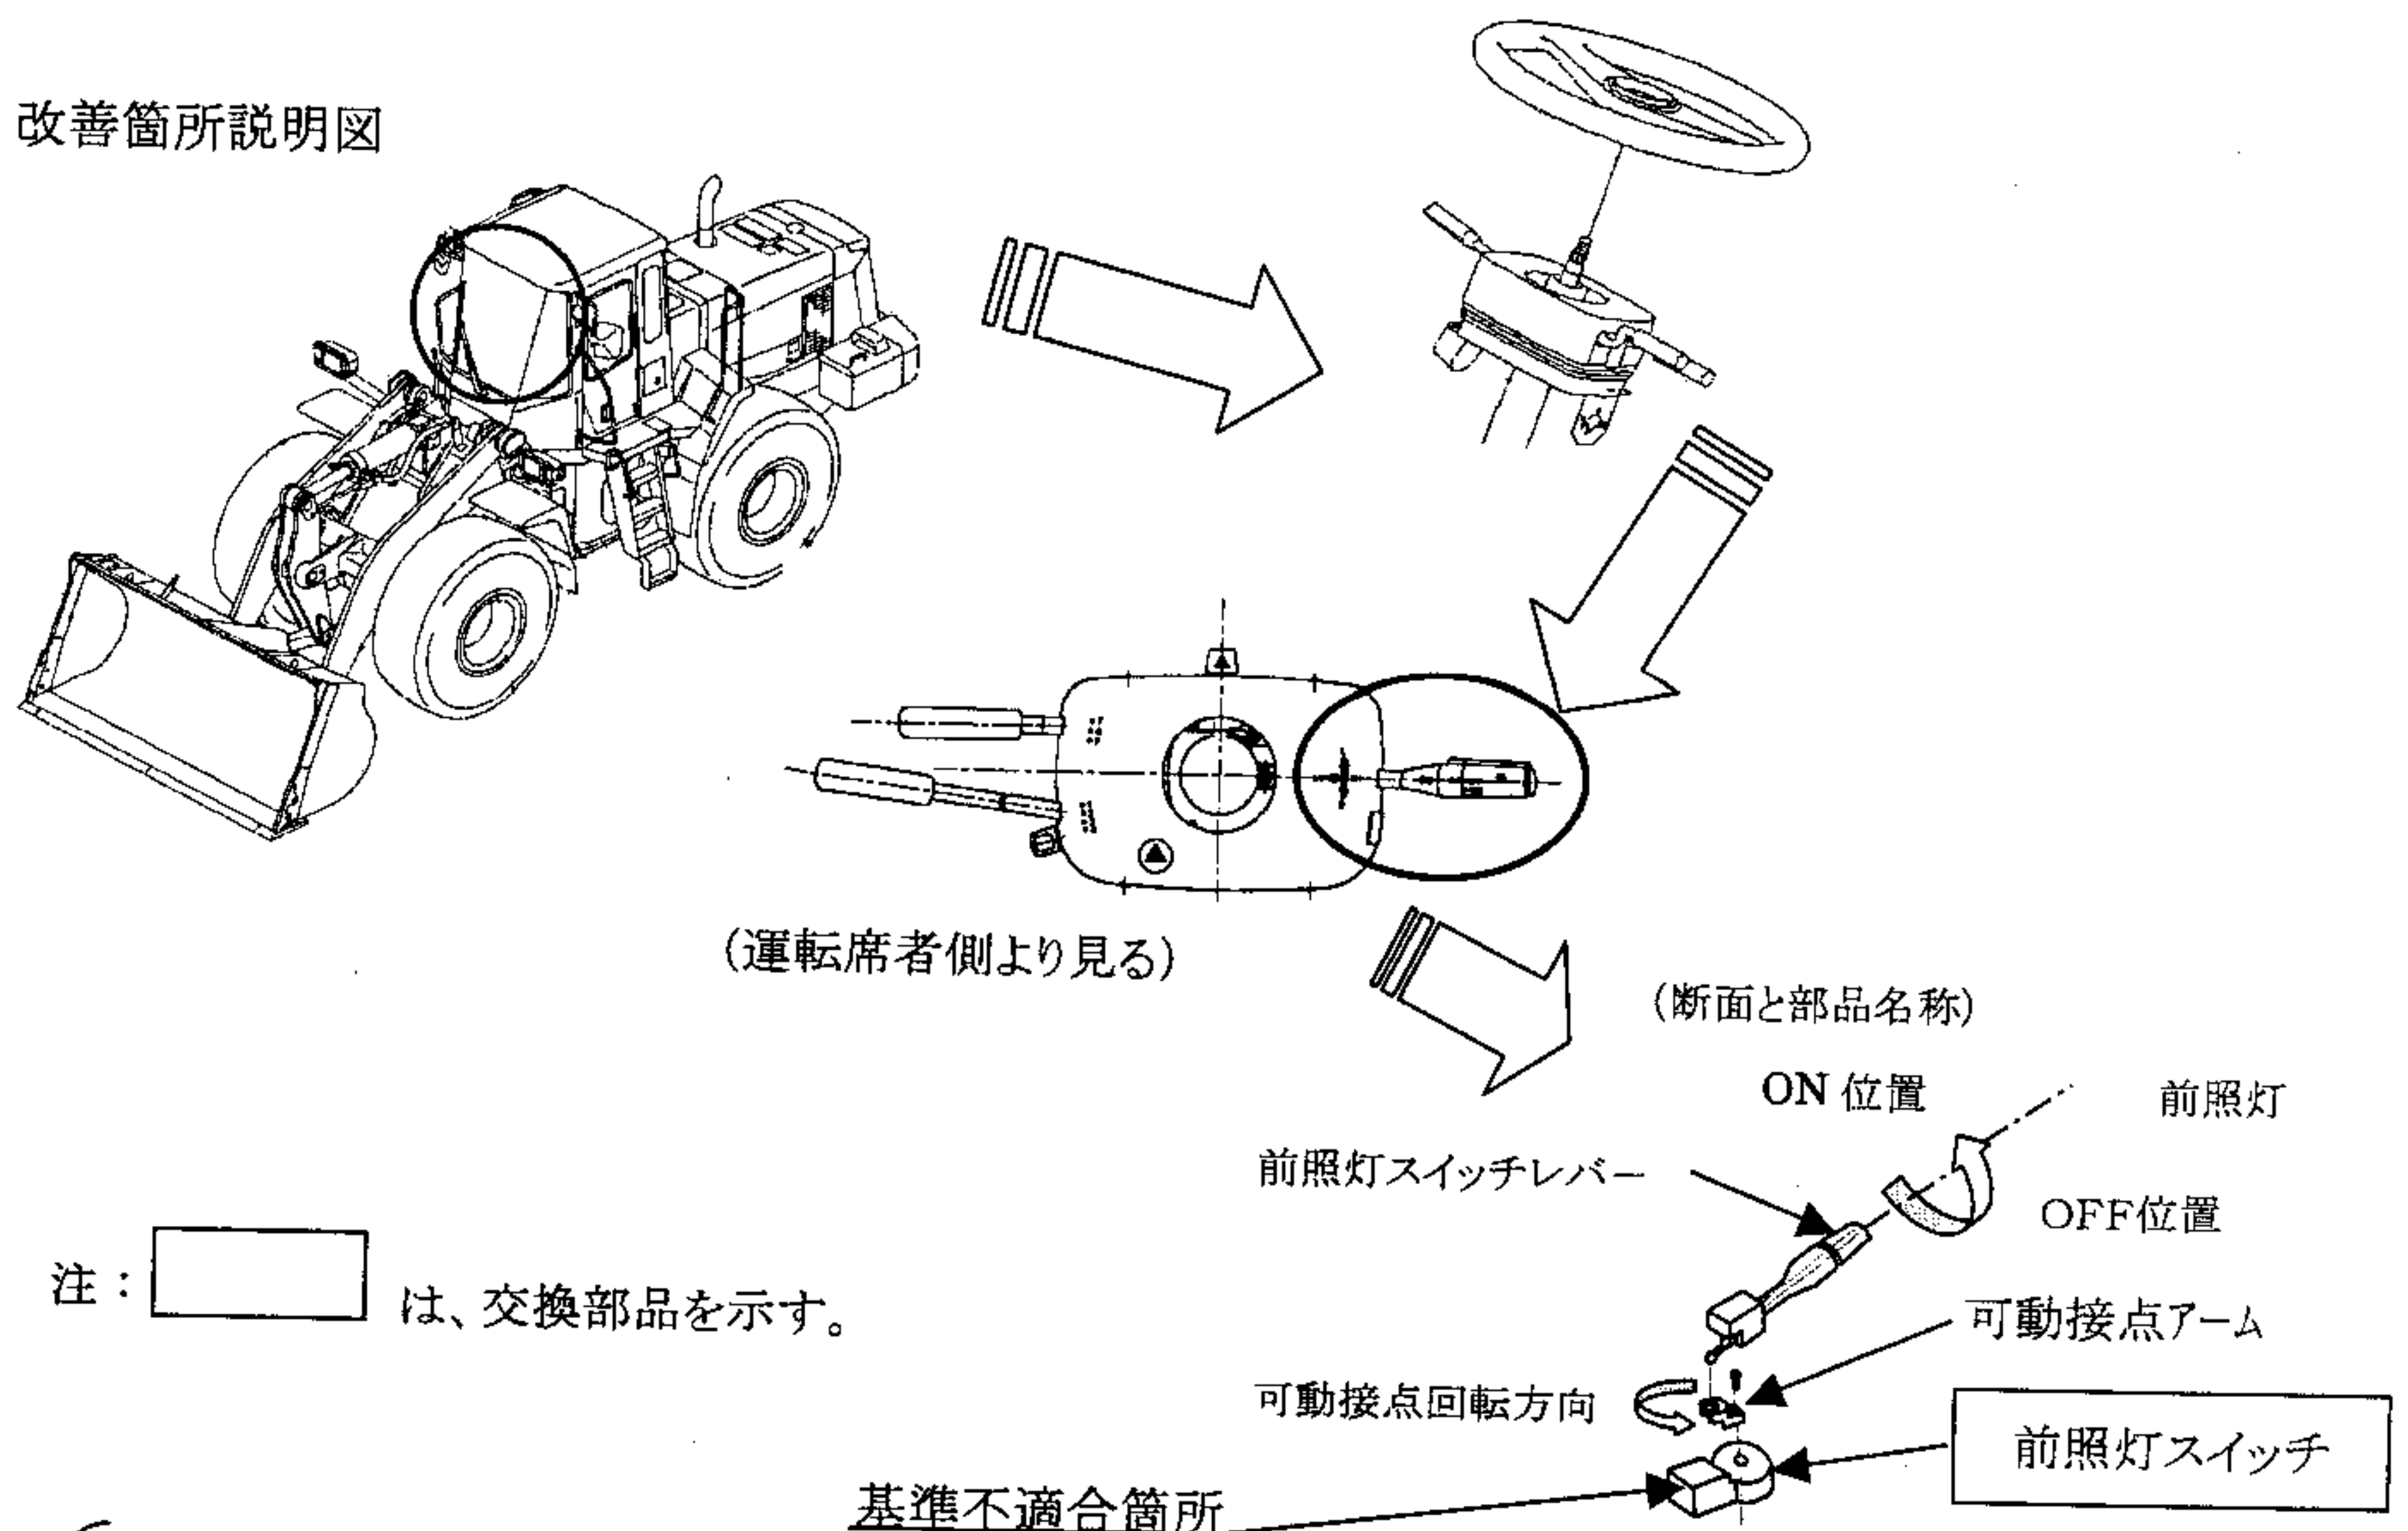


注： は、交換部品を示す。

前照灯スイッチにおいて、接点しゅう動部の潤滑用グリスに不適切なものが混入したため、使用過程で磨耗粉、または潤滑用グリスの酸化物が当該摺動部に生成し、接点部の接触抵抗が増大することがある。そのため、そのまま使用すると、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容:

- ① 全車両、当該前照灯スイッチを正規のグリス塗布した良品と交換する。
- ② 全車両、当該スイッチの作動電流を低減するために、前照灯の電気回路にリレー回路を追加する。

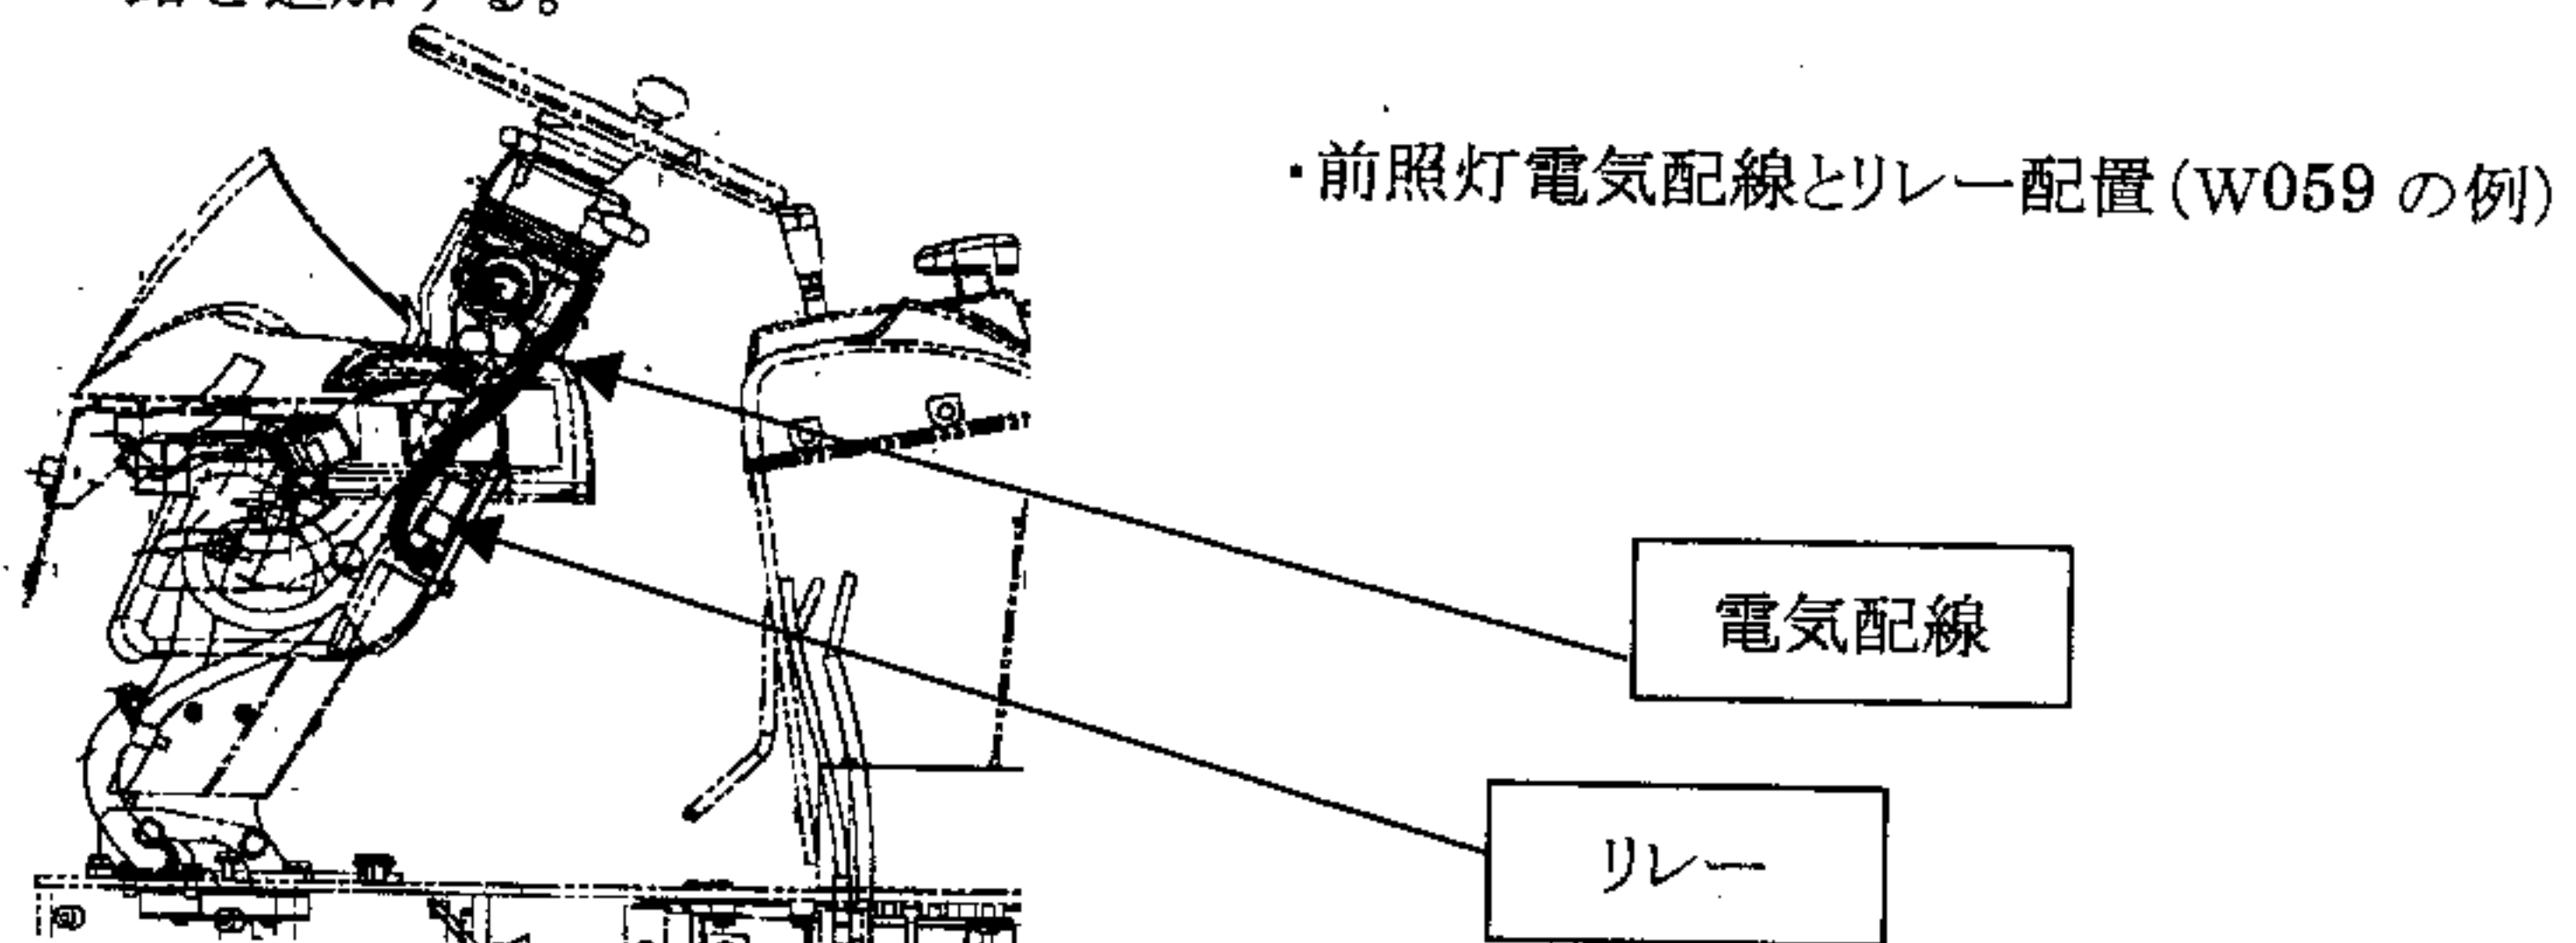

識別: 前照灯スイッチ用コネクタ部に白色ペンキを塗布し識別する。

