


改善箇所説明図

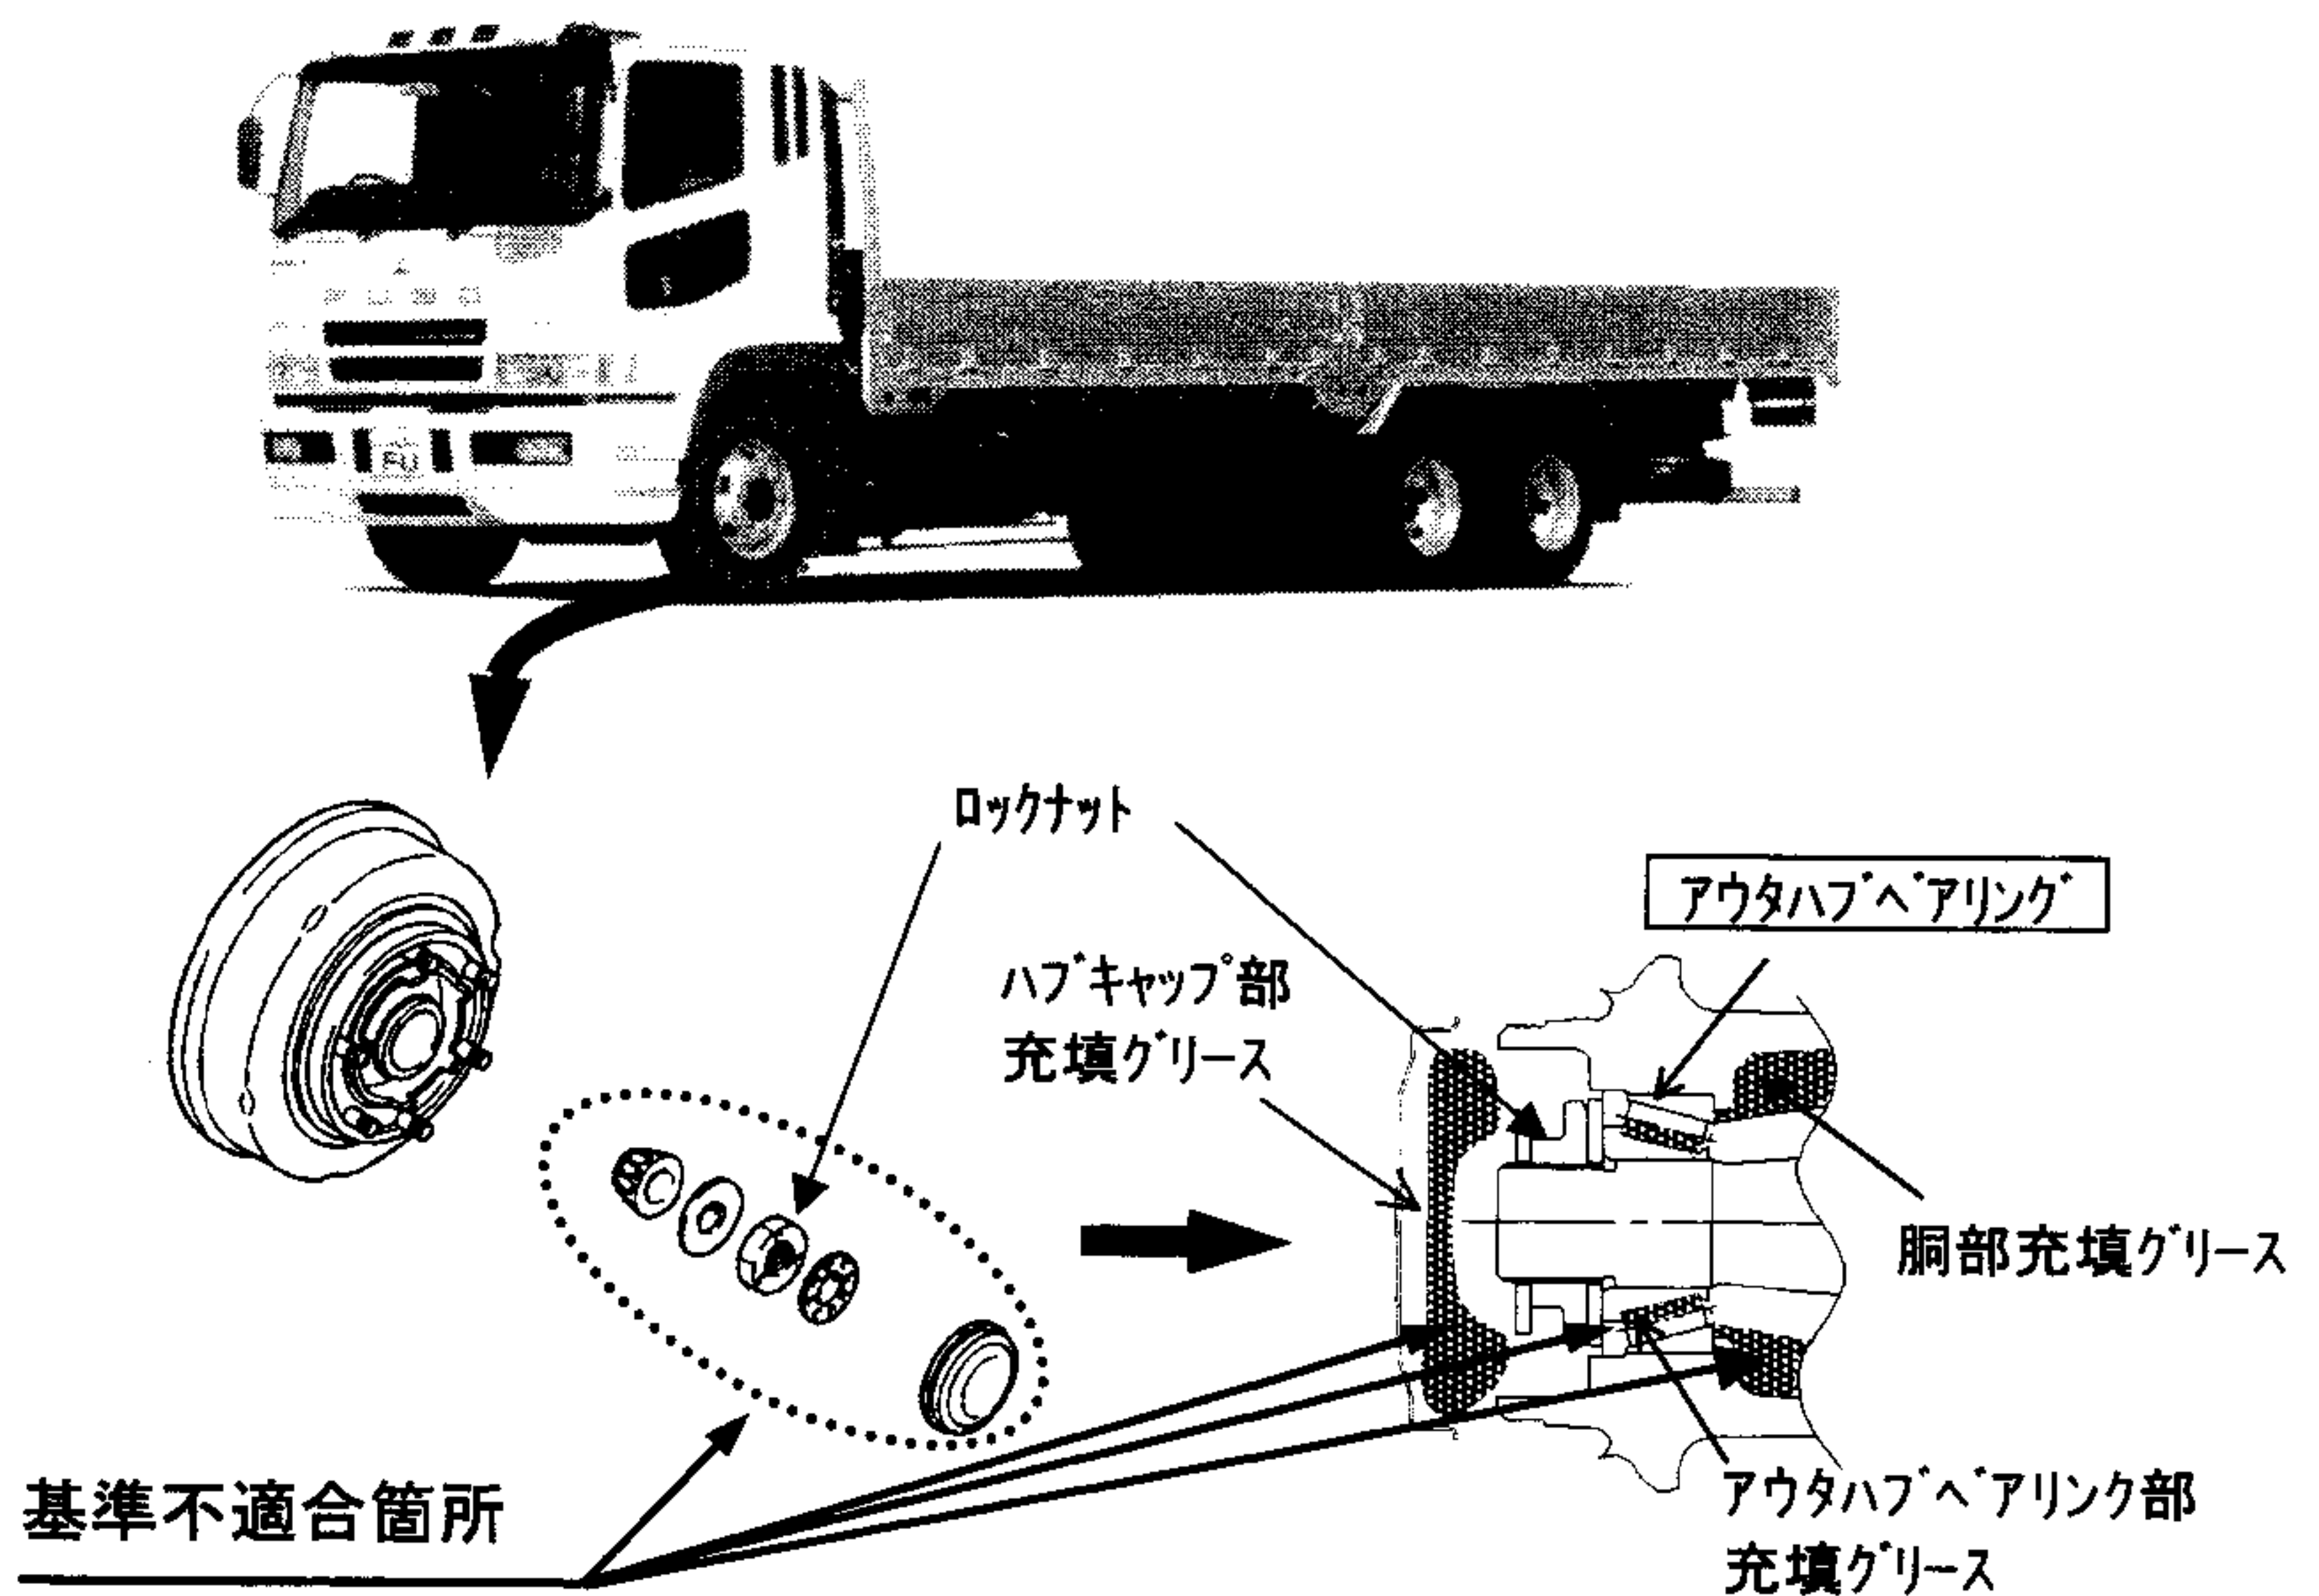

車軸組立の際、前輪ハブ外側軸受け部のロックナット締付けが不適切なもの及び前輪ハブ外側軸受け部と前輪ハブ胴部のグリース充填量が不足しているものがある。
そのため、当該軸受けが締付不良または、潤滑不良により発熱、破損し、最悪の場合、走行不能または、火災に至るおそれがある。

(改善の内容)

全車両、当該軸受けを点検の上、軸受けに損傷の認められるものは新品に交換し、新しく定めた規定量のグリースを再充填する。また、当該部ロックナットを整備要領に基づく正規の方法で締付ける。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD-06」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック；助手席ドアリヤピラーストライカ下部、 バス；左後部点検リッド上隅部。