

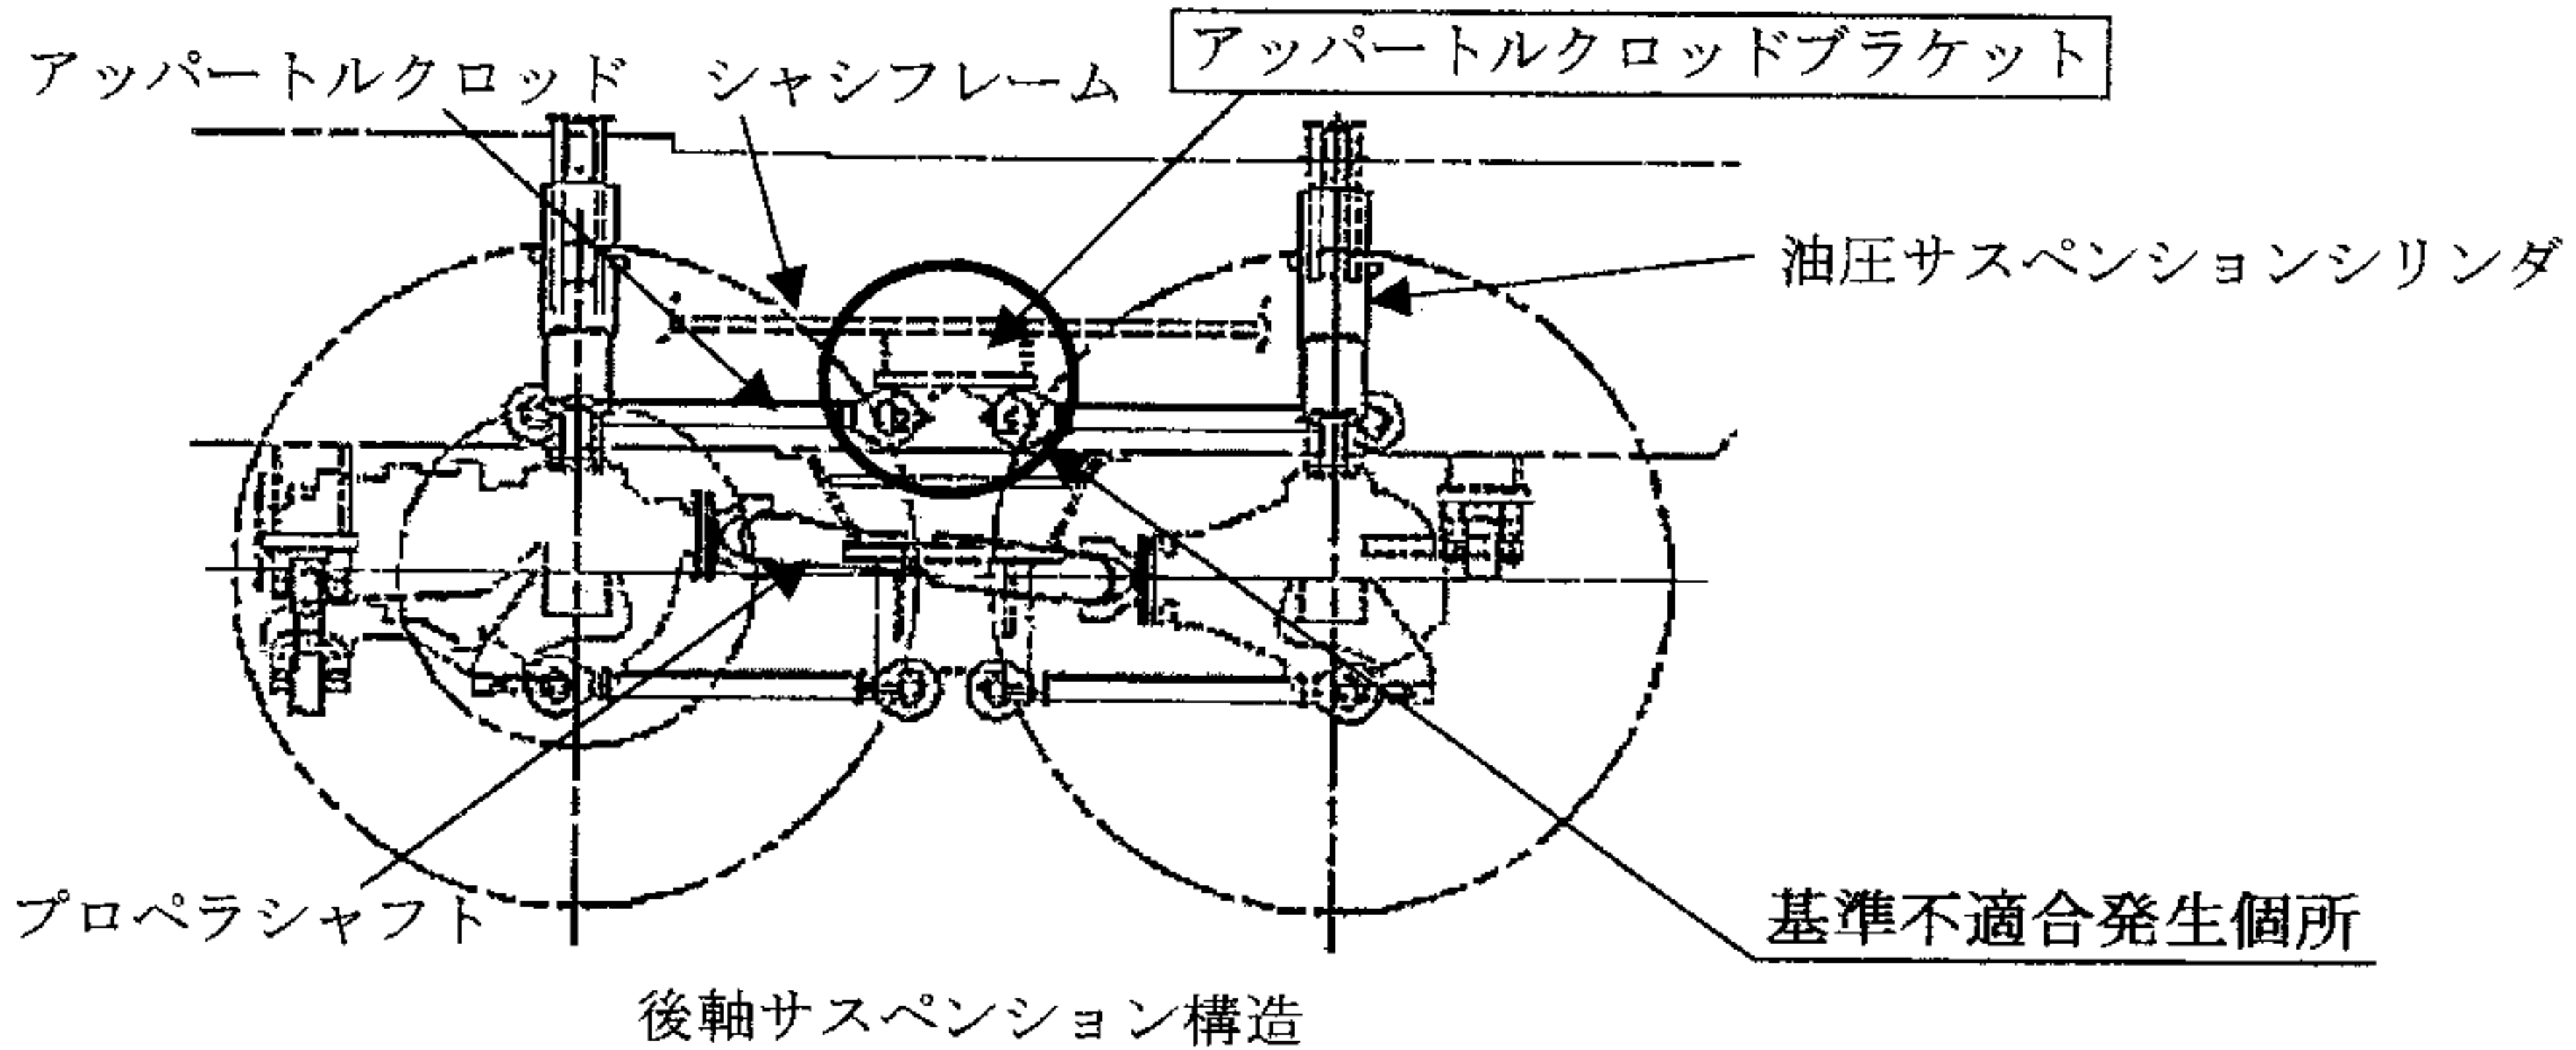


改善箇所説明図

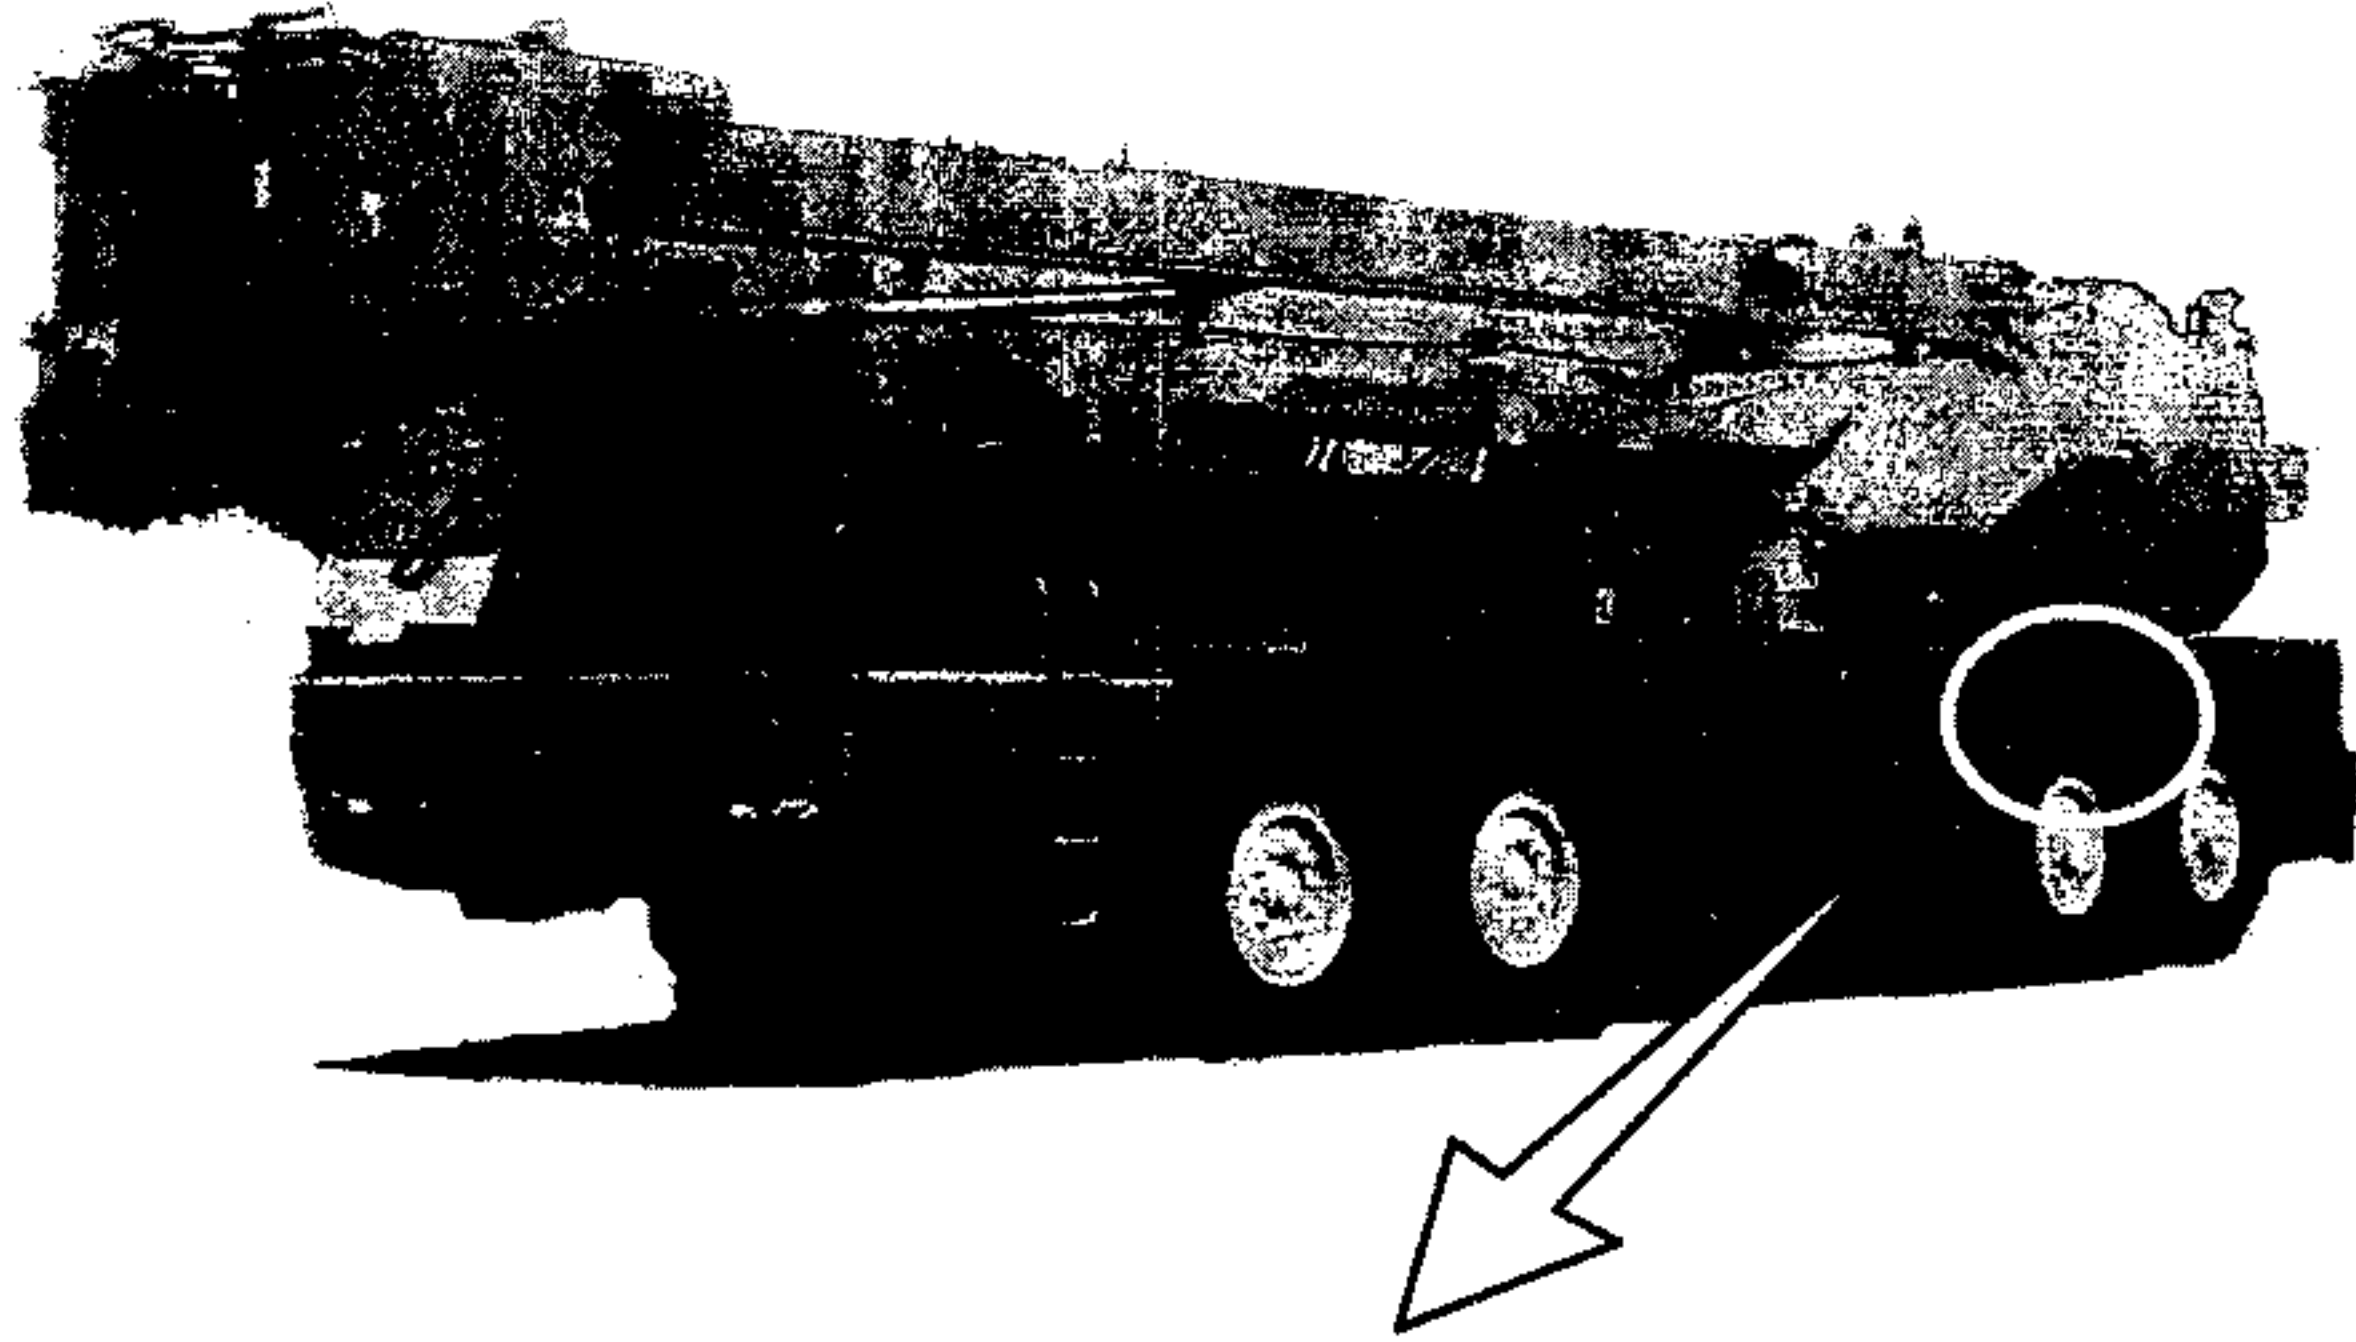


後軸アッパートルクロッドブラケットのフレームへの取り付け部の強度が不足しているため、急発進、急制動時に高い応力が発生し、亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位が破断し、最悪の場合、プロペラシャフトと干渉して損傷し、走行不能となるおそれがある。

改善前

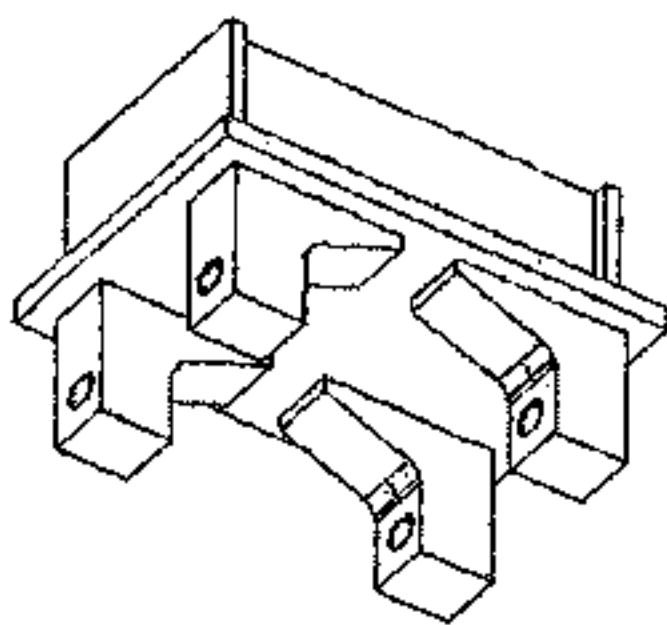

改善後

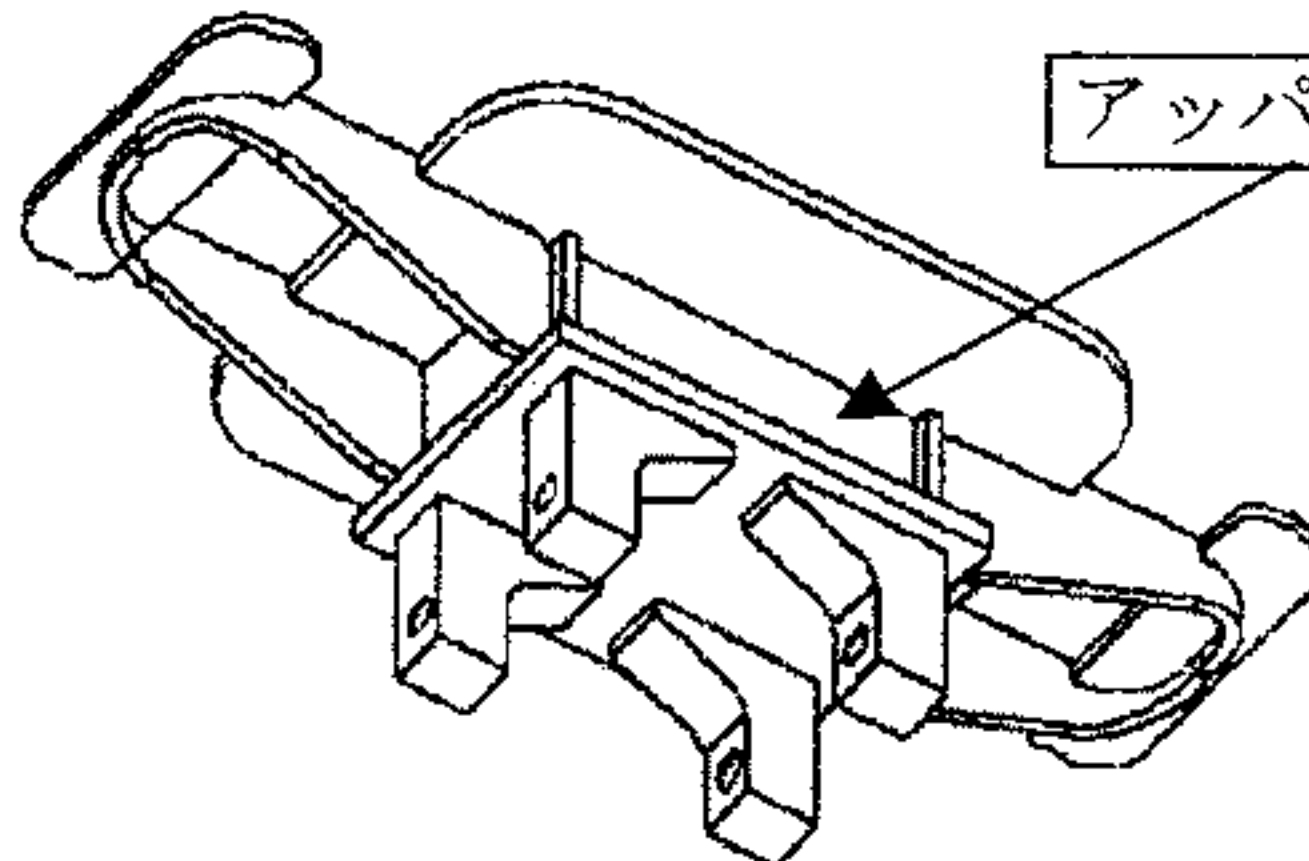

改善の内容

全車両、対策品のトルクロッドブラケットに交換する。

・注 : は交換部品を示す。