


改善箇所説明図

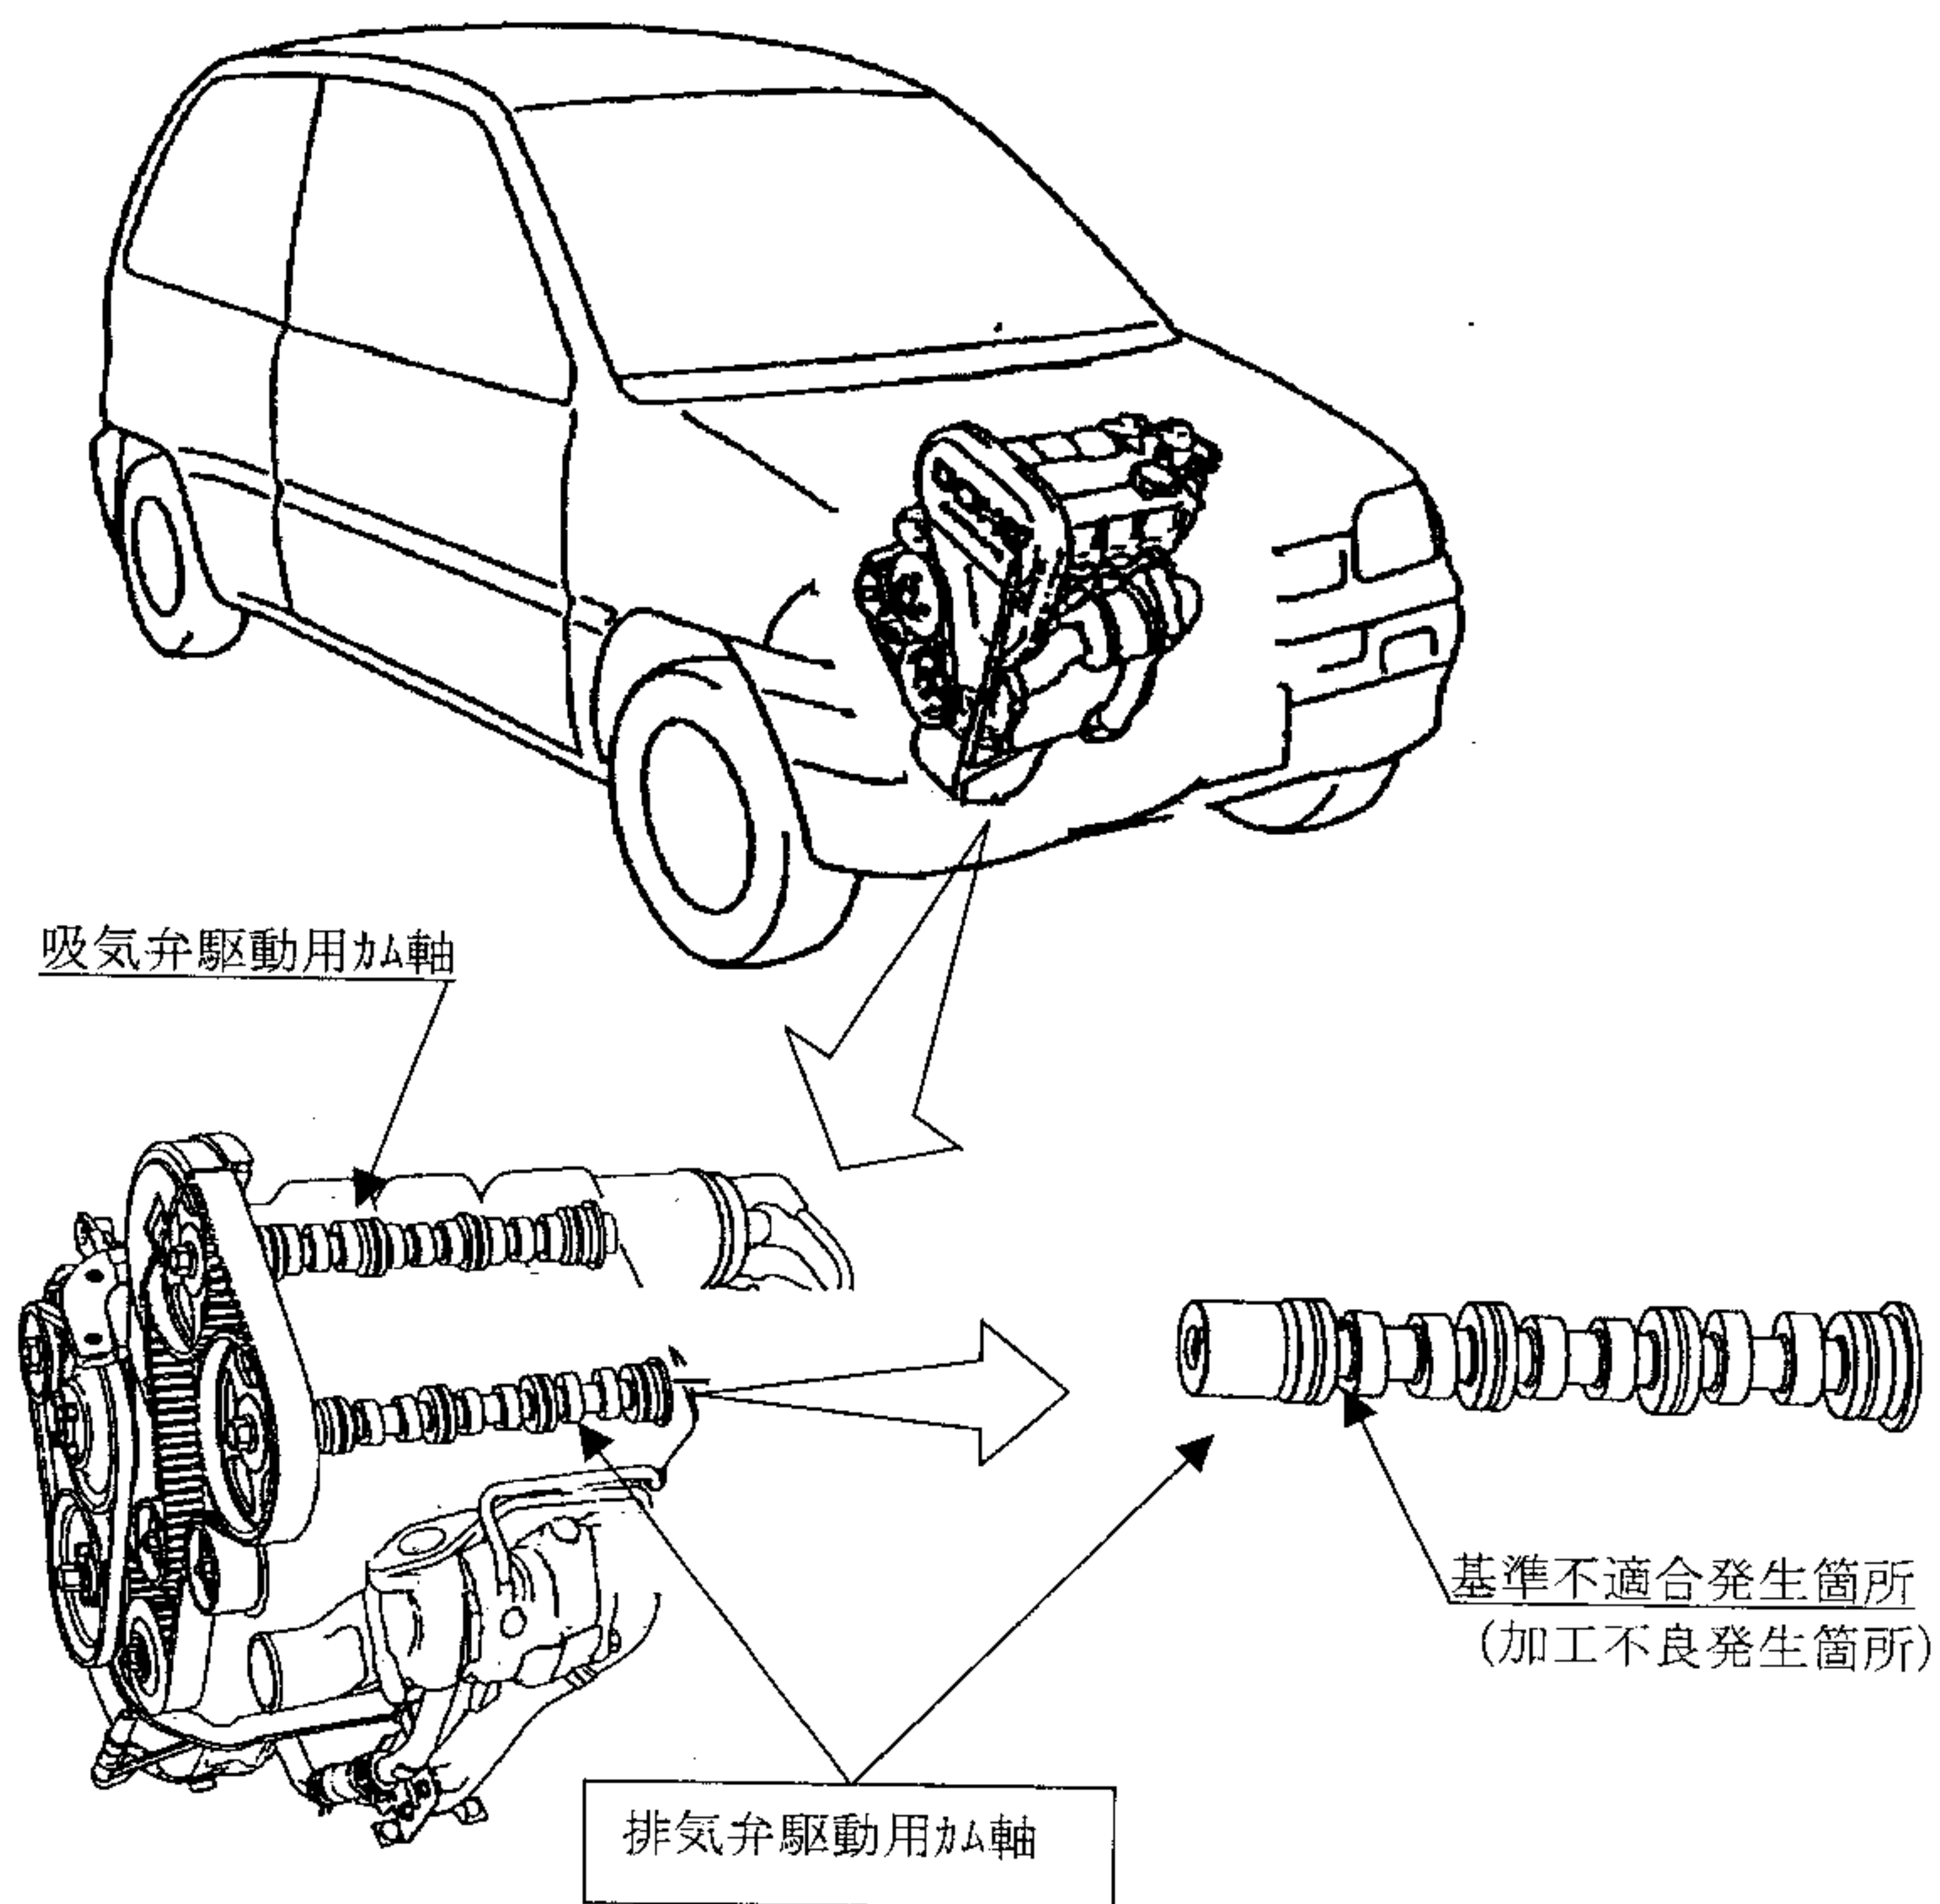

改善の内容

全車両、当該排気弁駆動用カム軸を点検し、未対策品が装着されている場合は、対策品と交換する。(対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、順次、排気弁駆動用カム軸を対策品と交換する)

原動機の排気弁駆動用カム軸製造時の加工不良により、当該排気弁駆動用カム軸に傷（油穴用ボス（突起）部）が付いたものがあり、このままの状態で使用を続けると、最悪の場合、排気弁駆動用カム軸が折損し、排気弁の開閉ができなくなり、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

注：図中の 内は点検交換部品を示す。

識別：排気カムハウジングのオイルフィラキャップ部に黄色ペイントを塗布する。