


改善箇所説明図

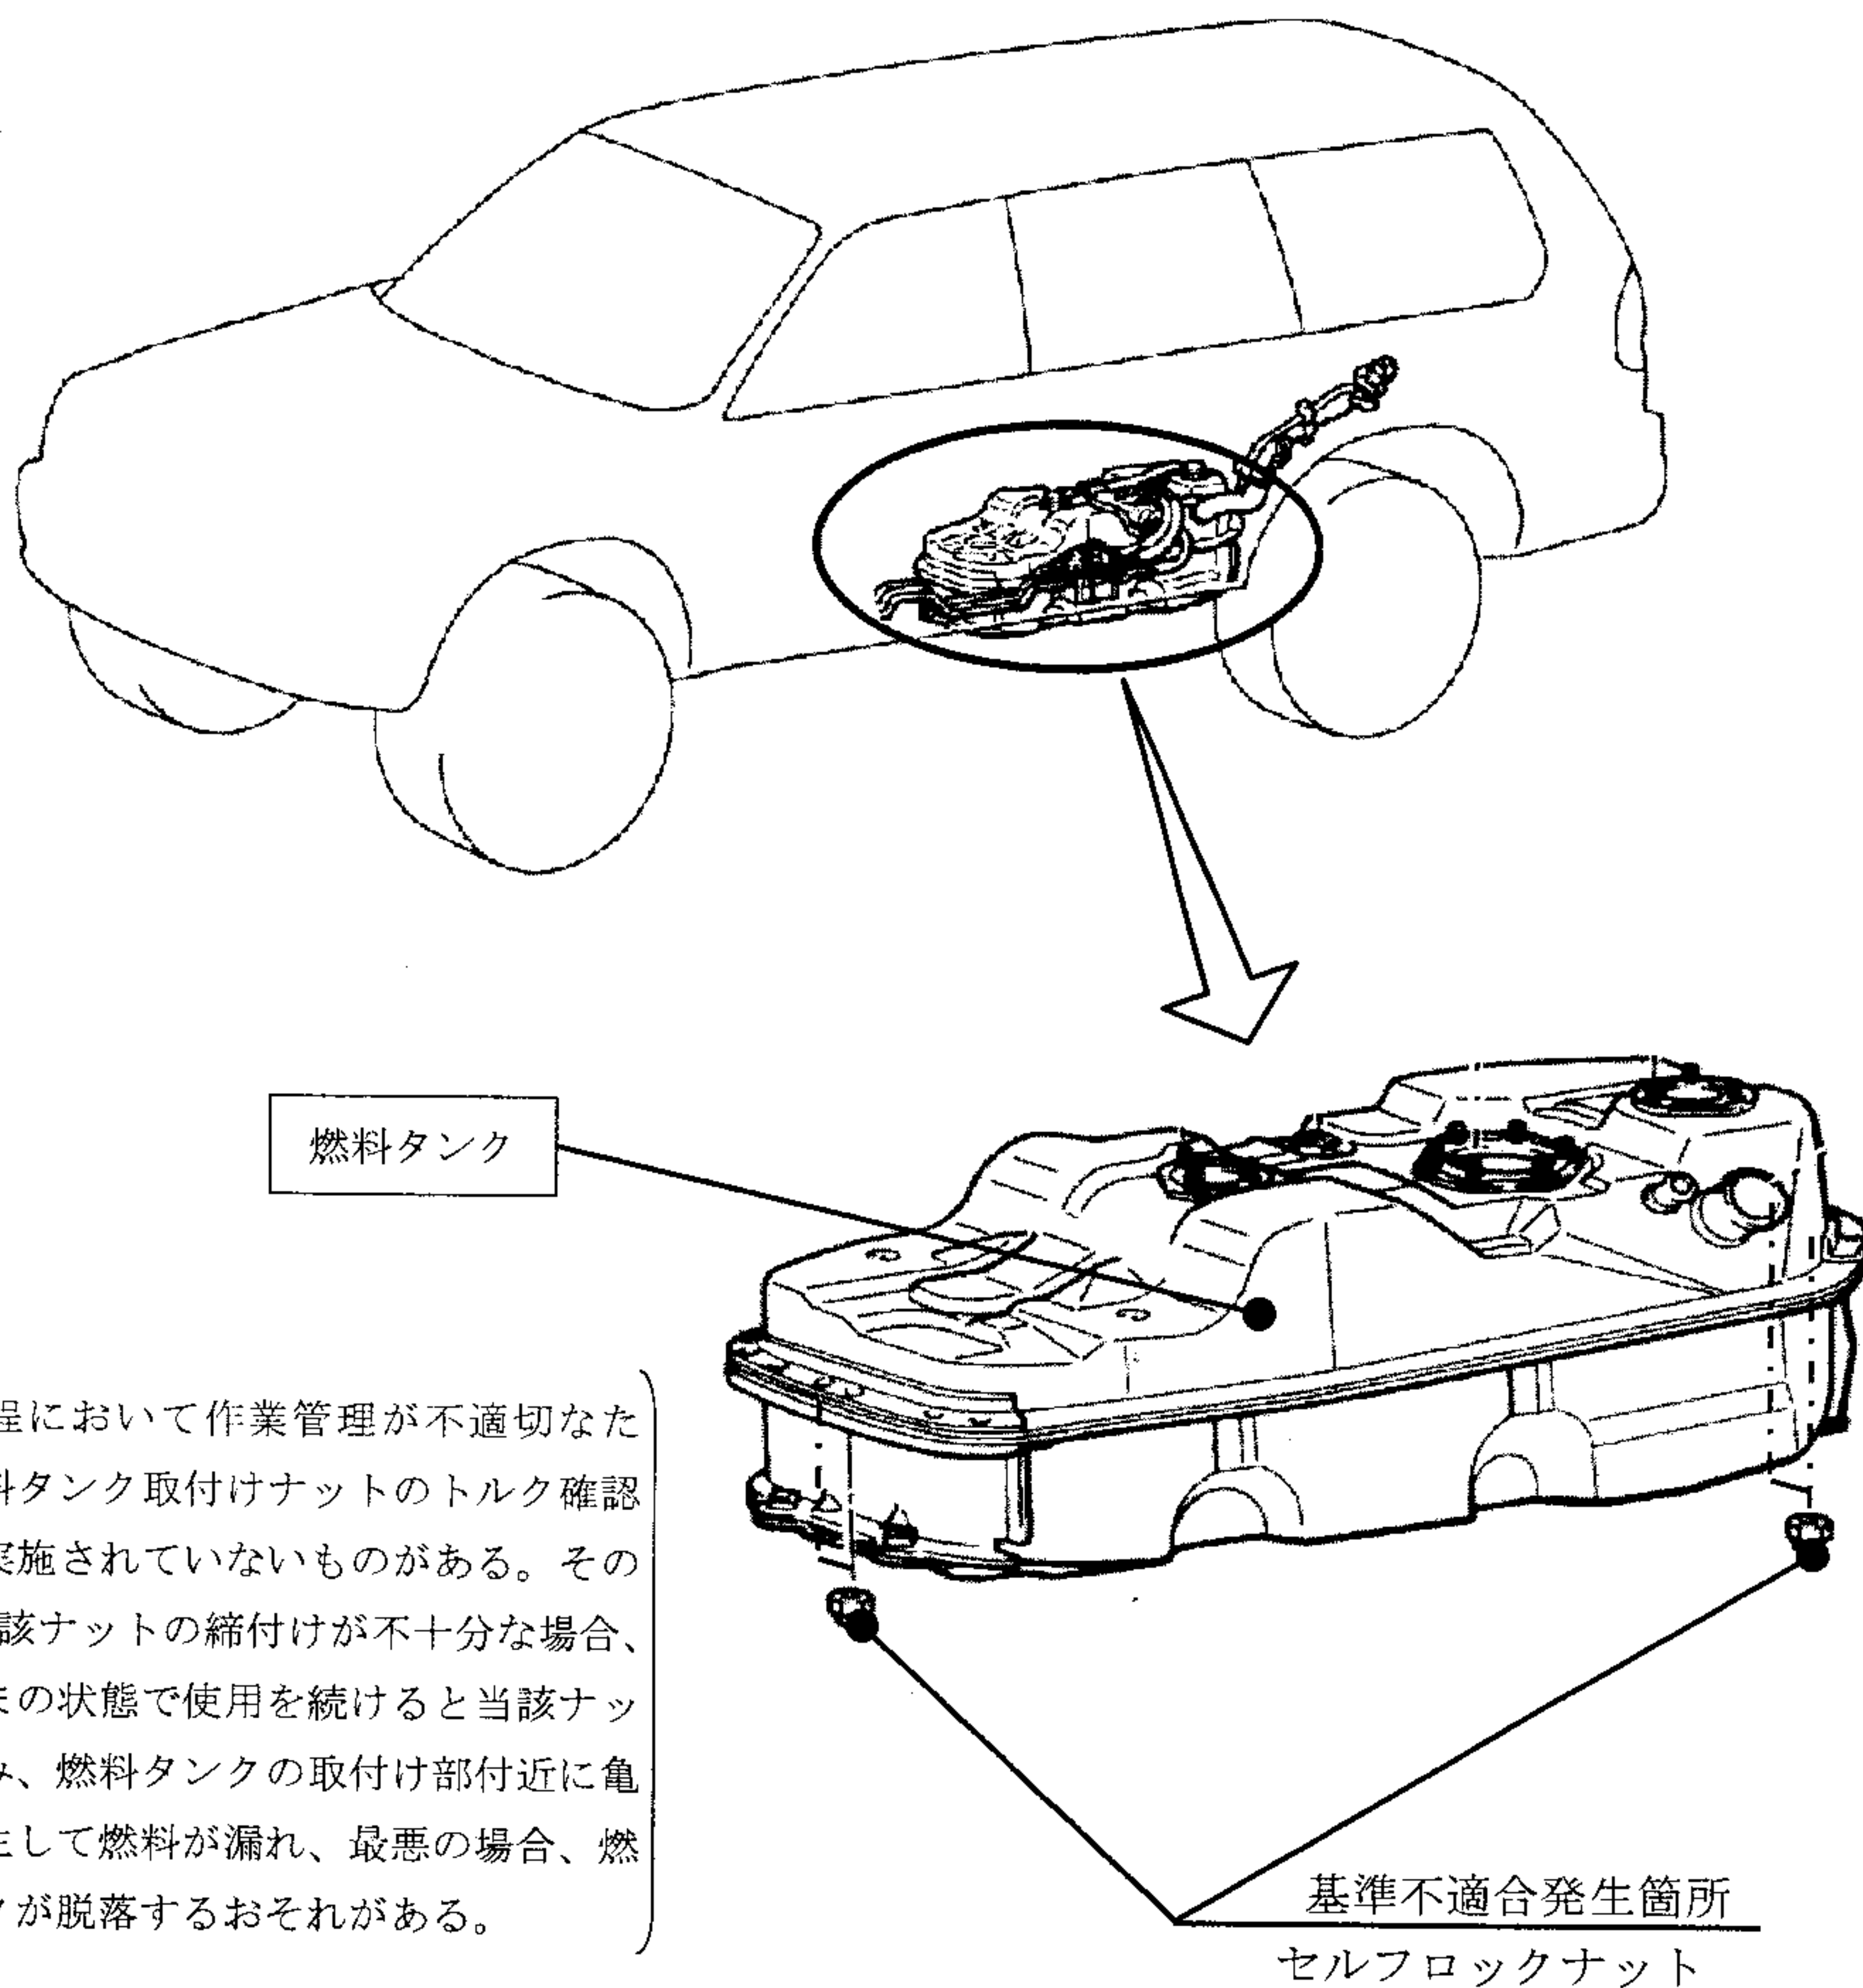

製造工程において作業管理が不適切なため、燃料タンク取付けナットのトルク確認作業が実施されていないものがある。そのため、当該ナットの締付けが不十分な場合、そのままの状態で使用を続けると当該ナットが緩み、燃料タンクの取付け部付近に亀裂が発生して燃料が漏れ、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクの取付け部を点検し、取付部にガタの無いものは、燃料タンク取付ナットを正規トルクで締付け、取付部にガタのあるものは、燃料タンク一式を新品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：燃料タンク右前側取付けナットの右側フランジ部に白色又は黄色のペイントを塗布。