
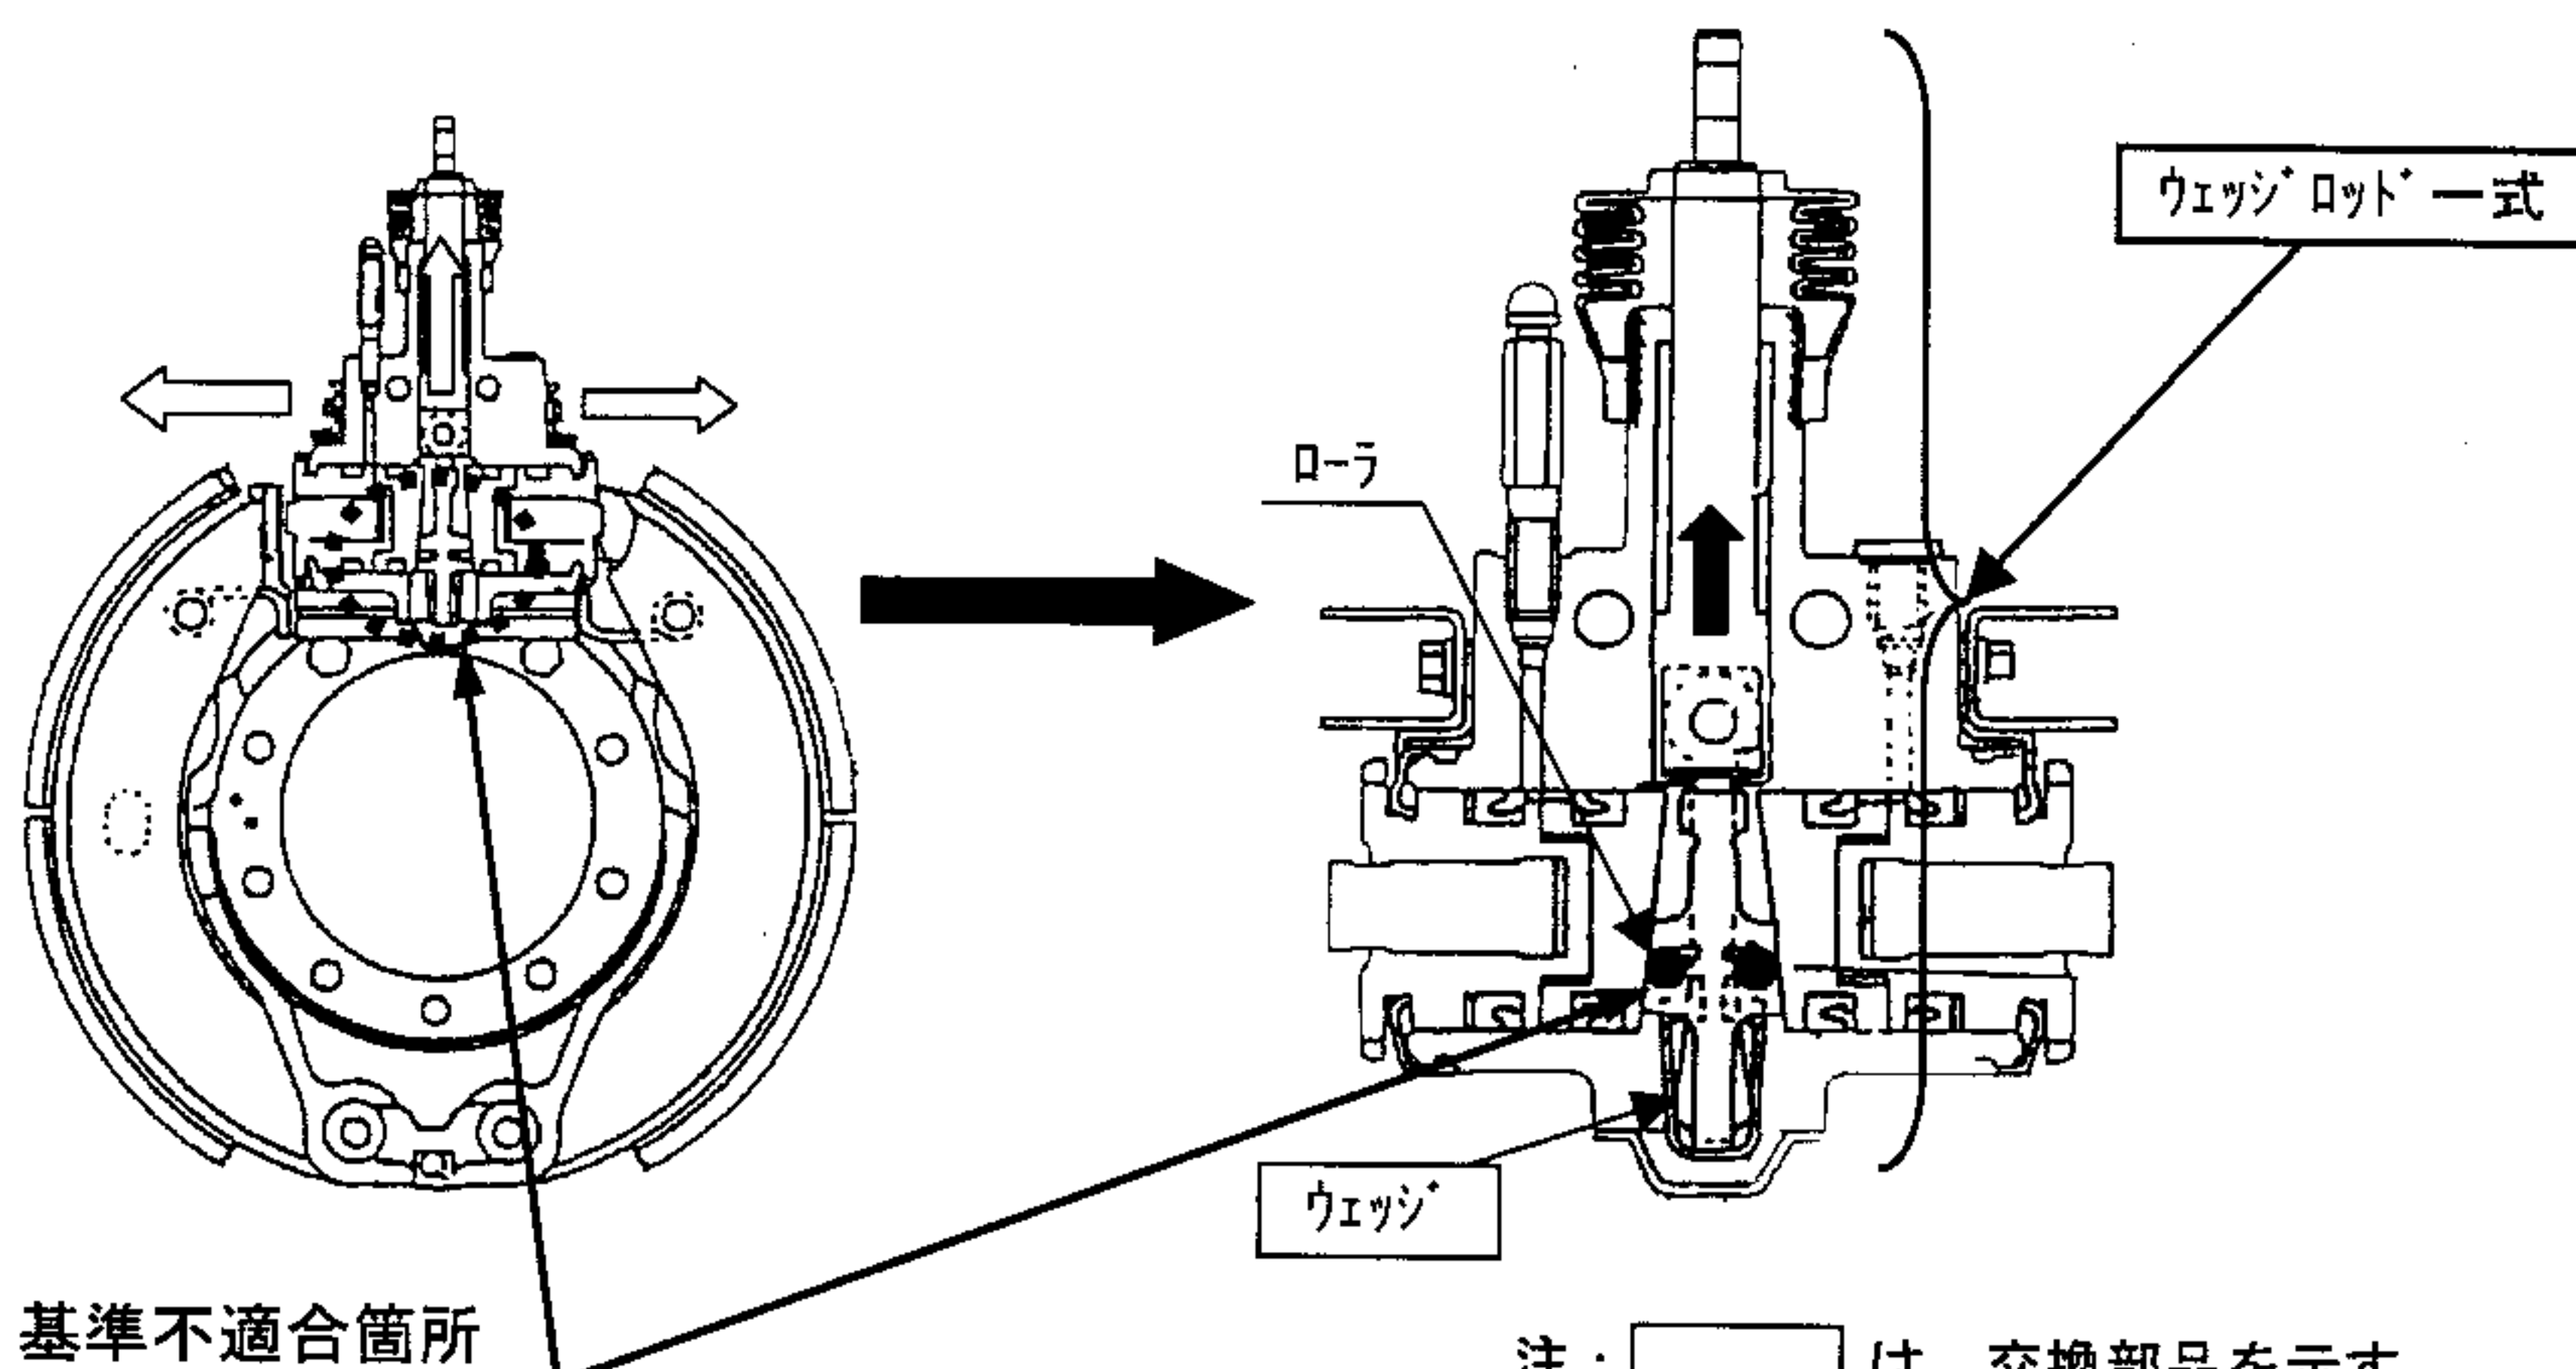


改善箇所説明図

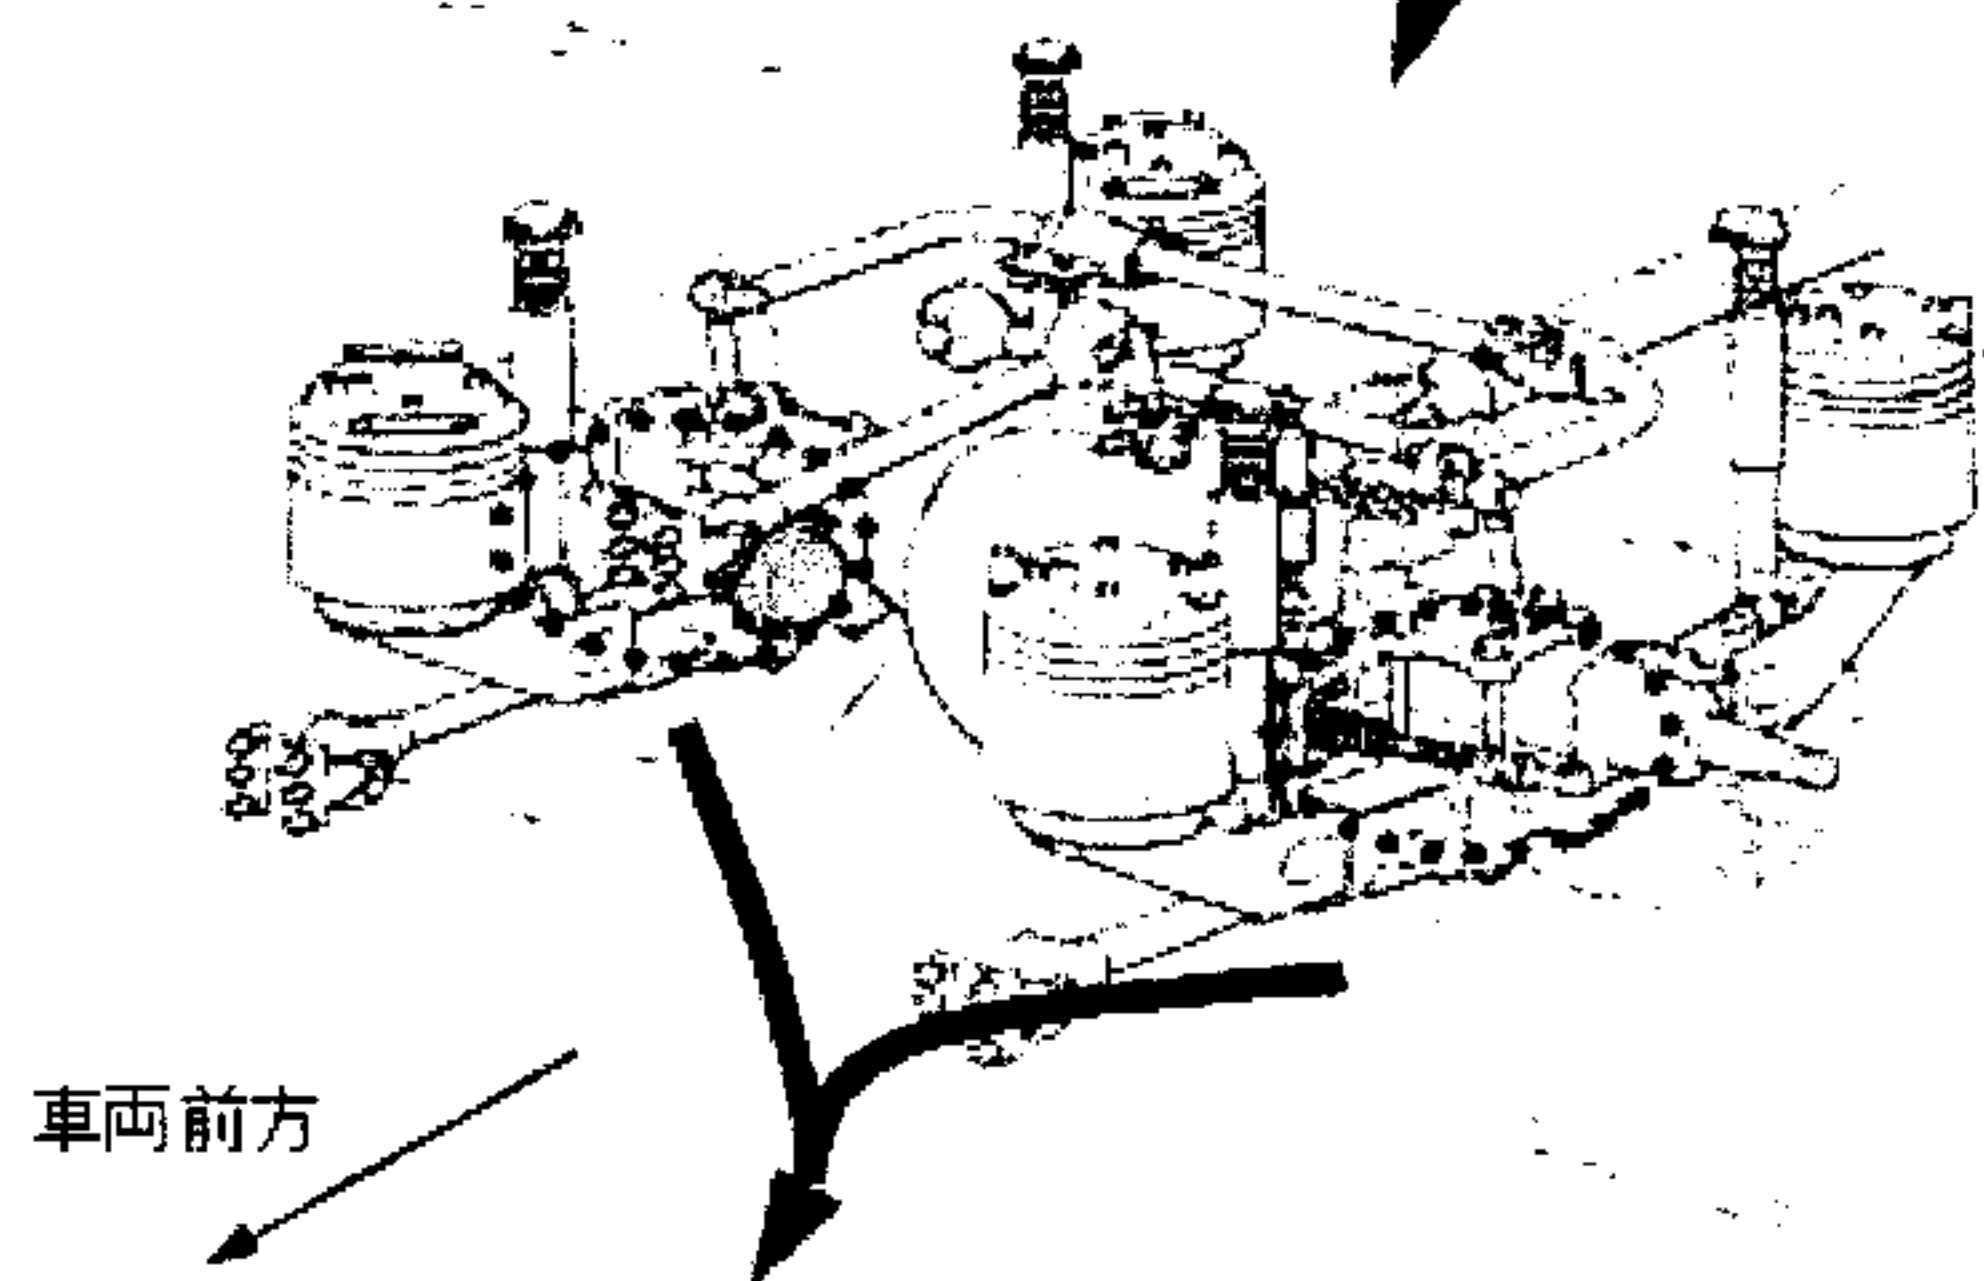

スプリング式駐車ブレーキ装着車において、ブレーキシューを拡張するウェッジ先端部のローラの熱処理が不適切、または、当該ウェッジの構成部品の組付けが不適切なため、ウェッジが破損して、最悪の場合、駐車ブレーキが作動不良となり、駐車制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ウェッジ先端部のローラを点検し、ローラが変形あるいは破損している場合は、ウェッジロッドをアセンブリで良品と交換する。また、構成部品が現行補用品と異なるものについては、現行補用品と交換する。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HB-05」の文字が記載された白黄色のシールを張付ける。

貼付け位置

バス：車両左後方点検リッド内側上隅

トラック：助手席側ドアリヤピラー스트ライカ下部