


改善箇所説明図




エンジンルーム内

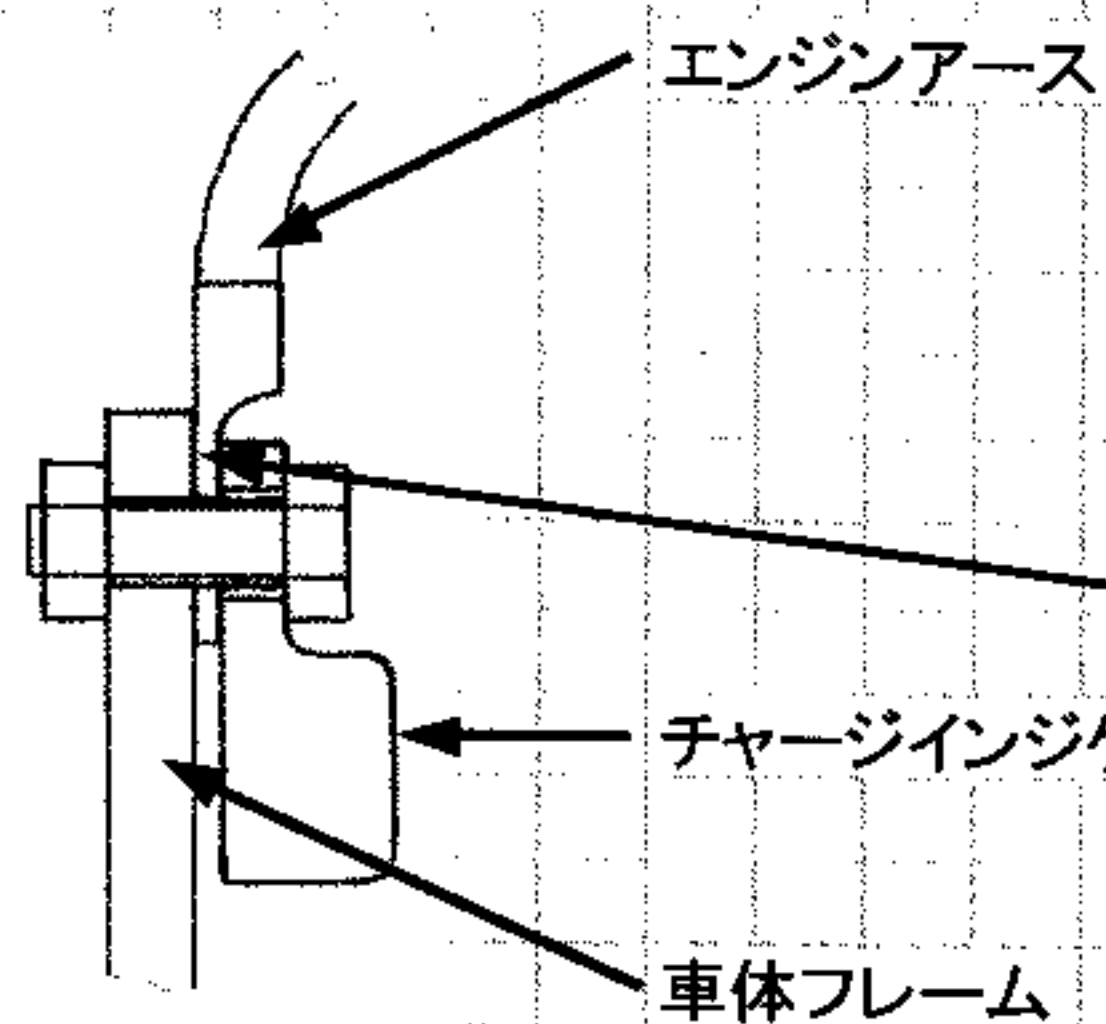

基準不適合発生箇所（エンジンアース不良発生部）

エンジンアース取付け部詳細

エンジンアースの取り方が不適切なため、アース電流がエンジンのクランク軸と軸受けメタルを通過して流れ、摺動面に電食を発生させるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電食が発生してメタルが焼き付きエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

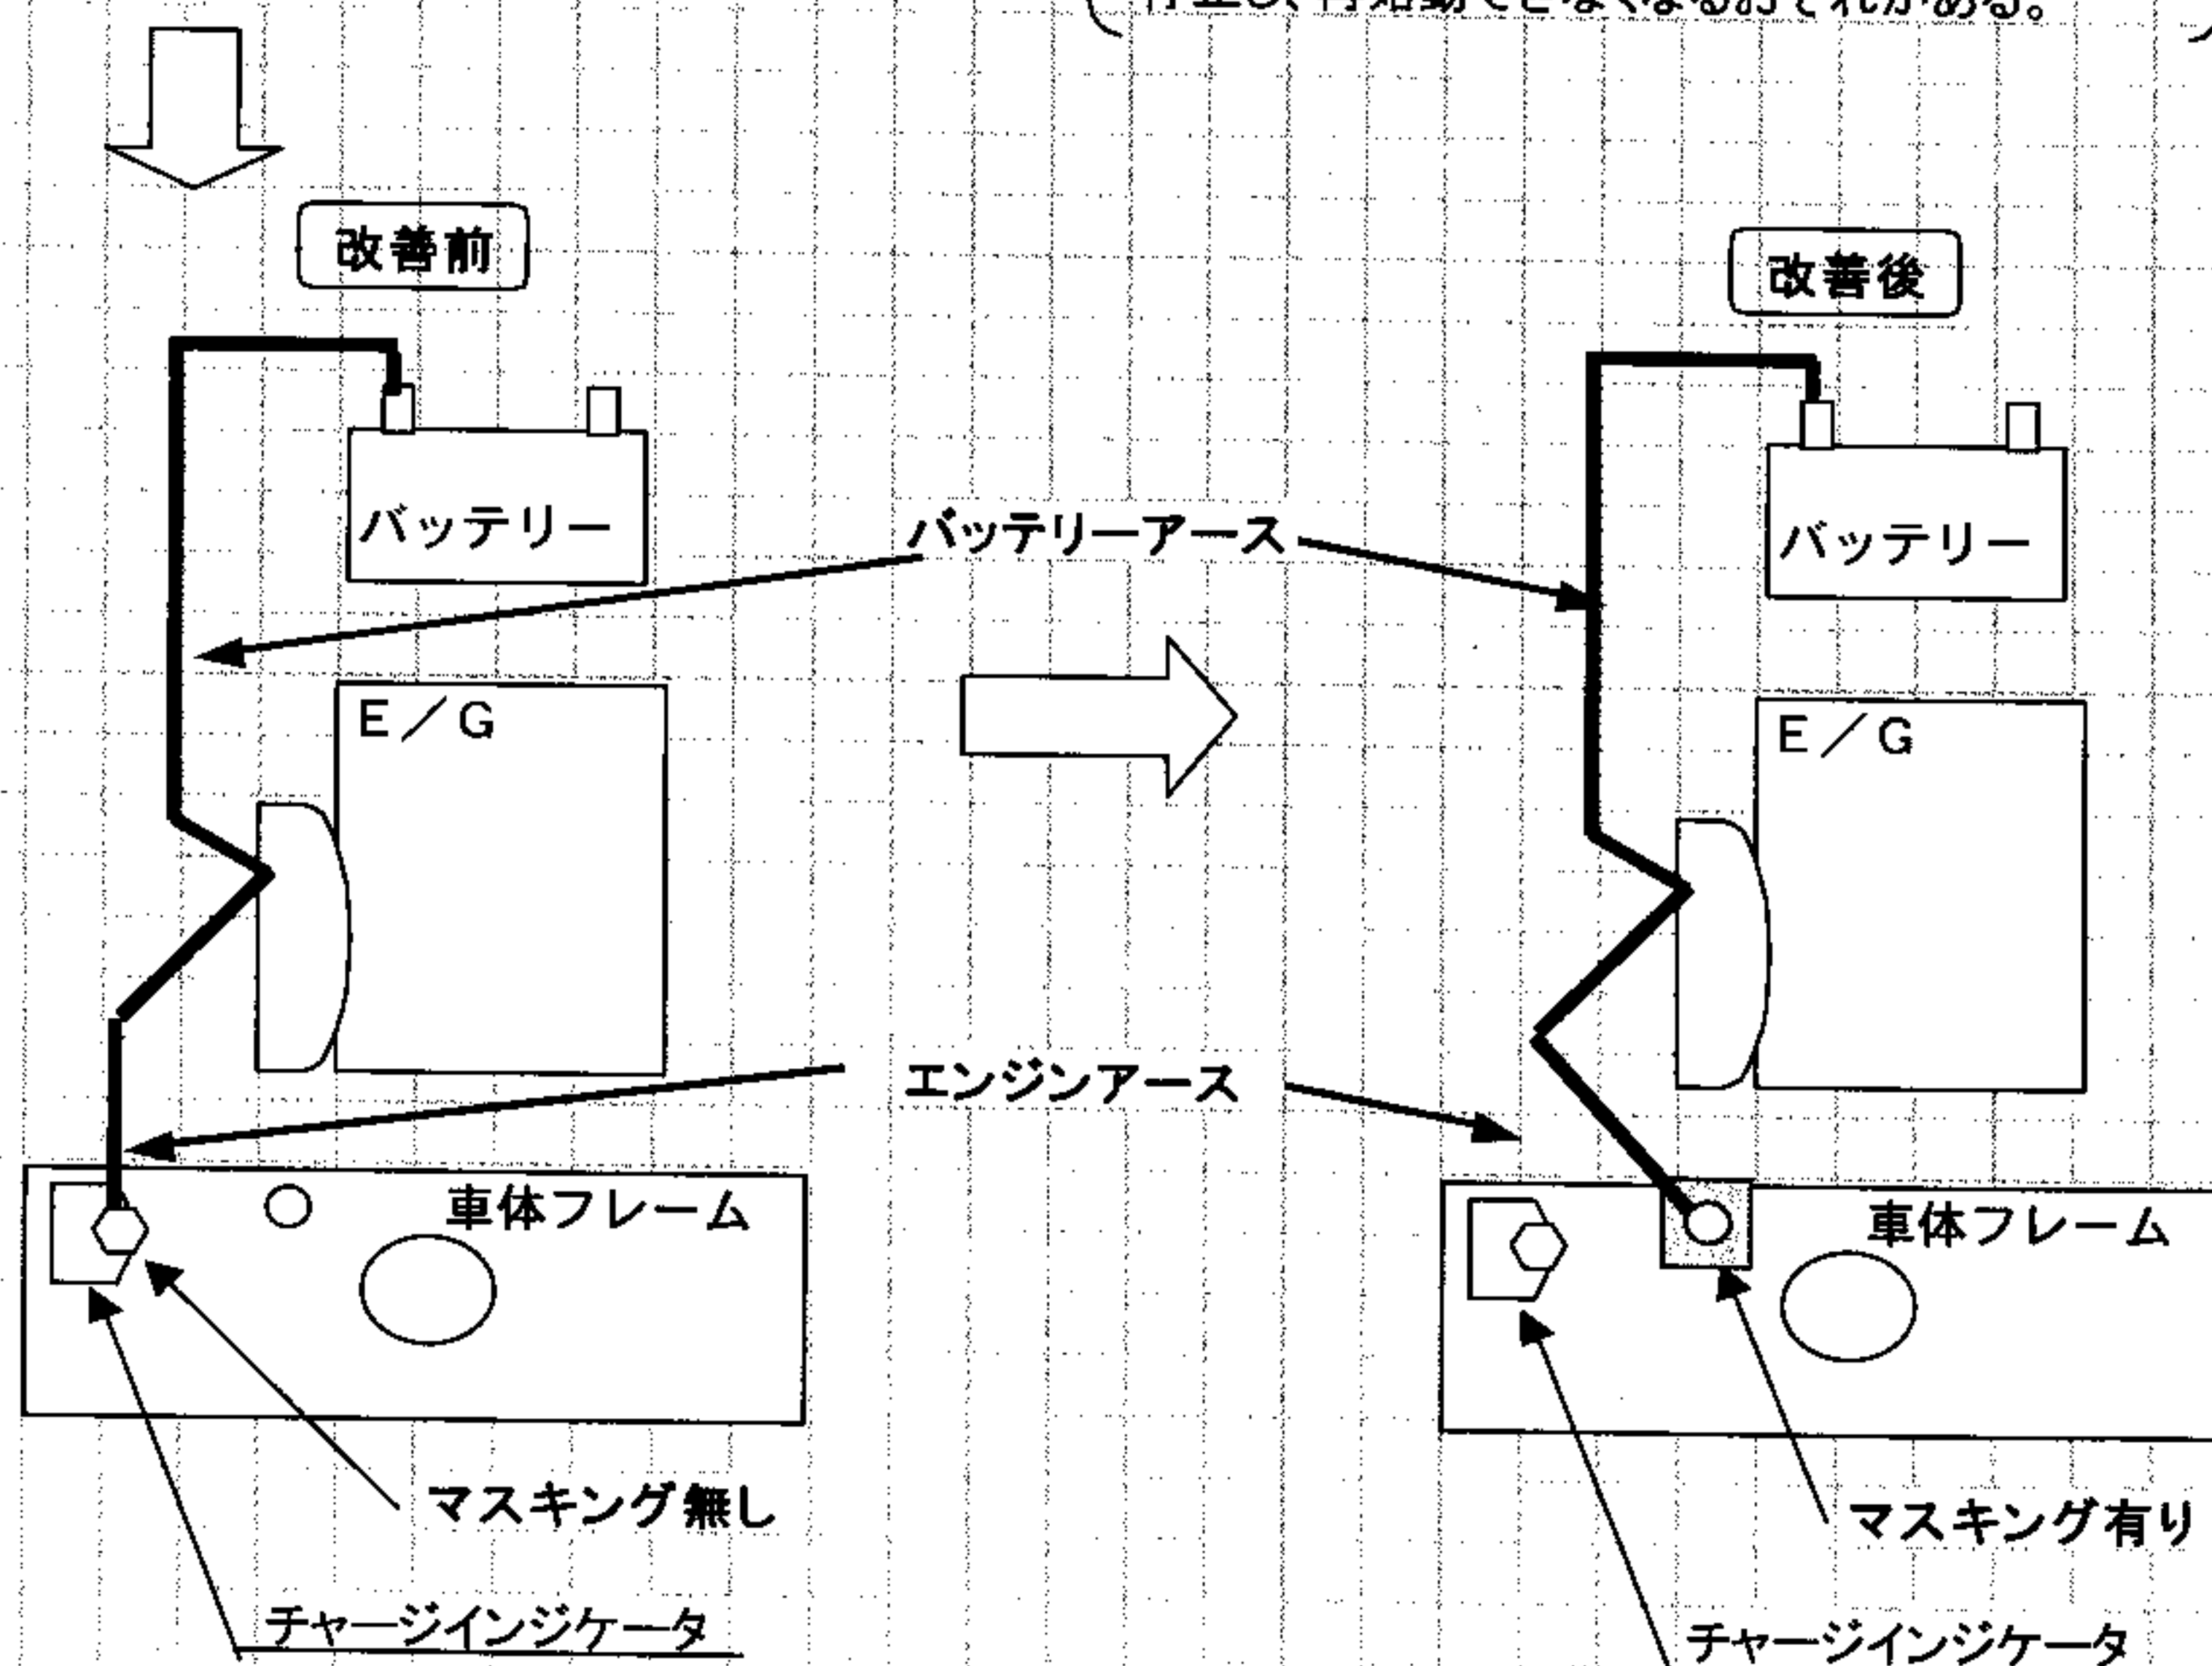

改善措置の内容

- ・全車両、エンジンアースの導通状態を点検し、不良ものはエンジンを新品に交換する。
- ・全車両、エンジンアースの車体側接続部を新設してアースを取る。