


改善箇所説明図

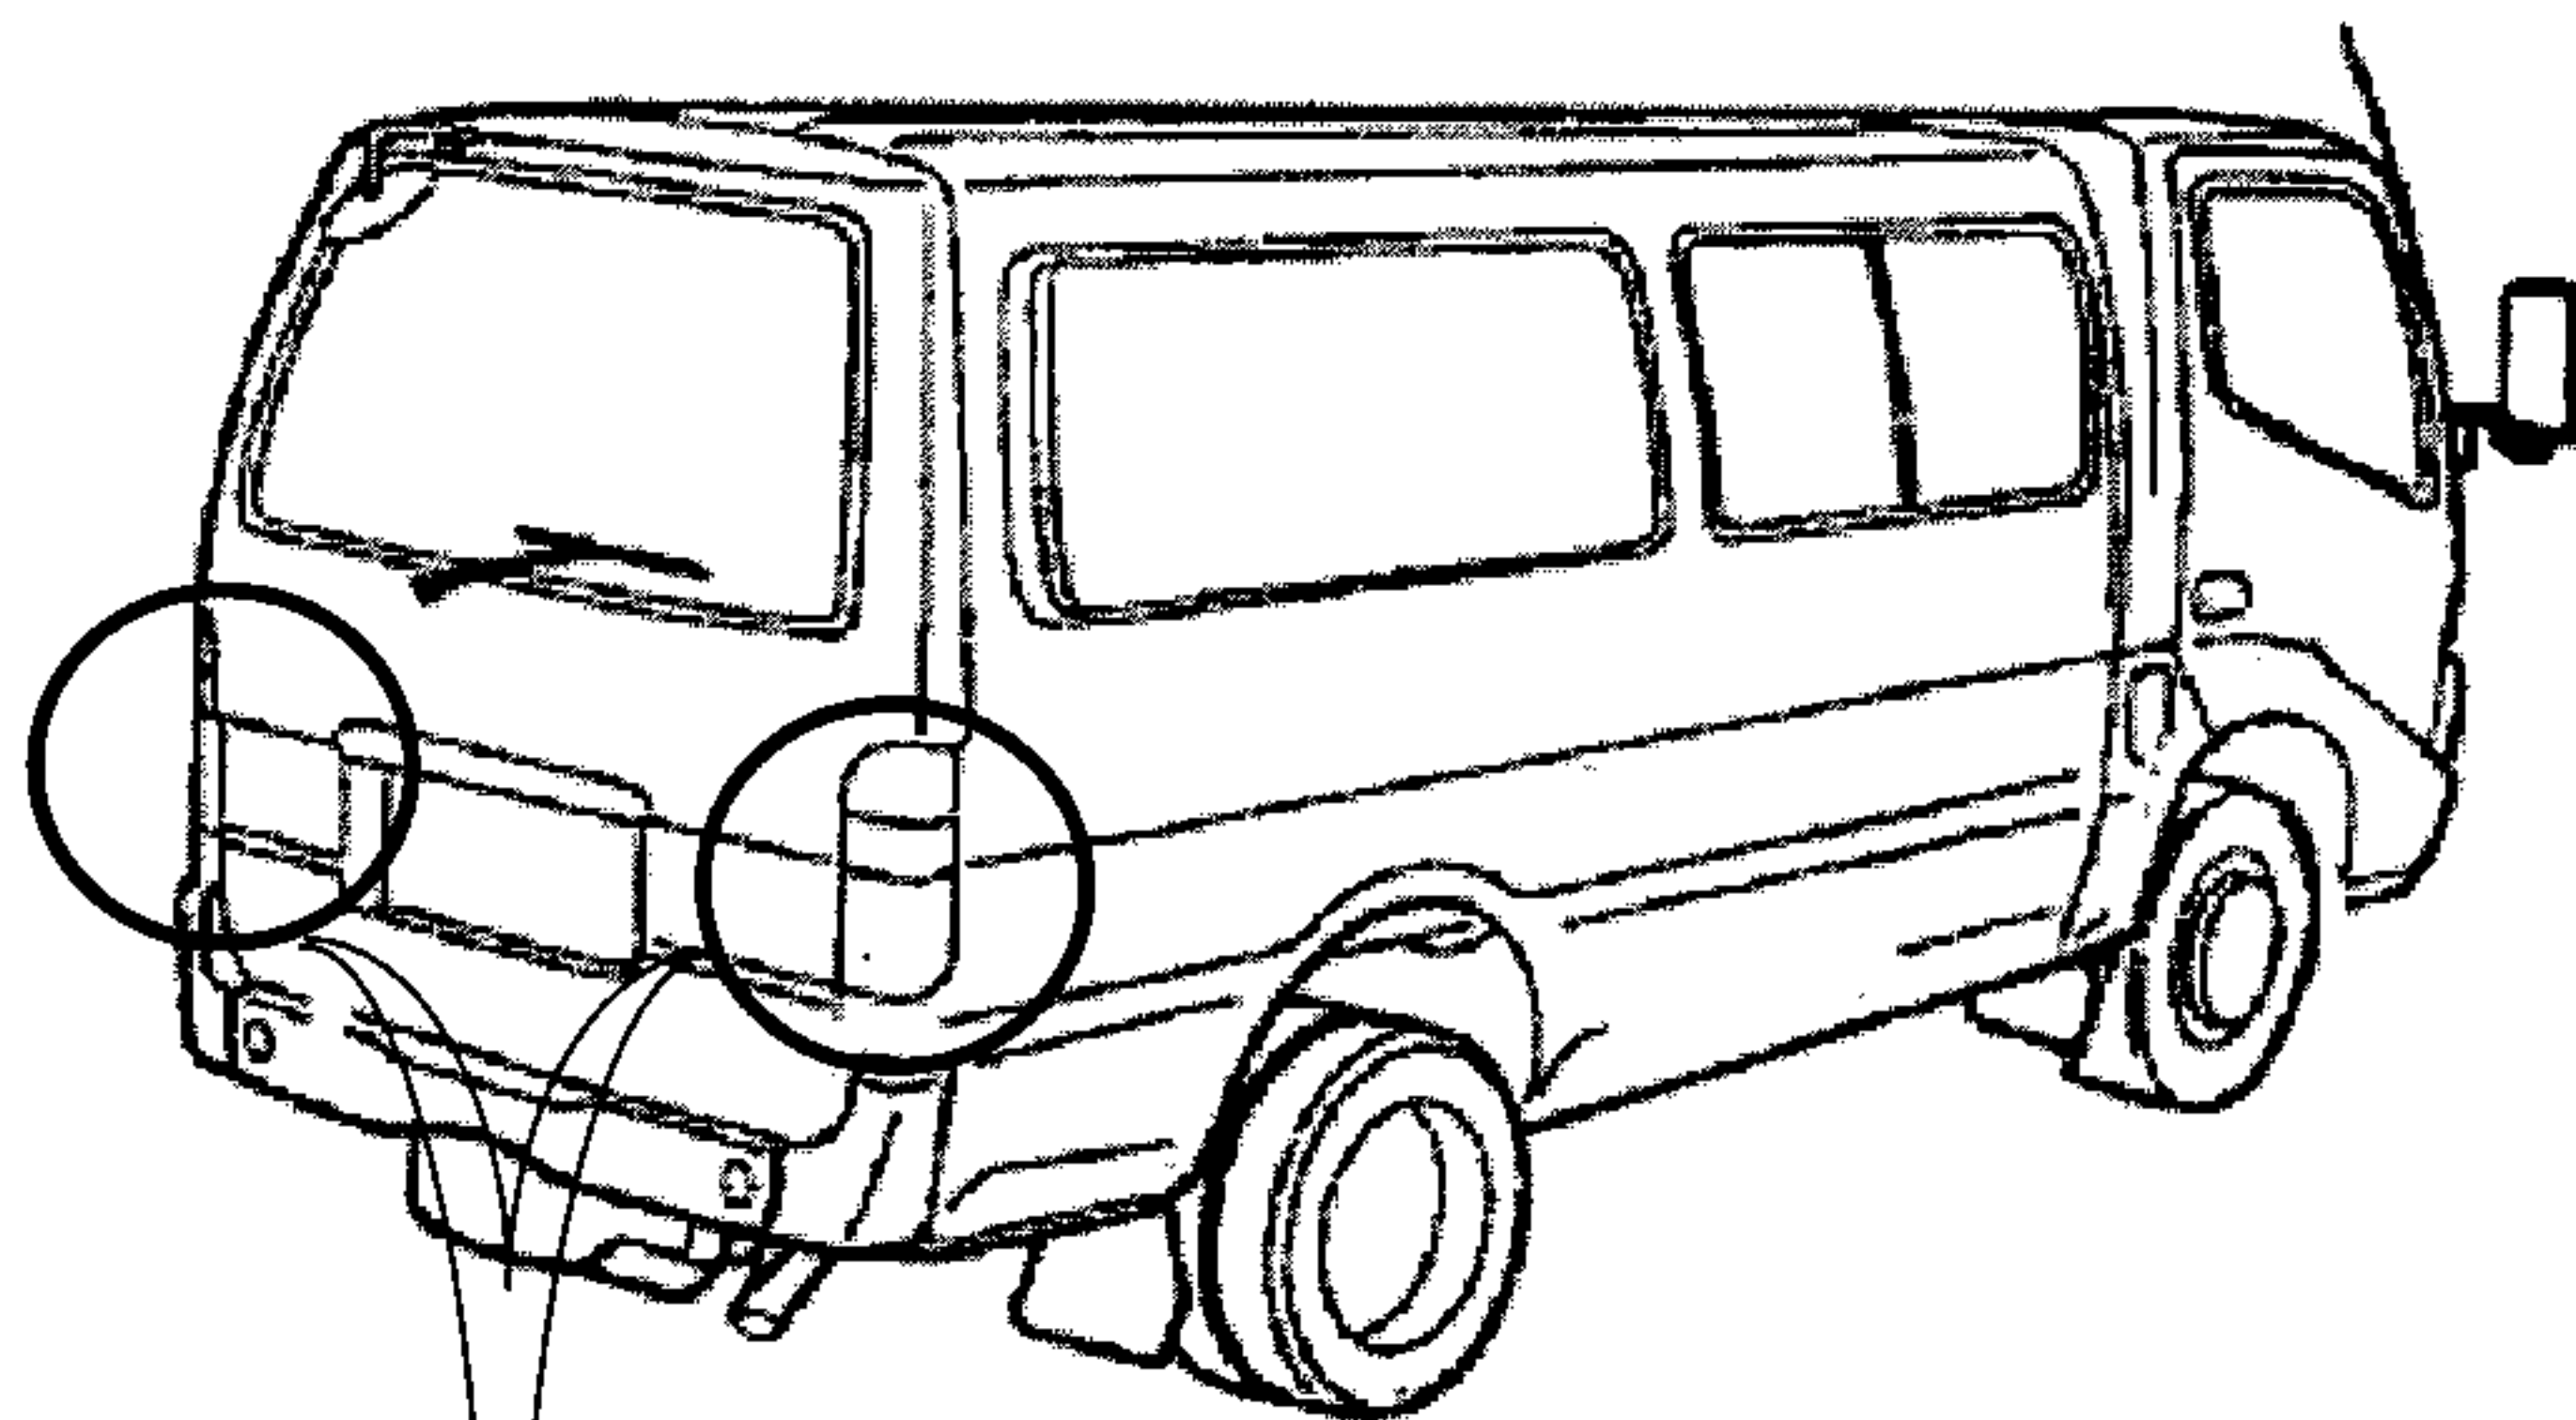

リヤコンビネーションランプ

尾灯、制動灯

後部反射器

注：□は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

リヤコンビネーションランプの尾灯と制動灯兼用の赤色レンズの耐候性が不十分
なため、長期間にわたり強い日射にさらされると徐々にレンズの赤色が褪色し、当
該灯火の灯光の色が保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全使用者へ当該レンズの褪色現象について周知し、尾灯と制動灯兼用の赤色
レンズの色が薄くなり、後部反射器の赤色レンズと比べて白く見える場合には、
リヤコンビネーションランプを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の前端に黄色ペイントを塗布する。