


改善箇所説明図

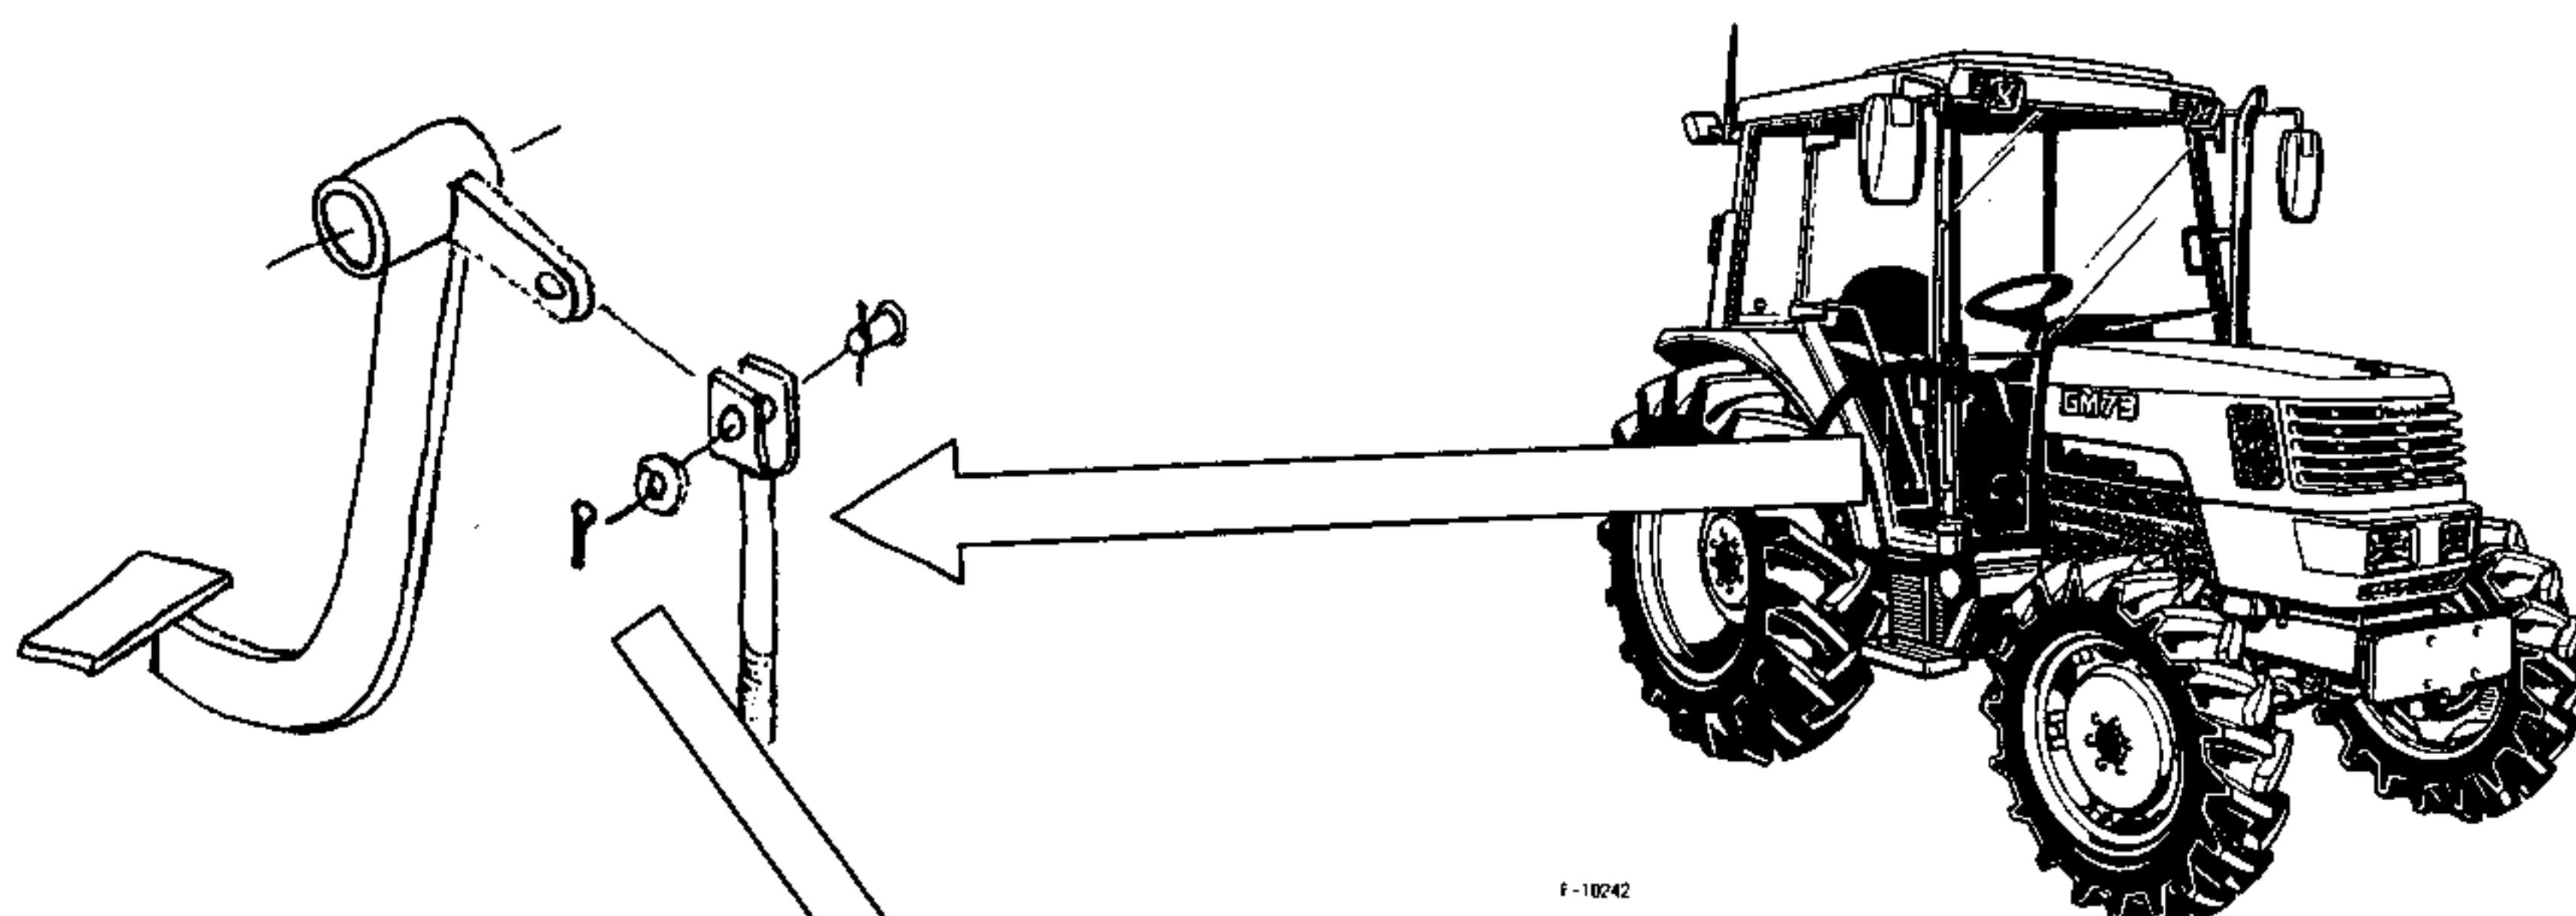

ブレーキペダル

〔改善前〕

連結ピン

〔改善後〕



スナップピン



割りピン

不具合発生箇所


右ブレーキペダルとブレーキリンクの連結ピンの抜け防止用スナップピンとブレーキペダルサポートとの隙間が不適切であるため、ブレーキ操作時に当該ピンと当該サポートが干渉することにより、スナップピンが脱落することがある。そのため、そのまま使用を続けると、連結ピンが脱落し、ブレーキ操作時に右ブレーキが作動しなくなり、かじ取り性能が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、スナップピンを対策品（割ピン）と交換する。

識別

ブレーキロッドのターンバックル上部に白マークを入れる。

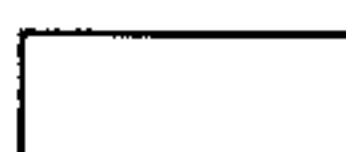 は交換部品を示す。