


① 改善箇所説明図

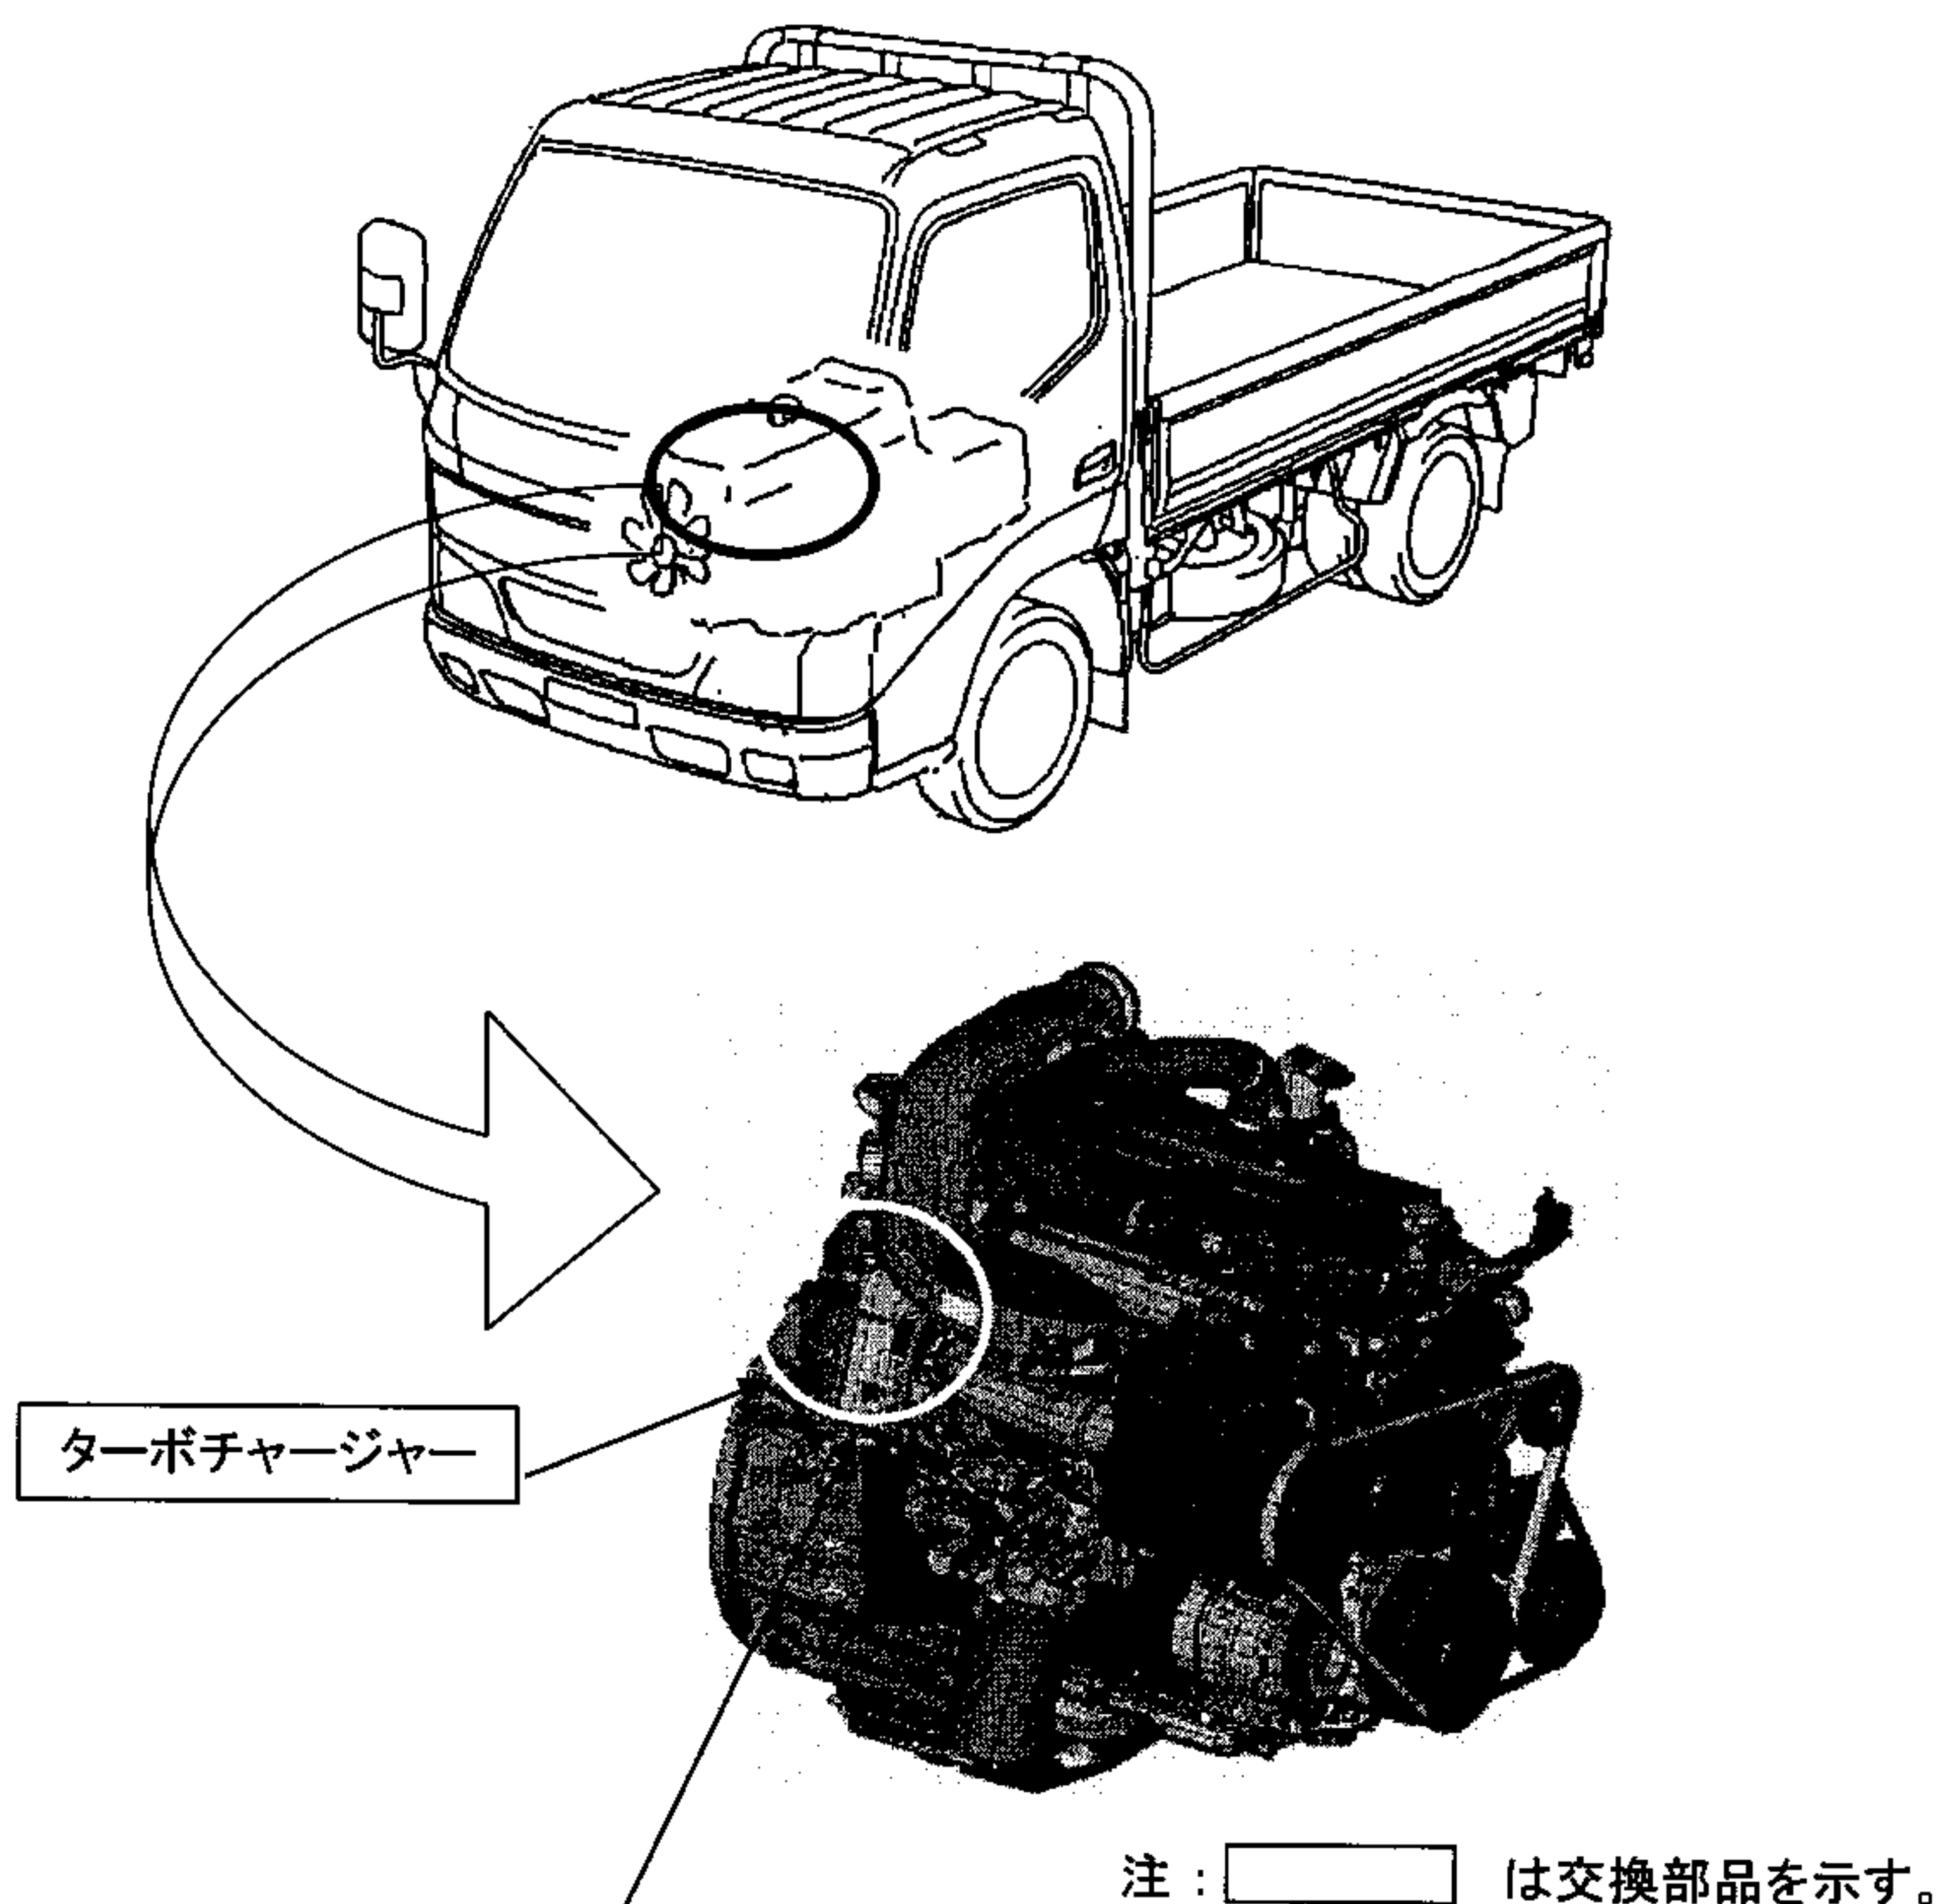

基準不適合発生箇所

エンジンのターボ翼のバランス取り加工が不適切なため、当該翼の強度が低下しているものがある。そのため、当該翼の一部が欠損して出力低下し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該翼が破損してエンジンオイルが吸気管からエンジンに流れ込み、エンジンの回転が上昇するおそれがある。

改善の内容

全車両、ターボのシリアル番号を確認し、対象のものは良品と交換する。

識別 : ターボのシリアルナンバープレート右下部に黄色ペイントを塗布する。