


改善箇所説明図

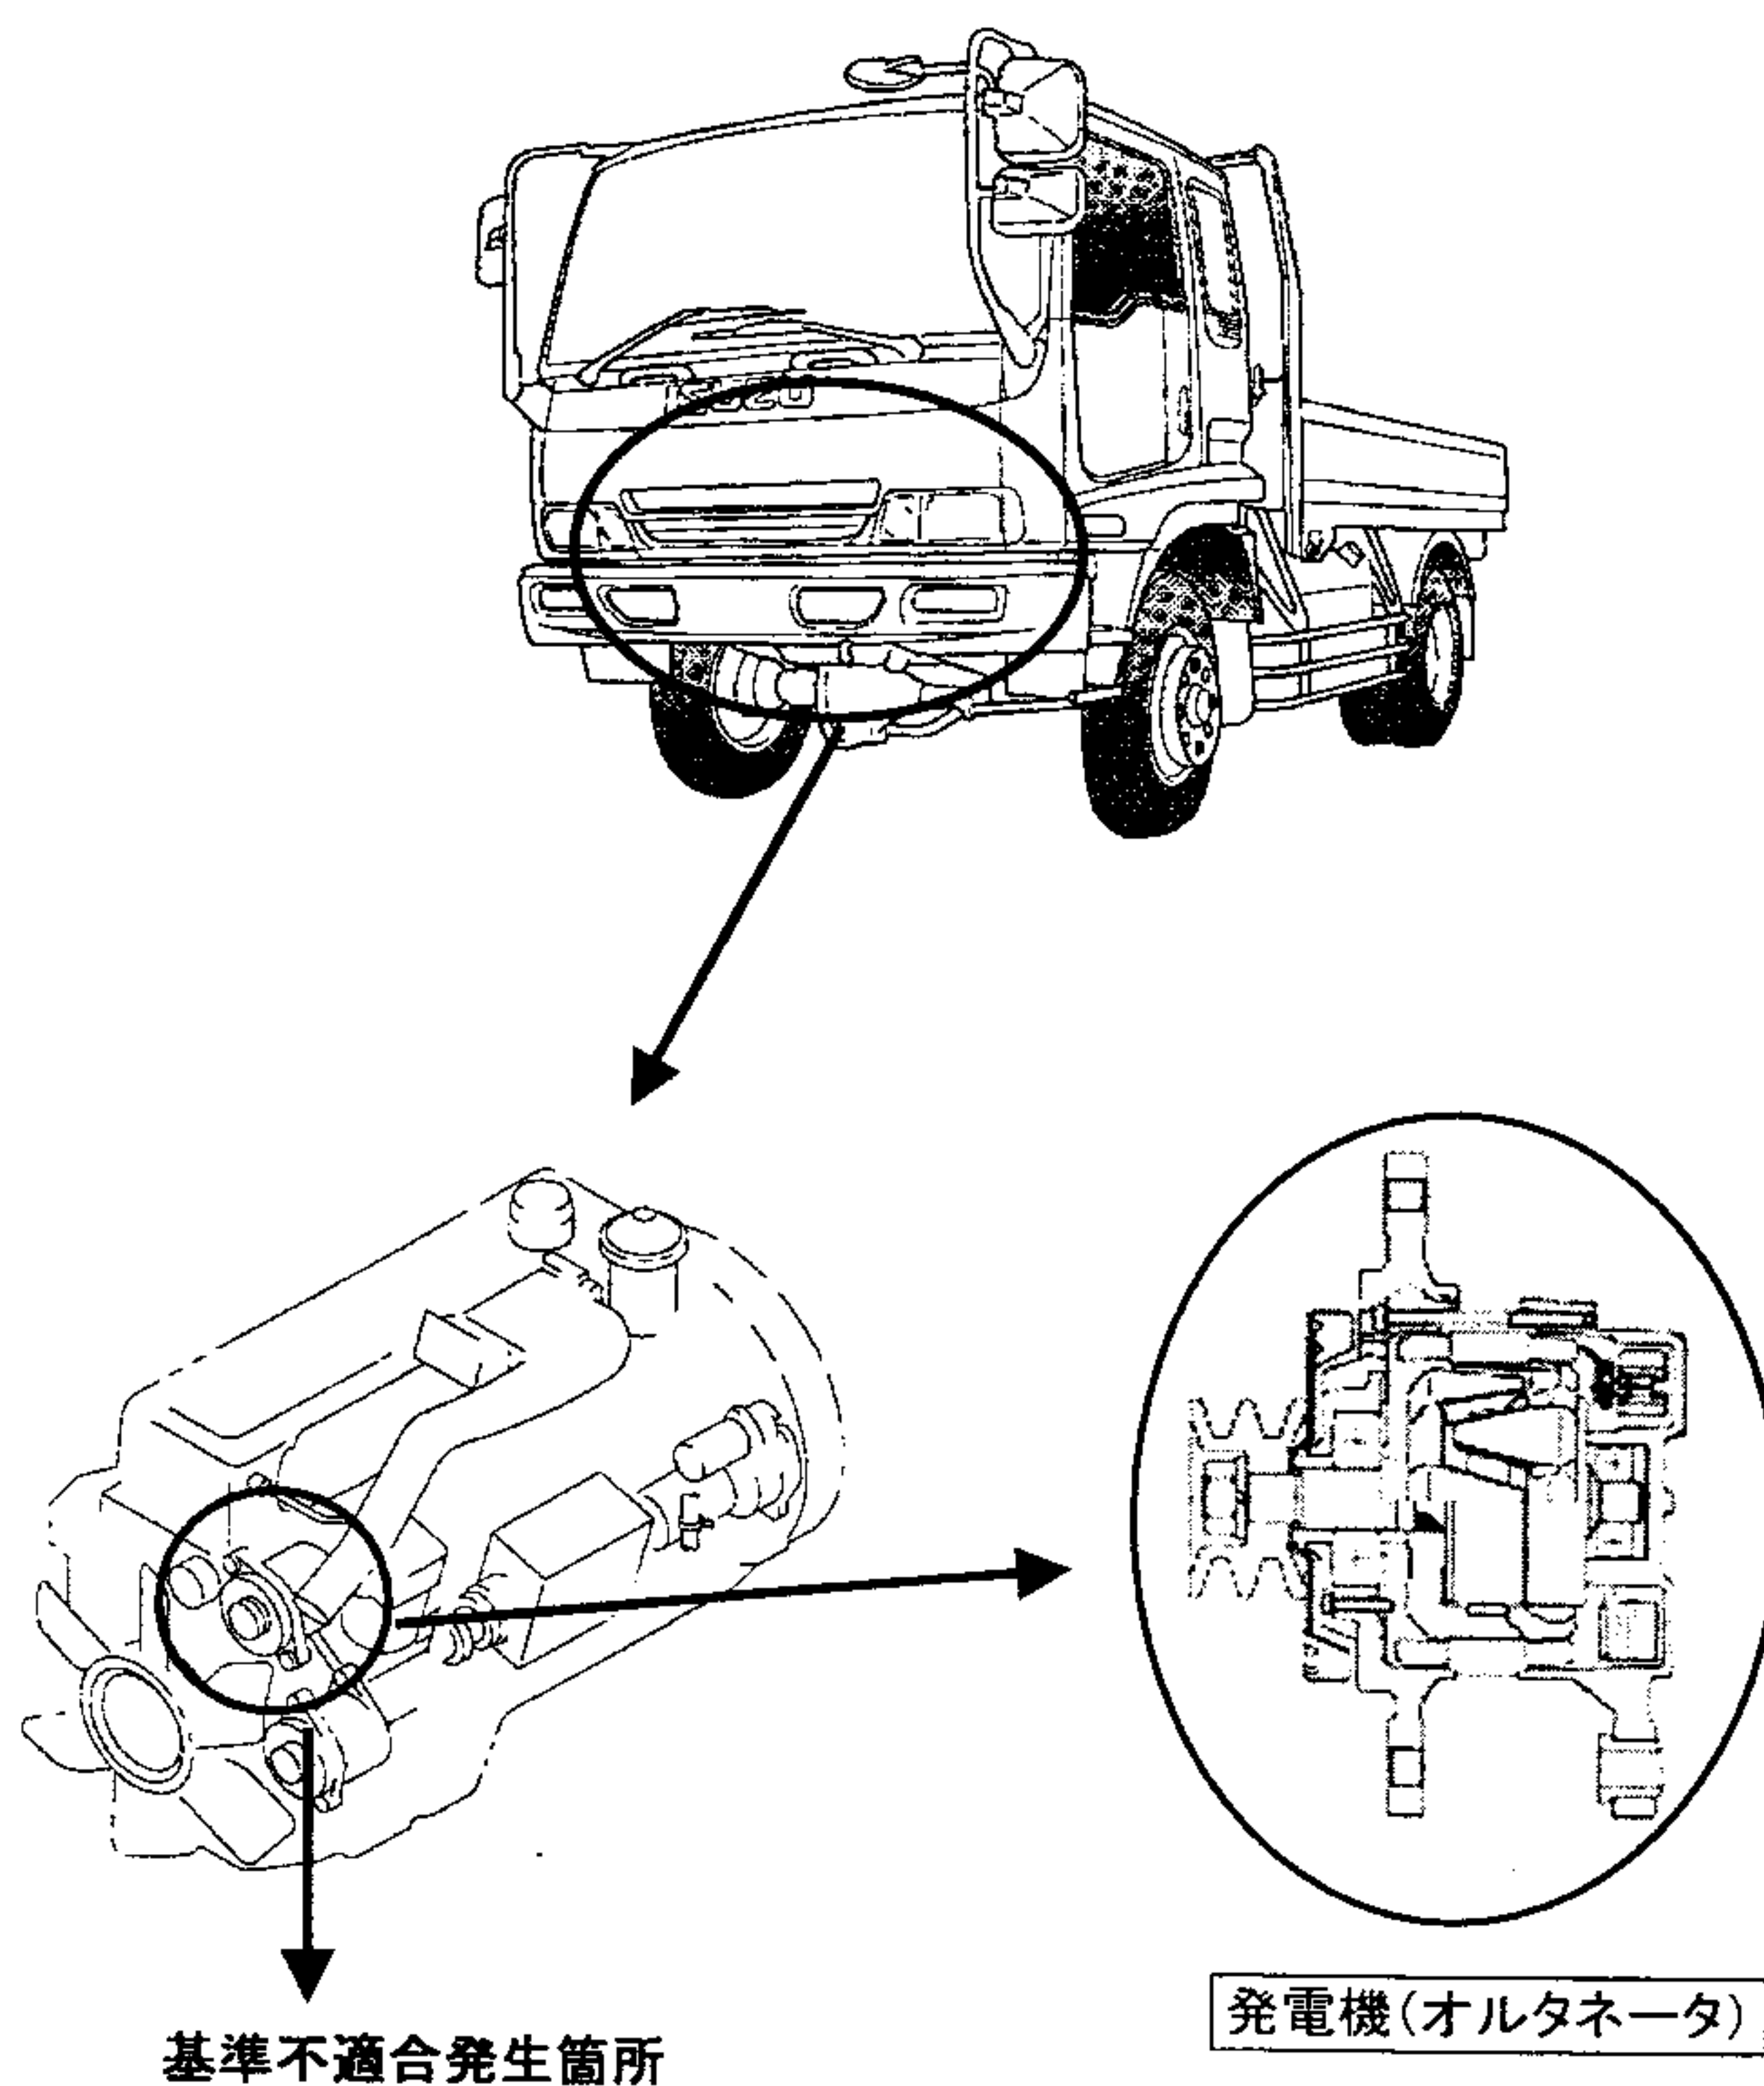

発電機(オルタネータ)のボビンとコイル間に巻かれたテープの材質が不適切なため、発電時に発生する熱により当該テープからガスが発生し、コイル被覆が損傷してショートし、発電ができなくなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、発電機を確認し、対象の製造番号ものは発電機を対策品と交換する。

識別: 発電機(オルタネータ)本体銘板上に白色ペイントを塗布する。