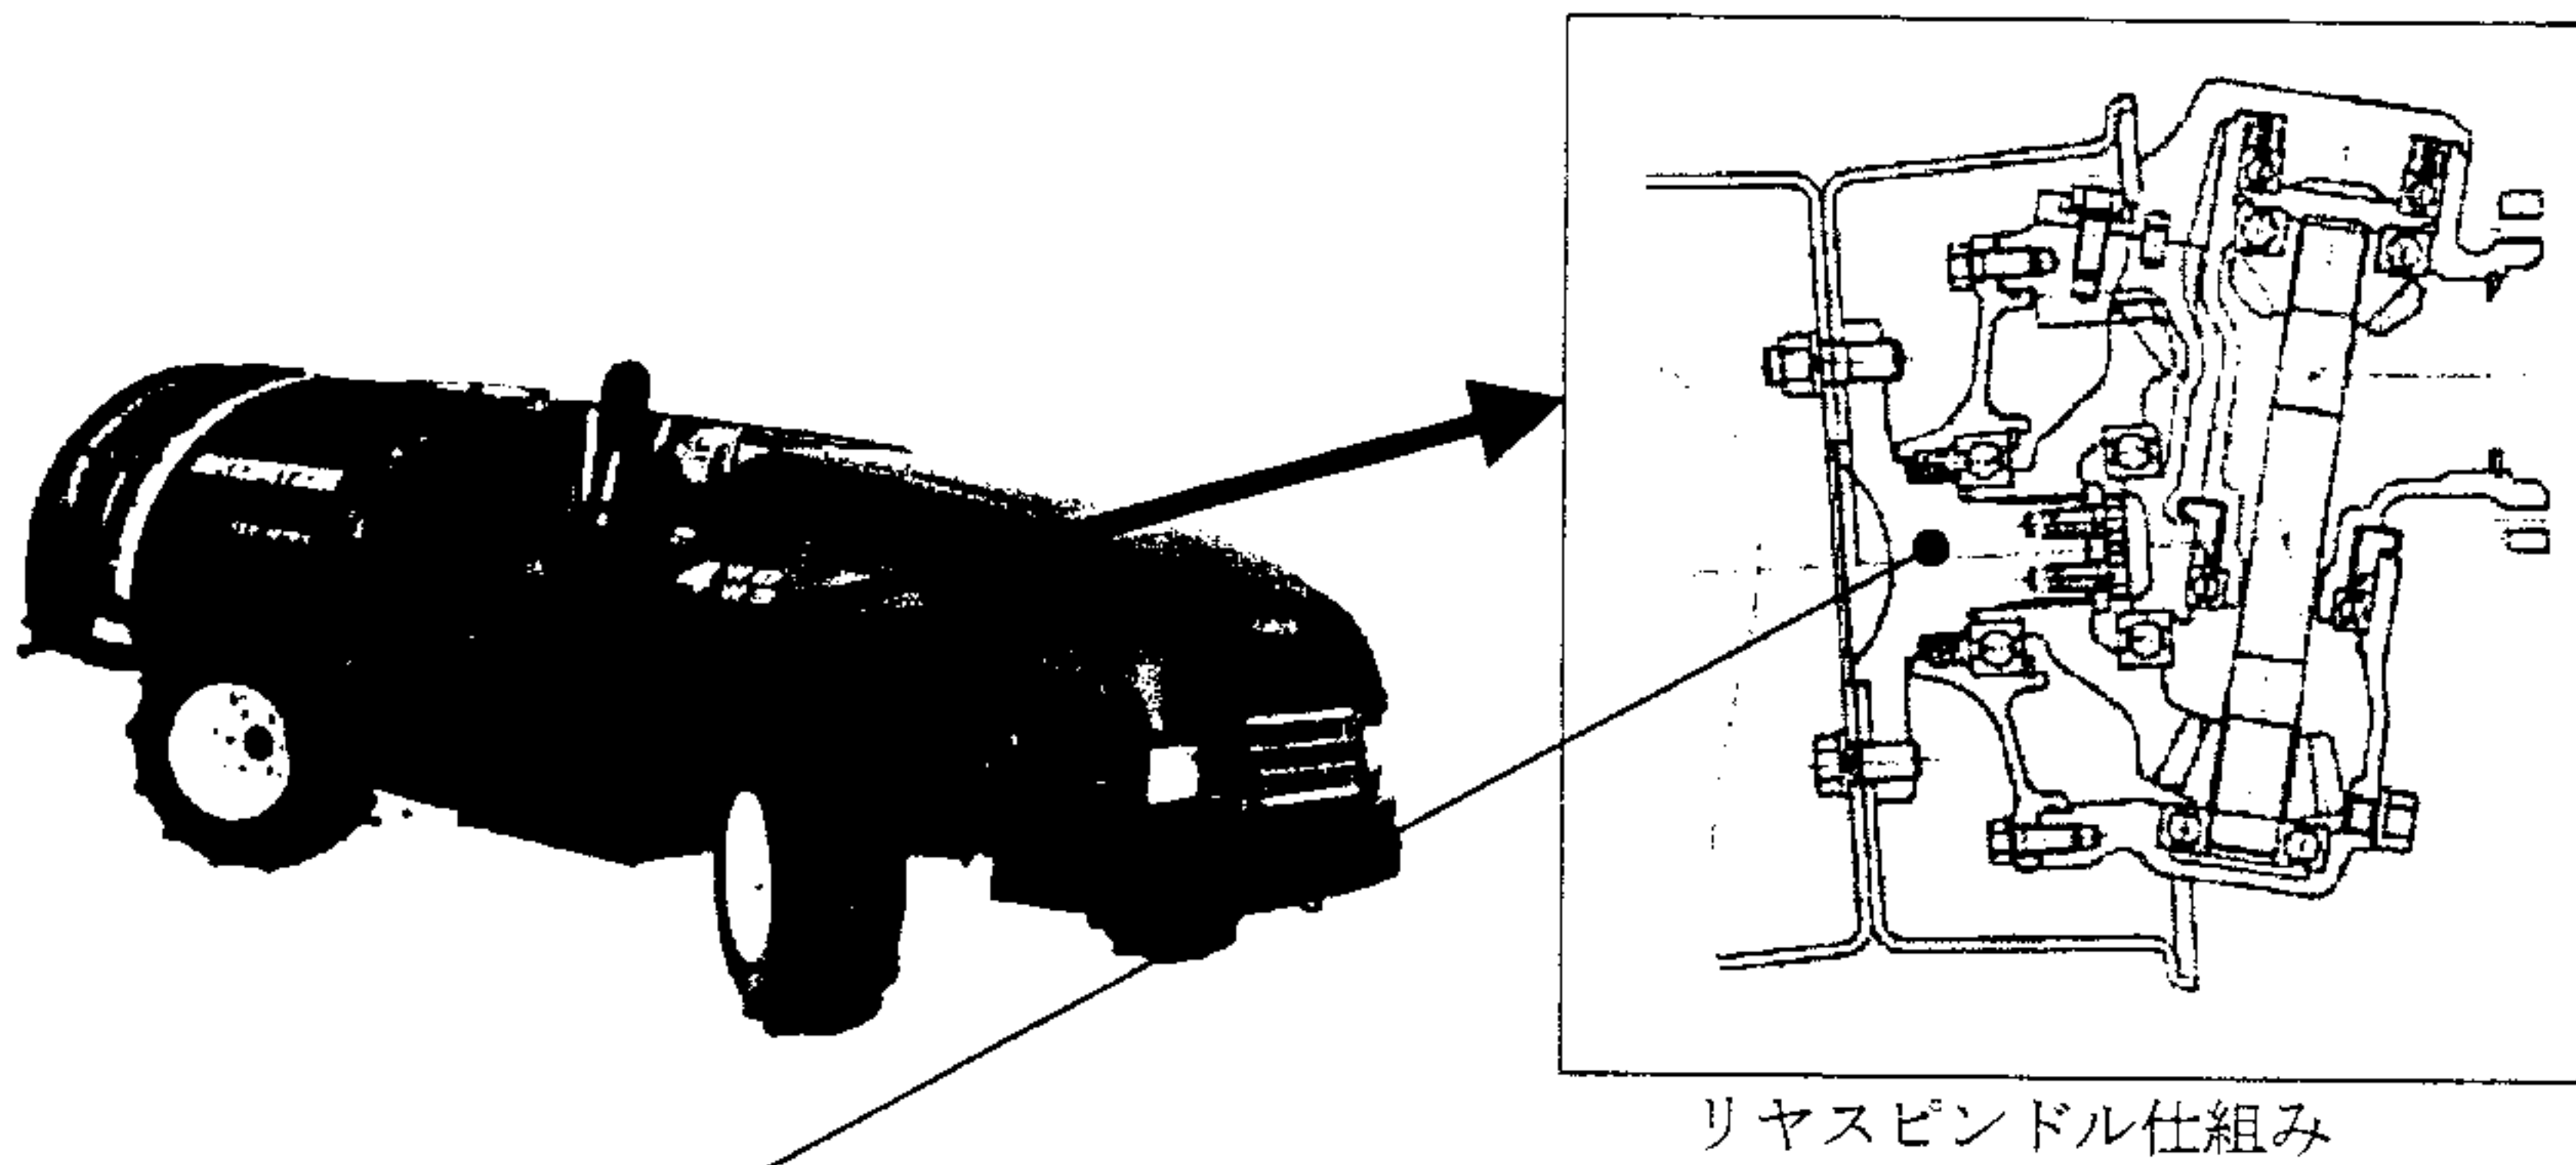


②改善箇所説明図

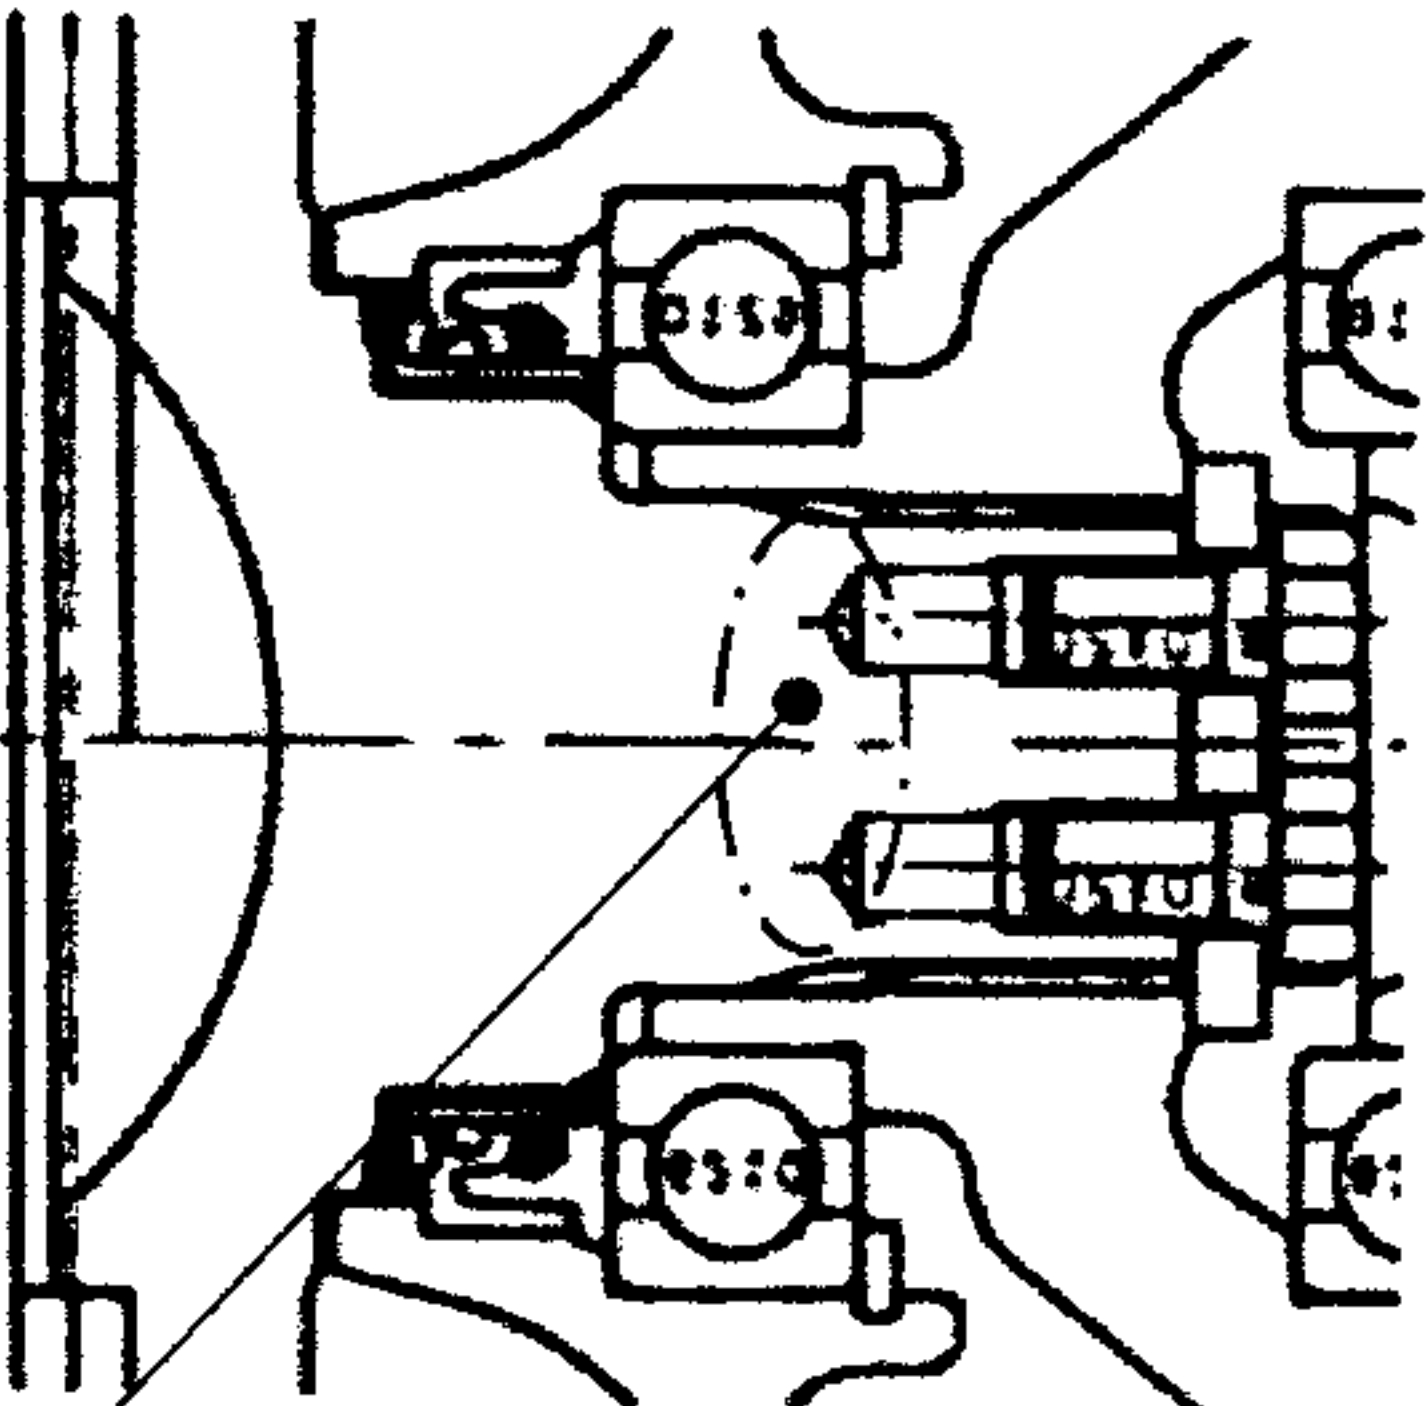
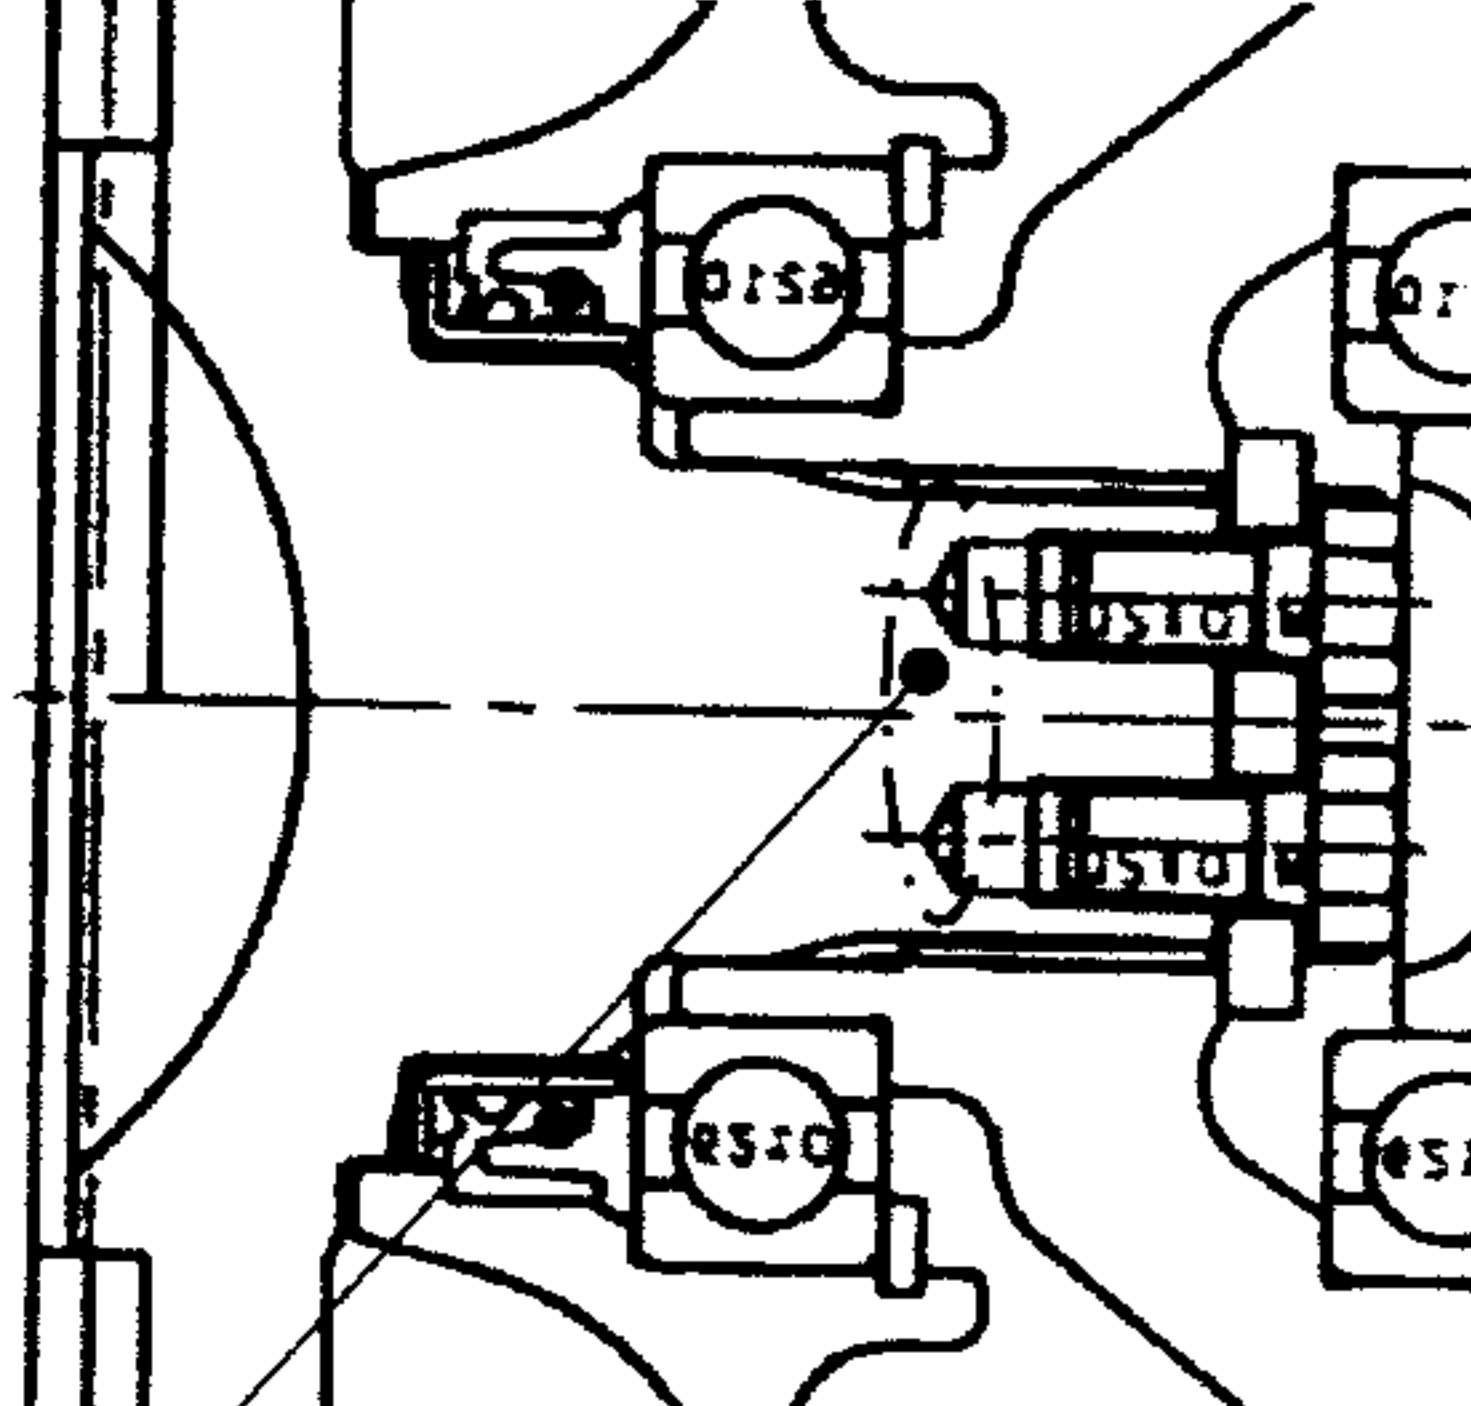


基準不適合箇所 リヤスピンドル

リヤスピンドルの強度が不足しているため、急発進等を繰り返し行くと当該スピンドルが折損するものがある。そのため、後輪が外れ走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、スピンドルを対策品と交換する。

改善前	改善後
 ネジ下穴が深くスプライン切り上がり部の応力集中点と一致している。 材質：S 4 5 C	 ネジ下穴深さ及び位置を管理する。 材質：SCM435

注： は交換部品を示す。

識別：リヤスピンドルのハブ部の外周に白ペイントを塗付する。