


改善箇所説明図

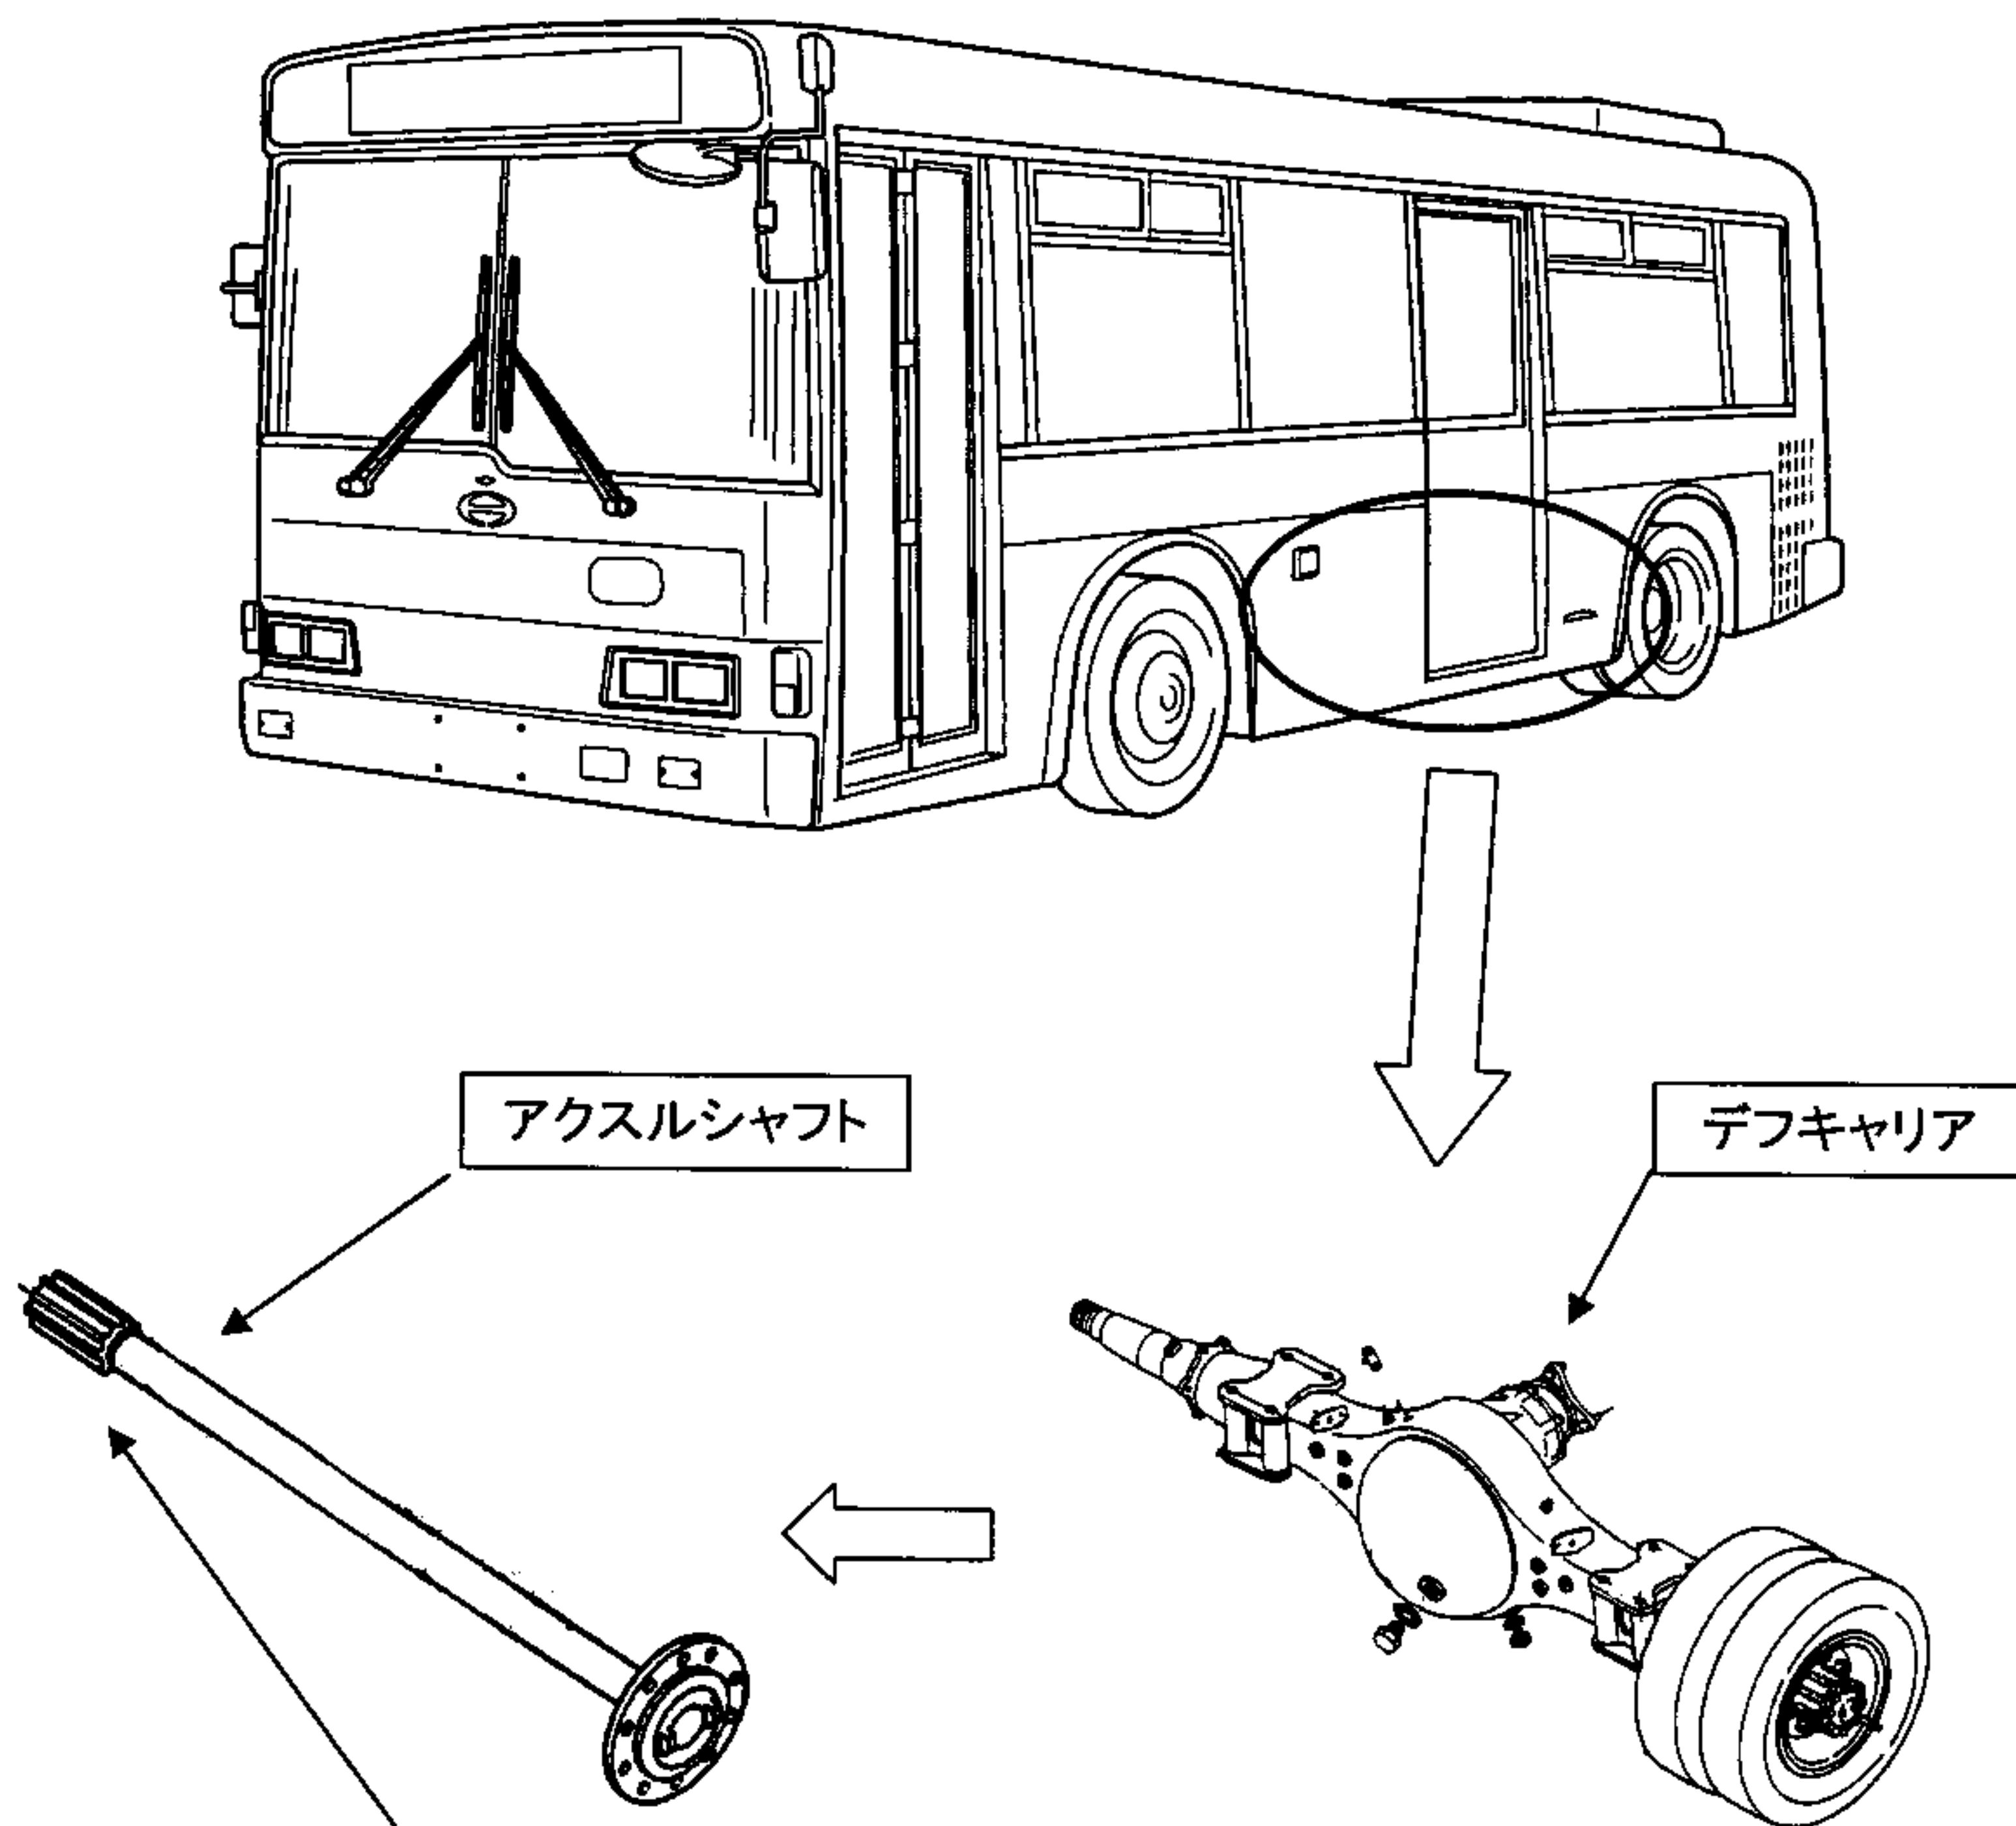

基準不適合発生箇所

アクスルシャフトのスプラインの加工が不適切なため、アクスルシャフトのスプラインとデフのサイドギヤとの噛み合いが不十分となるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、サイドギヤが破損し、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクスルシャフトを良品に、デフキャリアを新品に交換する。

識別；改善済み車両には、車台番号打刻位置の末尾の上側に黄色ペイントを塗布する。