



改善箇所説明図

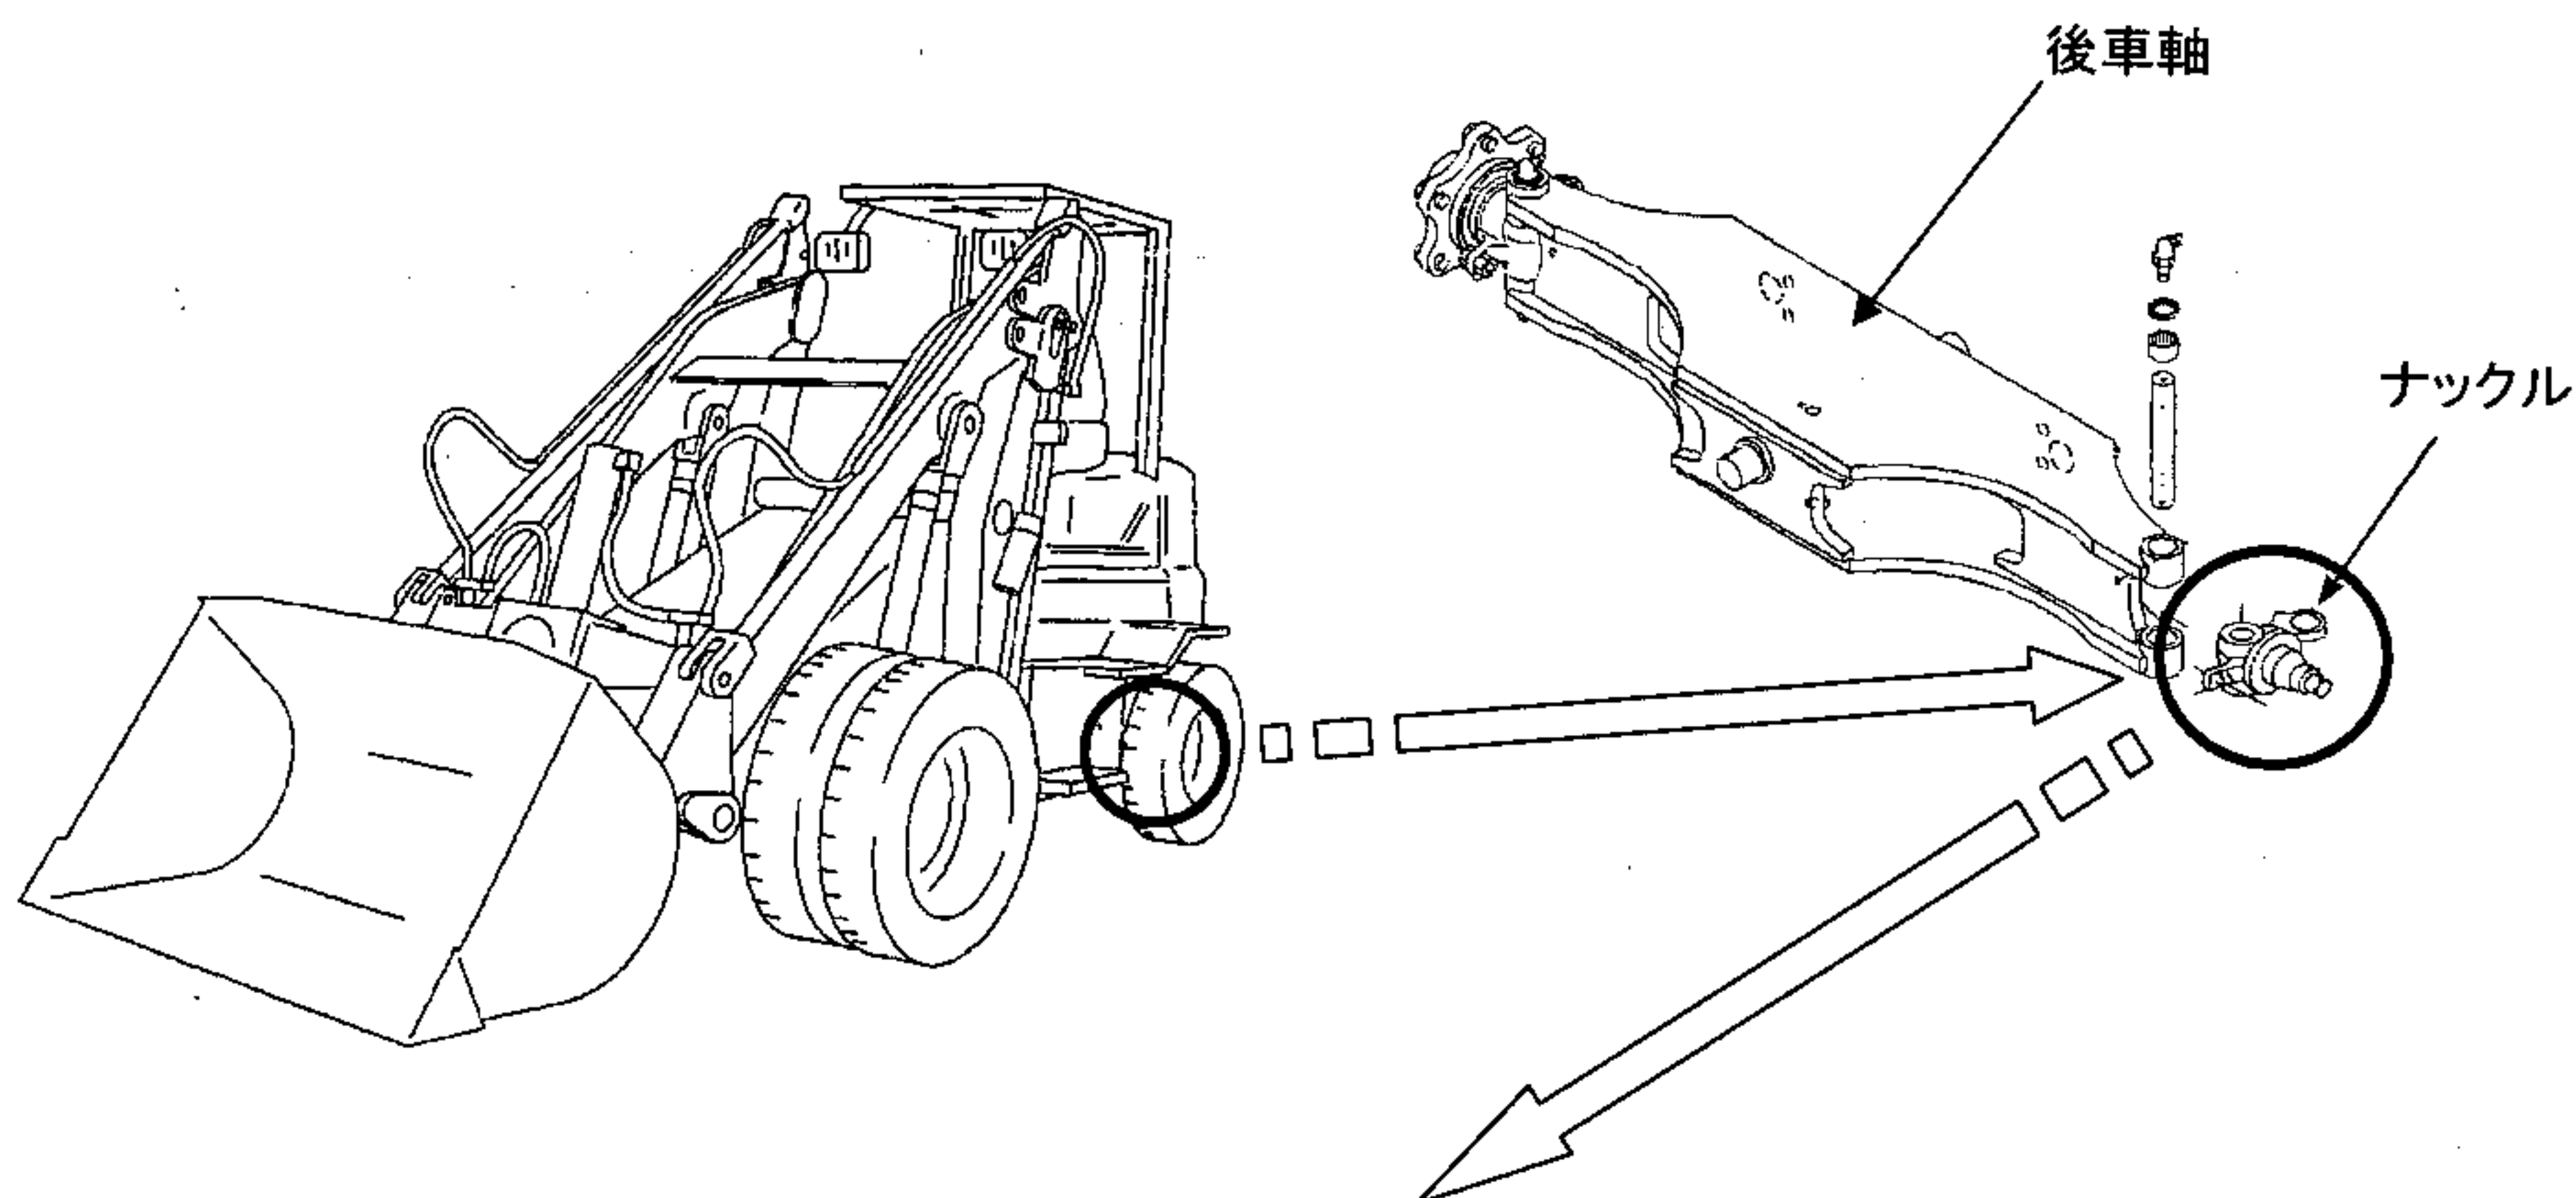

改善前

改善後

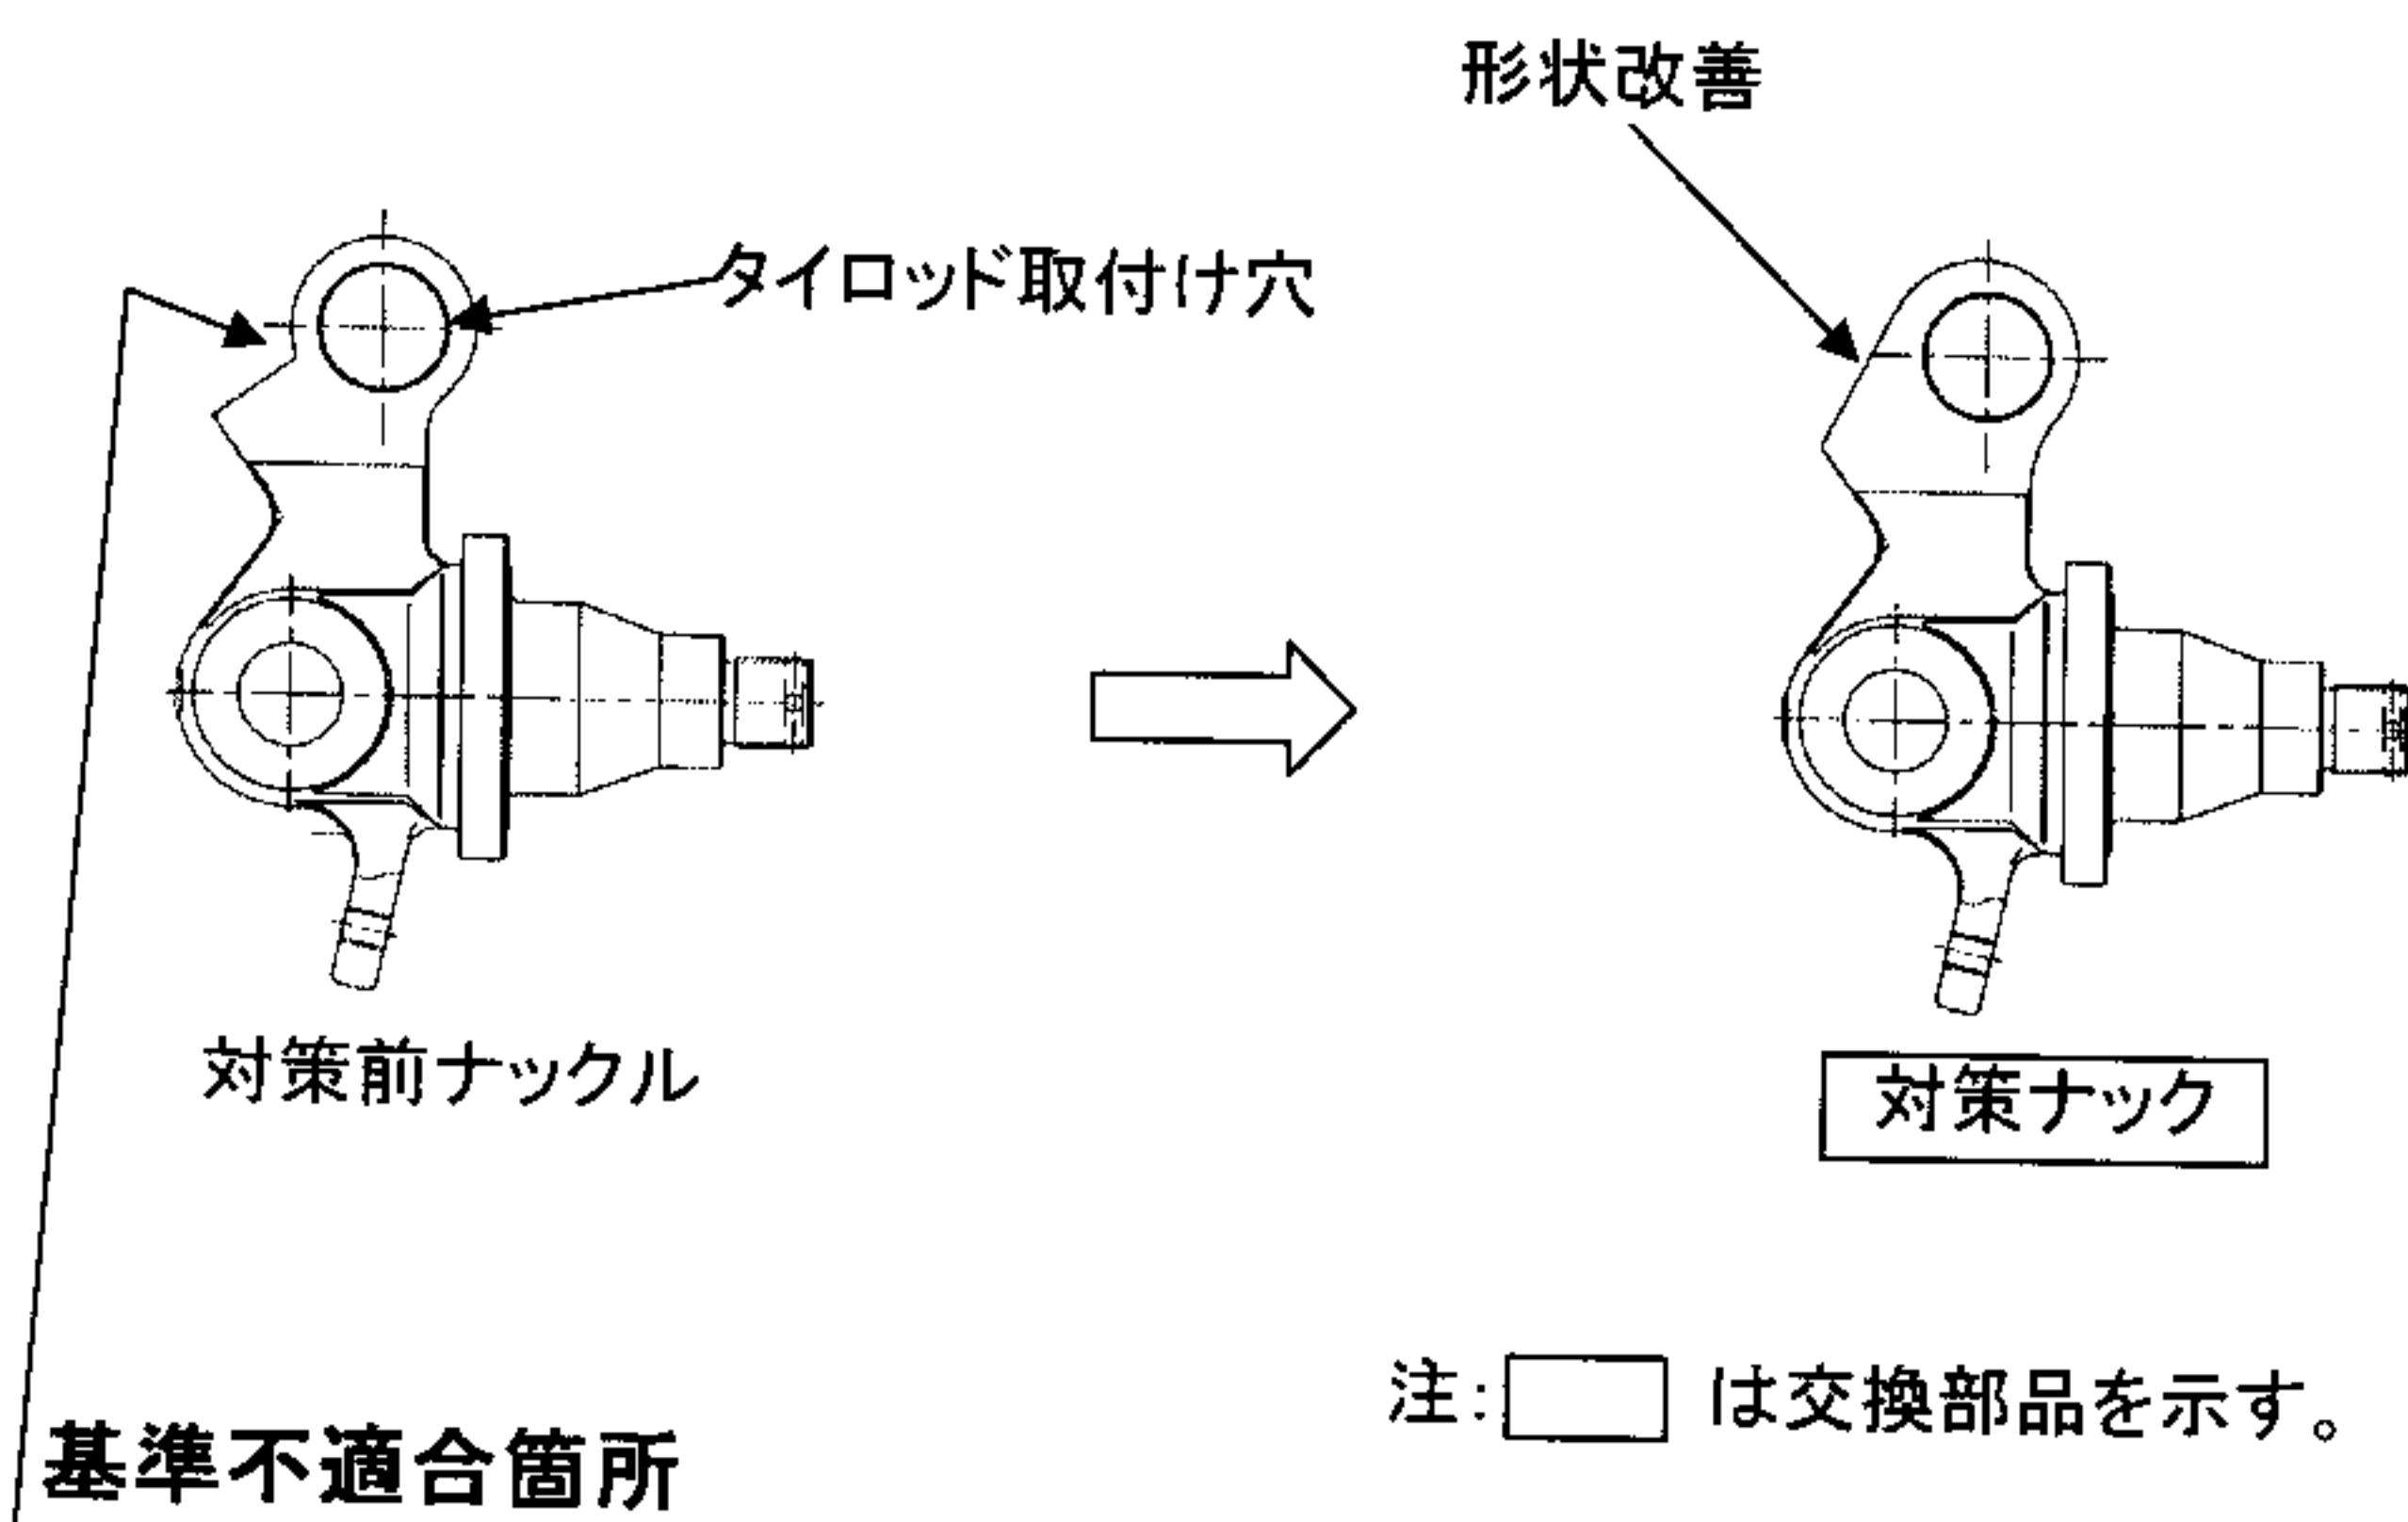

ステアリング用ナックルのタイロッド取付け部の強度が不足しているため、据え切り操作の繰り返しにより、当該取付け部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該取付け部が破損してタイロッドが外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリング用ナックルを対策品と交換する。

識別

対策型ナックルは未対策品と形状が異なるため、外観から対策品であると識別できる。