


改善箇所説明図

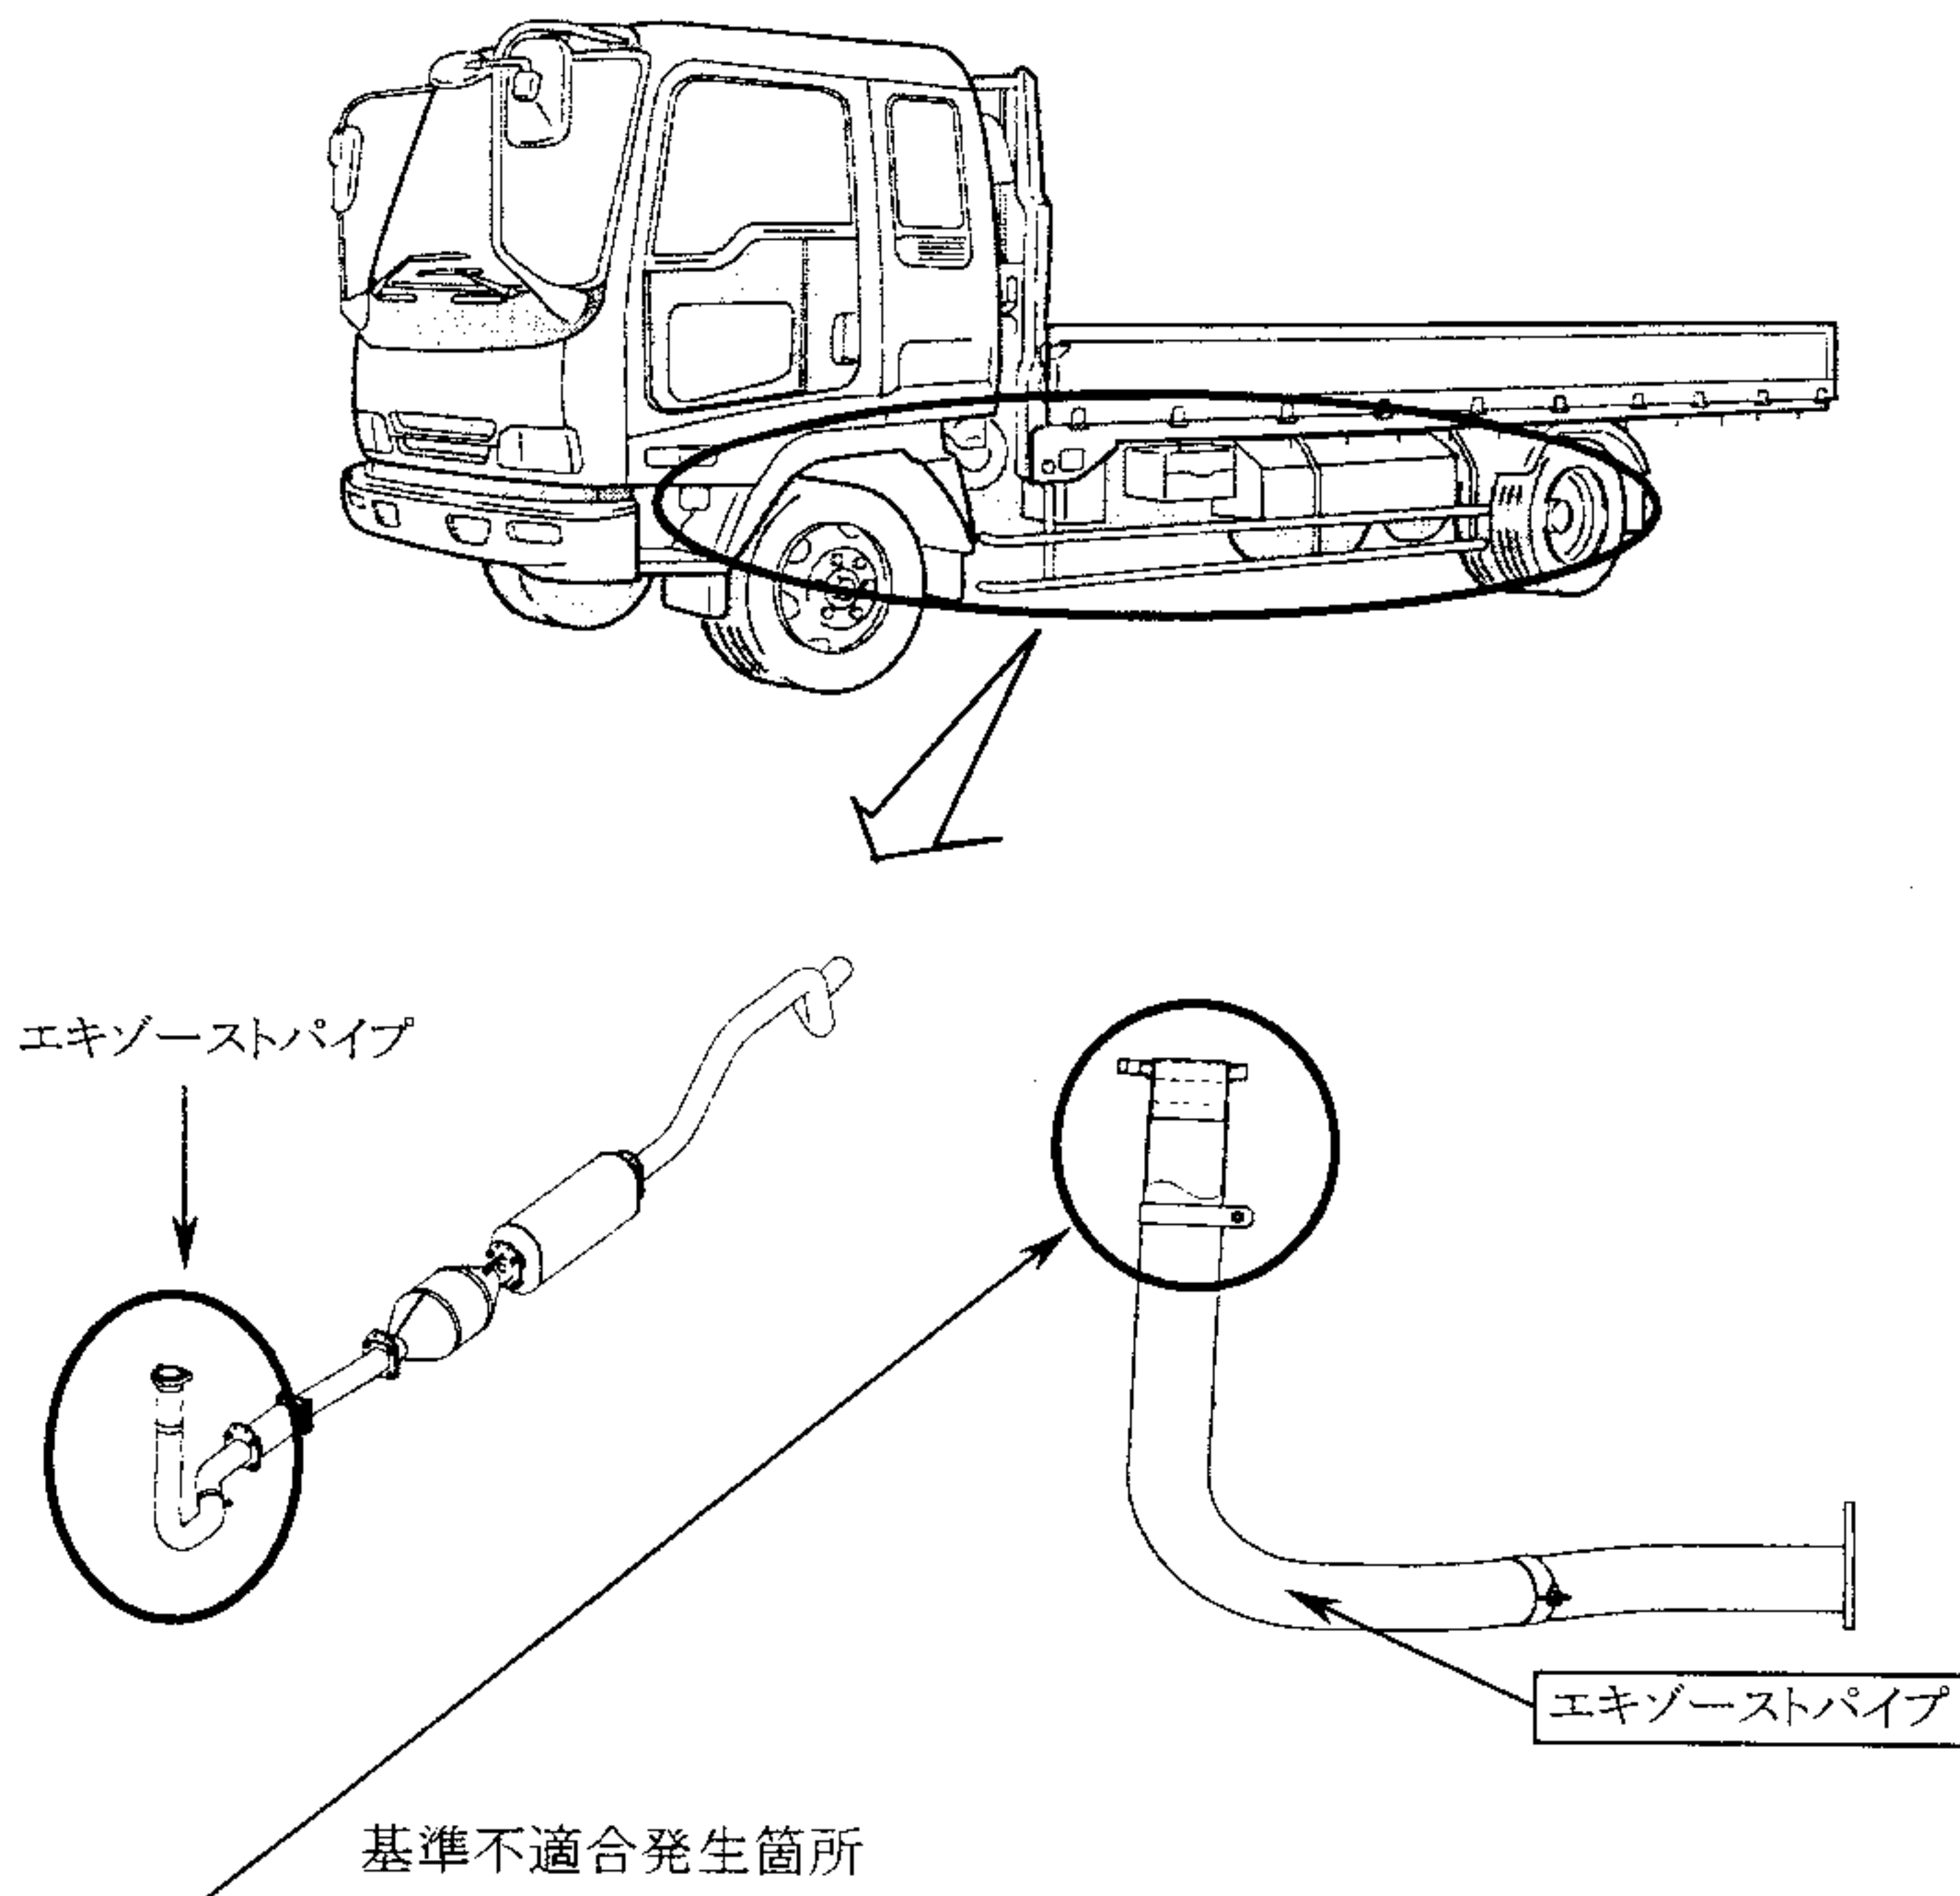

圧縮天然ガス自動車において、排気マニホールドに結合されている排気管の接続部の強度が不足しているため、発進時のエンジンの振動により、当該接続部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管が折損し、騒音が増大するおそれがある。

改善前	改善後
パイプ厚 1.5mm	パイプ厚 3.5mm

改善の内容: 全車両、当該排気管を対策品に交換する。

識別: レギュレータボックス左側面上部に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。