


改善箇所説明図

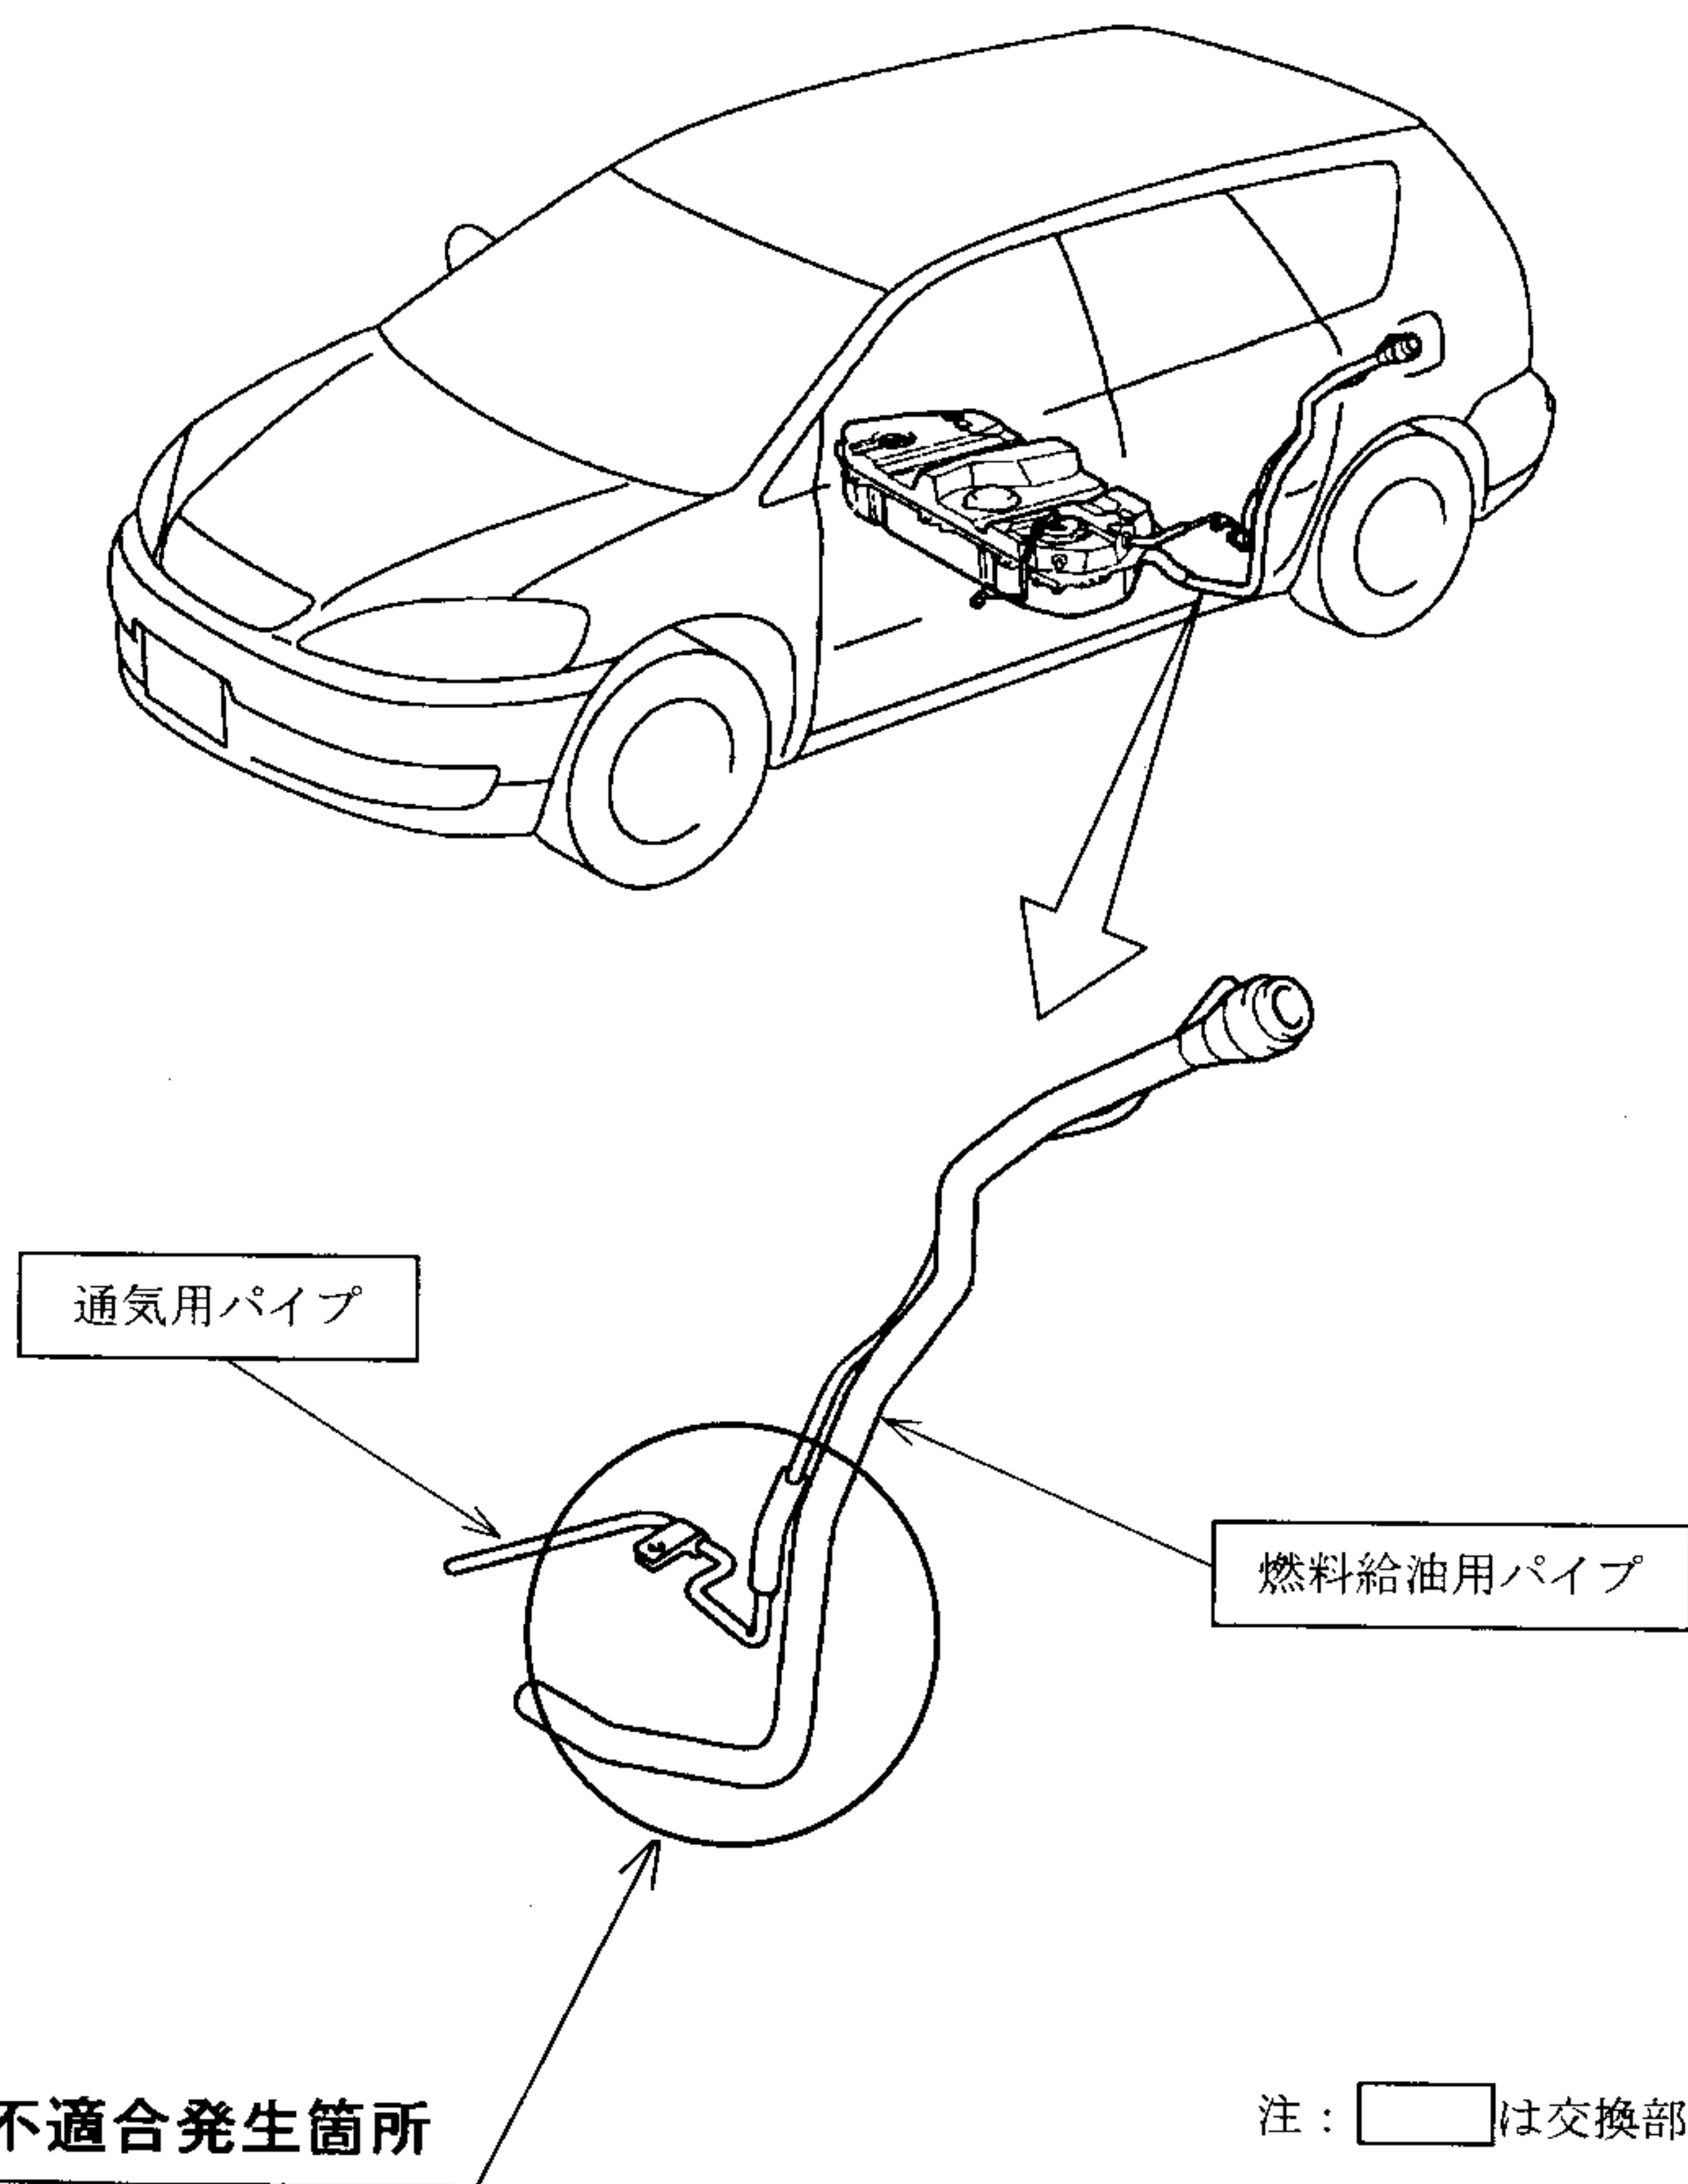

燃料タンクの燃料給油用パイプと通気用パイプの材質が不適切なため、凍結防止剤や海水等の影響により局部的に腐食が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプに微細な穴が開き、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

TA-ACM21W 型車, TA-ACM26W 型車 : 全車両、燃料給油用パイプと通気用パイプを対策品と交換する。
TA-AZR60G 型車, TA-AZR65G 型車 : 全車両、通気用パイプを対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内のネームプレート左側に黄色ペイントを塗布する。