


改善箇所説明図

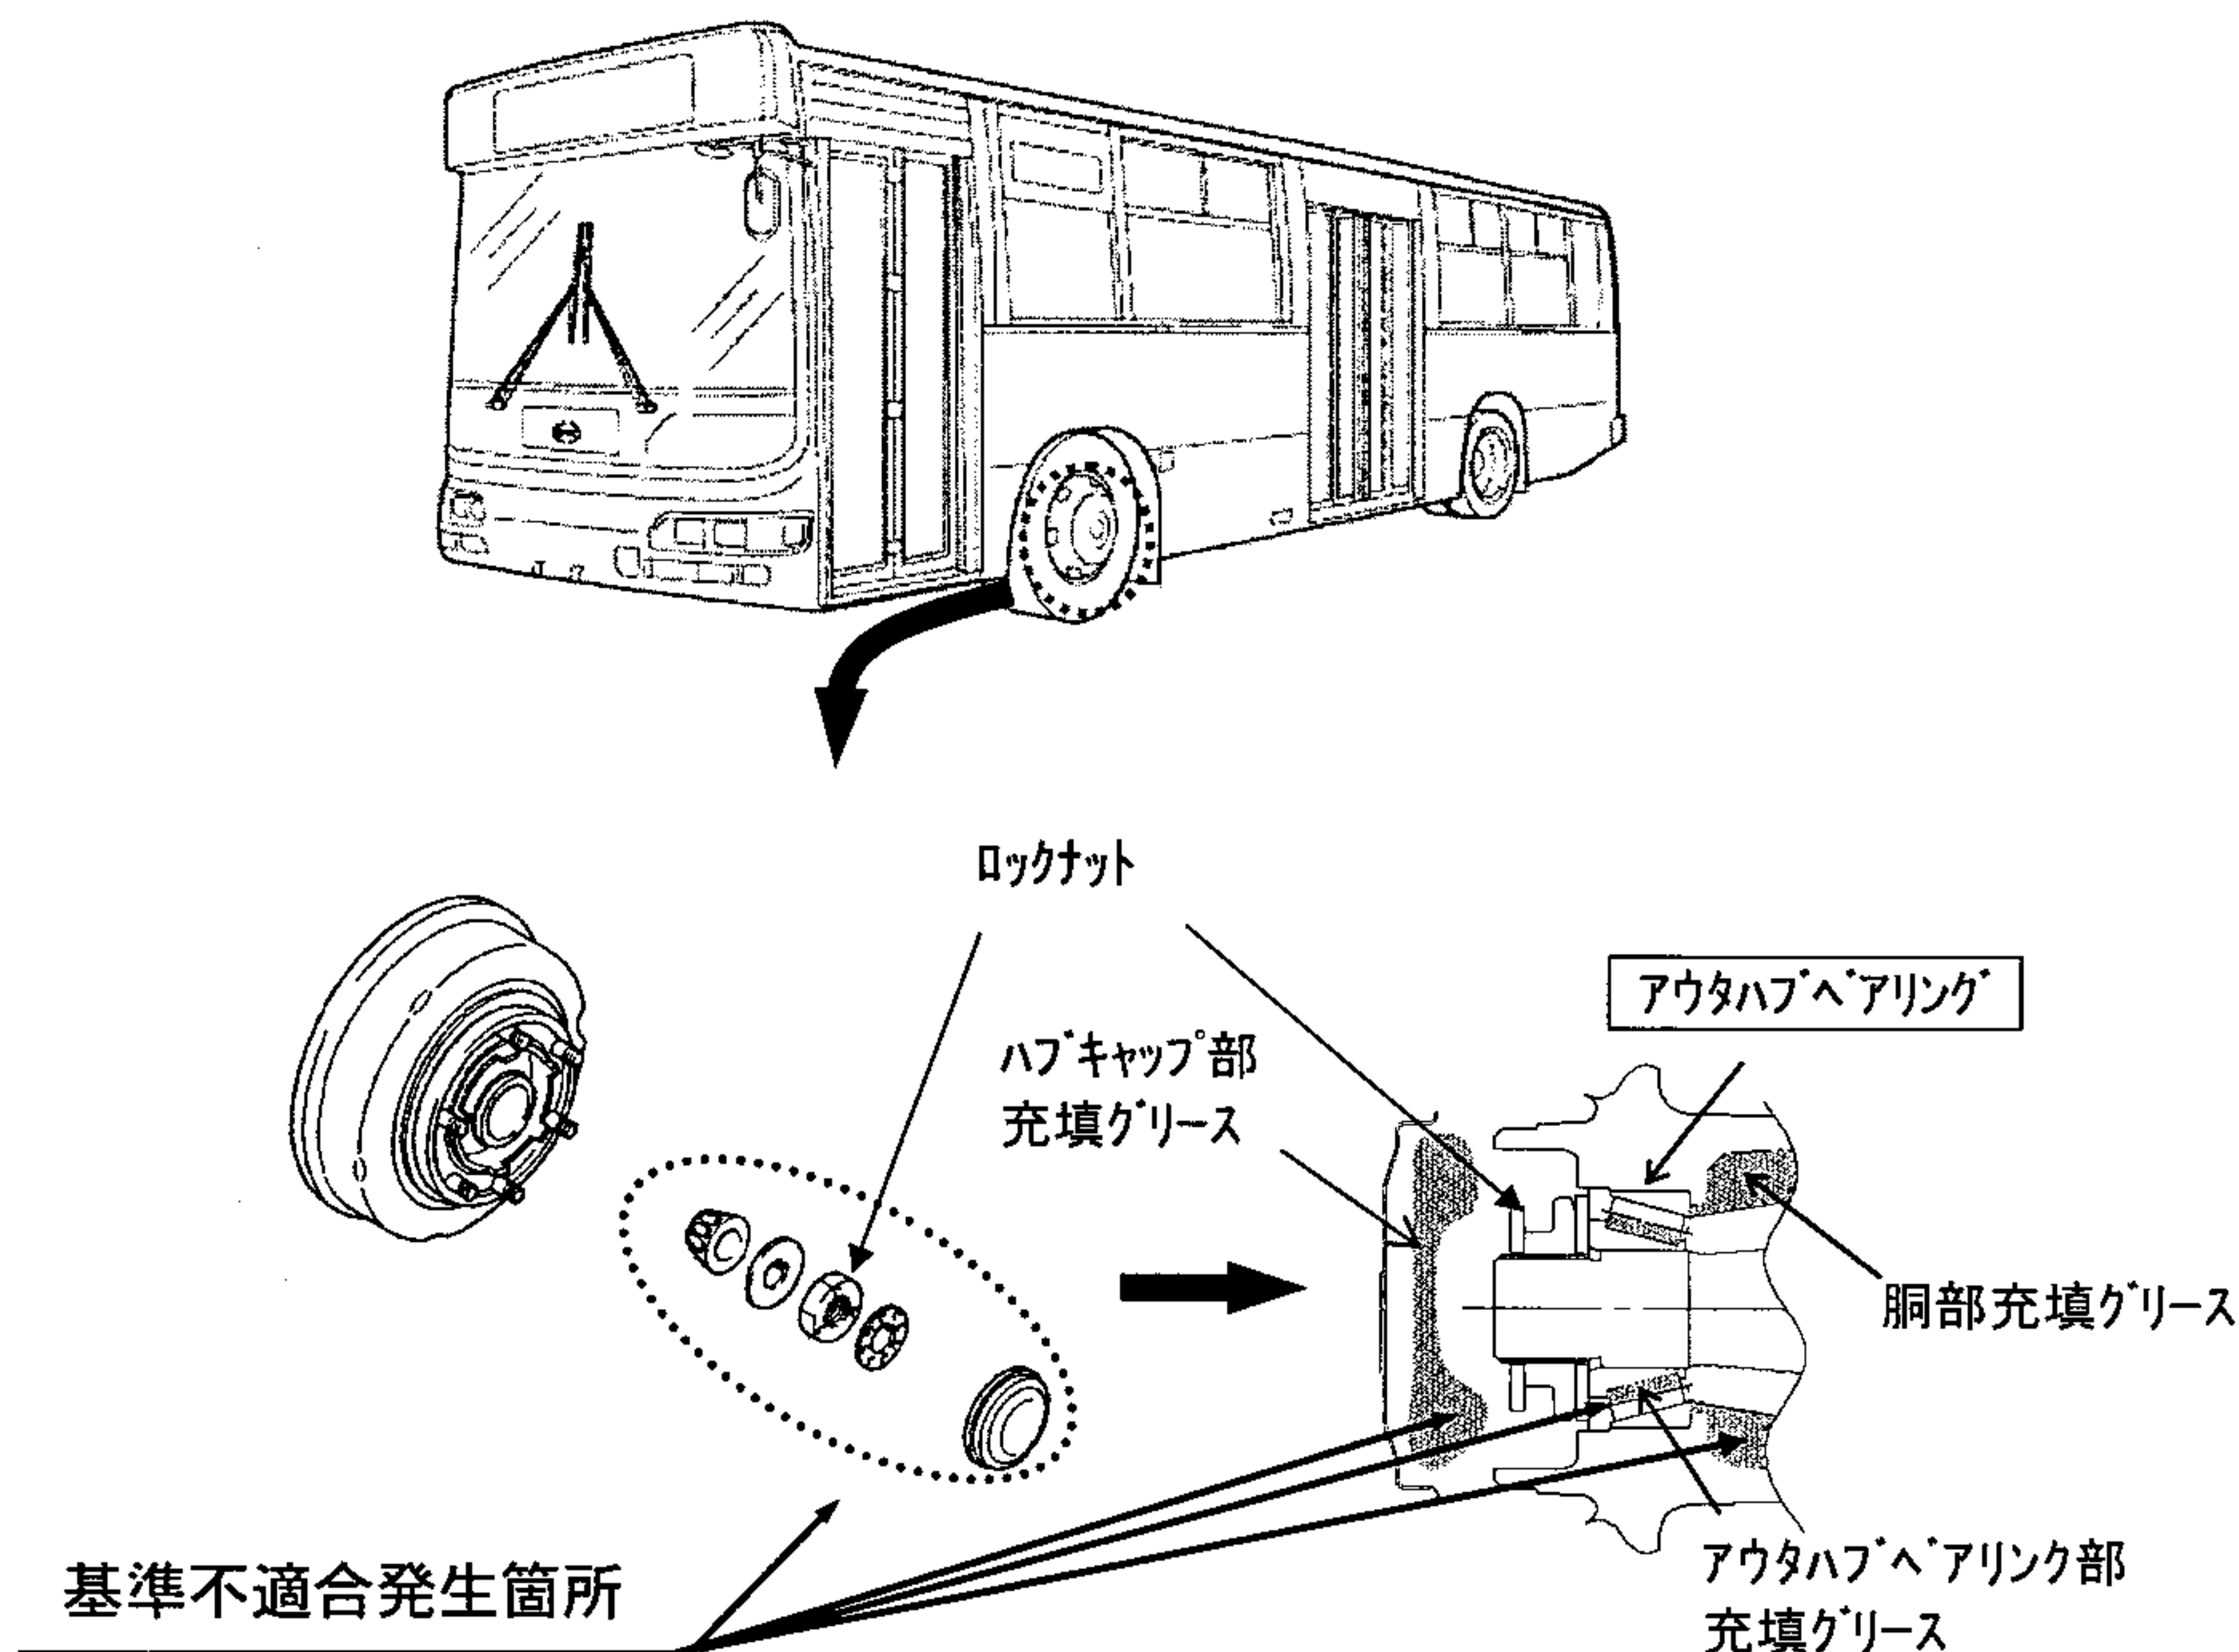

車軸組み立ての際、前輪ハブ外側軸受け部のロックナット締め付けが不適切なもの及び前輪ハブ外側軸受け部と前輪ハブ胴部のグリース充填量が不足しているものがある。
そのため、当該軸受けが締め付け不良または、潤滑不良により発熱、破損し、最悪の場合、走行不能または、火災に至るおそれがある。

(改善の内容)

全車両、当該軸受けを新品に交換し、新しく定めた規定量のグリースを再充填する。また、当該部ロックナットを整備要領に基づく正規の方法で締め付ける。

識別；改修済み車両には、車台番号打刻位置の前側に黄色ペイントを塗布する。