


改善箇所説明図

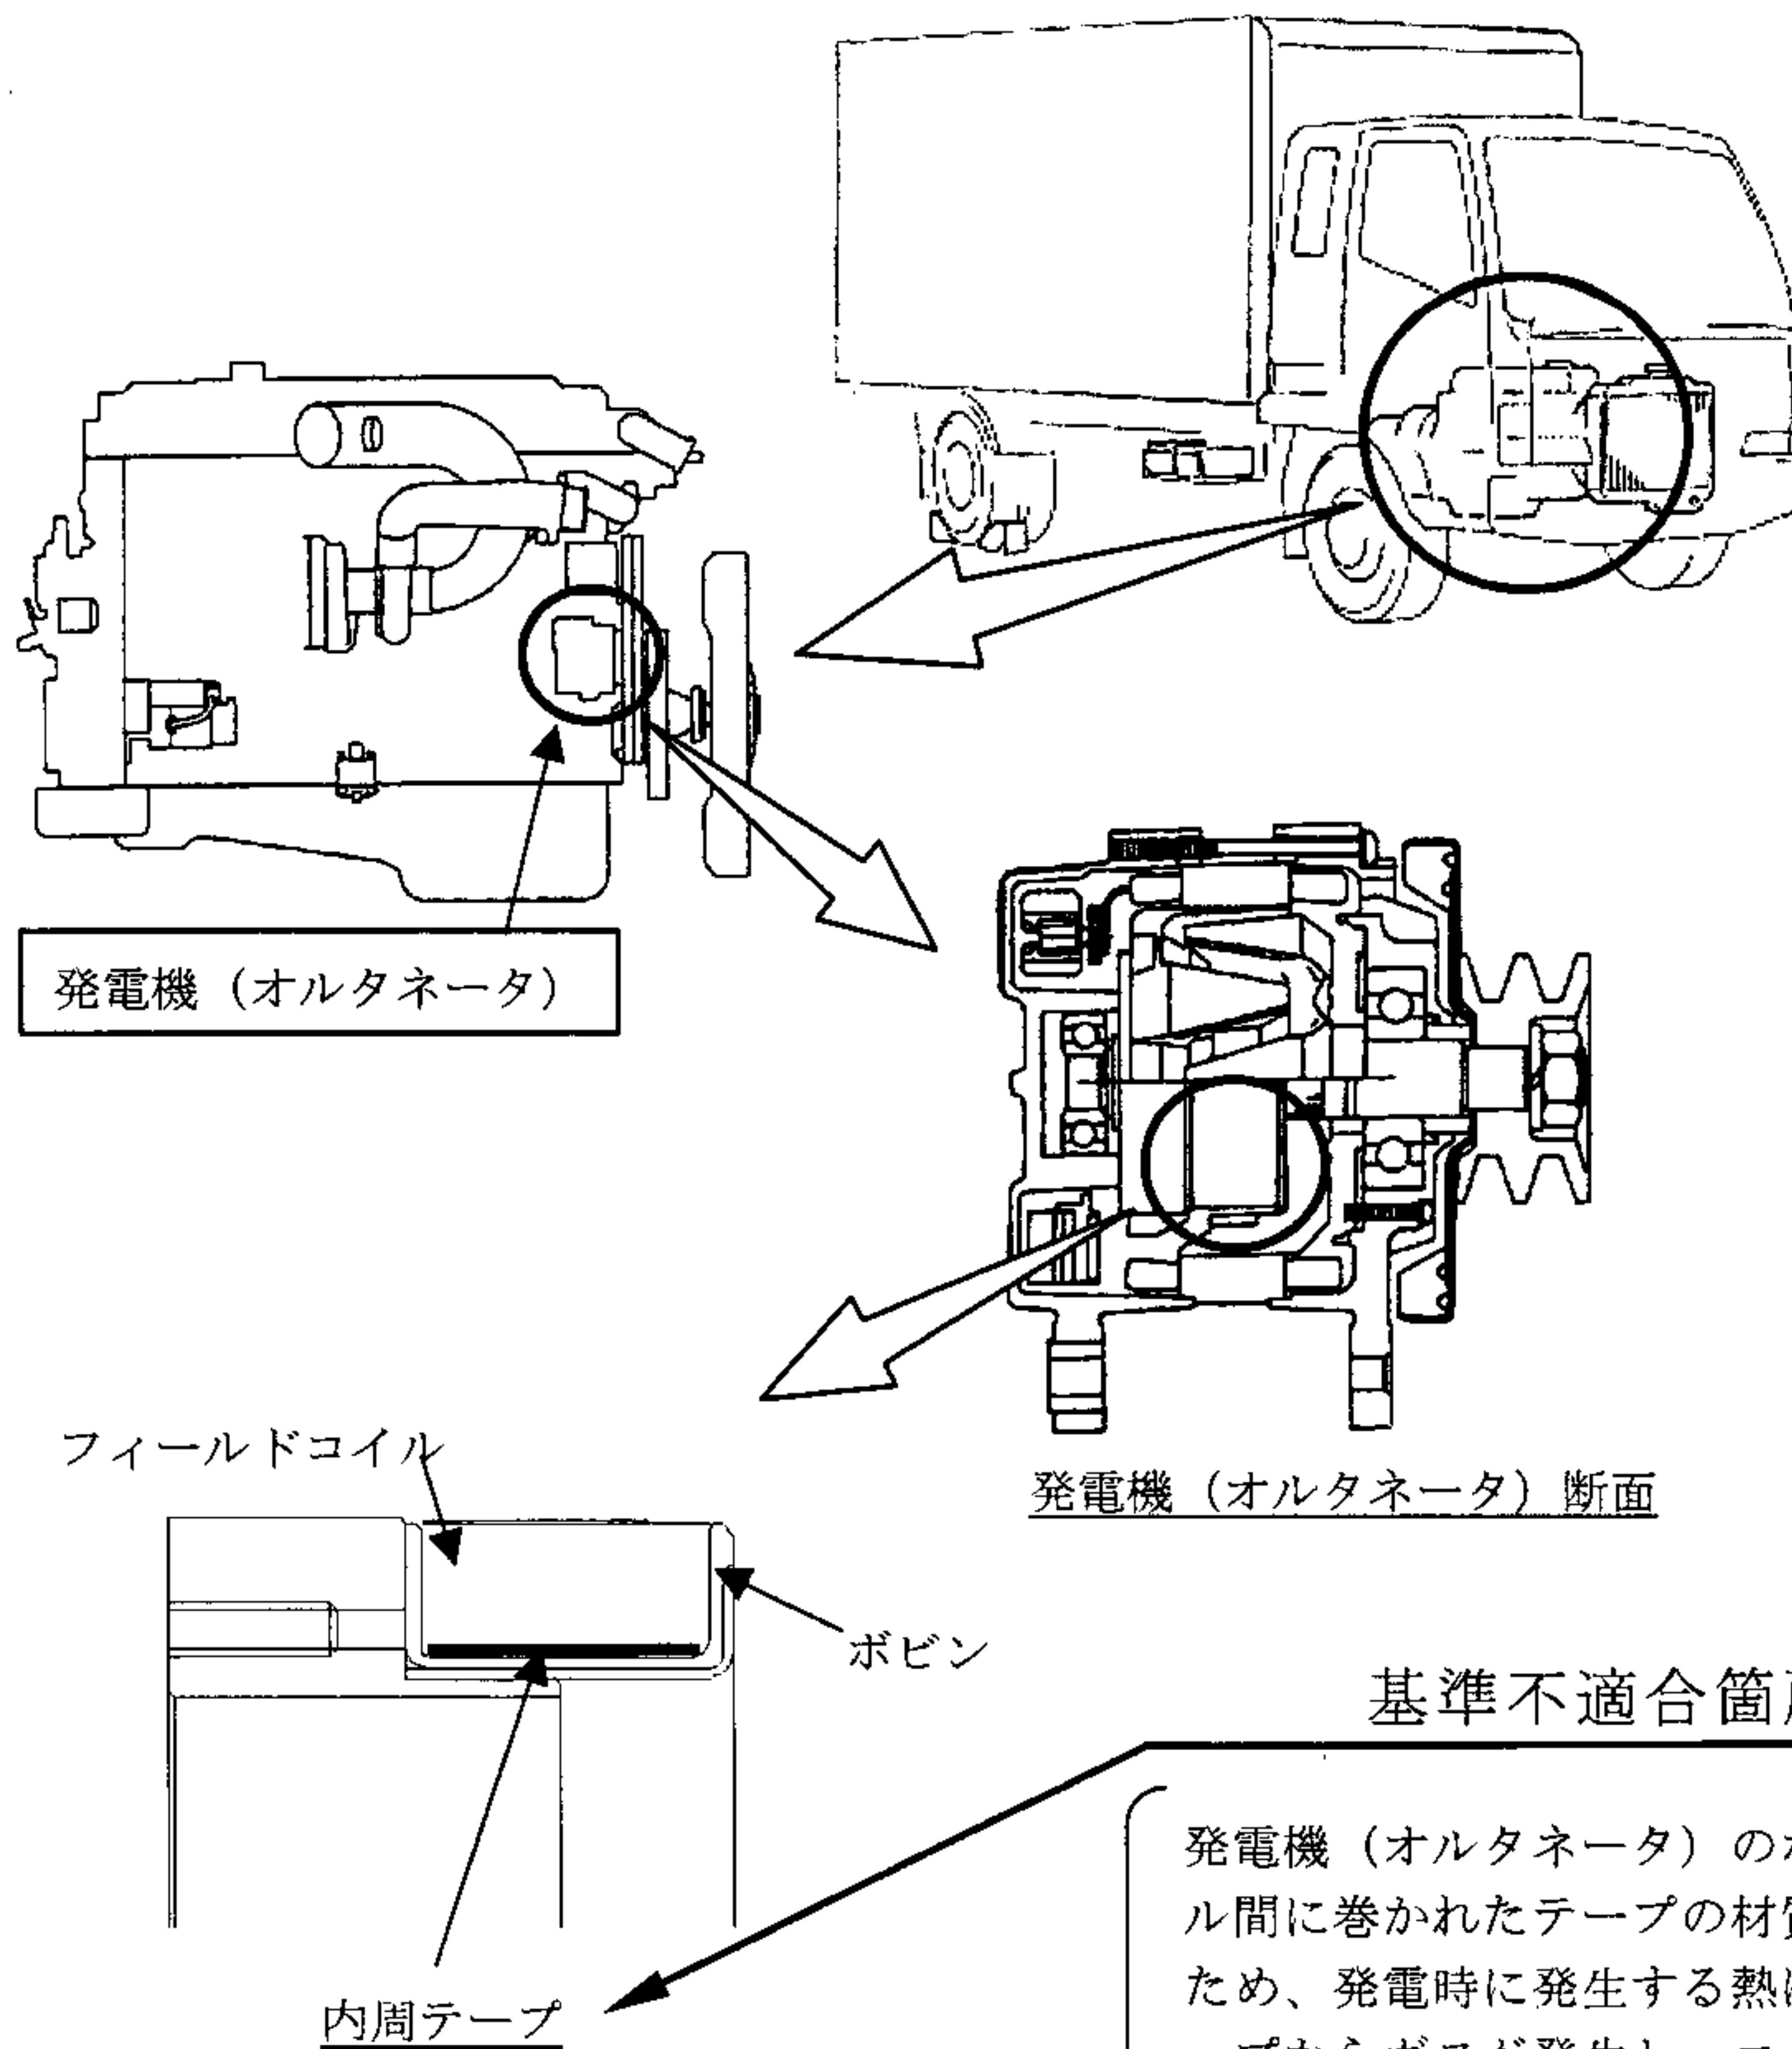

発電機（オルタネータ）のボビンとコイル間に巻かれたテープの材質が不適切なため、発電時に発生する熱により当該テープからガスが発生し、コイル被覆が損傷してショートし、発電ができなくなるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが停止して再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、発電機の部品番号および製造番号を確認し、対象の製造番号のものは発電機を対策品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、「MT-08」の文字が記載されたシールを貼り付ける。

トラック 助手席側ドアリヤピラー部のストライカ下部。

バス 左後部点検リッド裏上隅部、又は運転席アクセルペダル右部壁面。