



改善箇所説明図①

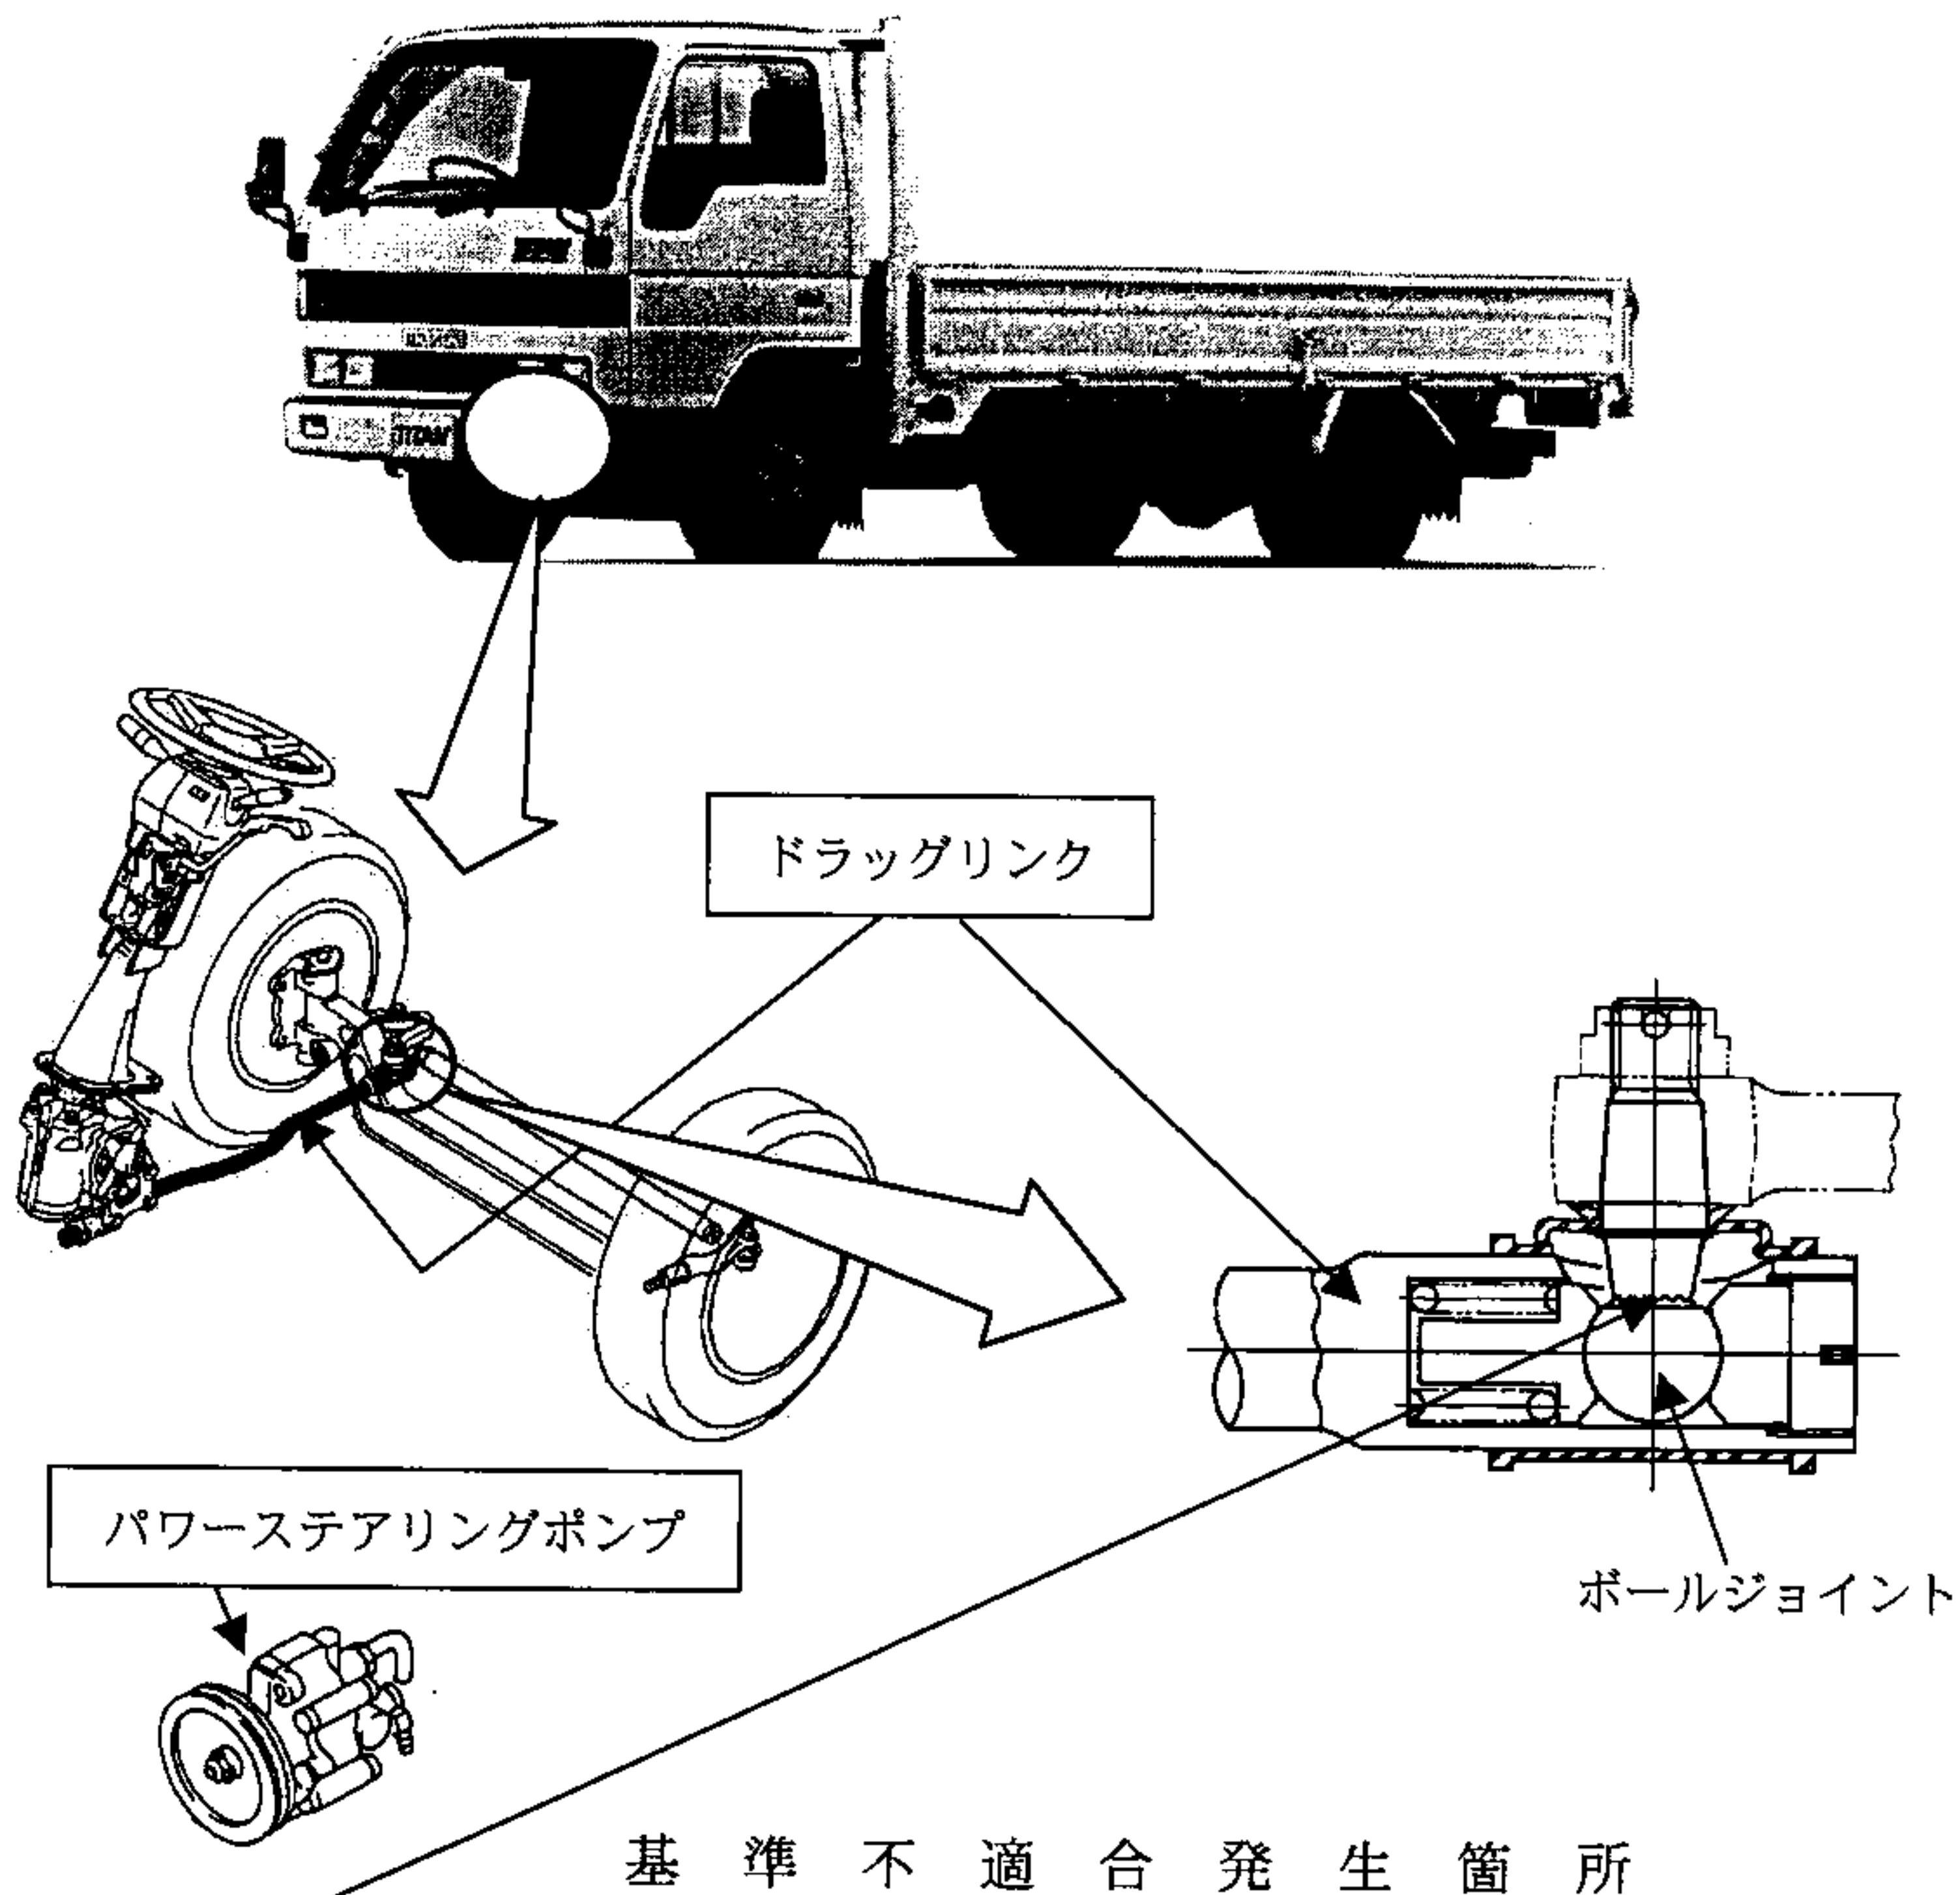

かじ取り装置において、ドラッグリンクとナックルアームを接続するボールジョイントの強度が不足しているため、据え切り等操舵力の高くなる使用を頻繁に長期間続けると当該ボールジョイントの首部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボールジョイントの首部が破損して操舵ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ドラッグリンカー式を対策品と交換するとともに、一部の型式車両においては、同時にパワーステアリングポンプを対策品（ポンプの油圧を下げたもの）と交換する。なお、対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合を通知しドラッグリンクのボールジョイント部の亀裂を点検し、異常が認められる車両は対策品に交換し（パワーステアリングポンプ含む）、異常の無い車両は後日対策品に交換する。

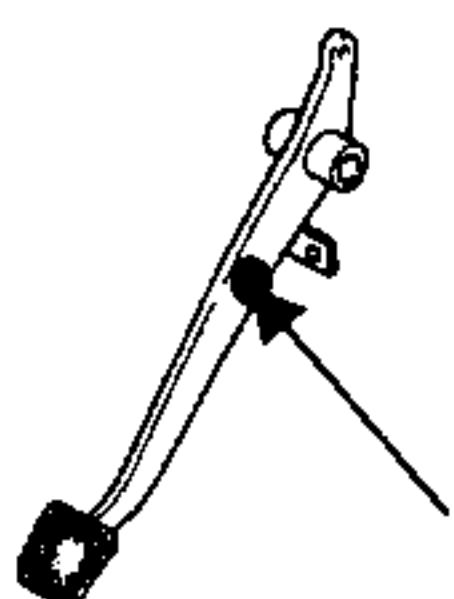

識別：作業完了車にはブレーキペダルに以下のペイントを塗布する。

暫定措置：白色、恒久対策：黄色

注) は交換部品を示